

東海第二発電所 審査資料

資料番号 TKK審-26 改1

提出年月日 平成30年7月5日

# 東海第二発電所 劣化状況評価 (耐震安全性評価)

平成30年7月5日

本資料のうち、枠囲みの範囲は、営業秘密  
又は防護上の観点から公開できません。

# 東海第二発電所 審査会合における指摘事項の回答一覧表

No.	指摘事項	回答
0535-1 申請概要 (平成29年12月21日 第535回審査会合)	2相ステンレス鋼の熱時効等について、「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」の要求事項に対する考え方を整理すること。	—
	・耐震安全性評価(地震時の動的機能の評価)	平成30年〇月〇日 P33 ~ P34
	・耐震安全性評価(地震時の制御棒挿入性評価)	平成30年〇月〇日 P35

# 目次

---

1. 概要	4
2. 基本方針	5
3. 評価対象と評価手法	6
4. 代表の耐震安全性評価	18
(1) 耐震安全性評価	18
(2) 現状保全	36
(3) 総合評価	36
(4) 高経年化への対応	36
5. まとめ	37
(1) 審査適合性	37
(2) 保守管理に関する方針として策定する事項	38

# 1. 概要

---

本資料は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第114条の規定に基づく、劣化状況評価の補足として耐震安全性評価の評価結果を説明するものである。



## 2. 基本方針

- ・耐震安全性評価の基本方針は、評価対象機器について発生しうる経年劣化事象に対して実施した劣化状況評価に耐震性を考慮した技術的評価を実施して、運転開始後60年時点までの期間において実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準に定める要求事項に適合することを確認することである。
- ・耐震安全性評価についての審査基準の要求事項を以下に示す。

審査基準	要求事項
実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 経年劣化事象を考慮した機器・構造物について地震時に発生する応力及び疲れ累積係数を評価した結果、耐震設計上の許容限界を下回ること。</li><li>○ 経年劣化事象を考慮した機器・構造物について地震時に発生する応力、亀裂進展力及び応力拡大係数を評価した結果、想定亀裂(欠陥)に対する破壊力学評価上の許容限界を下回ること。</li><li>○ 経年劣化事象を考慮した、地震時に動的機能が要求される機器・構造物の地震時の応答加速度を評価した結果、機能確認済加速度以下であること。</li><li>○ 経年劣化事象を考慮した、地震時の燃料集合体の変位を評価した結果、機能確認済相対変位以下であるか又は、同様に制御棒挿入時間を評価した結果、安全評価上の規定時間以下であること。</li></ul>

### 3. 評価対象と評価手法－評価対象

#### (1) 評価対象(1/4)

##### ① 耐震安全性評価対象機器

「劣化状況評価」における評価対象機器と同じ、重要度分類審査指針クラス1, 2及び最高使用温度が95 °Cを超える, 又は最高使用圧力が1,900 kPaを超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス3の機器(浸水防護施設を含む), 並びに常設重大事故等対処設備に属する機器・構造物とする。

##### ② 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出

①にて抽出された耐震安全性評価対象機器において, 各劣化状況評価で評価対象機器・部位ごとに想定される経年劣化については, 以下のとおり分類される。


- a. 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象(○事象)
- b. 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象(日常劣化管理事象)  
(△事象)
- c. 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象(日常劣化管理事象以外)  
(▲事象)

このうち, 耐震安全性評価を実施する機器として, a.及びb. のうち「現在発生しているか, 又は将来にわたって起こることが否定できないもの」で且つ「振動応答特性上, 又は構造・強度上「軽微若しくは無視」できる事象ではない経年劣化事象について, 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出し, 経年劣化を考慮した耐震安全性評価を実施する。

# 3. 評価対象と評価手法－経年劣化事象の抽出フロー

## (1) 評価対象(2/4)

### ② 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出フロー

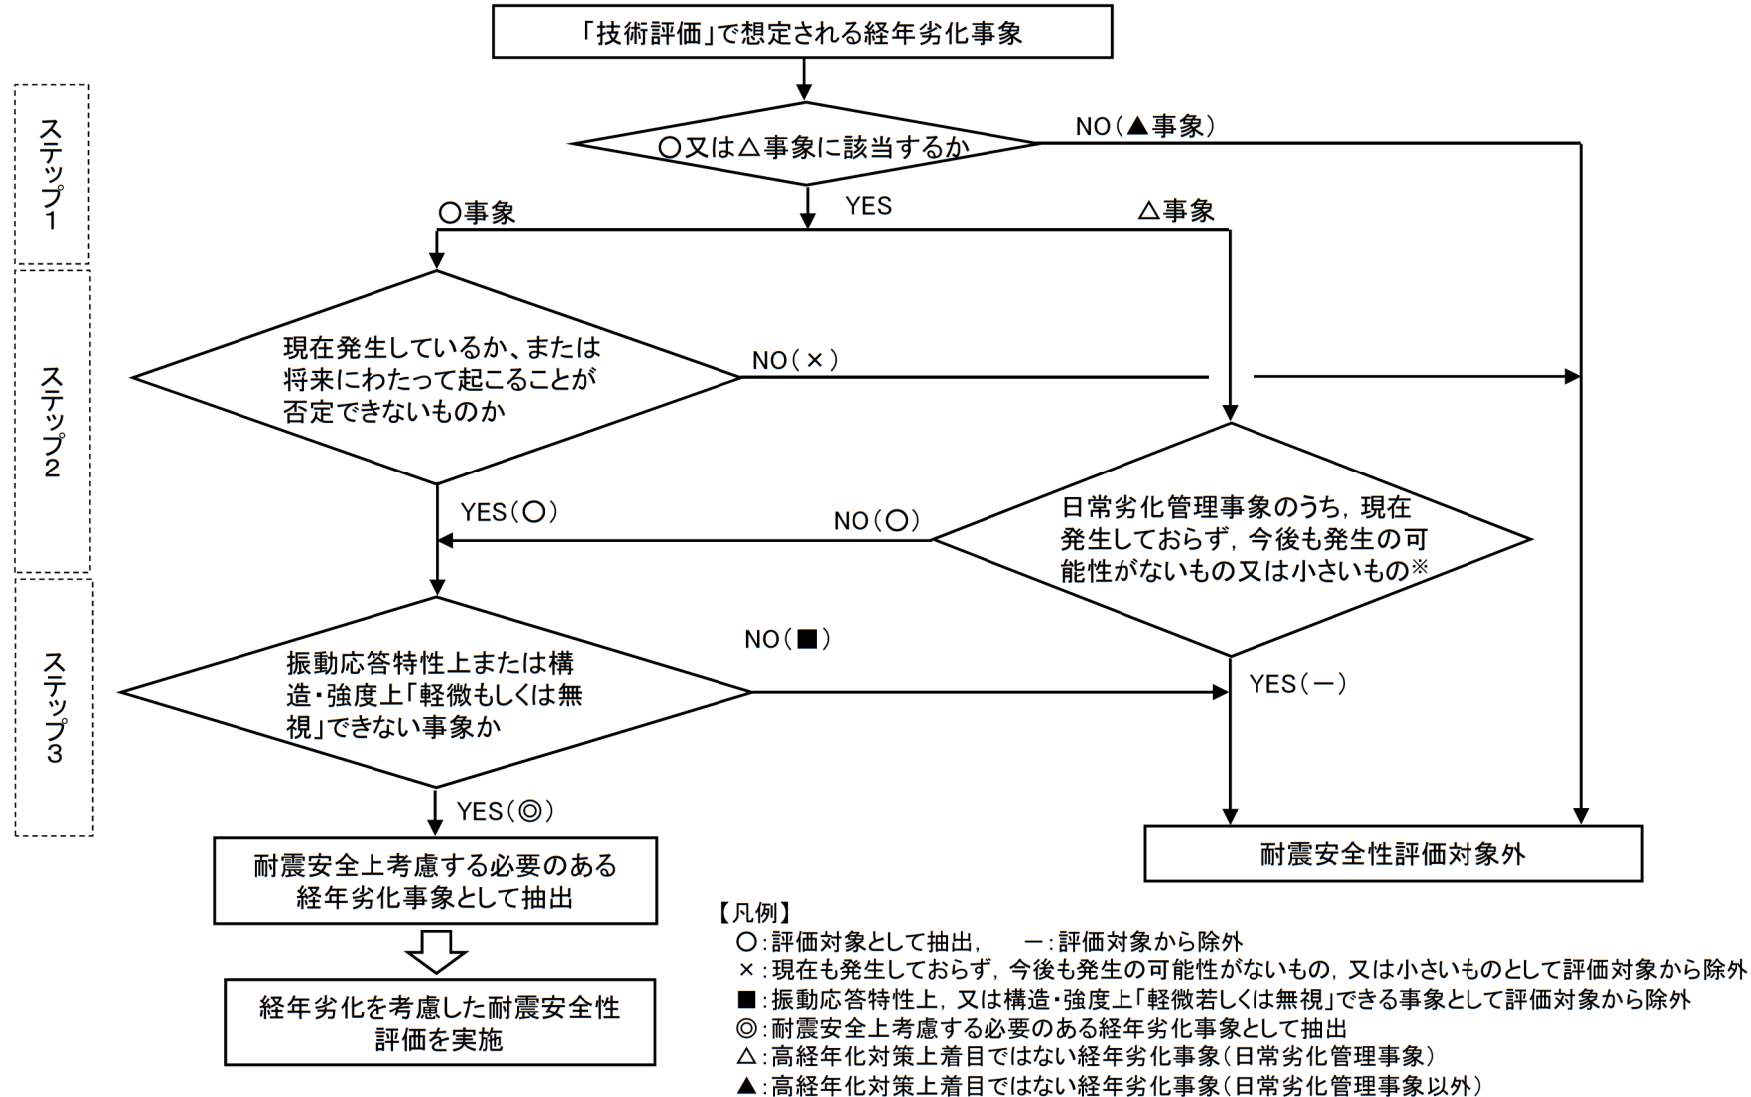

### 3. 評価対象と評価手法－評価対象

#### (1) 評価対象(3/4)

#### ② 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象一覧

耐震安全性評価対象の経年劣化事象として、主要6事象の他に応力腐食割れ及び腐食(全面腐食, 流れ加速型腐食)が抽出された。

機器・構造物	耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象						
	低サイクル疲労	中性子照射脆化	照射誘起型応力腐食割れ(中性子照射による靱性低下)	熱時効	応力腐食割れ	腐食	
						全面腐食	流れ加速型腐食
ポンプ	◎	—	—	◎	—	◎*2	—
熱交換器	—	—	—	—	—	◎*1,*2	◎
ポンプモータ	—	—	—	—	—	—	—
容器	◎	◎	—	—	—	◎*2	—
配管	◎	—	—	—	—	◎*2	◎
弁	◎	—	—	◎	—	—	—
炉内構造物	◎	—	◎	—	◎	—	—
ケーブル	—	—	—	—	—	◎*2	—
タービン設備	—	—	—	—	—	◎*2	—
コンクリート構造物及び鉄骨構造物	—	—	—	—	—	—	—
計測制御設備	—	—	—	—	—	◎*2	—
空調設備	—	—	—	—	—	◎*2	—
機械設備	—	—	—	—	◎	◎*2	—
電気設備	—	—	—	—	—	◎*2	—

\*1: 胴, 伝熱管の腐食 \*2: 基礎ボルト

◎: 「現在発生しているか, 又は将来にわたって起こることが否定できないもの」, 且つ振動応答特性上, 又は構造・強度上「軽微もしくは無視」できない事象

—: 経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの, 又は小さい事象

### 3. 評価対象と評価手法－評価対象

#### (1) 評価対象(4/4)

##### ② 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象

主要6事象で高経年化対策上着目すべき経年劣化事象(○事象)のうち、耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出フローにて、耐震安全上考慮不要となる事象は以下のとおり。

(a) 絶縁特性低下, 計測制御設備等の特性変化, 導通不良

発生する部位によらず機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が「軽微若しくは無視」できる。

(b) シール部(電気ペネトレーション)の気密性の低下

シール部は、構造・強度部材ではないことから耐震性への影響はない。

(c) 上部格子板の照射誘起型応力腐食割れ

上部格子板のグリッドプレートに溶接部はなく、運転中の差圧, 熱, 自重等に起因する引張応力成分が低く、照射誘起型応力腐食割れの可能性はない。

(d) コンクリート構造物の熱, 放射線照射, 中性化, 塩分浸透及び機械振動による強度低下並びに熱による遮へい能力低下

いずれの事象も劣化状況評価における評価結果から「現在発生しておらず、今後も発生の可能性がないもの, 又は小さいもの」であり、耐震性への影響はない。



### 3. 評価対象と評価手法－評価手法

#### (2) 評価手法(1/4)

##### ① 耐震安全性評価の評価手法(1/2)

【低サイクル疲労】(原子炉再循環ポンプ, 原子炉圧力容器, 配管, 弁等)

基準地震動 $S_s$ を考慮した疲労累積係数と, 運転開始後60年時点での推定過渡回数を考慮した疲労累積係数の合計値が許容値1を下回ることを確認する。

【中性子照射脆化】(原子炉圧力容器の胴及び低圧注水ノズル)

運転開始後60年時点での $K_{IC}$ 下限包絡曲線と基準地震動 $S_s$ の荷重を考慮した $K_I$ 曲線を算出し,  $K_{IC}$ 下限包絡曲線と $K_I$ 曲線を比較した結果が $K_{IC} > K_I$ となり, 許容限界を下回ることを確認する。

【照射誘起型応力腐食割れ, 中性子照射による靱性低下】(炉心シュラウド)

劣化状況評価「照射誘起型応力腐食割れ」で評価実施。

【熱時効】(原子炉再循環ポンプのケーシング, 原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱)

劣化状況評価「2相ステンレス鋼の熱時効」で評価実施。

【応力腐食割れ】(シュラウドサポート, 廃液濃縮器蒸発缶)

(a) シュラウドサポート: 亀裂を想定し, 極限解析により算出されるシュラウドサポートの**安全率を考慮した設計荷重が崩壊荷重を下回る**ことを確認する。

(b) 廃液濃縮器蒸発缶: 亀裂を想定し, 地震時の発生応力が亀裂安定限界応力を下回ることを確認する。

### 3. 評価対象と評価手法－評価手法

#### (2) 評価手法(2/4)

##### ① 耐震安全性評価の評価手法(2/2)

###### 【腐食(流れ加速型腐食)】(配管, 熱交換器)

- (a) 配管: 保全活動の範囲内で発生する可能性のある減肉を考慮して地震時の発生応力又は疲労累積係数を算出し, 許容値を下回ることを確認する。
- (b) 熱交換器: 伝熱管の施栓基準である管支持板の支持間隔喪失又は伝熱管の減肉を考慮して発生応力を算出し, 許容応力を下回ることを確認する。

###### 【腐食(全面腐食)】(機器付基礎ボルト(残留熱除去系熱交換器, 主排気筒), 後打ちアンカ(後打ちケミカルアンカ, 後打ちメカニカルアンカ))

- (a) 機器付基礎ボルト: 運転開始後60年時点での腐食減肉を仮定して地震時の発生応力を算出し, 許容応力を下回ることを確認する。
- (b) 後打ちアンカ: 運転開始後60年時点での腐食減肉を仮定して設計許容荷重負荷時の発生応力を算出し, 許容応力を下回ることを確認する。

###### 【動的機能維持】(原子炉給水逆止弁)

経年劣化事象を考慮し, 地震時に動的機能が要求される機器・構造物の地震時の応答加速度を評価した結果が, 機能確認済加速度以下であることを確認する。

###### 【制御棒挿入性】(制御棒, 炉内構造物, 燃料集合体)

劣化状況評価の中から制御棒挿入性に影響を与える可能性のある経年劣化事象を抽出して影響評価を行い, 地震時の燃料集合体の変位を評価した結果, 機能確認済相対変位以下であるか又は, 同様に制御棒挿入時間を評価した結果, 安全評価上の規定時間以下であることを確認する。

### 3. 評価対象と評価手法－評価手法

#### (2) 評価手法(3/4)

##### ② 工事計画認可申請で用いた耐震評価手法等の反映について(1/2)

新規制基準適合に係る審査(工認)の耐震評価における最新手法等の反映内容は以下のとおり。  
 なお、工事が完了していない設備については、工事計画認可申請書のとおり工事が実施されることを前提とした耐震安全性評価を実施する。

項目	概要	工事計画認可申請における対象設備	劣化状況評価への反映		
			反映	説明	
1. 先行プラントの知見反映を基本として変更する手法					
(1)	クレーンの非線形時刻歴応答解析の適用	すべり及び浮き上がりの条件を考慮した非線形時刻歴応答解析での評価	原子炉建屋6階天井走行クレーン及びDC*建屋天井クレーン	×	耐震評価対象外機器のため
(2)	ポンプ等の応答解析モデルの精緻化	立形ポンプにおけるJEAG4601-1981追補版に基づく、モデルの精緻化	立形ポンプ(高圧炉心スプレイ系ポンプ他)	○	立形ポンプの耐震安全性評価(基礎ボルトの腐食を想定した耐震安全性評価)に反映
		架台及び熱交換器本体の相互影響を精緻に評価するための多質点系はりモデルを用いた地震応答解析による評価	残留熱除去系熱交換器	○	残留熱除去系熱交換器の耐震安全性評価(基礎ボルトの腐食を想定した耐震安全性評価)に反映
		集中質量を用いる質点モデルから等分布質量としたビーム要素に変更した解析モデルを用いた地震応答解析による評価	格納容器ベント管	×	耐震評価対象外機器のため
(3)	容器等の応力解析へのFEMモデルの適用	実機の形状をシェル要素にて模擬し、JSME等に基づく材料諸元を与えてモデル化	原子炉格納容器本体に取付く各構造物、シュラウドヘッド、ディーゼル発電機始動用空気溜め及び燃料油デイトンク	×	原子炉格納容器本体に取付く各構造物、シュラウドヘッドは耐震評価対象外機器である。 ディーゼル発電機始動用空気溜め及び燃料油デイトンクの基礎ボルトの腐食を想定した耐震安全性評価は、JEAG4601の評価式で算出できるため、FEMモデルは適用していない。
(4)	炉心シュラウド等の応力解析への公式等の評価の適用	既工認においてFEMによる評価にて耐震評価を実施していた設備について公式等を用いた耐震評価	炉心シュラウド、原子炉本体基礎部アンカ部	×	耐震評価対象外機器のため

\*: 使用済燃料乾式貯蔵建屋



### 3. 評価対象と評価手法－評価手法

#### (2) 評価手法(4/4)

#### ② 工事計画認可申請で用いた耐震評価手法等の反映について(2/2)

項目	概要	工事計画認可申請における対象設備	劣化状況評価への反映		
			反映	説明	
1. 先行プラントの知見反映を基本として変更する手法					
(5)	解析コードの変更	実機形状を質点とはり要素に置き換えた多質点モデルでの応答解析	原子炉压力容器内構造物(ジェットポンプ、炉心スプレースパージャ、出力領域計装検出器(LPRM))	×	耐震評価対象外機器のため
2. 鉛直方向地震の動的な取り扱いを踏まえて適用する手法					
(1)	鉛直方向地震の動的な取り扱いを踏まえて適用する手法	水平方向と鉛直方向の動的地震力の二乗和平方根による組合せ鉛直方向応答解析モデルの追加	動的地震力を適用して耐震評価を行う機器・配管系	○	動的地震力を適用した耐震評価に対し、従来の絶対値和法並びに二乗和平方根適切に反映している。
3. より現実的な応答を模擬する観点から採用する手法					
(1)	最新知見として得られた減衰定数の適用	振動試験結果等を踏まえて設定した減衰定数の採用	原子炉建屋6階天井走行クレーン及びDC*1建屋天井クレーン、燃料取替機	×	耐震評価対象外機器のため
		新規制基準でのPWRプラントでの適用実績及びBWRプラントへの適用を踏まえた検討がされた減衰定数の設定	配管系	○	機器・配管系の耐震安全性評価に反映
(2)	極限解析による評価の適用	JEAG4601及びJSME設計・建設規格で規定されている極限解析の適用	炉内構造物(気水分離器 スタンドパイプ)	×	耐震評価対象外機器のため

\*: 使用済燃料乾式貯蔵建屋

### 3. 評価対象と評価手法－評価用地震力

#### (3) 評価用地震力

耐震安全性評価に用いる評価用地震力は各機器の耐震重要度に応じて以下のとおり選定する。

耐震重要度	評価用地震力
Sクラス	基準地震動 $S_s^{*1}$ により定まる地震力(以下, $S_s$ 地震力という)
	弾性設計用地震動 $S_d^{*2}$ により定まる地震力とSクラスの機器に適用される静的地震力のいずれか大きい方 $^{*3}$ (以下, 「弾性設計用地震力」という)
Bクラス	Bクラスの機器に適用される静的地震力 $^{*4,*5}$
Cクラス	Cクラスの機器に適用される静的地震力 $^{*5}$

\*1:「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置, 構造及び設備の基準に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第5号)」に基づき策定した, 応答スペクトルに基づく地震動評価による基準地震動( $S_s$ -D1), 断層モデルを用いた手法に基づく地震動評価による基準地震動( $S_s$ -11~14,  $S_s$ -21,22)及び震源を特定せず策定する基準地震動( $S_s$ -31)。

\*2:弾性設計用地震動 $S_d$ の応答スペクトルは, 基準地震動 $S_s$ の応答スペクトルに, それぞれ係数0.5を乗じて設定している。

\*3: $S_s$ 地震力及び弾性設計用地震力による評価のうち, 許容値が同じものについては厳しい方の数値で代表する。

また, 許容値が異なり $S_s$ 地震力が弾性設計用地震力より大きく,  $S_s$ 地震力による評価応力が弾性設計用地震力の許容応力を下回る場合は, 弾性設計用地震力による評価を実施したものとみなす。

\*4:支持構造物の振動と共振のおそれのあるものについては, 弾性設計用地震動 $S_d$ による地震力の1/2についても考慮する。

\*5:耐震Sクラスへ波及的影響を及ぼす可能性のある耐震Bクラス及び耐震Cクラスの評価用地震力は $S_s$ 地震力を適用する。

### 3. 評価対象と評価手法－評価用地震動

#### (4) 評価用地震動

劣化状況評価における耐震安全性評価では、設置変更許可申請(平成29年11月)にて設定されている基準地震動を用いて評価を実施する。

項目		内容
基準地震動 S <sub>S</sub> 策定に考 慮した地震	模擬地震波(S <sub>S</sub> -D1)	応答スペクトル手法による基準地震動
	内陸地殻内地震(S <sub>S</sub> -11~14)	F1断層, 北方陸域の断層, 塩ノ平地震断層の連動による地震
	プレート間地震(S <sub>S</sub> -21~22)	2011年東北地方太平洋沖型地震
	震源を特定せず策定する地震動 (S <sub>S</sub> -31)	2004年北海道留萌支庁南部地震の検討結果に保守性を考慮した地震
地震動の最大 加速度	S <sub>S</sub> -D1	水平(NS・EW)870 cm/s <sup>2</sup> , 鉛直 560 cm/s <sup>2</sup>
	S <sub>S</sub> -11	水平(NS)717 cm/s <sup>2</sup> (EW)619 cm/s <sup>2</sup> , 鉛直 579 cm/s <sup>2</sup>
	S <sub>S</sub> -12	水平(NS)871 cm/s <sup>2</sup> (EW)626 cm/s <sup>2</sup> , 鉛直 602 cm/s <sup>2</sup>
	S <sub>S</sub> -13	水平(NS)903 cm/s <sup>2</sup> (EW)617 cm/s <sup>2</sup> , 鉛直 599 cm/s <sup>2</sup>
	S <sub>S</sub> -14	水平(NS)586 cm/s <sup>2</sup> (EW)482 cm/s <sup>2</sup> , 鉛直 451 cm/s <sup>2</sup>
	S <sub>S</sub> -21	水平(NS)901 cm/s <sup>2</sup> (EW)887 cm/s <sup>2</sup> , 鉛直 620 cm/s <sup>2</sup>
	S <sub>S</sub> -22	水平(NS)1009 cm/s <sup>2</sup> (EW)874 cm/s <sup>2</sup> , 鉛直 736 cm/s <sup>2</sup>
	S <sub>S</sub> -31	水平(NS・EW)610 cm/s <sup>2</sup> , 鉛直 280 cm/s <sup>2</sup>

### 3. 評価対象と評価手法－代表の選定

#### (5) 代表の選定(1/2)

高経年化対策に関する各機器・構造物の技術評価における評価対象機器全てを対象として評価を実施し、耐震安全性評価上問題ないことを確認する。

耐震安全性評価を実施する機器のうち下表のとおり代表を選定し具体的な評価内容について記載する。

評価項目	詳細評価内容を記載する機器・部位	選定理由
低サイクル疲労	炭素鋼配管(原子炉系(蒸気部))	安全上の重要度がクラス1, 耐震Sクラス機器且つ地震による疲労累積係数が最も大きい機器
中性子照射脆化	原子炉圧力容器胴及び低圧注水ノズル	中性子照射脆化を考慮した評価が必要となる機器
照射誘起型応力腐食割れ, 中性子照射による靱性低下	炉心シュラウド	運転開始後60年時点でしきい照射量を超える中性子照射を受け, 且つ亀裂を進展させる応力が存在する機器
熱時効	原子炉再循環ポンプのケーシング, 原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱	熱時効を考慮する必要のある機器のうち, フェライト量が最大の機器又は機器に作用する応力が最大の機器
応力腐食割れ	シュラウドサポート(粒界型応力腐食割れ)	シュラウドサポート溶接部(H7,V8)にひび割れが確認され, ひび割れを残存させた状態で維持規格に基づく亀裂進展評価及び破壊評価を継続的に実施する箇所
	廃液濃縮器蒸発缶	機械設備において建設時から設置・使用される機器(濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備)のうち, 最高使用圧力が高い機器

### 3. 評価対象と評価手法－代表の選定

#### (5) 代表の選定(2/2)

評価項目	詳細評価内容を記載する 機器・部位	選定理由
腐食(流れ加速型腐食)	炭素鋼配管(原子炉系(蒸気部))	配管の腐食(流れ加速型腐食)による配管減肉を考慮した耐震評価の結果, 発生応力と許容応力の比が最大である箇所及び疲労累積係数が最大である箇所
	第3給水加熱器の伝熱管	管支持板の腐食(流れ加速型腐食)を考慮した耐震評価の結果, 発生応力と許容応力の比が最大である機器
	非常用ディーゼル機関(2C, 2D号機)付属設備冷却水系清水冷却器の伝熱管	内部流体が海水であり, 伝熱管の腐食(流れ加速型腐食)の耐震評価の結果, 発生応力と許容応力の比が最大である機器
腐食(全面腐食)	1. 機器付基礎ボルト ・主排気筒 ・残留熱除去系熱交換器	・過去に耐震補強実績があり且つ今回の評価において補強を前提とした評価を行った機器 ・発生応力と許容応力の比が最大である機器 ・発生応力が最大である機器
	2. 後打ちケミカルアンカ, メカニカルアンカボルト	発電所構内で使用されている後打ちケミカルアンカ, メカニカルアンカボルトを抽出
動的機能維持	原子炉給水逆止弁	機器の応答加速度に影響を与える経年劣化事象である, 配管の腐食(流れ加速型腐食)による減肉を考慮した耐震評価対象範囲に設置される動的機能維持対象機器
制御棒挿入性	制御棒, 炉内構造物, 燃料集合体	劣化状況評価書に記載される各評価対象機器の「機能達成に必要な項目」において, 制御棒挿入に係る項目(原子炉の緊急停止), 燃料集合体の支持等挿入経路の影響を与える項目(炉心の支持)及び制御棒挿入経路にある機器を抽出




## 4. 代表の耐震安全性評価－低サイクル疲労の評価内容

### (1) 耐震安全性評価(1/18)

#### ① 低サイクル疲労(1/2)

##### (a) 評価内容

経年劣化事象	低サイクル疲労
想定部位	原子炉系(蒸気部)配管
耐震安全性評価内容	<p>①解析モデル 原子炉系(蒸気部)配管の疲労累積係数の算出に用いた解析モデル(3次元梁モデル)</p> <p>②評価内容 基準地震動<math>S_s</math>を考慮した疲労累積係数と、運転開始後60年時点での推定過渡回数を考慮した疲労累積係数の合計値が、許容値1を下回ることを確認する。</p>

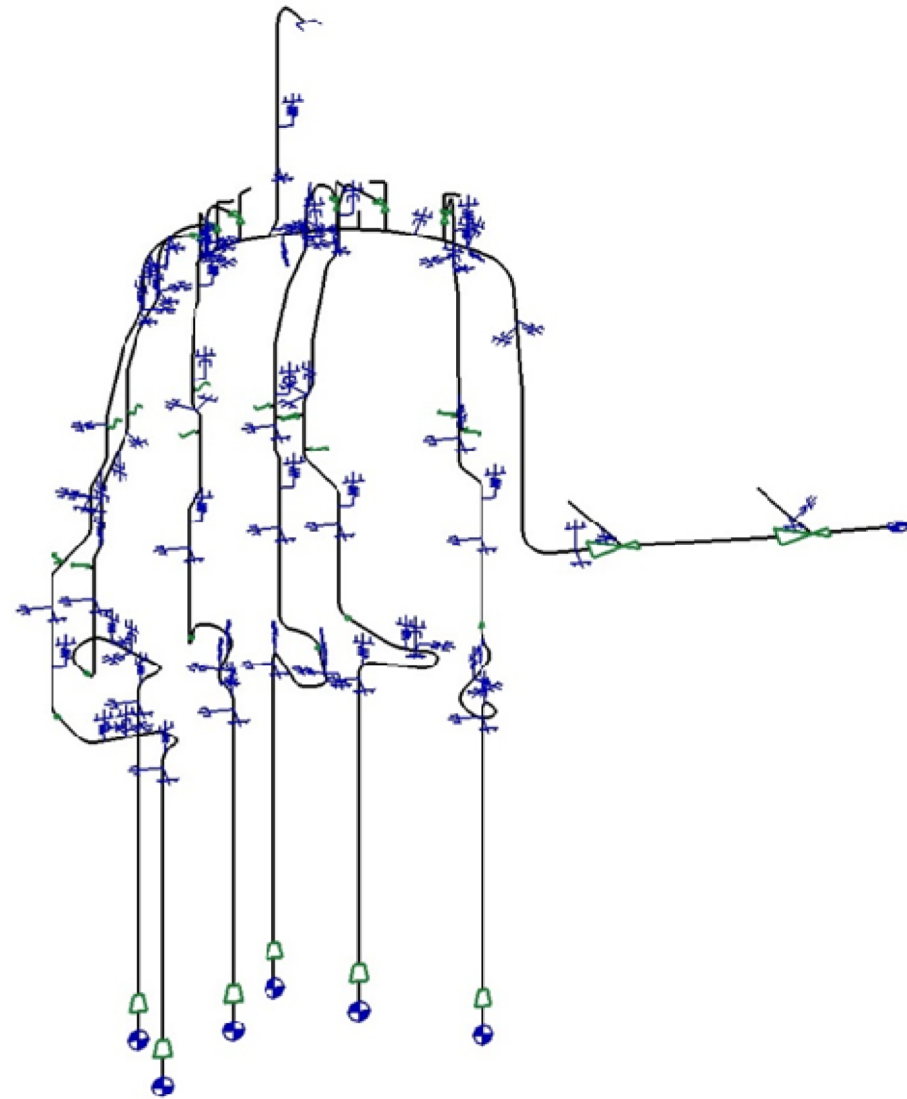

原子炉系(蒸気部)配管解析モデル図

## 4. 代表の耐震安全性評価－低サイクル疲労の評価結果

(1) 耐震安全性評価(2/18)

① 低サイクル疲労(2/2)

(b) 評価結果

原子炉系(蒸気部)配管の疲労累積係数算出結果を以下に示す。

原子炉系(蒸気部)配管の低サイクル疲労の耐震安全性評価結果

系統	運転実績回数*1に基づく疲労累積係数	地震動による*2疲労累積係数(基準地震動 $S_S$ )	合計(許容値:1以下)
原子炉系(蒸気部)配管	0.0853	0.6558	0.7411

\*1: 過渡実績を踏まえ、運転開始後60年までの運転過渡を保守的に想定した疲労累積係数

\*2: 工事計画認可申請(平成30年2月補正申請)にて、一律に定める等価繰返し回数として設定した等価繰返し回数(160回)を用いて算出される疲労累積係数

原子炉系(蒸気部)配管における運転開始後60年までの推定過渡回数を考慮して算出した疲労累積係数と、基準地震動 $S_S$ を考慮した地震動による疲労累積係数の合計が許容値1を下回ることから、耐震安全性評価上問題ない。

## 4. 代表の耐震安全性評価－東北地方太平洋沖地震の影響評価

### (1) 耐震安全性評価(3/18)

#### ②東北地方太平洋沖地震の影響評価

##### (a) 評価項目

東北地方太平洋沖地震(以下、「TPO地震」という)を考慮した疲労累積係数と、運転開始後60年時点までの推定過渡回数を考慮した疲労累積係数及び基準地震動 $S_g$ を考慮した疲労累積係数の合計値が、許容値1を下回ることを確認する。

##### (b) 評価対象

耐震安全上考慮する必要がある経年劣化事象のうち、地震による影響が重畳される低サイクル疲労のうち、基準地震動 $S_g$ による疲労累積係数が大きい原子炉系(蒸気部)配管を対象とする。

##### (c) 評価結果

TPO地震を考慮した疲労累積係数と、運転開始後60年時点までの推定過渡回数を考慮した疲労累積係数及び基準地震動 $S_g$ を考慮した疲労累積係数の合計値が許容値1を下回り、耐震安全性評価上問題ない。

#### TPO地震を考慮した耐震安全性評価結果

系統	運転実績回数*1に基づく 疲労累積係数	地震動による*2疲労累積係数 (基準地震動 $S_g$ )	TPO地震による 疲労累積係数*3	合計 (許容値:1以下)
原子炉系 (蒸気部)配管	0.0853	0.6558	追而とさせていただきます	追而とさせていただきます

\*1: 過渡実績を踏まえ、運転開始後60年までの運転過渡を保守的に想定した疲労累積係数

\*2: 工事計画認可申請(平成30年2月補正申請)にて、一律に定める等価繰返し回数として設定した等価繰返し回数(160回)を用いて算出される疲労累積係数

\*3: TPO地震時の配管解析モデル及び観測波を用いて、工事計画認可申請で適用している等価繰返し回数(160回)同様の手法を用いて算出される等価繰返し回数を考慮して算出される疲労累積係数



# 4. 代表の耐震安全性評価－中性子照射脆化の評価

## (1) 耐震安全性評価(4/18)


### ② 中性子照射脆化(1/2)

#### (a) 評価内容

経年劣化事象	中性子照射脆化
想定部位	原子炉压力容器胴
耐震安全性評価内容	<p>① <math>K_{IC}</math> 下限包絡曲線と<math>K_I</math>曲線の算出          運転開始後60年時点での<math>K_{IC}</math> 下限包絡曲線と基準地震動<math>S_S</math>の荷重を考慮した<math>K_I</math>曲線を算出する。</p> <p>② <math>K_{IC}</math> 下限包絡曲線と<math>K_I</math>曲線の比較  <math>K_{IC}</math> 下限包絡曲線と<math>K_I</math>曲線を比較した結果が<math>K_{IC} &gt; K_I</math>となり、許容限界を下回ることを確認する。</p>

#### (b) 評価結果

原子炉压力容器胴の中性子照射脆化に対する地震時荷重を考慮した評価結果を下図に示す。

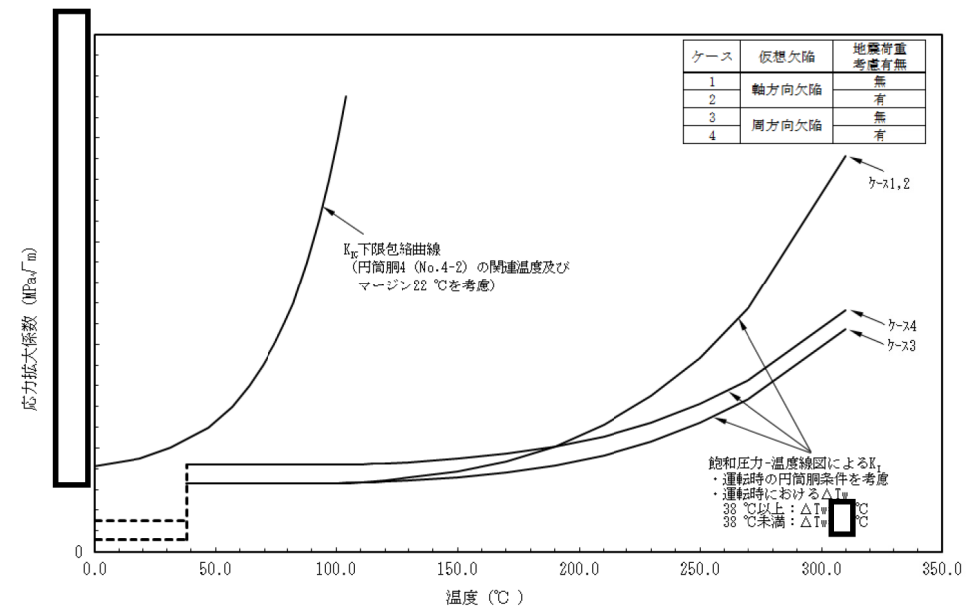

$K_{IC}$  下限包絡曲線と $K_I$ 曲線(原子炉压力容器胴: 炉心臨界時)

運転開始後60年時点において、地震時に発生する応力、亀裂進展力及び応力拡大係数 $K_I$ を評価した結果、破壊力学上の許容限界である $K_{IC}$ を下回ることから、耐震安全性評価上問題ない。

# 4. 代表の耐震安全性評価－応力腐食割れの評価


(1) 耐震安全性評価(5/18)

③ 応力腐食割れ(1/3)

(a) シュラウドサポートの粒界型応力腐食割れ

a. 評価内容

経年劣化事象	応力腐食割れ
想定部位	シュラウドサポート
耐震安全性 評価内容	亀裂を想定し、極限解析により算出されるシュラウドサポートの <b>安全率(1.5)</b> を考慮した設計荷重が崩壊荷重を下回ることを確認する。

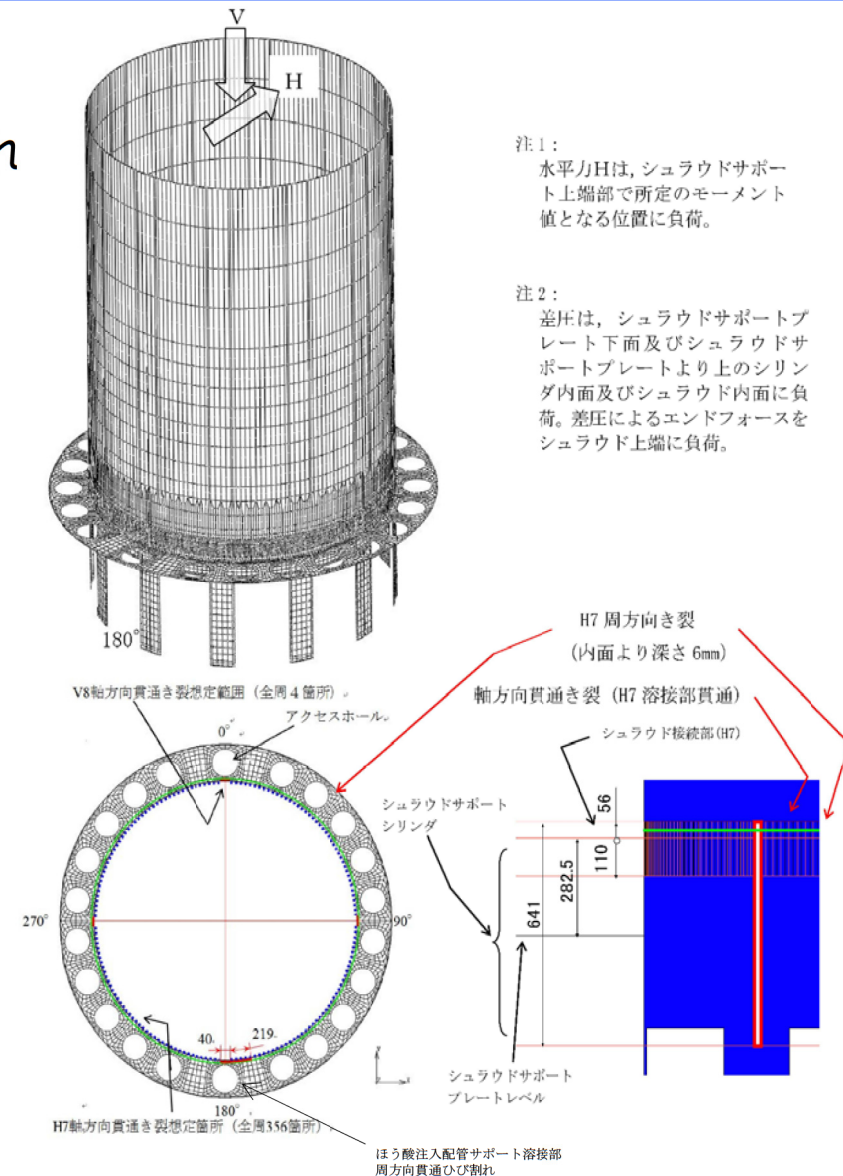

注1:  
水平力Hは、シュラウドサポート上端部で所定のモーメント値となる位置に負荷。

注2:  
差圧は、シュラウドサポートプレート下面及びシュラウドサポートプレートより上のシリンダ内面及びシュラウド内面に負荷。差圧によるエンドフォースをシュラウド上端に負荷。

解析モデル及びひび割れの付与位置


## 4. 代表の耐震安全性評価ーシュラウドサポートの粒界型応力腐食割れ評価

(1) 耐震安全性評価(6/18)

③ 応力腐食割れ(2/3)

(a) シュラウドサポートの粒界型応力腐食割れ

b. 評価結果



運転開始後60年時点において、シュラウドサポートの安全率(1.5)を考慮した設計荷重が崩壊荷重を下回ることから、耐震安全性評価上問題ない。

## 4. 代表の耐震安全性評価－応力腐食割れの評価

(1) 耐震安全性評価(7/18)

③ 応力腐食割れ(3/3)

(b) 廃液濃縮器蒸発缶の応力腐食割れ

a. 評価内容

経年劣化事象	応力腐食割れ
想定部位	廃液濃縮器蒸発缶胴板
耐震安全性評価内容	亀裂を想定し、地震時の発生応力が亀裂安定限界応力を下回ることを確認する。

b. 評価内容

評価対象	地震時発生応力 (MPa)	亀裂安定限界応力 (MPa)
廃液濃縮器 蒸発缶胴板	31	65

地震時の発生応力が亀裂安定限界応力を下回ることから、耐震安全性評価上問題ない。

## 4. 代表の耐震安全性評価－腐食(流れ加速型腐食)の評価


### (1) 耐震安全性評価(8/18)

#### ④ 腐食(流れ加速型腐食)(1/4)

##### (a) 配管の腐食(流れ加速型腐食)

##### a. 評価内容

経年劣化事象	腐食(流れ加速型腐食)
想定部位	エルボ部, 分岐部, レジューサ部等(原子炉系(蒸気部)配管)
耐震安全性評価内容	保全活動の範囲内で発生する可能性のある減肉を考慮して地震時の発生応力又は疲労累積係数を算出し, 許容値を下回ることを確認する。

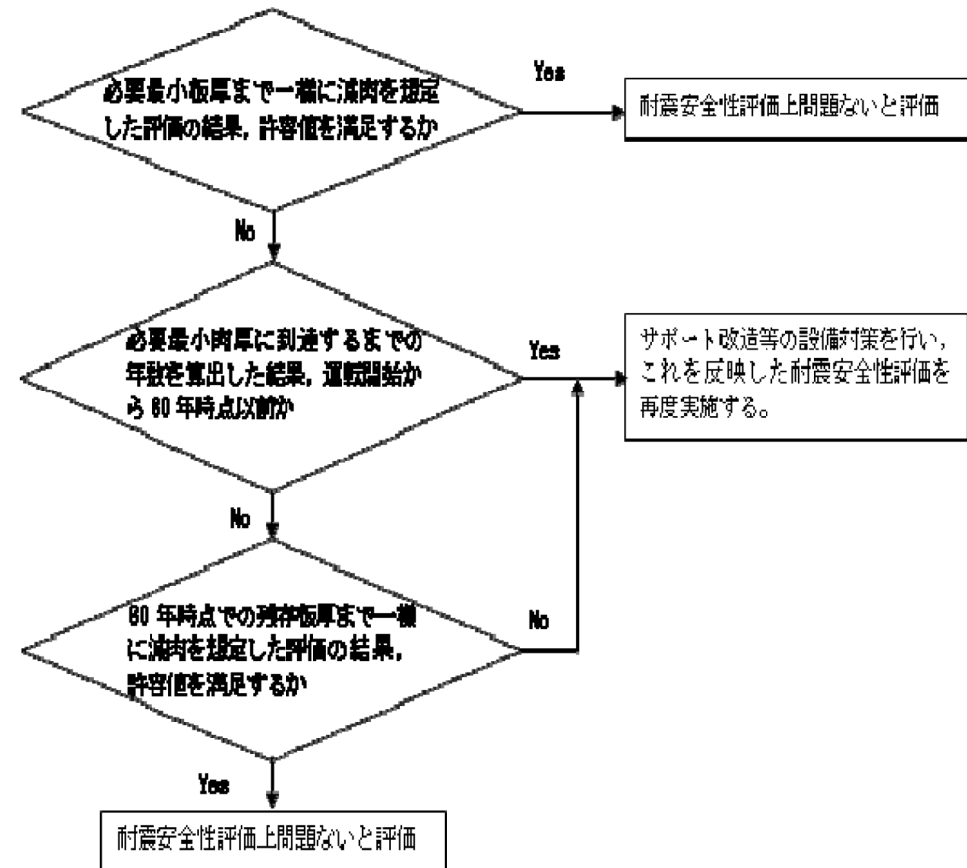

腐食(流れ加速型腐食)(配管)の耐震安全性評価フロー

## 4. 代表の耐震安全性評価－腐食(流れ加速型腐食)の評価

### (1) 耐震安全性評価(9/18)

#### ④ 腐食(流れ加速型腐食)(2/4)

##### (a) 配管の腐食(流れ加速型腐食)

##### b. 評価結果

評価対象	区分	耐震重要度	評価地震力	許容応力状態	応力種別	発生応力*1(MPa)		許容応力*4(MPa)
						必要最小板厚*2(MPa)	60年時点板厚*3(MPa)	
原子炉系 (蒸気部)	クラス1	S	S <sub>s</sub>	IV <sub>A</sub> S	一次応力	1031	291	364
					一次+二次応力	2770	831 (疲労累積係数: 0.3256*5)	366 (疲労累積係数 許容値:1以下)
			S <sub>d</sub>	III <sub>A</sub> S	一次応力	649	225	274
					一次+二次応力	1531	556 (疲労累積係数: 0.0685*5)	366 (疲労累積係数 許容値:1以下)

\*1: 系統内の評価対象ライン中で最大の発生応力を示す

\*2: 配管の内圧等により決定される最小の板厚

\*3: これまでの測定データに基づき想定した板厚

\*4: 設計・建設規格付録図表Part5表1又は表8, 表9より求まる値

\*5: JEAG4601に基づき原子炉起動時及び停止時のみ通気される配管について、肉厚測定結果より得られる1年あたりの減肉量から推定した60年時点板厚における疲労累積係数(0.4580)を保守的に60年時点に至る評価期間中全てに適用し、地震動の疲労累積係数を足し合わせても許容値1を下回る。

必要最小板厚若しくは運転開始後60年時点板厚まで減肉を想定した評価において、地震時の発生応力又は疲労累積係数は許容値を下回ることから、耐震安全性評価上問題ない。



## 4. 代表の耐震安全性評価－腐食(流れ加速型腐食)の評価


(1) 耐震安全性評価(10/18)

④ 腐食(流れ加速型腐食)(3/4)

(b) 配管の腐食(流れ加速型腐食)

a. 評価内容

経年劣化事象	腐食(流れ加速型腐食)
想定部位	第3給水加熱器の管支持板及び非常用ディーゼル機関冷水冷却器の伝熱管
耐震安全性評価内容	伝熱管の施栓基準である管支持板の支持間隔喪失又は伝熱管の減肉を考慮して発生応力を算出し, 許容応力を下回ることを確認する。

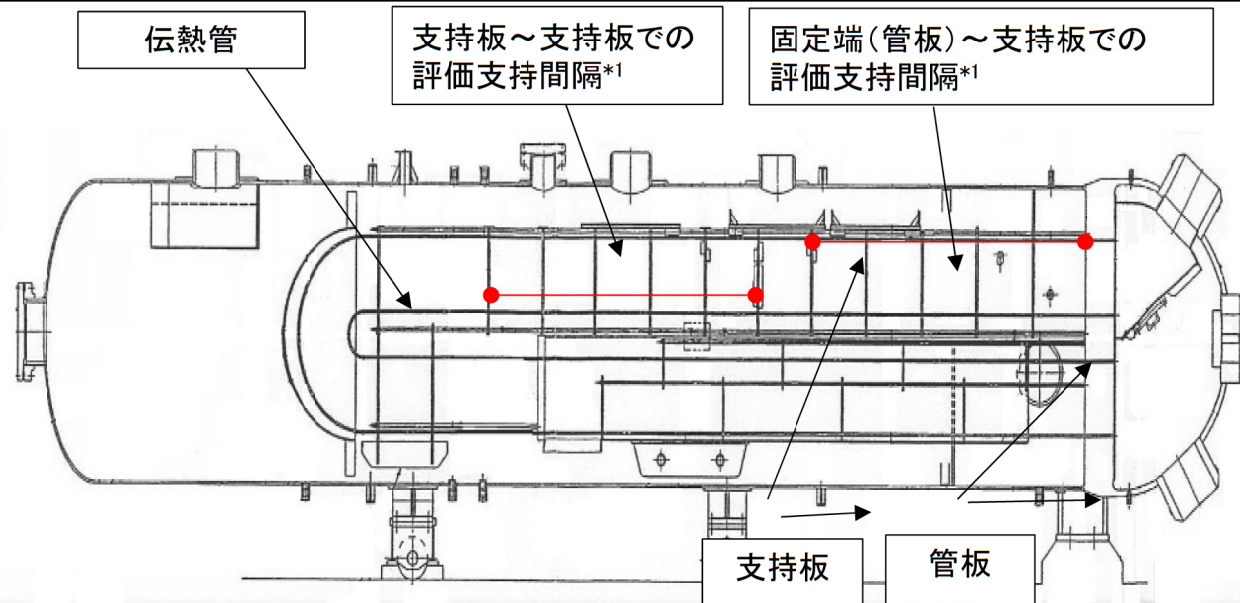

第3給水加熱器概要図

\*1: スパンは, 支持板2枚を1スパンとする。

## 4. 代表の耐震安全性評価－腐食(流れ加速型腐食)の評価

### (1) 耐震安全性評価(11/18)

#### ④ 腐食(流れ加速型腐食)(4/4)

##### (b) 配管の腐食(流れ加速型腐食)

##### b. 評価結果

評価対象	区分	耐震重要度	評価地震力	許容応力状態	応力種別	発生応力(MPa)		許容応力(MPa)
						管板～管支持板	管支持板～管支持板	
第3給水加熱器	クラス3	B	S <sub>d</sub>	B <sub>A</sub> S	一次応力	121	163	166*2
清水冷却器*1	—*3	S	S <sub>S</sub> *4	IV <sub>A</sub> S	一次応力	45	105	337*5

\*1: 非常用ディーゼル機関(2C, 2D号機)付属設備冷却水系

\*2: 許容値は設計・建設規格付録材料図Part5表5より定まる値に1.5を乗じた値

\*3: 設計・建設規格にて定められる区分としては基準外であるが、耐震評価上クラス2として扱った

\*4: S<sub>S</sub>地震力がS<sub>d</sub>地震力及びSクラス機器に適用される静的地震力より大きく、S<sub>S</sub>地震力による評価応力がS<sub>d</sub>地震力及びSクラス機器に適用される静的地震力の許容応力を下回るため、S<sub>d</sub>地震力及び静的地震力による評価を省略した

\*5: 許容値は設計・建設規格付録材料図表Part5 表6より定まる値

第3給水加熱器の伝熱管支持間隔の喪失を想定した伝熱管の耐震評価及び非常用ディーゼル機関(2C,2D号機)付属設備冷却水系清水冷却器の伝熱管内面の腐食による減肉を想定した耐震評価において、発生応力が許容応力を下回ることから、耐震安全性評価上問題ない。




## 4. 代表の耐震安全性評価－基礎ボルトの腐食(全面腐食)評価内容


(1) 耐震安全性評価(12/18)

⑤ 腐食(全面腐食)(1/4)

(a) 基礎ボルトの腐食(全面腐食)評価内容

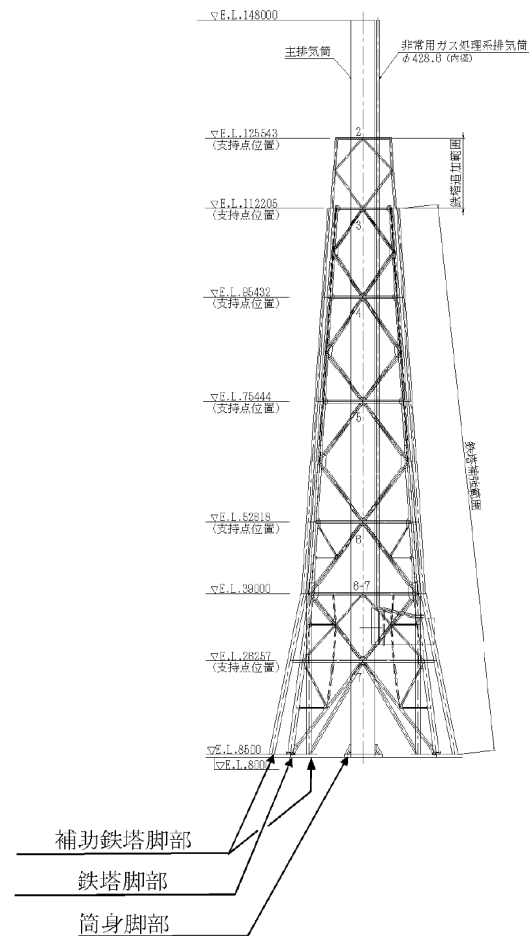

主排気筒 概要図

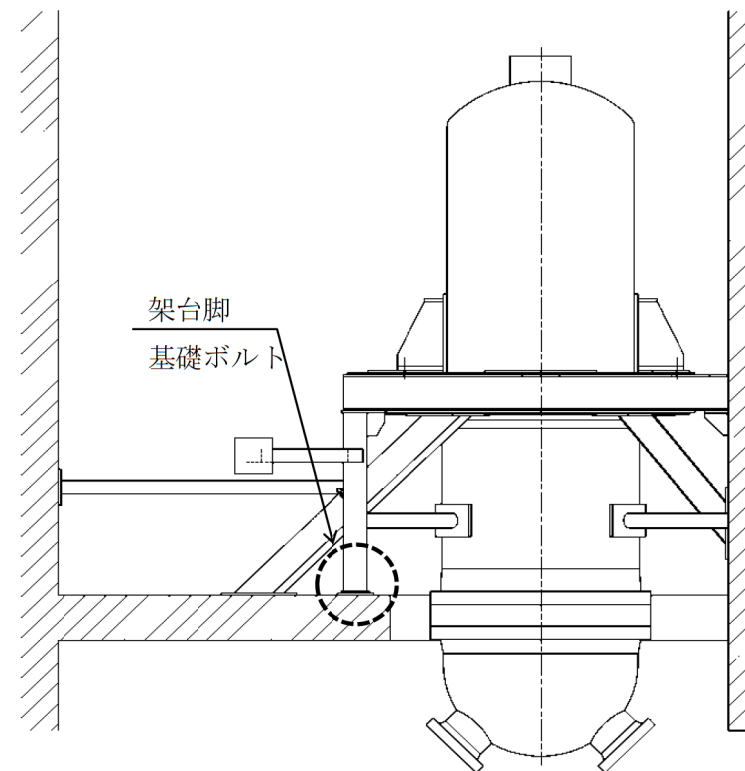

残留熱除去系熱交換器 概要図

## 4. 代表の耐震安全性評価－基礎ボルトの腐食(全面腐食)評価結果

### (1) 耐震安全性評価(13/18)

#### ⑤ 腐食(全面腐食)(2/4)

##### (a) 機器付基礎ボルトの腐食(全面腐食)

###### a. 評価内容

経年劣化事象	腐食(全面腐食)
想定部位	残留熱除去系熱交換器, 主排気筒基礎ボルト(コンクリート直上部)
耐震安全性 評価内容	運転開始後60年時点での腐食減肉を仮定して地震時の発生応力を算出し, 許容応力を下回ることを確認する。

###### b. 評価結果

機器名称	耐震重要度	荷重種別	発生応力(MPa)	許容応力(MPa)
主排気筒*1	C*2	引張	257	324
		せん断	12	187
残留熱除去系熱交換器	S, 重*3	引張	344	488*4
		せん断	85	375*4

\*1: 補助鉄塔脚部, 鉄塔脚部及び筒身脚部基礎ボルトを評価した結果, 最も厳しい結果を示す補助鉄塔脚部基礎ボルトの評価値

\*2: 非常用ガス処理系排気筒(耐震Sクラス)を支持しているため, 耐震Sクラス機器の間接支持構造物に該当するため, 基準地震動 $S_s$ を考慮した状態での機能維持が要求される

\*3: 耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す

\*4: 設計・建設規格Part5 表8, 表9より求まる値であり,  $S_s$ 地震力が $S_d$ 地震力及びSクラスの機器に適用される静的地震力より大きく,  $S_s$ 地震力による評価応力が $\text{III}_A S$ の許容応力を下回る機器については, Sクラス機器は $\text{III}_A S$ の許容応力を示す

運転開始後60年時点の腐食を想定した場合においても, 発生応力が許容応力を下回ることから, 耐震安全性評価上問題ない。

## 4. 代表の耐震安全性評価－後打ちメカニカルアンカの腐食評価

(1) 耐震安全性評価(14/18)

⑤ 腐食(全面腐食)(3/4)

(b) 後打ちアンカの腐食(全面腐食)

a. 評価内容

経年劣化事象	腐食(全面腐食)
想定部位	後打ちケミカルアンカ, メカニカルアンカ
耐震安全性 評価内容	運転開始後60年時点での腐食減肉を仮定して設計許容荷重負荷時の発生応力を算出し, 許容応力を下回ることを確認する。

b. 評価結果

1) 後打ちメカニカルアンカの設計許容荷重負荷時のボルト発生・許容応力

		M6	M8	M10	M12	M16	M20
ボルトの断面積(mm <sup>2</sup> )	減肉前	18.97	34.68	55.07	80.17	150.25	234.77
	減肉後	14.62	28.70	47.46	70.93	137.50	218.77
アンカの設計許容荷重(kN)	引張	0.98	1.56	2.15	3.13	3.72	6.66
	せん断	1.17	1.96	3.53	5.49	9.41	14.90
設計許容荷重負荷, 減肉時のボルト発生応力(MPa)	引張	68	55	46	45	28	31
	せん断	81	69	75	78	69	69
ボルトの許容応力(MPa)	引張	245	245	245	245	245	235
	せん断	141	141	141	141	141	135
応力比*3	引張	0.28	0.23	0.19	0.19	0.12	0.14
	せん断	0.58	0.49	0.54	0.56	0.49	0.52

## 4. 代表の耐震安全性評価－後打ちケミカルアンカの腐食評価

(1) 耐震安全性評価(15/18)

⑤ 腐食(全面腐食)(4/4)

(b) 後打ちアンカの腐食(全面腐食)

b. 評価結果

2) 後打ちケミカルアンカの設計許容荷重負荷時のボルト発生・許容応力

		M12	M16	M20	M22	M25
ボルトの断面積 (mm <sup>2</sup> )	減肉前	80.17	150.25	234.77	292.22	338.05
	減肉後	70.93	137.50	218.77	274.33	318.79
アンカの設計許容荷重 (kN)	引張	12.10	20.20	38.30	47.40	55.20
	せん断	9.60	17.90	26.80	33.20	38.70
設計許容荷重負荷, 減肉時のボルト発生応力 (MPa)	引張	171	147	176	173	174
	せん断	136	131	123	122	122
ボルトの許容応力 (MPa)	引張	245	245	235	235	235
	せん断	141	141	135	135	135
応力比	引張	0.70	0.60	0.75	0.74	0.75
	せん断	0.97	0.93	0.92	0.91	0.91

運転開始後60年時点の腐食を想定した場合においても、設計許容荷重負荷時の発生応力が、許容応力を下回ることから、耐震安全性評価上問題ない。

## 4. 代表の耐震安全性評価—動的機能維持評価(弁, ポンプ, ファン等)

### (1) 耐震安全性評価(16/18)

#### ⑥ 動的機能維持評価(1/2)

##### (a) 評価内容

地震時に動的機能維持が要求される機器(弁, ポンプ, ファン等)については, 地震時の応答加速度が機器の機能確認済加速度以下であること等により動的機能が維持されることを確認しているが, 想定される経年劣化を考慮した場合にも動的機能が維持されることを確認する。

##### (b) 評価結果

機器	想定される経年劣化事象に対する評価(劣化状況評価)
弁	想定される経年劣化事象として低サイクル疲労及び腐食(流れ加速型腐食)がある。低サイクル疲労については, 運転開始後60年時点での推定過渡回数を考慮して算出した疲労累積係数(接液部は環境疲労を考慮した疲労累積係数)及び基準地震動 $S_g$ を考慮した疲労累積係数の合計が許容値の1を下回るため, 低サイクル疲労割れが発生しないことを確認したことから振動応答特性への影響はなく, 地震時の動的機能は維持される。腐食(流れ加速型腐食)については, 動的機能の維持が要求される弁に接続する配管の流れ加速型腐食による振動応答特性への影響を考慮した場合, 地震時の応答加速度に影響を及ぼす可能性があるため, 配管減肉を考慮した耐震評価を行う際に得られる弁の地震時応答加速度が機能確認済加速度以下であることを確認している。
ポンプ他	想定される経年劣化事象として残留熱除去系海水系ポンプ, 非常用ガス再循環系排風機, 原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン, 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機等の基礎ボルトの腐食(全面腐食)が想定されるが, 60年時点での経年劣化を考慮した耐震安全性評価の結果, 発生応力が許容応力を下回り, ボルトが支持する機器の支持機能への影響がないことから振動応答特性への影響はなく, 地震時の動的機能は維持される。

## 4. 代表の耐震安全性評価—動的機能維持評価の評価結果(弁)

### (1) 耐震安全性評価(17/18)

#### ⑥ 動的機能維持評価(2/2)

##### (b) 評価結果

接続する配管の腐食(流れ加速型腐食)による減肉を考慮した動的機能維持対象弁の加速度評価は以下のとおり。

地震力		振動数 (Hz)	種別	原子炉給水逆止弁	
				応答加速度 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )	機能確認済加速度 ( $\times 9.8\text{m/s}^2$ )
Ss	水平	50	工認値	4.80*1	6.0
			劣化状況評価値	4.90*1	6.0
	鉛直		工認値	2.96*2	6.0
			劣化状況評価値	3.37*1	6.0

\*1: B22-F010A,B, B22-F032A,Bの最大値(B22-F010Aの評価値)を示す

\*2: B22-F010A,B, B22-F032A,Bの最大値(B22-F010Bの評価値)を示す

地震時の応答加速度が機能確認済加速度以下であることから、弁の動的機能が維持される。



## 4. 代表の耐震安全性評価－制御棒挿入性評価

### (1) 耐震安全性評価(18/18)

#### ⑦ 制御棒挿入性評価

##### (a) 評価内容

制御棒挿入性に影響を与える可能性のある経年劣化事象を抽出して影響評価を行い、工事計画認可申請書「V-2-6-2-1 制御棒の耐震性についての計算書」の評価に影響を与えないことを確認する。

##### (b) 評価結果

制御棒挿入性に影響を与える可能性のある経年劣化事象の抽出及び制御棒挿入性への影響評価を行った結果、工事計画認可申請書「V-2-6-2-1 制御棒の耐震性についての計算書」の評価に影響を与える経年劣化事象は抽出されなかった。経年劣化を考慮した地震時の燃料集合体の変位は、工事計画認可申請書で確認した16.8 mm\*となり、機能確認済相対変位である約40 mm以下となる。

また、基準地震動 $S_s$ を考慮しても制御棒の挿入性に影響を与えることはないことから、経年劣化を考慮した地震時の制御棒挿入時間を評価した結果は、安全評価上の規定時間以下となる。

\*:「V-2-6-2-1 制御棒の耐震性についての計算書」には、「V-2-3-3-1 燃料集合体の耐震性についての計算書」で解析により得られた最大応答相対変位である11.1mmに、裕度(1.5倍)を見込んだ評価用の値。

## 4. 代表の耐震安全性評価－現状保全，総合評価，高経年化への対応

### (2) 現状保全

- ・耐震安全性評価対象機器の現状保全については，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化状況を考慮した耐震評価を行い，耐震安全性評価に問題がないことを確認しており，各設備の現状保全は適切である。
- ・運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において，耐震安全性評価対象機器について検査等を実施した結果，耐震安全性評価に影響を及ぼす有意な欠陥等は確認されていない。

### (3) 総合評価

- ・60年間の供用を想定した各劣化状況評価対象機器の耐震安全性評価については，経年劣化事象を考慮した場合においても，実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準の要求事項を満足し，耐震安全性に問題ないことを確認した。
- ・炭素鋼配管の腐食（流れ加速型腐食）については，現時点での実機測定データを用いた運転開始後60年時点の評価により耐震安全性に問題ないことを確認しており，今後も減肉傾向の把握及びデータの蓄積を継続して行い，減肉進展の実測データを反映した耐震安全性評価を実施する。

### (4) 高経年化への対応

炭素鋼配管の腐食（流れ加速型腐食）については，現時点での実機測定データを用いた運転開始後60年時点の評価により耐震安全性に問題ないことを確認しており，今後も減肉傾向の把握及びデータの蓄積を継続して行い，減肉進展の実測データを反映した耐震安全性評価を実施する。



## 5. まとめ－審査基準適合性

### (1) 審査基準適合性

要求事項*	耐震上考慮する必要のある経年劣化事象	技術評価の結果
<p>○経年劣化事象を考慮した機器・構造物について地震時に発生する応力及び疲れ累積係数を評価した結果、耐震設計上の許容限界を下回ることを確認した。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・低サイクル疲労(ポンプ、容器、配管、弁、炉内構造物)</li> <li>・腐食(全面腐食、流れ加速型腐食)(ポンプ、熱交換器、容器、配管、弁、ケーブル、タービン設備、計測制御設備、空調設備、機械設備、電源設備)</li> </ul>	<p>低サイクル疲労及び腐食を考慮した機器について地震時に発生する応力及び疲れ累積係数を評価した結果、耐震設計上の許容限界を下回ることを確認した。</p> <p>低サイクル疲労については、震災時の影響を考慮して疲れ累積係数を評価した結果、耐震設計上の許容限界を下回ることを確認した。</p>
<p>○経年劣化事象を考慮した機器・構造物について地震時に発生する応力、亀裂進展力及び応力拡大係数を評価した結果、想定亀裂(欠陥)に対する破壊力学評価上の許容限界を下回ることを確認した。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中性子照射脆化(容器)</li> <li>・応力腐食割れ(炉内構造物、機械設備)</li> </ul>	<p>中性子照射脆化及び応力腐食割れを考慮した機器について、地震時に発生する応力、亀裂進展力、応力拡大係数及び設計荷重を評価した結果、想定亀裂(欠陥)に対する破壊力学評価上の許容限界を下回ることを確認した。</p>
<p>○経年劣化事象を考慮した、地震時に動的機能が要求される機器・構造物の地震時の応答加速度を評価した結果、機能確認済加速度以下であることを確認した。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配管の腐食(流れ加速型腐食)による減肉が想定される範囲に接続される弁</li> </ul>	<p>地震時に動的機能が要求される機器・構造物の地震時の応答加速度を評価した結果、機能確認済加速度以下であることを確認した。</p>
<p>○経年劣化事象を考慮した、地震時の燃料集合体の変位を評価した結果、機能確認済相対変位以下であるか又は、同様に制御棒挿入時間を評価した結果、安全評価上の規定時間以下であることを確認した。</p>	<p>制御棒、炉内構造物、燃料集合体</p>	<p>制御棒挿入性に影響を与える経年劣化事象はなく、経年劣化事象を考慮した状態での地震時の燃料集合体の変位を評価した結果、工事計画認可申請での評価結果(機能確認済相対変位以下、また、同様に制御棒挿入時間を評価した結果、安全評価上の規定時間以下)に影響を与えないことを確認した。</p>

\*「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項

## 5. まとめ—保守管理に関する方針として策定する事項

### (2) 保守管理に関する方針として策定する事項

機器名	保守管理に関する方針	実施時期*2
炭素鋼配管系	炭素鋼配管*1の腐食(流れ加速型腐食)について、現時点での実機測定データを用いた運転開始後60年時点の評価により耐震安全性に問題ないことを確認したことから、今後も減肉傾向の把握及びデータの蓄積を継続して行い、減肉進展の実測データを反映した耐震安全性評価を実施する。 *1:原子炉系(蒸気部)配管 給水系配管 給水加熱器ドレン系配管	中長期

\*2:実施時期については、平成30年11月28日からの5年間を「短期」、平成30年11月28日からの10年間を「中長期」、平成30年11月28日からの20年間を「長期」とする。

---

# 参考資料

# 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せを考慮した影響評価

## 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せを考慮した影響評価

### ① 評価項目

工事計画認可申請(平成30年2月補正申請)における水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価の評価部位に対し、耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象が想定される場合は、経年劣化事象を考慮した水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価を行う。

### ② 評価結果

残留熱除去系熱交換器の基礎ボルトについて、水平2方向及び鉛直方向地震力を組合せた評価を行い、引張、せん断ともに発生応力が許容応力を下回ることから、耐震安全性評価上問題ない。

## 残留熱除去系熱交換器基礎ボルトの水平2方向及び鉛直方向地震力を組合せた影響評価結果

応力 (MPa)	水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ影響考慮前		水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ影響考慮後	
	発生応力*	許容応力	発生応力*	許容応力
引張	344	488	417	488
せん断	85	375	104	375

\*: A, B号機のうち最大値(B号機)を示す

# 評価対象と評価手法－適用規格

## 主な適用規格

耐震安全性評価に用いた主な規格を以下に示す。

- ・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 2005年版(2007年追補版を含む) JSME S NC1-2005(2007) 」(以下,「設計・建設規格」という)
- ・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格 2008年版 JSME S NA1-2008」(以下,「維持規格」という)
- ・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 配管破損防護設計規格 JSME S ND1-2002」(以下,「配管破損防護設計規格」という)
- ・ 日本電気協会「原子力発電所用機器に対する破壊靱性の確認試験JEAC4206-2007」(以下,「JEAC4206」という)
- ・ 日本機械学会「発電用原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格 JSME S NH1-2006」(以下,「配管減肉管理規格」という)
- ・ 日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601-補-1984」(以下,「JEAG4601」という)
- ・ 日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(以下,「JEAG4601」という)
- ・ 日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針追補版 JEAG4601-1991」(以下,「JEAG4601」という)