

本資料のうち枠囲みの内容は、  
機密事項に属しますので公開  
できません。

柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画審査資料	
資料番号	KK6 添-1-052-2 (比較表) 改1
提出年月日	2024年2月5日

## 先行審査プラントの記載との比較表

(VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の  
放射性物質閉じ込め機能健全性について)

2024年2月

東京電力ホールディングス株式会社

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

差異理由表

No.	差異理由
①	・評価方針の差異 (6号機は、先行プラント審査実績を反映し、技術基準への適合性の観点から、重大事故等時に対する評価であるため、告示第501号の第1種容器に規定されている運転状態IVによる評価を準用し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。)
②	・評価結果の差異 (7号機とシール部の初期締め付け量又は初期押し込み量が異なる。また、初期締め付け量又は初期押し込み量と圧縮永久ひずみ率から算出する許容開口量も異なる。)
③	・設備構成の差異 (6号機は、メタルOリングを使用している。)
④	・プラント固有条件の差異【島根との差異】 (格納容器型式の差異による。)
⑤	・設計方針の差異【島根との差異】 (島根2号機は、バックアップシール材を使用しない。)
⑥	・プラント固有条件の差異【島根との差異】 (島根2号機は、格納容器型式の差異により、格納容器胴部の変形の影響を受けやすいことから、径方向の変位差について評価している。)

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>1. 概要            本資料は、<a href="#">V-1-8-1</a>「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」（以下「説明書」という。）の「6. 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能評価及びその他影響確認」に示す重大事故等時の限界温度、圧力に対する原子炉格納容器の構造健全性及び機能維持の評価方法並びに評価結果を詳細に示すものである。</p> <p>2. 原子炉格納容器本体            2.1 原子炉格納容器コンクリート部            原子炉格納容器は鋼製ライナを内張りした鉄筋コンクリート造であり、原子炉建屋と一体となっている。原子炉格納容器本体（コンクリート部）の機能喪失要因は内圧上昇に伴う曲げせん断破壊が想定される。            原子炉格納容器コンクリート部の強度評価方法及び結果は、<a href="#">V-3-3-6-1-1-1</a>「原子炉格納容器コンクリート部の強度計算書」に記載する。</p> <p>2.2 原子炉格納容器ライナ部            原子炉格納容器本体（ライナ部）の設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊、座屈及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdの条件を考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないことから、脆性破壊及び疲労破壊は考慮する必要がない。なお、熱座屈の可能性が考えられるが、座屈後に圧縮ひずみが開放され破損に至らないことから座屈は考慮する必要がない。            したがって、原子炉格納容器本体（ライナ部）の機能喪失要因は、高温状態で内圧を受け、過度な塑性変形に伴う延性破壊が想定される。            原子炉格納容器ライナ部分の強度評価方法及び結果は、<a href="#">V-3-3-6-1-1-2</a>「原子炉格納容器ライナ部の強度計算書」に記載する。</p>	<p>1. 概要            本資料は、<a href="#">VI-1-8-1</a>「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」（以下「説明書」という。）の「6. 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能評価及びその他影響確認」に示す重大事故等時の限界温度、圧力に対する原子炉格納容器の構造健全性及び機能維持の評価方法並びに評価結果を詳細に示すものである。</p> <p>2. 原子炉格納容器本体            2.1 原子炉格納容器コンクリート部            原子炉格納容器は鋼製ライナを内張りした鉄筋コンクリート造であり、原子炉建屋と一体となっている。原子炉格納容器本体（コンクリート部）の機能喪失要因は内圧上昇に伴う曲げせん断破壊が想定される。            原子炉格納容器コンクリート部の強度評価方法及び結果は、<a href="#">VI-3-3-6-1-1-1</a>「原子炉格納容器コンクリート部の強度計算書」に記載する。</p> <p>2.2 原子炉格納容器ライナ部            原子炉格納容器本体（ライナ部）の設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊、座屈及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdの条件を考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないことから、脆性破壊及び疲労破壊は考慮する必要がない。なお、熱座屈の可能性が考えられるが、座屈後に圧縮ひずみが開放され破損に至らないことから座屈は考慮する必要がない。            したがって、原子炉格納容器本体（ライナ部）の機能喪失要因は、高温状態で内圧を受け、過度な塑性変形に伴う延性破壊が想定される。            原子炉格納容器ライナ部分の強度評価方法及び結果は、<a href="#">VI-3-3-6-1-1-2</a>「原子炉格納容器ライナ部の強度計算書」に記載する。</p>	<p>・図書構成の差異            （7号機と図書番号が異なるため。）</p> <p>・プラント固有条件の差異【島根との差異】            （格納容器型式の差異による。）</p> <p>・図書構成の差異            （7号機と図書番号が異なるため。）</p> <p>・図書構成の差異            （7号機と図書番号が異なるため。）</p> <p>・プラント固有条件の差異【島根との差異】            （格納容器型式の差異による。）</p>

**青字**：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
**赤字**：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
			・プラント固有条件の差異【島根との差異】 （格納容器型式の差異による。）

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。



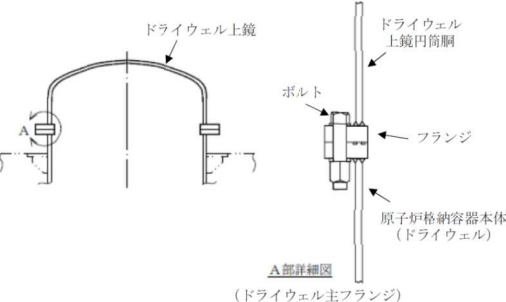
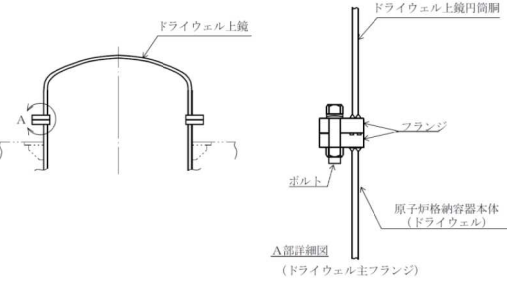
先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>3. ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ                      3.1 評価方針                      ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジは、原子炉格納容器の上蓋フランジであり、締付ボルトで固定される構造である。また、フランジ間のシールにはガスケットを使用している。フランジにはシール溝が二重に配置されており、原子炉格納容器内側・外側のそれぞれのシール溝にガスケットを取り付ける二重シール構造になっている。</p> <p>ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊、座屈及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdを考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないことから、脆性破壊、疲労破壊は考慮する必要がない。</p> <p>したがって、ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの機能喪失要因は、原子炉格納容器内圧による過度な塑性変形に伴う延性破壊、また、フランジ部の変形及びシール材の高温劣化によるシール機能の低下が考えられる。なお、熱座屈の可能性が考えられるが、座屈後に圧縮ひずみが開放され破損に至らないことから座屈は考慮する必要がない。</p> <p>このため、200℃、2Pdでの健全性確認には以下の評価が必要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧</li> <li>・ドライウェル主フランジ固定部の強度</li> <li>・ドライウェル主フランジのシール性能</li> </ul> <p>図3-1に評価部位の概形を示す。</p>  <p>図3-1 評価部位 概形図（ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ）</p>	<p>3. ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ                      3.1 評価方針                      ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジは、原子炉格納容器の上蓋フランジであり、締付ボルトで固定される構造である。また、フランジ間のシールにはガスケットを使用している。フランジにはシール溝が二重に配置されており、原子炉格納容器内側・外側のそれぞれのシール溝にガスケットを取り付ける二重シール構造になっている。</p> <p>ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊、座屈及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdを考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないことから、脆性破壊、疲労破壊は考慮する必要がない。</p> <p>したがって、ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの機能喪失要因は、原子炉格納容器内圧による過度な塑性変形に伴う延性破壊、また、フランジ部の変形及びシール材の高温劣化によるシール機能の低下が考えられる。なお、熱座屈の可能性が考えられるが、座屈後に圧縮ひずみが開放され破損に至らないことから座屈は考慮する必要がない。</p> <p>このため、200℃、2Pdでの健全性確認には以下の評価が必要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧</li> <li>・ドライウェル主フランジ固定部の強度</li> <li>・ドライウェル主フランジのシール性能</li> </ul> <p>図3-1に評価部位の概形を示す。</p>  <p>図3-1 評価部位 概形図（ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ）</p>	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
<p>3.1.1 ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧</p> <p>ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの強度評価方法は、<a href="#">V-3-3-6-1-1-4</a>「ドライウェル上鏡の強度計算書」及び<a href="#">V-3-3-6-1-1-5</a>「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載する。</p>	<p>3.1.1 ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧</p> <p><a href="#">(1) 応力評価</a>        ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの強度評価方法は、<a href="#">VI-3-3-6-1-1-4</a>「ドライウェル上鏡の強度計算書」及び<a href="#">VI-3-3-6-1-1-5</a>「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載する。</p> <p><a href="#">(2) 許容圧力評価</a>  <u>ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の構造健全性評価として、告示第501号の第22条及び第23条に記載の評価式を準用し、許容引張応力に運転状態IVにおける一次一般膜応力の許容値である200℃の2/3Suを与えることで許容圧力を算出し、限界圧力2Pdを上回ることを確認する。</u></p>	<p>3.1.1 ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧</p> <p><a href="#">(1) 応力評価</a>        ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの強度評価方法は、<a href="#">VI-3-3-6-1-1-4</a>「ドライウェル上鏡の強度計算書」及び<a href="#">VI-3-3-6-1-1-5</a>「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載する。</p> <p><a href="#">(2) 許容圧力評価</a>  <u>ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の構造健全性評価として、告示第501号の第22条及び第23条に記載の評価式を準用し、許容引張応力に運転状態IVにおける一次一般膜応力の許容値である200℃の2/3Suを与えることで許容圧力を算出し、限界圧力2Pdを上回ることを確認する。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載の適正化            ((2)追加により、項目分けした。)</li> <li>・図書構成の差異            (7号機と図書番号が異なるため。)</li> <li>・評価方針の差異            (6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。)</li> </ul>
<p>3.1.2 ドライウェル主フランジ固定部の強度</p> <p>ドライウェル主フランジ固定部の強度評価方法は、<a href="#">V-3-3-6-1-1-5</a>「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載する。</p>	<p>3.1.2 ドライウェル主フランジ固定部の強度</p> <p>ドライウェル主フランジ固定部の強度評価方法は、<a href="#">VI-3-3-6-1-1-5</a>「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載する。</p>	<p>3.1.2 ドライウェル主フランジ固定部の強度</p> <p>ドライウェル主フランジ固定部の強度評価方法は、<a href="#">VI-3-3-6-1-1-5</a>「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載の適正化            (図追加による図番号の修正)</li> </ul>
<p>3.1.3 ドライウェル主フランジのシール性能</p> <p>原子炉格納容器の限界温度、圧力におけるフランジ開口量を評価するために、三次元有限要素法による解析を用いてドライウェル主フランジ部における開口量を評価する。</p> <p>評価した開口量は、添付1に示す重大事故等時環境におけるガスケットの健全性確認結果を基に設定した許容開口量と比較し、開口量が許容開口量を下回ることを確認する。</p>	<p>3.1.3 ドライウェル主フランジのシール性能</p> <p>原子炉格納容器の限界温度、圧力におけるフランジ開口量を評価するために、三次元有限要素法による解析を用いてドライウェル主フランジ部における開口量を評価する。</p> <p><a href="#">シール材は、重大事故等時環境の耐性に優れた改良EPDM製シール材に変更する。</a></p> <p>評価した開口量は、添付1に示す重大事故等時環境におけるガスケットの健全性確認結果を基に設定した許容開口量と比較し、開口量が許容開口量を下回ることを確認する。</p>	<p>3.1.3 ドライウェル主フランジのシール性能</p> <p>原子炉格納容器の限界温度、圧力におけるフランジ開口量を評価するために、三次元有限要素法による解析を用いてドライウェル主フランジ部における開口量を評価する。</p> <p><a href="#">シール材は、重大事故等時環境の耐性に優れた改良EPDM製シール材に変更する。</a></p> <p>評価した開口量は、添付1に示す重大事故等時環境におけるガスケットの健全性確認結果を基に設定した許容開口量と比較し、開口量が許容開口量を下回ることを確認する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載方針の差異            (6号機は、先行プラント審査実績を反映し、記載を追加している。)</li> </ul>
<p>3.2 評価結果</p> <p>3.2.1 ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧</p> <p>ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの強度評価結果は、<a href="#">V-3-3-6-1-1-4</a>「ドライウェル上鏡の強度計算書」及び<a href="#">V-3-3-6-1-1-5</a>「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載する。</p>	<p>3.2 評価結果</p> <p>3.2.1 ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧</p> <p><a href="#">(1) 応力評価</a>        ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの強度評価結果は、<a href="#">VI-3-3-6-1-1-4</a>「ドライウェル上鏡の強度計算書」及び<a href="#">VI-3-3-6-1-1-5</a>「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載する。</p>	<p>3.2 評価結果</p> <p>3.2.1 ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧</p> <p><a href="#">(1) 応力評価</a>        ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの強度評価結果は、<a href="#">VI-3-3-6-1-1-4</a>「ドライウェル上鏡の強度計算書」及び<a href="#">VI-3-3-6-1-1-5</a>「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載の適正化            ((2)追加により、項目分けした。)</li> <li>・図書構成の差異            (7号機と図書番号が異なるため。)</li> </ul>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。



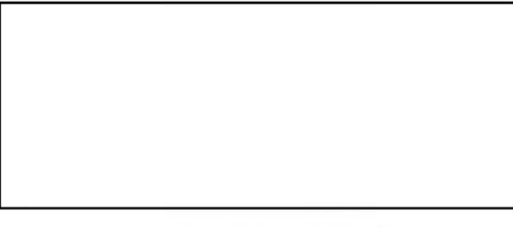

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																				
		<p>(2) 許容圧力評価  <u>ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の構造健全性について、既工認と同様の評価手法である告示第501号に示される必要最小板厚の式を用い許容圧力を求め、2Pdを上回ることを確認した。</u>  <u>評価結果の詳細を表3-1に示す。</u></p> <p>表3-1 ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの許容圧力評価結果</p> <p>①上鏡板            材料：<input type="text"/>            許容圧力算定式：告示第501号第23条第2項第1号を準用  <math>P = 2S \eta t / (RW + 0.2t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1211 533 1704 724"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3<math>S_u</math>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><math>\eta</math></td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>鏡板の中央部における内面の半径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>さら形鏡板の形状による係数</td> <td></td> <td>1.32</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>0.992</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">0.992 MPa[gage] &gt; 0.62 MPa[gage] (2Pd)</td> </tr> </table> <p>②主フランジ部円筒胴            材料：<input type="text"/>            許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号イを準用  <math>P = 2S \eta t / (D_i + 1.2t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1211 836 1704 1011"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3<math>S_u</math>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><math>\eta</math></td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><math>D_i</math></td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>1.249</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.249 MPa[gage] &gt; 0.62 MPa[gage] (2Pd)</td> </tr> </table>	S	許容引張応力 (200℃における2/3 $S_u$ 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	$\eta$	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	R	鏡板の中央部における内面の半径	(mm)	<input type="text"/>	W	さら形鏡板の形状による係数		1.32	P	200℃における許容圧力	(MPa)	0.992	0.992 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)				S	許容引張応力 (200℃における2/3 $S_u$ 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	$\eta$	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	$D_i$	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	1.249	1.249 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)				<p>・評価方針の差異            (6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。)</p> <p>・記載方針の差異【島根との差異】            (島根2号機は、ドライウェル上ふたとして2章に記載している。)</p>
S	許容引張応力 (200℃における2/3 $S_u$ 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																				
$\eta$	継手効率		1.00																																																				
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																				
R	鏡板の中央部における内面の半径	(mm)	<input type="text"/>																																																				
W	さら形鏡板の形状による係数		1.32																																																				
P	200℃における許容圧力	(MPa)	0.992																																																				
0.992 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)																																																							
S	許容引張応力 (200℃における2/3 $S_u$ 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																				
$\eta$	継手効率		1.00																																																				
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																				
$D_i$	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																				
P	200℃における許容圧力	(MPa)	1.249																																																				
1.249 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)																																																							
	<p>3.2.2 ドライウェル主フランジ固定部の強度            ドライウェル主フランジ固定部の強度評価結果は、<u>Y-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」</u>に記載する。</p>	<p>3.2.2 ドライウェル主フランジ固定部の強度            ドライウェル主フランジ固定部の強度評価結果は、<u>VI-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」</u>に記載する。</p>	<p>・図書構成の差異            (7号機と図書番号が異なるため。)</p>																																																				
	<p>3.2.3 ドライウェル主フランジのシール性能            ドライウェル主フランジについて、限界温度、圧力におけるフランジ面の開口量が許容開口量を下回ることを確認するため、三次元有限要素法モデルを用いて弾塑性解析を実施した。            図3-2に解析モデルを示す。本解析では、フランジ部だけでなく鋼材が圧力を負担する上鏡を含めてドライウェル主フランジ全体をモデル化する。</p>	<p>3.2.3 ドライウェル主フランジのシール性能            ドライウェル主フランジについて、限界温度、圧力におけるフランジ面の開口量が許容開口量を下回ることを確認するため、三次元有限要素法モデルを用いて弾塑性解析を実施した。            図3-2に解析モデルを示す。本解析では、フランジ部だけでなく鋼材が圧力を負担する上鏡を含めてドライウェル主フランジ全体をモデル化する。</p>	<p>・差異なし</p>																																																				

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>また、フランジシール部を構成する各種部材（フランジ、ボルト、ナット等）の荷重伝達経路を詳細にモデル化するため、ソリッド要素を用いて可能な限り詳細な形状をモデル化する。モデルは対称性を考慮してボルト1/2ピッチ分をモデル化している。荷重条件として、0から内圧を加えて開口量を解析する。解析コードは「ABAQUS」を使用する。</p> <p>本評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。</p>  <p style="text-align: center;"><u>図3-2 ドライウェル主フランジの解析モデル</u></p> <p>(1) 開口量評価結果                  200℃における圧力と開口量の関係を図3-3に示す。                  2Pdにおける内側ガスケット部の開口量は<u>1.11mm</u>、外側ガスケット部は<u>0.87mm</u>であった。</p>  <p style="text-align: center;"><u>図3-3 ドライウェル主フランジの圧力と開口量の関係</u></p>	<p>また、フランジシール部を構成する各種部材（フランジ、ボルト、ナット等）の荷重伝達経路を詳細にモデル化するため、ソリッド要素を用いて可能な限り詳細な形状をモデル化する。モデルは対称性を考慮してボルト1/2ピッチ分をモデル化している。荷重条件として、0から内圧を加えて開口量を解析する。解析コードは「ABAQUS」を使用する。</p> <p>本評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。</p>  <p style="text-align: center;"><u>図3-2 ドライウェル主フランジの解析モデル</u></p> <p>(1) 開口量評価結果                  200℃における圧力と開口量の関係を図3-3に示す。                  2Pdにおける内側ガスケット部の開口量は<u>1.35mm</u>、外側ガスケット部は<u>1.06mm</u>であった。</p>  <p style="text-align: center;"><u>図3-3 ドライウェル主フランジの圧力と開口量の関係</u></p>	<p>・設備構成の差異                  （7号機と解析モデルが異なる。）</p> <p>・評価結果の差異</p> <p>・評価結果の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>(2) ドライウェル主フランジの許容開口量</p> <p>添付1に示すように、改良EPDM製シール材の重大事故等時環境における圧縮永久ひずみ率は□%である。シール材の初期締め付け量は□mmであるため、圧縮永久ひずみ率を考慮した許容開口量は□mmとなる。</p> <p>(3) 比較結果                      内側ガスケットの開口量1.11mmに対して許容開口量は□mmであることから、重大事故等時環境における開口を考慮してもドライウェル主フランジ部からの漏えいのないことを確認した。</p>	<p>(2) ドライウェル主フランジの許容開口量</p> <p>添付1に示すように、改良EPDM製シール材の重大事故等時環境における圧縮永久ひずみ率は□%である。シール材の初期締め付け量は□mmであるため、圧縮永久ひずみ率を考慮した許容開口量は□mmとなる。</p> <p>(3) 比較結果                      内側ガスケットの開口量1.35mmに対して許容開口量は□mmであることから、重大事故等時環境における開口を考慮してもドライウェル主フランジ部からの漏えいのないことを確認した。</p>	<p>・記載方針の差異【島根との差異】</p> <p>・評価結果の差異                      （7号機と初期締め付け量が異なる。また、初期締め付け量と圧縮永久ひずみ率から算出する許容開口量も異なる。）</p> <p>・記載方針の差異【島根との差異】</p> <p>・評価結果の差異                      ・評価結果の差異                      （7号機と初期締め付け量が異なり、初期締め付け量と圧縮永久ひずみ率から算出する許容開口量も異なる。）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																								
	<p>3.3 評価結果まとめ                      ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの健全性評価結果を表3-1に示す。</p> <table border="1" data-bbox="707 341 1113 592"> <caption>表3-1 ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの健全性評価結果</caption> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>評価項目</th> <th>評価方法</th> <th>評価</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧</td> <td>応力評価</td> <td>V-3-3-6-1-1-4「ドライウェル上鏡の強度計算書」及びV-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ドライウェル主フランジ固定部の強度</td> <td>応力評価</td> <td>V-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ドライウェル主フランジのシール性能</td> <td>開口量評価</td> <td>シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上により、ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジについては、限界温度、圧力環境下でも、放射性物質の閉じ込め機能を維持可能である。</p> <p>なお、更なる安全性向上対策として、重大事故等発生後の長期におけるシール機能健全性を補強するために、高温蒸気に耐性があるバックアップシール材を追加塗布する。その有効性については、バックアップシール材の試験を基に評価し、原子炉格納容器閉じ込め機能の信頼性を確認した。</p>	No.	評価項目	評価方法	評価	結果	1	ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧	応力評価	V-3-3-6-1-1-4「ドライウェル上鏡の強度計算書」及びV-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載。		2	ドライウェル主フランジ固定部の強度	応力評価	V-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載。		3	ドライウェル主フランジのシール性能	開口量評価	シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。	○	<p>3.3 評価結果まとめ                      ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの健全性評価結果を表3-2に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1240 341 1646 616"> <caption>表3-2 ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジの健全性評価結果</caption> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>評価項目</th> <th>評価方法</th> <th>評価</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧</td> <td>応力評価 許容圧力評価</td> <td>VI-3-3-6-1-1-4「ドライウェル上鏡の強度計算書」及びVI-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載。 200℃、2P4における許容圧力が2P4以上であることを確認した。</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ドライウェル主フランジ固定部の強度</td> <td>応力評価</td> <td>VI-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ドライウェル主フランジのシール性能</td> <td>開口量評価</td> <td>シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上により、ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジについては、限界温度、圧力環境下でも、放射性物質の閉じ込め機能を維持可能である。</p> <p><u>なお、更なる安全性向上対策として、重大事故等発生後の長期におけるシール機能健全性を補強するために、高温蒸気に耐性があるバックアップシール材を追加塗布する。その有効性については、バックアップシール材の試験を基に評価し、原子炉格納容器閉じ込め機能の信頼性を確認した。</u></p>	No.	評価項目	評価方法	評価	結果	1	ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧	応力評価 許容圧力評価	VI-3-3-6-1-1-4「ドライウェル上鏡の強度計算書」及びVI-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載。 200℃、2P4における許容圧力が2P4以上であることを確認した。	○	2	ドライウェル主フランジ固定部の強度	応力評価	VI-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載。		3	ドライウェル主フランジのシール性能	開口量評価	シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。	○	<p>・記載の適正化                      (6号機は、表追加により表番号が異なる。)</p> <p>・評価結果の差異</p> <p>・設計方針の差異【島根との差異】                      (島根2号機は、バックアップシール材を使用しない。)</p>
No.	評価項目	評価方法	評価	結果																																							
1	ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧	応力評価	V-3-3-6-1-1-4「ドライウェル上鏡の強度計算書」及びV-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載。																																								
2	ドライウェル主フランジ固定部の強度	応力評価	V-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載。																																								
3	ドライウェル主フランジのシール性能	開口量評価	シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。	○																																							
No.	評価項目	評価方法	評価	結果																																							
1	ドライウェル上鏡及びドライウェル主フランジ本体の耐圧	応力評価 許容圧力評価	VI-3-3-6-1-1-4「ドライウェル上鏡の強度計算書」及びVI-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載。 200℃、2P4における許容圧力が2P4以上であることを確認した。	○																																							
2	ドライウェル主フランジ固定部の強度	応力評価	VI-3-3-6-1-1-5「ドライウェル主フランジの強度計算書」に記載。																																								
3	ドライウェル主フランジのシール性能	開口量評価	シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。	○																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

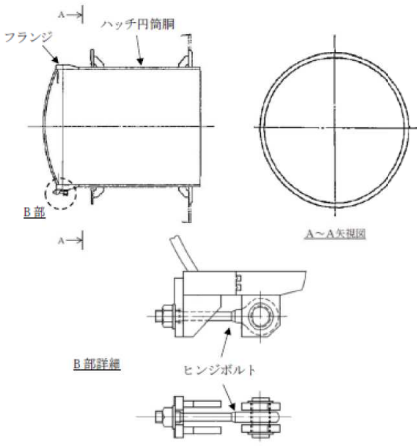
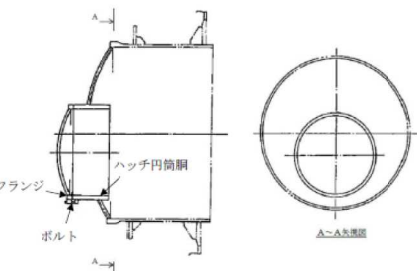
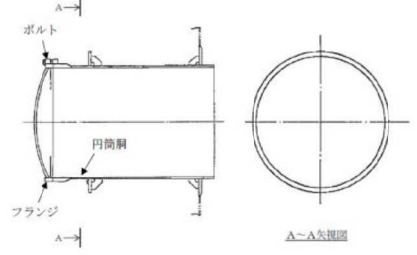
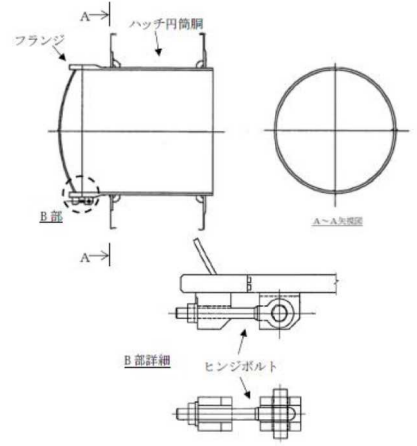
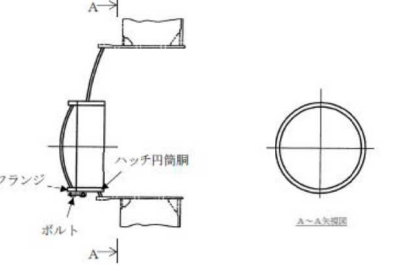
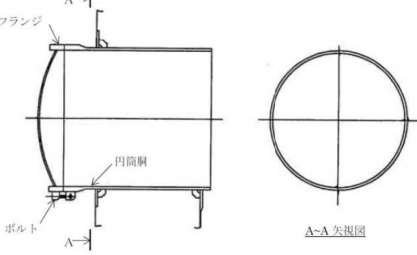
島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>4. 機器ハッチ類            4.1 評価方針            機器ハッチ類は、フランジ付きの胴板が原子炉格納容器のコンクリート躯体に固定され、この胴板のフランジに蓋フランジをボルト固定しており、フランジ間のシールにはガスケットを使用している。フランジにはシール溝が二重に配置されており、原子炉格納容器内側・外側のそれぞれのシール溝にガスケットを取り付ける二重シール構造になっている。</p> <p>機器ハッチ類の設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊、座屈及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdを考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないことから、脆性破壊、疲労破壊は考慮する必要がない。なお、熱座屈の可能性が考えられるが、座屈後の圧縮ひずみが開放され破損に至らないことから座屈は考慮する必要がない。</p> <p>したがって、機器ハッチ類の機能喪失要因は、原子炉格納容器内圧による過度な塑性変形に伴う延性破壊、また、フランジ部の変形及びシール材の高温劣化によるシール機能の低下が考えられる。</p> <p>このため、200℃、2Pdでの健全性確認には以下の評価が必要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機器ハッチ類本体の耐圧</li> <li>機器ハッチ類フランジ固定部の強度</li> <li>機器ハッチ類フランジのシール性能</li> </ul> <p>図4-1～4-3に評価部位の概形を示す。</p>	<p>4. 機器ハッチ類            4.1 評価方針            機器ハッチ類は、フランジ付きの胴板が原子炉格納容器のコンクリート躯体に固定され、この胴板のフランジに蓋フランジをボルト固定しており、フランジ間のシールにはガスケットを使用している。フランジにはシール溝が二重に配置されており、原子炉格納容器内側・外側のそれぞれのシール溝にガスケットを取り付ける二重シール構造になっている。</p> <p>機器ハッチ類の設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊、座屈及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdを考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないことから、脆性破壊、疲労破壊は考慮する必要がない。なお、熱座屈の可能性が考えられるが、座屈後の圧縮ひずみが開放され破損に至らないことから座屈は考慮する必要がない。</p> <p>したがって、機器ハッチ類の機能喪失要因は、原子炉格納容器内圧による過度な塑性変形に伴う延性破壊、また、フランジ部の変形及びシール材の高温劣化によるシール機能の低下が考えられる。</p> <p>このため、200℃、2Pdでの健全性確認には以下の評価が必要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>機器ハッチ類本体の耐圧</li> <li>機器ハッチ類フランジ固定部の強度</li> <li>機器ハッチ類フランジのシール性能</li> </ul> <p>図4-1～4-3に評価部位の概形を示す。</p>	<p>・記載方針の差異【島根との差異】            （島根2号機は、鏡板と円筒胴に分けて記載している。）</p> <p>・プラント固有条件の差異【島根との差異】            （島根2号機は、内開き式ハッチのため、ボルトに引張応力が加わらない。）</p> <p>・プラント固有条件の差異【島根との差異】            （島根2号機は、内開き式ハッチのため、ボルトに引張応力が加わらない。）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。



先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	 <p>図4-1 評価部位 概形図（上部ドライウェル機器搬入用ハッチ）</p>  <p>図4-2 評価部位 概形図（下部ドライウェル機器搬入用ハッチ）</p>  <p>図4-3 評価部位 概形図（サプレッションチェンバ出入口）</p>	 <p>図4-1 評価部位 概形図（上部ドライウェル機器搬入用ハッチ）</p>  <p>図4-2 評価部位 概形図（下部ドライウェル機器搬入用ハッチ）</p>  <p>図4-3 評価部位 概形図（サプレッションチェンバ出入口）</p>	<p>・設備構成の差異                  (7号機と構造が異なる。)</p> <p>・設備構成の差異                  (7号機と構造が異なる。)</p> <p>・設備構成の差異                  (7号機と構造が異なる。)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
<p>4.1.1 機器ハッチ類本体の耐圧</p> <p>機器ハッチ類本体の強度評価方法は、<a href="#">V-3-3-6-1-1-7</a>「下部ドライウエルアクセストンネルスリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）の強度計算書」、<a href="#">V-3-3-6-1-2-2</a>「上部ドライウエル機器搬入用ハッチの強度計算書」、<a href="#">V-3-3-6-1-2-3</a>「下部ドライウエル機器搬入用ハッチの強度計算書」及び<a href="#">V-3-3-6-1-2-4</a>「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に記載する。</p>	<p>4.1.1 機器ハッチ類本体の耐圧</p> <p><a href="#">(1) 応力評価</a>                  機器ハッチ類本体の強度評価方法は、<a href="#">VI-3-3-6-1-1-7</a>「下部ドライウエルアクセストンネルスリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）の強度計算書」、<a href="#">VI-3-3-6-1-2-2</a>「上部ドライウエル機器搬入用ハッチの強度計算書」、<a href="#">VI-3-3-6-1-2-3</a>「下部ドライウエル機器搬入用ハッチの強度計算書」及び<a href="#">VI-3-3-6-1-2-4</a>「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に記載する。</p> <p><a href="#">(2) 許容圧力評価</a>                  機器ハッチ類本体の構造健全性評価として、<a href="#">告示第501号</a>の第22条に記載の評価式を準用し、許容引張応力に運転状態IVにおける一次一般膜応力の許容値である200℃の2/3Suを与えることで許容圧力を算出し、限界圧力2Pdを上回ることを確認する。</p>	<p>・記載の適正化                  （2）追加により、項目分けした。）</p> <p>・図書構成の差異                  （7号機と図書番号が異なるため。）</p> <p>・評価方針の差異                  （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）</p>	
<p>4.1.2 機器ハッチ類フランジ固定部の強度</p> <p>機器ハッチ類フランジ固定ボルトの強度評価方法は、<a href="#">V-3-3-6-1-2-2</a>「上部ドライウエル機器搬入用ハッチの強度計算書」、<a href="#">V-3-3-6-1-2-3</a>「下部ドライウエル機器搬入用ハッチの強度計算書」及び<a href="#">V-3-3-6-1-2-4</a>「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に記載する。</p>	<p><a href="#">4.1.2 機器ハッチ類フランジ固定部の強度</a>                  機器ハッチ類フランジ固定ボルトの強度評価方法は、<a href="#">VI-3-3-6-1-2-2</a>「上部ドライウエル機器搬入用ハッチの強度計算書」、<a href="#">VI-3-3-6-1-2-3</a>「下部ドライウエル機器搬入用ハッチの強度計算書」及び<a href="#">VI-3-3-6-1-2-4</a>「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に記載する。</p>	<p>・プラント固有条件の差異【島根との差異】                  （島根2号機は、内開き式ハッチのため、ボルトに引張応力が加わらない。）</p> <p>・図書構成の差異                  （7号機と図書番号が異なるため。）</p>	
<p>4.1.3 機器ハッチ類フランジのシール性能</p> <p>原子炉格納容器の限界温度、圧力におけるフランジ開口量を評価するために、三次元有限要素法による解析を用いて機器ハッチ類フランジ部における開口量を評価する。</p> <p>評価した開口量は、添付1に示す重大事故等時環境におけるガスケットの健全性確認結果を基に設定した許容開口量と比較し、開口量が許容開口量を下回ることを確認する。</p>	<p>4.1.3 機器ハッチ類フランジのシール性能</p> <p>原子炉格納容器の限界温度、圧力におけるフランジ開口量を評価するために、三次元有限要素法による解析を用いて機器ハッチ類フランジ部における開口量を評価する。</p> <p><a href="#">シール材は、重大事故等時環境の耐性に優れた改良 EPMI 製シール材に変更する。</a></p> <p>評価した開口量は、添付1に示す重大事故等時環境におけるガスケットの健全性確認結果を基に設定した許容開口量と比較し、開口量が許容開口量を下回ることを確認する。</p>	<p>・記載方針の差異                  （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、記載を追加している。）</p>	

**青字**：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
**赤字**：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																																								
	<p>4.2 評価結果                      4.2.1 機器ハッチ類本体の耐圧</p> <p><u>V-3-3-6-1-1-7</u>「下部ドライウエルアクセストンネルスリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）の強度計算書」、<u>V-3-3-6-1-2-2</u>「上部ドライウエル機器搬入用ハッチの強度計算書」、<u>V-3-3-6-1-2-3</u>「下部ドライウエル機器搬入用ハッチの強度計算書」及び<u>V-3-3-6-1-2-4</u>「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に記載する。</p>	<p>4.2 評価結果                      4.2.1 機器ハッチ類本体の耐圧</p> <p><u>(1) 応力評価</u>  <u>VI-3-3-6-1-1-7</u>「下部ドライウエルアクセストンネルスリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）の強度計算書」、<u>VI-3-3-6-1-2-2</u>「上部ドライウエル機器搬入用ハッチの強度計算書」、<u>VI-3-3-6-1-2-3</u>「下部ドライウエル機器搬入用ハッチの強度計算書」及び<u>VI-3-3-6-1-2-4</u>「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に記載する。</p> <p><u>(2) 許容圧力評価</u>  <u>機器ハッチ類本体の構造健全性について、既工認と同様の評価手法である告示第501号に示される必要最小板厚の式を用い許容圧力を求め、2Pdを上回ることを確認した。</u></p> <p><u>評価結果の詳細を表4-1に示す。</u></p> <p>表4-1 機器ハッチ類の許容圧力評価結果</p> <p>①上部ドライウエル機器搬入用ハッチ内筒胴</p> <p>材料 <input type="text"/></p> <p>許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号イを準用  <math>P = 2S \eta t / (D_i + 1.2t)</math></p> <table border="1"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3 S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>i</sub></td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>3.128</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3.128 MPa[gage] &gt; 0.62 MPa[gage] (2Pd)</td> </tr> </table> <p>②上部ドライウエル機器搬入用ハッチ鏡板</p> <p>材料 <input type="text"/></p> <p>許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号ホを準用  <math>P = 4S \eta t / (D_i + 0.4t)</math></p> <table border="1"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3 S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>i</sub></td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>3.662</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3.662 MPa[gage] &gt; 0.62 MPa[gage] (2Pd)</td> </tr> </table> <p>③下部ドライウエル機器搬入用ハッチ内筒胴</p> <p>材料 <input type="text"/></p> <p>許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号イを準用  <math>P = 2S \eta t / (D_i + 1.2t)</math></p> <table border="1"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3 S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>i</sub></td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>15.130</td> </tr> <tr> <td colspan="4">15.130 MPa[gage] &gt; 0.713 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table>	S	許容引張応力 (200℃における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.128	3.128 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)				S	許容引張応力 (200℃における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.662	3.662 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)				S	許容引張応力 (200℃における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	15.130	15.130 MPa[gage] > 0.713 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				<p>・記載の適正化                      ((2)追加により、項目分けした。)</p> <p>・図書構成の差異                      (7号機と図書番号が異なるため。)</p> <p>・評価方針の差異                      (6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。)</p>
S	許容引張応力 (200℃における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																																								
η	継手効率		1.00																																																																								
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																								
D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																																								
P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.128																																																																								
3.128 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)																																																																											
S	許容引張応力 (200℃における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																																								
η	継手効率		1.00																																																																								
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																								
D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																																								
P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.662																																																																								
3.662 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)																																																																											
S	許容引張応力 (200℃における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																																								
η	継手効率		1.00																																																																								
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																								
D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																																								
P	200℃における許容圧力	(MPa)	15.130																																																																								
15.130 MPa[gage] > 0.713 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																																											

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																																								
		<p>④下部ドライウェル機器搬入用ハッチ鏡板                      材料：<input type="text"/>                      許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号ホを準用  <math>P=4S\eta t / (Di+0.4t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1211 325 1697 491"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3<math>S_u</math>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><math>\eta</math></td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Di</td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>3.967</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3.967 MPa[gage] &gt; 0.713 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table> <p>⑤サブプレッションチェンバ出入口筒胴                      材料：<input type="text"/>                      許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号イを準用  <math>P=2S\eta t / (Di+1.2t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1211 603 1697 769"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3<math>S_u</math>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><math>\eta</math></td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Di</td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>4.059</td> </tr> <tr> <td colspan="4">4.059 MPa[gage] &gt; 0.653 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table> <p>⑥サブプレッションチェンバ出入口鏡板                      材料：<input type="text"/>                      許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号ホを準用  <math>P=4S\eta t / (Di+0.4t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1211 880 1697 1046"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3<math>S_u</math>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><math>\eta</math></td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Di</td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>4.759</td> </tr> <tr> <td colspan="4">4.759 MPa[gage] &gt; 0.653 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table>	S	許容引張応力 (200℃における2/3 $S_u$ 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	$\eta$	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	Di	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.967	3.967 MPa[gage] > 0.713 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				S	許容引張応力 (200℃における2/3 $S_u$ 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	$\eta$	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	Di	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	4.059	4.059 MPa[gage] > 0.653 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				S	許容引張応力 (200℃における2/3 $S_u$ 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	$\eta$	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	Di	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	4.759	4.759 MPa[gage] > 0.653 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				
S	許容引張応力 (200℃における2/3 $S_u$ 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																																								
$\eta$	継手効率		1.00																																																																								
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																								
Di	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																																								
P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.967																																																																								
3.967 MPa[gage] > 0.713 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																																											
S	許容引張応力 (200℃における2/3 $S_u$ 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																																								
$\eta$	継手効率		1.00																																																																								
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																								
Di	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																																								
P	200℃における許容圧力	(MPa)	4.059																																																																								
4.059 MPa[gage] > 0.653 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																																											
S	許容引張応力 (200℃における2/3 $S_u$ 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																																								
$\eta$	継手効率		1.00																																																																								
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																								
Di	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																																								
P	200℃における許容圧力	(MPa)	4.759																																																																								
4.759 MPa[gage] > 0.653 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																																											

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																
		<p>㊦下部ドライウェルアクセスネルスリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）スリーブ                      材料：<input type="text"/>                      許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号イを準用  <math>P=2S\eta t / (D_i + 1.2t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1211 325 1691 488"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>i</sub></td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>2.388</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2.388 MPa[gage] &gt; 0.715 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table> <p>㊧下部ドライウェルアクセスネルスリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）鏡板                      材料：<input type="text"/>                      許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号ホを準用  <math>P=4S\eta t / (D_i + 0.4t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1211 600 1691 762"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>i</sub></td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>3.719</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3.719 MPa[gage] &gt; 0.715 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table>	S	許容引張応力 (200℃における2/3S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	2.388	2.388 MPa[gage] > 0.715 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				S	許容引張応力 (200℃における2/3S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.719	3.719 MPa[gage] > 0.715 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				
S	許容引張応力 (200℃における2/3S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																
η	継手効率		1.00																																																
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																
D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																
P	200℃における許容圧力	(MPa)	2.388																																																
2.388 MPa[gage] > 0.715 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																			
S	許容引張応力 (200℃における2/3S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																
η	継手効率		1.00																																																
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																
D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																
P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.719																																																
3.719 MPa[gage] > 0.715 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																			
<p>4.2.2 機器ハッチ類フランジ固定部の強度                      機器ハッチ類フランジ固定ボルトの強度評価方法は、<a href="#">V-3-3-6-1-2-2「上部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」</a>、<a href="#">V-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」</a>及び<a href="#">V-3-3-6-1-2-4「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」</a>に記載する。</p>	<p>4.2.2 機器ハッチ類フランジ固定部の強度                      機器ハッチ類フランジ固定ボルトの強度評価方法は、<a href="#">VI-3-3-6-1-2-2「上部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」</a>、<a href="#">VI-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」</a>及び<a href="#">VI-3-3-6-1-2-4「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」</a>に記載する。</p>	<p>4.2.2 機器ハッチ類フランジ固定部の強度                      機器ハッチ類フランジ固定ボルトの強度評価方法は、<a href="#">VI-3-3-6-1-2-2「上部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」</a>、<a href="#">VI-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」</a>及び<a href="#">VI-3-3-6-1-2-4「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」</a>に記載する。</p>	<p>・プラント固有条件の差異【島根との差異】                      （島根2号機は、内開き式ハッチのため、ボルトに引張応力が加わらない。）                      ・図書構成の差異                      （7号機と図書番号が異なるため。）</p>																																																
<p>4.2.3 機器ハッチ類フランジのシール性能                      機器ハッチ類について、限界温度、圧力におけるフランジ面の開口量が許容開口量を下回ることを確認するため、三次元有限要素法モデルを用いて弾塑性解析を実施した。                      図4-1~4-6に解析モデルを示す。本解析では、フランジの他、圧力作用面である上鏡及び胴部をモデル化する。                      また、フランジシール部を構成する各種部材（フランジ、ボルト、ナット等）の荷重伝達経路を詳細にモデル化するため、ソリッド要素を用いて可能な限り詳細な形状をモデル化する。モデルは対称性を考慮してボルト1/2ピッチ分をモデル化している。荷重条件として、0から内圧を加えて開口量を解析する。解析コードは「ABAQUS」を使用する。</p>	<p>4.2.3 機器ハッチ類フランジのシール性能                      機器ハッチ類について、限界温度、圧力におけるフランジ面の開口量が許容開口量を下回ることを確認するため、三次元有限要素法モデルを用いて弾塑性解析を実施した。                      図4-1~4-6に解析モデルを示す。本解析では、フランジの他、圧力作用面である上鏡及び胴部をモデル化する。                      また、フランジシール部を構成する各種部材（フランジ、ボルト、ナット等）の荷重伝達経路を詳細にモデル化するため、ソリッド要素を用いて可能な限り詳細な形状をモデル化する。モデルは対称性を考慮してボルト1/2ピッチ分をモデル化している。荷重条件として、0から内圧を加えて開口量を解析する。解析コードは「ABAQUS」を使用する。</p>	<p>4.2.3 機器ハッチ類フランジのシール性能                      機器ハッチ類について、限界温度、圧力におけるフランジ面の開口量が許容開口量を下回ることを確認するため、三次元有限要素法モデルを用いて弾塑性解析を実施した。                      図4-1~4-6に解析モデルを示す。本解析では、フランジの他、圧力作用面である上鏡及び胴部をモデル化する。                      また、フランジシール部を構成する各種部材（フランジ、ボルト、ナット等）の荷重伝達経路を詳細にモデル化するため、ソリッド要素を用いて可能な限り詳細な形状をモデル化する。モデルは対称性を考慮してボルト1/2ピッチ分をモデル化している。荷重条件として、0から内圧を加えて開口量を解析する。解析コードは「ABAQUS」を使用する。</p>	<p>・差異なし</p>																																																

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。







先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>本評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。</p> <div data-bbox="665 346 1158 635" style="border: 1px solid black; height: 181px; width: 220px; margin-bottom: 10px;"></div> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: small;">図4-4 上部ドライウェル機器搬入用ハッチの解析モデル</p> <div data-bbox="665 719 1144 1008" style="border: 1px solid black; height: 181px; width: 214px; margin-bottom: 10px;"></div> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: small;">図4-5 サプレッションチェンバ出入口の解析モデル</p> <div data-bbox="678 1070 1149 1359" style="border: 1px solid black; height: 181px; width: 210px;"></div> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: small;">図4-6 下部ドライウェル機器搬入用ハッチの解析モデル</p>	<p>本評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。</p> <div data-bbox="1193 346 1704 643" style="border: 1px solid black; height: 186px; width: 228px; margin-bottom: 10px;"></div> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: small;">図4-4 上部ドライウェル機器搬入用ハッチの解析モデル</p> <div data-bbox="1200 713 1700 1010" style="border: 1px solid black; height: 186px; width: 223px; margin-bottom: 10px;"></div> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: small;">図4-5 サプレッションチェンバ出入口の解析モデル</p> <div data-bbox="1218 1074 1682 1361" style="border: 1px solid black; height: 180px; width: 209px;"></div> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: small;">図4-6 下部ドライウェル機器搬入用ハッチの解析モデル</p>	<p>・設備構成の差異                      (7号機と解析モデルが異なる。)</p> <p>・設備構成の差異                      (7号機と解析モデルが異なる。)</p> <p>・設備構成の差異                      (7号機と解析モデルが異なる。)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>(1) 開口量評価結果                      200℃における圧力と開口量の関係を図 4-7～4-9 に示す。</p> <p>2Pd における内側ガスケット部及び外側ガスケット部のそれぞれの開口量を表 4-1 に示す。但し、重大事故等時の条件においては、サブプレッションチェンバ出入口及び下部ドライウェル機器搬入用ハッチが水没することからそれぞれ 35kPa、95kPa の水頭圧を考慮している。</p> <div style="text-align: center;">  <p>図4-7 上部ドライウェル機器搬入用ハッチの圧力と開口量の関係</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>図4-8 サブプレッションチェンバ出入口の圧力と開口量の関係</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>図4-9 下部ドライウェル機器搬入用ハッチの圧力と開口量の関係</p> </div>	<p>(1) 開口量評価結果                      200℃における圧力と開口量の関係を図 4-7～4-9 に示す。</p> <p>2Pd における内側ガスケット部及び外側ガスケット部のそれぞれの開口量を表 4-2 に示す。ただし、重大事故等時の条件においては、サブプレッションチェンバ出入口及び下部ドライウェル機器搬入用ハッチが水没することからそれぞれ 35kPa、95kPa の水頭圧を考慮している。</p> <div style="text-align: center;">  <p>図4-7 上部ドライウェル機器搬入用ハッチの圧力と開口量の関係</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>図4-8 サブプレッションチェンバ出入口の圧力と開口量の関係</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>図4-9 下部ドライウェル機器搬入用ハッチの圧力と開口量の関係</p> </div>	<p>・記載の適正化                      (6号機は、表追加により表番号が異なる。)</p> <p>・評価結果の差異</p> <p>・評価結果の差異</p> <p>・評価結果の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																				
	<p style="text-align: center;">表4-1 ハッチ類の開口量評価結果</p> <table border="1" data-bbox="658 261 1169 469"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象</th> <th rowspan="2">圧力(kPa)</th> <th colspan="2">開口量(mm)</th> </tr> <tr> <th>内側ガスケット</th> <th>外側ガスケット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上部ドライウエル 機器搬入用ハッチ</td> <td>620</td> <td>1.59</td> <td>1.21</td> </tr> <tr> <td>サブプレッションチェンバ エンバ出入口</td> <td>620+35</td> <td>0.84</td> <td>0.63</td> </tr> <tr> <td>下部ドライウエル 機器搬入用ハッチ</td> <td>620+95</td> <td>1.14</td> <td>0.86</td> </tr> </tbody> </table>	対象	圧力(kPa)	開口量(mm)		内側ガスケット	外側ガスケット	上部ドライウエル 機器搬入用ハッチ	620	1.59	1.21	サブプレッションチェンバ エンバ出入口	620+35	0.84	0.63	下部ドライウエル 機器搬入用ハッチ	620+95	1.14	0.86	<p style="text-align: center;">表4-2 ハッチ類の開口量評価結果</p> <table border="1" data-bbox="1196 261 1706 469"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象</th> <th rowspan="2">圧力(kPa)</th> <th colspan="2">開口量(mm)</th> </tr> <tr> <th>内側ガスケット</th> <th>外側ガスケット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上部ドライウエル 機器搬入用ハッチ</td> <td>620</td> <td>0.74</td> <td>0.58</td> </tr> <tr> <td>サブプレッションチェンバ エンバ出入口</td> <td>620+35</td> <td>0.87</td> <td>0.68</td> </tr> <tr> <td>下部ドライウエル 機器搬入用ハッチ</td> <td>620+95</td> <td>0.75</td> <td>0.62</td> </tr> </tbody> </table>	対象	圧力(kPa)	開口量(mm)		内側ガスケット	外側ガスケット	上部ドライウエル 機器搬入用ハッチ	620	0.74	0.58	サブプレッションチェンバ エンバ出入口	620+35	0.87	0.68	下部ドライウエル 機器搬入用ハッチ	620+95	0.75	0.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載方針の差異【島根との差異】</li> <li>・評価結果の差異        （6号機は、ボルト径及びワッシャ材質の相違により、7号機より開口量が小さい傾向にある。また、サブプレッションチェンバ出入口は、フランジ部の剛性が他ハッチに比べて低いいため、開口量が大きい傾向にある。）</li>   <li>・プラント固有条件の差異【島根との差異】        （島根2号機は、格納容器型式の差異により、格納容器胴部の変形の影響を受けやすいことから、径方向の変位差について評価している。）</li> </ul>
対象	圧力(kPa)			開口量(mm)																																			
		内側ガスケット	外側ガスケット																																				
上部ドライウエル 機器搬入用ハッチ	620	1.59	1.21																																				
サブプレッションチェンバ エンバ出入口	620+35	0.84	0.63																																				
下部ドライウエル 機器搬入用ハッチ	620+95	1.14	0.86																																				
対象	圧力(kPa)	開口量(mm)																																					
		内側ガスケット	外側ガスケット																																				
上部ドライウエル 機器搬入用ハッチ	620	0.74	0.58																																				
サブプレッションチェンバ エンバ出入口	620+35	0.87	0.68																																				
下部ドライウエル 機器搬入用ハッチ	620+95	0.75	0.62																																				

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異



先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>(2) 機器ハッチ類フランジ部の許容開口量</p> <p>添付1に示すように、改良EPDM製シール材の重大事故等時環境における圧縮永久ひずみ率は□%である。シール材の初期締め付け量はいずれのフランジも□mmであるため、圧縮永久ひずみ率を考慮した許容開口量は□mmとなる。</p>	<p>(2) 機器ハッチ類フランジ部の許容開口量</p> <p>添付1に示すように、改良EPDM製シール材の重大事故等時環境における圧縮永久ひずみ率は□%である。シール材の初期締め付け量はいずれのフランジも□mmであるため、圧縮永久ひずみ率を考慮した許容開口量は□mmとなる。</p>	<p>・評価結果の差異                      (7号機と初期締め付け量が異なる。また、初期締め付け量と圧縮永久ひずみ率から算出する許容開口量も異なる。)</p> <p>・プラント固有条件の差異【島根との差異】                      (島根2号機は、格納容器型式の差異により、格納容器胴部の変形の影響を受けやすいことから、径方向の変位差について評価している。)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>(3) 比較結果            機器ハッチ類の開口量は、最大の上部ドライウェル機器搬入用ハッチでも1.59mmであり、許容開口量は□mmであることから、重大事故等時環境における開口を考慮しても機器ハッチ類フランジ部からの漏えいのないことを確認した。</p>	<p>(3) 比較結果            機器ハッチ類の開口量は、最大のサブプレッションチェンバ出入口でも0.87mmであり、許容開口量は□mmであることから、重大事故等時環境における開口を考慮しても機器ハッチ類フランジ部からの漏えいのないことを確認した。</p>	<p>・評価結果の差異            ・評価結果の差異            （7号機と初期締め付け量が異なり、初期締め付け量と圧縮永久ひずみ率から算出する許容開口量も異なる。）</p> <p>・プラント固有条件の差異【島根との差異】            （島根2号機は、格納容器型式の差異により、格納容器胴部の変形の影響を受けやすいことから、径方向の変位差について評価している。）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																											
	<p>4.3 評価結果のまとめ 機器ハッチ類の健全性評価結果を表4-2に示す。</p> <p style="text-align: center;"><u>表4-2 機器ハッチ類の健全性評価結果</u></p> <table border="1" data-bbox="658 331 1169 651"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>評価項目</th> <th>評価方法</th> <th>評価</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>機器ハッチ類 本体の耐圧</td> <td>応力評価</td> <td>V-3-3-6-1-1-7「下部ドライウェルアクセス トンネルスリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ 付）の強度計算書」、V-3-3-6-1-2-2「上部ド ライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」、 V-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用 ハッチの強度計算書」及びV-3-3-3-1-2-4「サ ブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に 記載。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>機器ハッチ類 フランジ固定部 の強度</td> <td>応力評価</td> <td>同上</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>フランジの シール性能</td> <td>開口量評価</td> <td>シール材の重大事故等時環境における 劣化特性を考慮しても、限界温度、圧 力における開口量は許容開口量を下回 ることから、シール機能が維持される ことを確認した。</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上により、機器ハッチ類について、限界温度、圧力環 境下でも、放射性物質の閉じ込め機能を維持可能である。 なお、更なる安全性向上対策として、重大事故等発生後 の長期におけるシール機能健全性を補強するために、高温 蒸気に耐性があるバックアップシール材を追加塗布する。 その有効性については、バックアップシール材の試験を基 に評価し、原子炉格納容器閉じ込め機能の信頼性を確認し た。</p>	No.	評価項目	評価方法	評価	結果	1	機器ハッチ類 本体の耐圧	応力評価	V-3-3-6-1-1-7「下部ドライウェルアクセス トンネルスリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ 付）の強度計算書」、V-3-3-6-1-2-2「上部ド ライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」、 V-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用 ハッチの強度計算書」及びV-3-3-3-1-2-4「サ ブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に 記載。		2	機器ハッチ類 フランジ固定部 の強度	応力評価	同上		3	フランジの シール性能	開口量評価	シール材の重大事故等時環境における 劣化特性を考慮しても、限界温度、圧 力における開口量は許容開口量を下回 ることから、シール機能が維持される ことを確認した。	○	<p>4.3 評価結果のまとめ 機器ハッチ類の健全性評価結果を表4-3に示す。</p> <p style="text-align: center;"><u>表4-3 機器ハッチ類の健全性評価結果</u></p> <table border="1" data-bbox="1218 331 1684 753"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>評価項目</th> <th>評価方法</th> <th>評価</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">機器ハッチ類 本体の耐圧</td> <td>応力評価</td> <td>VI-3-3-6-1-1-7「下部ドライウェルアクセ ス トンネルスリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ 付）の強度計算書」、VI-3-3-6-1-2-2「上部ド ライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」、 VI-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用 ハッチの強度計算書」及びVI-3-3-6-1-2-4「サ ブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に 記載。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>許容圧力 評価</td> <td>200℃、2Pdにおける許容圧力が2Pd以上 であることを確認した。</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>機器ハッチ類 フランジ固定部 の強度</td> <td>応力評価</td> <td>VI-3-3-6-1-2-2「上部ドライウェル機器搬入用 ハッチの強度計算書」、VI-3-3-6-1-2-3「下部 ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」 及びVI-3-3-6-1-2-4「サブプレッションチェンバ 出入口の強度計算書」に記載。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>フランジの シール性能</td> <td>開口量評価</td> <td>シール材の重大事故等時環境における 劣化特性を考慮しても、限界温度、圧 力における開口量は許容開口量を下回 ることから、シール機能が維持される ことを確認した。</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上により、機器ハッチ類について、限界温度、圧力環 境下でも、放射性物質の閉じ込め機能を維持可能である。 <u>なお、更なる安全性向上対策として、重大事故等発生後 の長期におけるシール機能健全性を補強するために、高温 蒸気に耐性があるバックアップシール材を追加塗布する。 その有効性については、バックアップシール材の試験を基 に評価し、原子炉格納容器閉じ込め機能の信頼性を確認し た。</u></p>	No.	評価項目	評価方法	評価	結果	1	機器ハッチ類 本体の耐圧	応力評価	VI-3-3-6-1-1-7「下部ドライウェルアクセ ス トンネルスリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ 付）の強度計算書」、VI-3-3-6-1-2-2「上部ド ライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」、 VI-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用 ハッチの強度計算書」及びVI-3-3-6-1-2-4「サ ブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に 記載。		許容圧力 評価	200℃、2Pdにおける許容圧力が2Pd以上 であることを確認した。	○	2	機器ハッチ類 フランジ固定部 の強度	応力評価	VI-3-3-6-1-2-2「上部ドライウェル機器搬入用 ハッチの強度計算書」、VI-3-3-6-1-2-3「下部 ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」 及びVI-3-3-6-1-2-4「サブプレッションチェンバ 出入口の強度計算書」に記載。		3	フランジの シール性能	開口量評価	シール材の重大事故等時環境における 劣化特性を考慮しても、限界温度、圧 力における開口量は許容開口量を下回 ることから、シール機能が維持される ことを確認した。	○	<p>・記載の適正化 (6号機は、表追加により表番号が異なる。)</p> <p>・評価結果の差異</p> <p>・設計方針の差異【島根との差異】 (島根2号機は、バックアップシール材を使用しない。)</p>
No.	評価項目	評価方法	評価	結果																																										
1	機器ハッチ類 本体の耐圧	応力評価	V-3-3-6-1-1-7「下部ドライウェルアクセス トンネルスリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ 付）の強度計算書」、V-3-3-6-1-2-2「上部ド ライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」、 V-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用 ハッチの強度計算書」及びV-3-3-3-1-2-4「サ ブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に 記載。																																											
2	機器ハッチ類 フランジ固定部 の強度	応力評価	同上																																											
3	フランジの シール性能	開口量評価	シール材の重大事故等時環境における 劣化特性を考慮しても、限界温度、圧 力における開口量は許容開口量を下回 ることから、シール機能が維持される ことを確認した。	○																																										
No.	評価項目	評価方法	評価	結果																																										
1	機器ハッチ類 本体の耐圧	応力評価	VI-3-3-6-1-1-7「下部ドライウェルアクセ ス トンネルスリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ 付）の強度計算書」、VI-3-3-6-1-2-2「上部ド ライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」、 VI-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用 ハッチの強度計算書」及びVI-3-3-6-1-2-4「サ ブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に 記載。																																											
		許容圧力 評価	200℃、2Pdにおける許容圧力が2Pd以上 であることを確認した。	○																																										
2	機器ハッチ類 フランジ固定部 の強度	応力評価	VI-3-3-6-1-2-2「上部ドライウェル機器搬入用 ハッチの強度計算書」、VI-3-3-6-1-2-3「下部 ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」 及びVI-3-3-6-1-2-4「サブプレッションチェンバ 出入口の強度計算書」に記載。																																											
3	フランジの シール性能	開口量評価	シール材の重大事故等時環境における 劣化特性を考慮しても、限界温度、圧 力における開口量は許容開口量を下回 ることから、シール機能が維持される ことを確認した。	○																																										

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>5. 所員用エアロック            5.1 評価方針            所員用エアロックは、円筒胴が原子炉格納容器のコンクリート躯体に固定されており、円筒胴の両端に人が出入りする開口部を設けた平板（隔壁）を溶接している。この開口部に枠板（隔壁）を溶接し、枠板の前面を開閉扉で塞ぐ構造である。枠板の前面と扉間のシールには改良 EPDM 製のガスケットを使用している。なお、ドライウェル主フランジや機器ハッチ類と異なり、原子炉格納容器加圧時は所員用エアロック扉が支持部に押付けられる構造となっているため、扉板が開くことはない。</p> <p>また、扉には均圧弁に繋がる配管や扉開閉ハンドル軸が貫通しており、均圧弁接続配管及び扉開閉ハンドル軸貫通部にシール材を使用している。</p> <p>所員用エアロックの設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊、座屈及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である 200℃、2Pd を考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないこと、有意な圧縮力が所員用エアロックに生じないことから、脆性破壊、疲労破壊及び座屈は考慮する必要がない。一方、高温状態で原子炉格納容器内圧を受けるため、過渡的な塑性変形に伴う延性破壊が機能喪失要因として想定される。そのため、所員用エアロック本体の塑性変形に伴う延性破壊、並びに、扉の変形及びシール材の高温劣化によるシール機能の低下が考えられ、200℃、2Pd での健全性の確認には、以下の評価が必要である。</p> <p>・所員用エアロック本体の耐圧            ・シール性能            図 5-1～5-2 に評価部位の概形を示す。</p>	<p>5. 所員用エアロック            5.1 評価方針            所員用エアロックは、円筒胴が原子炉格納容器のコンクリート躯体に固定されており、円筒胴の両端に人が出入りする開口部を設けた平板（隔壁）を溶接している。この開口部に枠板（隔壁）を溶接し、枠板の前面を開閉扉で塞ぐ構造である。枠板の前面と扉間のシールには改良 EPDM 製のガスケットを使用している。なお、ドライウェル主フランジや機器ハッチ類と異なり、原子炉格納容器加圧時は所員用エアロック扉が支持部に押付けられる構造となっているため、扉板が開くことはない。</p> <p>また、扉には均圧弁に繋がる配管や扉開閉ハンドル軸が貫通しており、均圧弁接続配管及び扉開閉ハンドル軸貫通部にシール材を使用している。</p> <p>所員用エアロックの設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊、座屈及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である 200℃、2Pd を考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないこと、有意な圧縮力が所員用エアロックに生じないことから、脆性破壊、疲労破壊及び座屈は考慮する必要がない。一方、高温状態で原子炉格納容器内圧を受けるため、過渡的な塑性変形に伴う延性破壊が機能喪失要因として想定される。そのため、所員用エアロック本体の塑性変形に伴う延性破壊、並びに、扉の変形及びシール材の高温劣化によるシール機能の低下が考えられ、200℃、2Pd での健全性の確認には、以下の評価が必要である。</p> <p>・所員用エアロック本体の耐圧            ・シール性能            図 5-1～5-2 に評価部位の概形を示す。</p>	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>図5-1 評価部位 概形図（上部ドライウェル所員用エアロック）</p> <p>図5-2 評価部位 概形図（下部ドライウェル所員用エアロック）</p>	<p>図5-1 評価部位 概形図（上部ドライウェル所員用エアロック）</p> <p>図5-2 評価部位 概形図（下部ドライウェル所員用エアロック）</p>	<p>・設備構成の差異                      （7号機と構造が異なる。）</p> <p>・設備構成の差異                      （7号機と構造が異なる。）</p>
	<p>5.1.1 所員用エアロック本体の耐圧</p> <p>所員用エアロック本体の強度評価方法は、<a href="#">V-3-3-6-1-1-6</a>「下部ドライウェルアクセストンネルスリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」、<a href="#">V-3-3-6-1-3-2</a>「上部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」及び<a href="#">V-3-3-6-1-3-3</a>「下部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載する。</p>	<p>5.1.1 所員用エアロック本体の耐圧</p> <p>(1) 応力評価                      所員用エアロック本体の強度評価方法は、<a href="#">VI-3-3-6-1-1-6</a>「下部ドライウェルアクセストンネルスリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」、<a href="#">VI-3-3-6-1-3-2</a>「上部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」及び<a href="#">VI-3-3-6-1-3-3</a>「下部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載する。</p> <p>(2) 許容圧力評価                      所員用エアロック本体の構造健全性評価として、告示第501号の第13条及び第22条に記載の評価式を適用し、許容引張応力に運転状態IVにおける一次一般膜応力の許容値である200℃の2/3Suを与えることで許容圧力を算出し、限界圧力2Pdを上回ることを確認する。</p>	<p>・記載の適正化                      （(2)追加により、項目分けした。）</p> <p>・図書構成の差異                      （7号機と図書番号が異なるため。）</p> <p>・評価方針の差異                      （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）</p>
	<p>5.1.2 シール性能</p> <p>(1) 扉のシール材</p> <p>所員用エアロックの扉のシール材には、これまでシリコンガスケットを使用していたが、重大事故等時環境の耐性に優れた改良EPDM製シール材に変更する。所員用エアロック扉閉止時は、扉は原子炉格納容器内圧により扉板が支持部に押付けられる構造であり、圧力により扉板が開くことはない。しかし、内圧が負荷される面積が大きいことから、</p>	<p>5.1.2 シール性能</p> <p>(1) 扉のシール材</p> <p>所員用エアロックの扉のシール材には、これまでシリコンガスケットを使用していたが、重大事故等時環境の耐性に優れた改良EPDM製シール材に変更する。所員用エアロック扉閉止時は、扉は原子炉格納容器内圧により扉板が支持部に押付けられる構造であり、圧力により扉板が開くことはない。しかし、内圧が負荷される面積が大きいことから、</p>	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

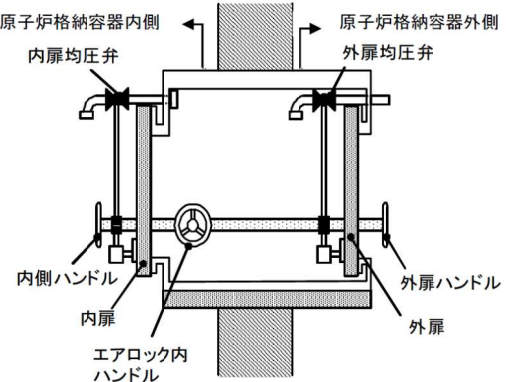
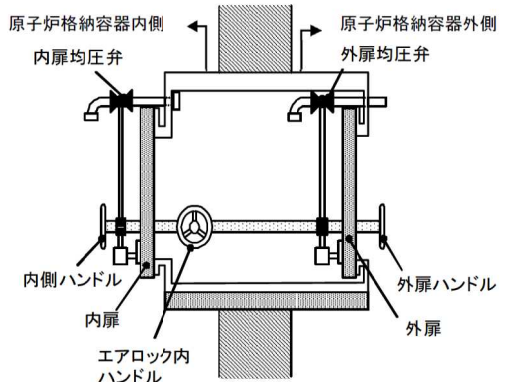
先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考												
	<p>てこの原理でガスケット部の微小な開口が予想されるため、圧力による開口量を理論式に基づき評価する。このシール部に発生する最大隙間が、所員用エアロックと材質・シール方式が同一のドライウェル主フランジ及び機器ハッチ類のガスケットの試験結果で漏えいが無いとされる隙間以下であることを確認する。なお、シール材の高温劣化については、事故時の扉が押付けられる方向にあること、及び、扉が二重に設けられることから、ドライウェル主フランジ、機器ハッチ類と比べて原子炉格納容器閉じ込め機能への影響度は小さいと考えられるため、本章ではドライウェル主フランジ、機器ハッチ類の評価にて代表する。なお、所員用エアロックのシール材は、プラントの定期検査時に開放される場合には取り替えを実施しており、通常運転中における劣化は軽微であることから、通常運転時の劣化を考慮せず重大事故等時条件下での評価を実施する。</p> <p>評価した開口量は、添付1に示す重大事故等時環境におけるガスケットの健全性確認結果を基に設定した許容開口量と比較し、開口量が許容開口量を下回ることを確認する。</p>	<p>てこの原理でガスケット部の微小な開口が予想されるため、圧力による開口量を理論式に基づき評価する。このシール部に発生する最大隙間が、所員用エアロックと材質・シール方式が同一のドライウェル主フランジ及び機器ハッチ類のガスケットの試験結果で漏えいが無いとされる隙間以下であることを確認する。なお、シール材の高温劣化については、事故時の扉が押付けられる方向にあること、及び、扉が二重に設けられることから、ドライウェル主フランジ、機器ハッチ類と比べて原子炉格納容器閉じ込め機能への影響度は小さいと考えられるため、本章ではドライウェル主フランジ、機器ハッチ類の評価にて代表する。なお、所員用エアロックのシール材は、プラントの定期検査時に開放される場合には取り替えを実施しており、通常運転中における劣化は軽微であることから、通常運転時の劣化を考慮せず重大事故等時条件下での評価を実施する。</p> <p>評価した開口量は、添付1に示す重大事故等時環境におけるガスケットの健全性確認結果を基に設定した許容開口量と比較し、開口量が許容開口量を下回ることを確認する。</p>													
	<p>(2) 扉以外のシール材</p> <p>所員用エアロックには、扉のガスケット以外に原子炉格納容器閉じ込め機能を確保するための隔壁貫通部にシール材が使用されているが、重大事故等時環境の耐性に優れた表5-1に示すシール材に変更する。</p> <p>ハンドル軸貫通部0リングに使うシール材は従来、ふっ素ゴムを用いていたが、重大事故等時環境の耐性に優れた改良EPDM製シール材に変更することとし、基本特性試験結果により重大事故等時環境下における健全性を確認する。</p> <p>均圧弁に使われているシール材（ふっ素樹脂）は、重大事故等時環境下の放射線による影響で、シール機能が劣化することが考えられるため、耐環境性に優れたシール材（PEEK材（PEEK:ポリエーテルエーテルケトン））を適用した均圧弁への改良を行う。なお、これらのシール材は、通常運転中における劣化は軽微であることから、通常運転時の劣化を考慮せず重大事故等時環境下での評価を実施する。</p> <p style="text-align: center;">表5-1 所員用エアロック（扉以外）のシール材</p> <table border="1" data-bbox="683 1257 1142 1417"> <thead> <tr> <th>対象部位</th> <th>シール材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハンドル軸貫通部0リング</td> <td>改良EPDM</td> </tr> <tr> <td>均圧弁</td> <td>均圧弁を改良し PEEK材を採用</td> </tr> </tbody> </table>	対象部位	シール材	ハンドル軸貫通部0リング	改良EPDM	均圧弁	均圧弁を改良し PEEK材を採用	<p>(2) 扉以外のシール材</p> <p>所員用エアロックには、扉のガスケット以外に原子炉格納容器閉じ込め機能を確保するための隔壁貫通部にシール材が使用されているが、重大事故等時環境の耐性に優れた表5-1に示すシール材に変更する。</p> <p>ハンドル軸貫通部0リングに使うシール材は従来、ふっ素ゴムを用いていたが、重大事故等時環境の耐性に優れた改良EPDM製シール材に変更することとし、基本特性試験結果により重大事故等時環境下における健全性を確認する。</p> <p>均圧弁に使われているシール材（ふっ素樹脂）は、重大事故等時環境下の放射線による影響で、シール機能が劣化することが考えられるため、耐環境性に優れたシール材（PEEK材（PEEK:ポリエーテルエーテルケトン））を適用した均圧弁への改良を行う。なお、これらのシール材は、通常運転中における劣化は軽微であることから、通常運転時の劣化を考慮せず重大事故等時環境下での評価を実施する。</p> <p style="text-align: center;">表5-1 所員用エアロック（扉以外）のシール材</p> <table border="1" data-bbox="1220 1257 1668 1417"> <thead> <tr> <th>対象部位</th> <th>シール材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハンドル軸貫通部0リング</td> <td>改良EPDM</td> </tr> <tr> <td>均圧弁</td> <td>均圧弁を改良し PEEK材を採用</td> </tr> </tbody> </table>	対象部位	シール材	ハンドル軸貫通部0リング	改良EPDM	均圧弁	均圧弁を改良し PEEK材を採用	<p>・設備構成の差異【島根との差異】</p>
対象部位	シール材														
ハンドル軸貫通部0リング	改良EPDM														
均圧弁	均圧弁を改良し PEEK材を採用														
対象部位	シール材														
ハンドル軸貫通部0リング	改良EPDM														
均圧弁	均圧弁を改良し PEEK材を採用														

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	 <p>図 5-3 均圧弁及びハンドル軸貫通部</p> <p>これらシール材について、単体劣化試験結果を基に、200℃、2Pd の環境における健全性を評価する。</p>	 <p>図 5-3 均圧弁及びハンドル軸貫通部</p> <p>これらシール材について、単体劣化試験結果を基に、200℃、2Pd の環境における健全性を評価する。</p>	
	<p>5.2 評価結果</p> <p>5.2.1 所員用エアロック本体の耐圧</p> <p>所員用エアロック本体の強度評価結果は、<a href="#">V-3-3-6-1-1-6</a>「下部ドライウェルアクセストンネルスリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」、<a href="#">V-3-3-6-1-3-2</a>「上部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」及び<a href="#">V-3-3-6-1-3-3</a>「下部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載する。</p>	<p>5.2 評価結果</p> <p>5.2.1 所員用エアロック本体の耐圧</p> <p><a href="#">(1) 応力評価</a>          所員用エアロック本体の強度評価結果は、<a href="#">VI-3-3-6-1-1-6</a>「下部ドライウェルアクセストンネルスリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」、<a href="#">VI-3-3-6-1-3-2</a>「上部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」及び<a href="#">VI-3-3-6-1-3-3</a>「下部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載する。</p> <p><a href="#">(2) 許容圧力評価</a>          所員用エアロック本体の構造健全性について、既工認と同様の評価手法である告示第501号に示される必要最小板厚の式を用い許容圧力を求め、2Pdを上回ることを確認した。</p> <p><a href="#">評価結果の詳細を表5-2に示す。</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載の適正化                  ((2)追加により、項目分けした。)</li> <li>・図書構成の差異                  (7号機と図書番号が異なるため。)</li> <li>・評価方針の差異                  (6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。)</li> </ul>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異



先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																																				
		<p style="text-align: center;"><u>表5-2 所員用エアロックの許容圧力評価結果</u></p> <p>①上部ドライウェル所員用エアロック外側円筒胴</p> <p>材料：<input type="text"/></p> <p>許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号イを準用</p> $P = 2S \eta t / (D_i + 1.2t)$ <table border="1" data-bbox="1211 347 1704 512"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3 S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>i</sub></td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>3.128</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">3.128 MPa[gage] &gt; 0.62 MPa[gage] (2Pd)</td> </tr> </table> <p>②上部ドライウェル所員用エアロック内側円筒胴</p> <p>材料：<input type="text"/></p> <p>許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号イを準用</p> $P = 2S \eta t / (D_i + 1.2t)$ <table border="1" data-bbox="1211 628 1704 793"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3 S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>i</sub></td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>3.128</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">3.128 MPa[gage] &gt; 0.62 MPa[gage] (2Pd)</td> </tr> </table> <p>許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号ハを準用</p> $P = 4B t / (3D_o)$ <table border="1" data-bbox="1211 860 1704 979"> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td>894</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>o</sub></td> <td>胴の外径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>0.648</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">0.648 MPa[gage] &gt; 0.62 MPa[gage] (2Pd)</td> </tr> </table>	S	許容引張応力 (200℃における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.128	3.128 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)				S	許容引張応力 (200℃における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.128	3.128 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)				B			894	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>o</sub>	胴の外径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	0.648	0.648 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)				
S	許容引張応力 (200℃における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																																				
η	継手効率		1.00																																																																				
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.128																																																																				
3.128 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)																																																																							
S	許容引張応力 (200℃における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																																				
η	継手効率		1.00																																																																				
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.128																																																																				
3.128 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)																																																																							
B			894																																																																				
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
D <sub>o</sub>	胴の外径	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
P	200℃における許容圧力	(MPa)	0.648																																																																				
0.648 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)																																																																							

**青字**：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
**赤字**：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																																				
		<p>③下部ドライウェル所員用エアロック外側円筒胴</p> <p>材料：<input type="text"/></p> <p>許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号イを準用  <math>P = 2S \eta t / (D_i + 1.2 t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1211 328 1704 496"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>i</sub></td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>14.001</td> </tr> <tr> <td colspan="4">14.001 MPa[gage] &gt; 0.713 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table> <p>④下部ドライウェル所員用エアロック内側円筒胴</p> <p>材料：<input type="text"/></p> <p>許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号イを準用  <math>P = 2S \eta t / (D_i + 1.2 t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1211 611 1704 778"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>i</sub></td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>3.936</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3.936 MPa[gage] &gt; 0.713 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table> <p>許容圧力算定式：告示第501号第13条第2項第1号ハ及び第22条第3項第2号ハを準用  <math>P = 1.5 \times \{4B t / (3D_o)\}</math></p> <table border="1" data-bbox="1211 842 1704 967"> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td>561</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>o</sub></td> <td>胴の外径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>0.739</td> </tr> <tr> <td colspan="4">0.739 MPa[gage] &gt; 0.714 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table>	S	許容引張応力 (200℃における2/3S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	14.001	14.001 MPa[gage] > 0.713 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				S	許容引張応力 (200℃における2/3S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.936	3.936 MPa[gage] > 0.713 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				B			561	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>o</sub>	胴の外径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	0.739	0.739 MPa[gage] > 0.714 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				
S	許容引張応力 (200℃における2/3S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																																				
η	継手効率		1.00																																																																				
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
P	200℃における許容圧力	(MPa)	14.001																																																																				
14.001 MPa[gage] > 0.713 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																																							
S	許容引張応力 (200℃における2/3S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																																				
η	継手効率		1.00																																																																				
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
D <sub>i</sub>	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.936																																																																				
3.936 MPa[gage] > 0.713 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																																							
B			561																																																																				
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
D <sub>o</sub>	胴の外径	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
P	200℃における許容圧力	(MPa)	0.739																																																																				
0.739 MPa[gage] > 0.714 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

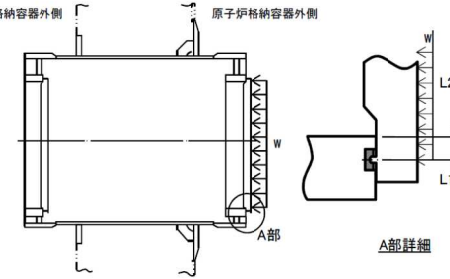
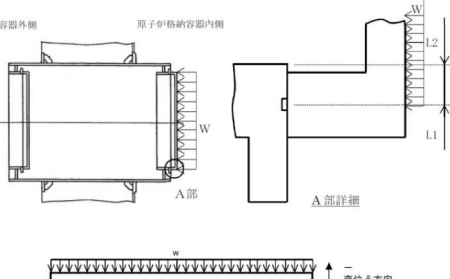
本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																
		<p>㊦下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）スリーブ                      材料 <input type="text"/></p> <p>許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号イを準用  <math>P=2S\eta t / (Di+1.2t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1211 325 1688 488"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3Su値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Di</td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>2.388</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2.388 MPa[gage] &gt; 0.715 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table> <p>㊧下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）鏡板                      材料 <input type="text"/></p> <p>許容圧力算定式：告示第501号第22条第3項第2号ホを準用  <math>P=4S\eta t / (Di+0.4t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1211 596 1688 759"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (200℃における2/3Su値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Di</td> <td>胴の内径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>3.719</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3.719 MPa[gage] &gt; 0.715 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table>	S	許容引張応力 (200℃における2/3Su値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	Di	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	2.388	2.388 MPa[gage] > 0.715 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				S	許容引張応力 (200℃における2/3Su値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	Di	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>	P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.719	3.719 MPa[gage] > 0.715 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				
S	許容引張応力 (200℃における2/3Su値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																
η	継手効率		1.00																																																
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																
Di	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																
P	200℃における許容圧力	(MPa)	2.388																																																
2.388 MPa[gage] > 0.715 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																			
S	許容引張応力 (200℃における2/3Su値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																
η	継手効率		1.00																																																
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																
Di	胴の内径	(mm)	<input type="text"/>																																																
P	200℃における許容圧力	(MPa)	3.719																																																
3.719 MPa[gage] > 0.715 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																			
	<p>5.2.2 シール性能                      (1) 扉のシール材（改良EPDM）                      所員用エアロックの扉板は、内圧を受けた場合に扉板が支持部に押付けられる構造であり、圧力により扉板が開くことはない。しかし、内圧が負荷される面積が大きいことから、この原理でガスケット部の微小な開口が予想されるため、圧力による開口量を理論式に基づき評価し、この開口が生じた場合でも、ガスケット部のシール機能が維持されることを確認する。                      圧力による扉板の変形を図5-1に示すはりでモデル化する。このとき、ガスケット部の変位量δは、次式で求められる。（出典：機械工学便覧）</p> <p>ここで、評価に使用した各数値及び計算結果を表5-2に示す。</p>	<p>5.2.2 シール性能                      (1) 扉のシール材（改良EPDM）                      所員用エアロックの扉板は、内圧を受けた場合に扉板が支持部に押付けられる構造であり、圧力により扉板が開くことはない。しかし、内圧が負荷される面積が大きいことから、この原理でガスケット部の微小な開口が予想されるため、圧力による開口量を理論式に基づき評価し、この開口が生じた場合でも、ガスケット部のシール機能が維持されることを確認する。                      圧力による扉板の変形を図5-1に示すはりでモデル化する。このとき、ガスケット部の変位量δは、次式で求められる。（出典：機械工学便覧）</p> $\delta = \frac{w \cdot L_1}{24EI} (3L_1^3 + 6L_1^2 \times L_2 - L_2^3)$ <p>ここで、評価に使用した各数値及び計算結果を表5-3に示す。</p>	<p>・記載の適正化                      (6号機は、表追加により表番号が異なる。)</p>																																																

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																										
	<p>原子炉格納容器外側 原子炉格納容器外側</p>  <p>図5-4 所員用エアロック 開口量評価モデル</p> <p>表5-2 所員用エアロックのシール機能維持</p> <table border="1" data-bbox="660 829 1164 1061"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>内容</th> <th>値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>w</td> <td>扉に加わる荷重 (= (2Pd+95kPa) × 幅 [ ] mm)</td> <td>[ ] N/mm</td> </tr> <tr> <td>L<sub>1</sub></td> <td>支持点間の長さ</td> <td>[ ] mm</td> </tr> <tr> <td>L<sub>2</sub></td> <td>支持点からガスケット中心までの長さ</td> <td>[ ] mm</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>縦弾性係数(200℃)</td> <td>191000 MPa</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>断面二次モーメント</td> <td>1.945 × 10<sup>7</sup> mm<sup>4</sup></td> </tr> <tr> <td>δ</td> <td>変位量</td> <td>[ ] mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>初期押込み量は [ ] mm であり、ガスケット部の変位量 δ は [ ] mm となる。これは、添付1に示すように改良EPDM製シール材の重大事故等時環境における圧縮永久ひずみ試験結果( [ ] %)から算出されるシール材追従量約 [ ] mm に十分余裕をもった値であることから、限界温度、圧力である200℃、2Pd条件下においてもシール機能は維持される。</p>	記号	内容	値	w	扉に加わる荷重 (= (2Pd+95kPa) × 幅 [ ] mm)	[ ] N/mm	L <sub>1</sub>	支持点間の長さ	[ ] mm	L <sub>2</sub>	支持点からガスケット中心までの長さ	[ ] mm	E	縦弾性係数(200℃)	191000 MPa	I	断面二次モーメント	1.945 × 10 <sup>7</sup> mm <sup>4</sup>	δ	変位量	[ ] mm	<p>原子炉格納容器外側 原子炉格納容器内側</p>  <p>図5-4 所員用エアロック 開口量評価モデル</p> <p>表5-3 所員用エアロックのシール機能維持</p> <table border="1" data-bbox="1198 829 1702 1061"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>内容</th> <th>値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>w</td> <td>扉に加わる荷重 (= (2Pd+95kPa) × 幅 [ ] mm)</td> <td>[ ] N/mm</td> </tr> <tr> <td>L<sub>1</sub></td> <td>支持点からガスケット中心までの長さ</td> <td>[ ] mm</td> </tr> <tr> <td>L<sub>2</sub></td> <td>支持点間の長さ</td> <td>[ ] mm</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>縦弾性係数(200℃)</td> <td>191000 MPa</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>断面二次モーメント</td> <td>9.357 × 10<sup>7</sup> mm<sup>4</sup></td> </tr> <tr> <td>δ</td> <td>変位量</td> <td>[ ] mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>初期押込み量は [ ] mm であり、ガスケット部の変位量 δ は [ ] mm となる。これは、添付1に示すように改良EPDM製シール材の重大事故等時環境における圧縮永久ひずみ試験結果( [ ] %)から算出されるシール材追従量約 [ ] mm に十分余裕をもった値であることから、限界温度、圧力である200℃、2Pd条件下においてもシール機能は維持される。</p>	記号	内容	値	w	扉に加わる荷重 (= (2Pd+95kPa) × 幅 [ ] mm)	[ ] N/mm	L <sub>1</sub>	支持点からガスケット中心までの長さ	[ ] mm	L <sub>2</sub>	支持点間の長さ	[ ] mm	E	縦弾性係数(200℃)	191000 MPa	I	断面二次モーメント	9.357 × 10 <sup>7</sup> mm <sup>4</sup>	δ	変位量	[ ] mm	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 表現上の差異</li> <li>・ 設備構成の差異 (7号機と評価の諸元が異なる。)</li> <li>・ 評価結果の差異 (7号機と初期押込み量が異なる。また、初期押込み量と圧縮永久ひずみ率から算出するシール材追従量も異なる。)</li> <li>・ 評価結果の差異 (7号機とガスケット部の変位量が異なる。)</li> </ul>
記号	内容	値																																											
w	扉に加わる荷重 (= (2Pd+95kPa) × 幅 [ ] mm)	[ ] N/mm																																											
L <sub>1</sub>	支持点間の長さ	[ ] mm																																											
L <sub>2</sub>	支持点からガスケット中心までの長さ	[ ] mm																																											
E	縦弾性係数(200℃)	191000 MPa																																											
I	断面二次モーメント	1.945 × 10 <sup>7</sup> mm <sup>4</sup>																																											
δ	変位量	[ ] mm																																											
記号	内容	値																																											
w	扉に加わる荷重 (= (2Pd+95kPa) × 幅 [ ] mm)	[ ] N/mm																																											
L <sub>1</sub>	支持点からガスケット中心までの長さ	[ ] mm																																											
L <sub>2</sub>	支持点間の長さ	[ ] mm																																											
E	縦弾性係数(200℃)	191000 MPa																																											
I	断面二次モーメント	9.357 × 10 <sup>7</sup> mm <sup>4</sup>																																											
δ	変位量	[ ] mm																																											

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																								
	<p>(2) 扉以外のシール材                      所員用エアロックには、扉のガスケット以外に原子炉格納容器閉じ込め機能を確保するための隔壁貫通部にシール材が表5-1の通り使用されている。                      ハンドル軸貫通部0リングに使われているシール材（改良EPDM）については、添付1に示す重大事故等時環境を模擬した雰囲気曝露後の圧縮ひずみ率試験結果のとおり、重大事故等時環境下における健全性を確認した。</p> <p>均圧弁に使われているシール材（ふっ素樹脂）は、重大事故等時環境下の放射線による影響で、シール機能が劣化することが考えられるため、耐環境性に優れたシール材を適用した均圧弁への改良を行う。</p> <p>&lt;均圧弁シートの材質について&gt;                      均圧弁シートについて、耐環境性に優れたPEEK材を用いた弁シートにすることの実機適用性を確認している。以下に、実機適用を確認した概要を示す。                      PEEK材の一般的な仕様を表5-3に示す。従来品に使用されている均圧弁のシール材であるふっ素樹脂に対し、優れた耐放射線性を有している。</p> <table border="1" data-bbox="705 1013 1115 1109"> <caption>表5-3 PEEK材の一般物性</caption> <thead> <tr> <th>シール材</th> <th>PEEK材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐熱使用温度</td> <td>250℃</td> </tr> <tr> <td>融点</td> <td>334℃</td> </tr> <tr> <td>線量限度（γ線）</td> <td>約10MGy</td> </tr> </tbody> </table> <p>また、均圧弁に相当する弁を使用して、重大事故等時の原子炉格納容器内環境を模擬した表5-4に示す試験条件で曝露し、その後、2Pdを超える0.9MPaで漏えい試験を行い、気密性が確保できることを確認した。よって、本均圧弁は200℃、2Pdの環境において健全性に問題ないことを確認した。</p> <table border="1" data-bbox="654 1316 1167 1380"> <caption>表5-4 均圧弁の耐環境試験条件</caption> <tbody> <tr> <td>放射線照射</td> <td>□ kGy</td> </tr> <tr> <td>熱劣化</td> <td>200℃ 168時間</td> </tr> </tbody> </table>	シール材	PEEK材	耐熱使用温度	250℃	融点	334℃	線量限度（γ線）	約10MGy	放射線照射	□ kGy	熱劣化	200℃ 168時間	<p>(2) 扉以外のシール材                      所員用エアロックには、扉のガスケット以外に原子炉格納容器閉じ込め機能を確保するための隔壁貫通部にシール材が表5-1のとおり使用されている。                      ハンドル軸貫通部0リングに使われているシール材（改良EPDM）については、添付1に示す重大事故等時環境を模擬した雰囲気曝露後の圧縮ひずみ率試験結果のとおり、重大事故等時環境下における健全性を確認した。</p> <p>均圧弁に使われているシール材（ふっ素樹脂）は、重大事故等時環境下の放射線による影響で、シール機能が劣化することが考えられるため、耐環境性に優れたシール材を適用した均圧弁への改良を行う。</p> <p>&lt;均圧弁シートの材質について&gt;                      均圧弁シートについて、耐環境性に優れたPEEK材を用いた弁シートにすることの実機適用性を確認している。以下に、実機適用を確認した概要を示す。                      PEEK材の一般的な仕様を表5-4に示す。従来品に使用されている均圧弁のシール材であるふっ素樹脂に対し、優れた耐放射線性を有している。</p> <table border="1" data-bbox="1243 1013 1653 1109"> <caption>表5-4 PEEK材の一般物性</caption> <thead> <tr> <th>シール材</th> <th>PEEK材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐熱使用温度</td> <td>250℃</td> </tr> <tr> <td>融点</td> <td>343℃</td> </tr> <tr> <td>線量限度（γ線）</td> <td>約10MGy</td> </tr> </tbody> </table> <p>また、均圧弁に相当する弁を使用して、重大事故等時の原子炉格納容器内環境を模擬した表5-5に示す試験条件で曝露し、その後、2Pdを超える0.9MPaで漏えい試験を行い、気密性が確保できることを確認した。よって、本均圧弁は200℃、2Pdの環境において健全性に問題ないことを確認した。</p> <table border="1" data-bbox="1191 1316 1704 1380"> <caption>表5-5 均圧弁の耐環境試験条件</caption> <tbody> <tr> <td>放射線照射</td> <td>□ kGy</td> </tr> <tr> <td>熱劣化</td> <td>200℃ 168時間</td> </tr> </tbody> </table>	シール材	PEEK材	耐熱使用温度	250℃	融点	343℃	線量限度（γ線）	約10MGy	放射線照射	□ kGy	熱劣化	200℃ 168時間	<p>・設備構成の差異【島根との差異】</p> <p>・記載の適正化                      （6号機は、表追加により表番号が異なる。）</p> <p>・記載の適正化                      （6号機は、試験条件（参照規格）により融点異なる。）</p> <p>・記載の適正化                      （6号機は、表追加により表番号が異なる。）</p>
シール材	PEEK材																										
耐熱使用温度	250℃																										
融点	334℃																										
線量限度（γ線）	約10MGy																										
放射線照射	□ kGy																										
熱劣化	200℃ 168時間																										
シール材	PEEK材																										
耐熱使用温度	250℃																										
融点	343℃																										
線量限度（γ線）	約10MGy																										
放射線照射	□ kGy																										
熱劣化	200℃ 168時間																										

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																			
	<p>5.3 評価結果のまとめ                      所員用エアロックの健全性評価結果を表5-5に示す。</p> <p style="text-align: center;"><u>表5-5 所員用エアロックの健全性評価結果</u></p> <table border="1" data-bbox="683 331 1142 678"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>評価項目</th> <th>評価方法</th> <th>評価</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>所員用エアロック本体の耐圧</td> <td>応力評価</td> <td>V-3-3-6-1-1-6「下部ドライウエルアクセスシネルスリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」、V-3-3-6-1-3-2「上部ドライウエル所員用エアロックの強度計算書」及びV-3-3-6-1-3-3「下部ドライウエル所員用エアロックの強度計算書」に記載。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>シール性能</td> <td>開口量評価、シール材評価</td> <td>・扉ガasketについて、シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。                      ・扉以外のシール材について、試験等によりシール材の重大事故等時環境においても、シール機能が維持されることを確認した。</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	No.	評価項目	評価方法	評価	結果	1	所員用エアロック本体の耐圧	応力評価	V-3-3-6-1-1-6「下部ドライウエルアクセスシネルスリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」、V-3-3-6-1-3-2「上部ドライウエル所員用エアロックの強度計算書」及びV-3-3-6-1-3-3「下部ドライウエル所員用エアロックの強度計算書」に記載。		2	シール性能	開口量評価、シール材評価	・扉ガasketについて、シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。 ・扉以外のシール材について、試験等によりシール材の重大事故等時環境においても、シール機能が維持されることを確認した。	○	<p>5.3 評価結果のまとめ                      所員用エアロックの健全性評価結果を表5-6に示す。</p> <p style="text-align: center;"><u>表5-6 所員用エアロックの健全性評価結果</u></p> <table border="1" data-bbox="1220 331 1680 718"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>評価項目</th> <th>評価方法</th> <th>評価</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>所員用エアロック本体の耐圧</td> <td>応力評価</td> <td>VI-3-3-6-1-1-6「下部ドライウエルアクセスシネルスリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」、VI-3-3-6-1-3-2「上部ドライウエル所員用エアロックの強度計算書」及びVI-3-3-6-1-3-3「下部ドライウエル所員用エアロックの強度計算書」に記載。</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>許容圧力評価</td> <td>200℃、2Paにおける許容圧力が2Pa以上であることを確認した。</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>シール性能</td> <td>開口量評価、シール材評価</td> <td>・扉ガasketについて、シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。                      ・扉以外のシール材について、試験等によりシール材の重大事故等時環境においても、シール機能が維持されることを確認した。</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>以上により、所員用エアロックについては、限界温度、限界圧力環境下でも、放射性物質の閉じ込め機能を維持可能である。</u></p>	No.	評価項目	評価方法	評価	結果	1	所員用エアロック本体の耐圧	応力評価	VI-3-3-6-1-1-6「下部ドライウエルアクセスシネルスリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」、VI-3-3-6-1-3-2「上部ドライウエル所員用エアロックの強度計算書」及びVI-3-3-6-1-3-3「下部ドライウエル所員用エアロックの強度計算書」に記載。				許容圧力評価	200℃、2Paにおける許容圧力が2Pa以上であることを確認した。	○	2	シール性能	開口量評価、シール材評価	・扉ガasketについて、シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。 ・扉以外のシール材について、試験等によりシール材の重大事故等時環境においても、シール機能が維持されることを確認した。	○	<p>・記載の適正化                      （6号機は、表追加により表番号が異なる。）</p> <p>・評価結果の差異</p> <p>・記載方針の差異                      （6号機は、他章の記載にあわせて、記載を追加している。）</p>
No.	評価項目	評価方法	評価	結果																																		
1	所員用エアロック本体の耐圧	応力評価	V-3-3-6-1-1-6「下部ドライウエルアクセスシネルスリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」、V-3-3-6-1-3-2「上部ドライウエル所員用エアロックの強度計算書」及びV-3-3-6-1-3-3「下部ドライウエル所員用エアロックの強度計算書」に記載。																																			
2	シール性能	開口量評価、シール材評価	・扉ガasketについて、シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。 ・扉以外のシール材について、試験等によりシール材の重大事故等時環境においても、シール機能が維持されることを確認した。	○																																		
No.	評価項目	評価方法	評価	結果																																		
1	所員用エアロック本体の耐圧	応力評価	VI-3-3-6-1-1-6「下部ドライウエルアクセスシネルスリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」、VI-3-3-6-1-3-2「上部ドライウエル所員用エアロックの強度計算書」及びVI-3-3-6-1-3-3「下部ドライウエル所員用エアロックの強度計算書」に記載。																																			
		許容圧力評価	200℃、2Paにおける許容圧力が2Pa以上であることを確認した。	○																																		
2	シール性能	開口量評価、シール材評価	・扉ガasketについて、シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。 ・扉以外のシール材について、試験等によりシール材の重大事故等時環境においても、シール機能が維持されることを確認した。	○																																		

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
			・記載方針の差異【島根との差異】 （6号機は、「4. 機器ハッチ類」にまとめて記載している。）

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。



先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
			・記載方針の差異【島根との差異】 （6号機は、「4. 機器ハッチ類」にまとめて記載している。）

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

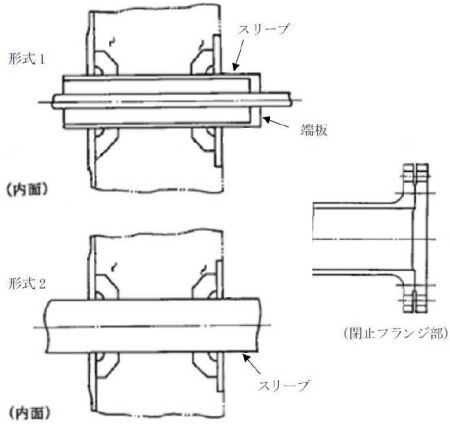
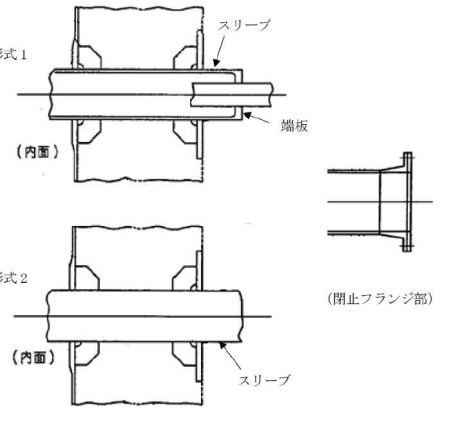
先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>6. 配管貫通部                      6.1 概要                      配管貫通部の200℃、2Pd環境下の健全性を確認する。</p> <p>配管貫通部は、スリーブ、端板、閉止板、閉止フランジ、スリーブ等に接続する配管（接続配管）によって原子炉格納容器バウンダリを構成している。また、フランジ部はボルトにより固定されており、シール部にはシリコンゴムを使用している。</p> <p>上記を踏まえ、以下の構成で健全性を確認する。                      6.2項では、配管貫通部（接続配管）の構造健全性を確認する。                      6.3項では、配管貫通部（スリーブ・端板・閉止板）の構造健全性を確認する。                      6.4項では、配管貫通部（閉止フランジ）の構造健全性、シール部の機能維持を確認する。</p> <p>図6-1に評価部位の概形を示す。</p>  <p>図6-1 評価部位 概形図（配管貫通部）</p>	<p>6. 配管貫通部                      6.1 概要                      配管貫通部の200℃、2Pd環境下の健全性を確認する。</p> <p>配管貫通部は、スリーブ、端板、閉止板、閉止フランジ、スリーブ等に接続する配管（接続配管）によって原子炉格納容器バウンダリを構成している。また、フランジ部はボルトにより固定されており、シール部にはシリコンゴムを使用している。<u>なお、フランジは、日本工業規格 J I S B 2210(1984)「鉄鋼製管フランジの基準寸法（呼び圧力 10K 並形フランジ）」に掲げられるものを使用している。</u></p> <p>上記を踏まえ、以下の構成で健全性を確認する。                      6.2項では、配管貫通部（接続配管）の構造健全性を確認する。                      6.3項では、配管貫通部（スリーブ・端板・閉止板）の構造健全性を確認する。                      6.4項では、配管貫通部（閉止フランジ）の構造健全性、シール部の機能維持を確認する。</p> <p>図6-1に評価部位の概形を示す。</p>  <p>図6-1 評価部位 概形図（配管貫通部）</p>	<p>・設備構成の差異                      （6号機は、J I S 適合のフランジを使用している。）</p> <p>・プラント固有条件の差異【島根との差異】                      （設備の相違による。）</p> <p>・表現上の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異



先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
<p>6.2 配管貫通部（接続配管） 6.2.1 評価方針</p> <p>原子炉格納容器の配管貫通部（接続配管）の設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdを考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないことから、脆性破壊、疲労破壊は考慮する必要がない。</p> <p>一方、配管貫通部（接続配管）には、原子炉格納容器内圧が作用し、一次応力が生じるため、配管貫通部（接続配管）における延性破壊が機能喪失要因として想定される。このため、200℃、2Pdの環境下における構造健全性を確認する。</p> <p>具体的には、代表配管に対して、<a href="#">V-3-2-9「重大事故等クラス2管の強度計算方法（2）重大事故等クラス2管であってクラス2管の応力計算方法」</a>に記載の方法に準拠して設計・建設規格PPC-3500により評価を実施する。解析コードは「H I S A P」を使用する。</p> <p>本評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「<a href="#">計算機プログラム（解析コード）の概要</a>」に示す。</p> <p>代表配管の選定方法については添付2に記載する。</p>	<p>6.2 配管貫通部（接続配管） 6.2.1 評価方針</p> <p>原子炉格納容器の配管貫通部（接続配管）の設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdを考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないことから、脆性破壊、疲労破壊は考慮する必要がない。</p> <p>一方、配管貫通部（接続配管）には、原子炉格納容器内圧が作用し、一次応力が生じるため、配管貫通部（接続配管）における延性破壊が機能喪失要因として想定される。このため、200℃、2Pdの環境下における構造健全性を確認する。</p> <p><u>具体的には、代表配管に対して、<a href="#">VI-3-2-9「重大事故等クラス2管の強度計算方法（2）重大事故等クラス2管であってクラス2管の応力計算方法」</a>に記載の方法に準拠して設計・建設規格PPC-3500により評価を実施する。解析コードは「H I S A P」を使用する。</u></p> <p><u>本評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「<a href="#">計算機プログラム（解析コード）の概要</a>」に示す。</u></p> <p><u>代表配管の選定方法については添付2に記載する。</u></p>	<p>6.2 配管貫通部（接続配管） 6.2.1 評価方針</p> <p>原子炉格納容器の配管貫通部（接続配管）の設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdを考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないことから、脆性破壊、疲労破壊は考慮する必要がない。</p> <p>一方、配管貫通部（接続配管）には、原子炉格納容器内圧が作用し、一次応力が生じるため、配管貫通部（接続配管）における延性破壊が機能喪失要因として想定される。このため、200℃、2Pdの環境下における構造健全性を確認する。</p> <p><u>具体的には、代表配管に対して、<a href="#">VI-3-2-9「重大事故等クラス2管の強度計算方法（2）重大事故等クラス2管であってクラス2管の応力計算方法」</a>に記載の方法に準拠して設計・建設規格PPC-3500により評価を実施する。解析コードは「H I S A P」を使用する。</u></p> <p><u>本評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「<a href="#">計算機プログラム（解析コード）の概要</a>」に示す。</u></p> <p><u>代表配管の選定方法については添付2に記載する。</u></p>	<p>・記載方針の差異【島根との差異】</p> <p>・図書構成の差異 (7号機と図書番号が異なるため。)</p> <p>・記載方針の差異【島根との差異】 (島根2号機は、個別の強度計算書に記載している。)</p>
			<p>・記載方針の差異【島根との差異】 (島根2号機は、個別の強度計算書に記載している。)</p>
<p>6.2.2 評価結果</p> <p>代表配管は添付2に示すとおり、貫通部番号 <input type="text"/> <a href="#">(高圧炉心注水系(B)ポンプ吸込)</a> に接続する配管である。</p>		<p>6.2.2 評価結果</p> <p>代表配管は添付2に示すとおり、貫通部番号 <input type="text"/> <a href="#">(残留熱除去系(C)低圧注水)</a> に接続する配管である。当該配</p>	<p>・評価結果の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																				
	<p>る。当該配管に対する評価結果を表6-1に示す。評価結果は許容値を満足しており、200℃、2Pdの環境下においても、配管貫通部（接続配管）のバウンダリ機能は維持される。</p> <p style="text-align: center;"><u>表6-1 代表配管の評価結果</u></p> <table border="1" data-bbox="658 384 1164 437"> <thead> <tr> <th>貫通部番号</th> <th>評価圧力 (kPa)</th> <th>評価温度 (℃)</th> <th>計算応力 (MPa)</th> <th>許容値 (MPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>620</td> <td>200</td> <td>23</td> <td>154</td> </tr> </tbody> </table>	貫通部番号	評価圧力 (kPa)	評価温度 (℃)	計算応力 (MPa)	許容値 (MPa)		620	200	23	154	<p>管に対する評価結果を表6-1に示す。評価結果は許容値を満足しており、200℃、2Pdの環境下においても、配管貫通部（接続配管）のバウンダリ機能は維持される。</p> <p style="text-align: center;"><u>表6-1 代表配管の評価結果</u></p> <table border="1" data-bbox="1196 384 1702 437"> <thead> <tr> <th>貫通部番号</th> <th>評価圧力 (MPa)</th> <th>評価温度 (℃)</th> <th>計算応力 (MPa)</th> <th>許容値 (MPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3.43</td> <td>200</td> <td>26</td> <td>154</td> </tr> </tbody> </table>	貫通部番号	評価圧力 (MPa)	評価温度 (℃)	計算応力 (MPa)	許容値 (MPa)		3.43	200	26	154	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載方針の差異【島根との差異】 （島根2号機は、個別の強度計算書に記載している。）</li> <li>・評価結果の差異</li> </ul>
貫通部番号	評価圧力 (kPa)	評価温度 (℃)	計算応力 (MPa)	許容値 (MPa)																			
	620	200	23	154																			
貫通部番号	評価圧力 (MPa)	評価温度 (℃)	計算応力 (MPa)	許容値 (MPa)																			
	3.43	200	26	154																			
	<p>6.3 配管貫通部（スリーブ・端板・閉止板）                      6.3.1 評価方針                      配管貫通部の設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdを考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないことから、脆性破壊、疲労破壊は考慮する必要がない。                      一方、配管貫通部には、原子炉格納容器内圧が作用するため、一次応力が生じ、配管貫通部における延性破壊が機能喪失要因として想定される。</p> <p>このため、200℃、2Pdの環境下における構造健全性を確認する。</p>	<p>6.3 配管貫通部（スリーブ・端板・閉止板）                      6.3.1 評価方針  <del>配管貫通部の設計時に考慮される機能喪失要因は、脆性破壊、疲労破壊及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdを考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないことから、脆性破壊、疲労破壊は考慮する必要がない。</del>  <del>一方、配管貫通部には、原子炉格納容器内圧が作用するため、一次応力が生じ、配管貫通部における延性破壊が機能喪失要因として想定される。</del></p> <p>このため、200℃、2Pdの環境下における構造健全性を確認する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載方針の差異【島根との差異】 （6号機は、配管貫通部としてスリーブ・端板・閉止板をまとめて記載している。）</li> <li>・記載方針の差異【島根との差異】 （6号機は、配管貫通部としてスリーブ・端板・閉止板をまとめて記載している。）</li> <li>・記載方針の差異【島根との差異】 （6号機は、配管貫通部としてスリーブ・端板・閉止板をまとめて記載している。）</li> </ul>																				

**青字**：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
**赤字**：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
		<p>(1) 応力評価  <u>配管貫通部の強度評価方法は、VI-3-3-6-1-4-2「原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書」に記載する。</u></p> <p>(2) 許容圧力評価  <u>a. 今回設工認において改造を伴わない配管貫通部（スリーブ）</u>  <u>今回設工認において改造を伴わない配管貫通部（スリーブ）の構造健全性評価として、内面に圧力を受けるスリーブは、許容圧力が最小となるX-213、また、外面に圧力を受けるスリーブは、X-331A、Bについて評価する。なお、二重管型貫通部については、スリーブ及び管に対して評価する。</u>  <u>内面に圧力を受けるX-213のスリーブについては、告示第501号第26条第1項第1号に記載の評価式を準用し、許容引張応力に運転状態IVにおける一次一般膜応力の許容値である重大事故等時の最高使用温度の2/3Suを与えることで許容応力を算出し、重大事故等時の最高使用圧力を上回ることを確認する。また、外面に圧力を受けるX-331A、Bのスリーブについては、告示第501号第26条第1項第2号に記載の評価式を準用し、運転状態IVにおいて外面に受ける許容圧力を算出し、重大事故等時の最高使用圧力を上回ることを確認する。</u></p> <p><u>b. 今回設工認において改造を伴う配管貫通部（スリーブ）</u>  <u>今回設工認において改造を伴う配管貫通部（スリーブ）の構造健全性評価として、内面に圧力を受けるスリーブは、許容圧力が最小となるX-253について評価する。なお、今回設工認において改造を伴う配管貫通部（スリーブ）として外面に圧力を受けるスリーブはないことから評価しない。</u>  <u>X-253のスリーブについては、設計・建設規格PVE-3611に記載の評価式を準用し、許容引張応力に運転状態IVにおける一次一般膜応力の許容値である重大事故等時の最高使</u></p>	<p>・記載方針の差異【島根との差異】        （6号機は、許容圧力評価を実施しているため、(1)(2)に分けて評価方針を記載している。）</p> <p>・記載方針の差異【島根との差異】        （6号機は、今回設工認における改造の有無により、適用規格・基準が異なるため、書き分けている。）</p> <p>・評価方針の差異        （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
		<p><u>用温度の2/3Suを与えることで許容圧力を算出し、重大事故等時の最高使用圧力を上回ることを確認する。</u></p> <p><u>c. 配管貫通部（端板）</u>                      配管貫通部（端板）の構造健全性評価として、許容圧力が最小となるX-130A～D、X-140A、B、X-141A、Bについて評価する。                      X-130A～D、X-140A、B、X-141A、Bの配管貫通部（端板）については、告示第501号第24条第1項に記載の評価式を準用し、許容引張応力に運転状態IVにおける一次一般膜応力の許容値である重大事故等時の最高使用温度の2/3Suを与えることで許容圧力を算出し、重大事故等時の最高使用圧力を上回ることを確認する。</p> <p><u>d. 配管貫通部（閉止板）</u>                      配管貫通部（閉止板）の構造健全性評価として、許容圧力が最小となるX-90、X-91、X-93、X-250、X251について評価する。                      X-90、X-91、X-93、X-250、X251の配管貫通部（閉止板）については、告示第501号第24条第1項に記載の評価式を準用し、許容引張応力に運転状態IVにおける一次一般膜応力の許容値である重大事故等時の最高使用温度の2/3Suを与えることで許容圧力を算出し、重大事故等時の最高使用圧力を上回ることを確認する。</p>	<p>・記載方針の差異【島根との差異】                      （6号機は、配管貫通部としてスリーブ・端板・閉止板をまとめて記載している。）</p>
	<p>6.3.2 評価結果</p> <p>配管貫通部（スリーブ・端板・閉止板）の強度評価方法及び結果は、<a href="#">V-3-3-6-1-4-1「原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部の基本板厚計算書」</a>及び<a href="#">V-3-3-6-1-4-2「原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書」</a>に記載する。</p>	<p>6.3.2 評価結果</p> <p><u>(1) 応力評価</u>                      配管貫通部の強度評価結果は、<a href="#">VI-3-3-6-1-4-2「原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書」</a>に記載する。</p> <p><u>(2) 許容圧力評価</u>                      a. <u>今回設工認において改造を伴わない配管貫通部（スリーブ）</u>                      今回設工認において改造を伴わない配管貫通部（スリーブ）の構造健全性について、既工認と同様の評価手法である告示第501号に示される必要最小板厚の式を用い許容圧力を求め、限界圧力（最高使用圧力）を上回ることを確認した。                      評価結果の詳細を、内面に圧力を受けるX-213の管については表6-2に、外面に圧力を受けるX-331A、Bのスリーブについては表6-3に示す。</p>	<p>・記載の適正化                      （(2)追加により、項目分けした。）</p> <p>・評価方針の差異                      （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）</p> <p>・図書構成の差異                      （7号機と図書番号が異なるため。）</p> <p>・評価方針の差異                      （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）</p> <p>・記載方針の差異【島根との差異】                      （6号機は、今回設工認における改造の有無により、適用規格・基準が異なるため、書き分けている。）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																																				
		<p>表6-2 内面に圧力を受けるX-213の配管貫通部（管）の許容圧力評価結果                      材料：<input type="text"/>                      許容圧力算定式：告示第501号第26条第1項第1号を準用  <math>P=2S\eta t / (D_o - 0.8t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1198 327 1704 502"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (最高使用温度における2/3S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>o</sub></td> <td>胴の外径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>最高使用温度における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>15.144</td> </tr> <tr> <td colspan="4">15.144 MPa[gage] &gt; 0.98 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table> <p>表6-3 外面に圧力を受けるX-331A, Bの配管貫通部（スリーブ）の許容圧力評価結果                      材料：<input type="text"/>                      許容圧力算定式：告示第501号第26条第1項第2号を準用  <math>P=4Bt / (3D_o)</math></p> <table border="1" data-bbox="1198 670 1704 798"> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td>1202</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>o</sub></td> <td>胴の外径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>最高使用温度における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>7.820</td> </tr> <tr> <td colspan="4">7.820 MPa[gage] &gt; 0.65 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table> <p>b. <u>今回設工認において改造を伴う配管貫通部（スリーブ）</u>  <u>今回設工認において改造を伴う配管貫通部（スリーブ）</u>  <u>の構造健全性について、設計・建設規格に示される必要最</u>  <u>小板厚の式を用い許容圧力を求め、限界圧力（最高使用圧</u>  <u>力）を上回ることを確認した。</u>  <u>評価結果の詳細を表6-4に示す。</u></p> <p>表6-4 X-253の配管貫通部（スリーブ）の許容圧力評価結果                      材料：<input type="text"/>                      許容圧力算定式：設計・建設規格 PVE-3611を準用  <math>P=2S\eta t / (D_o - 0.8t)</math></p> <table border="1" data-bbox="1198 1149 1704 1324"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (最高使用温度における2/3S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>η</td> <td>継手効率</td> <td></td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D<sub>o</sub></td> <td>胴の外径</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>最高使用温度における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>24.778</td> </tr> <tr> <td colspan="4">24.778 MPa[gage] &gt; 0.70 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> </tr> </table>	S	許容引張応力 (最高使用温度における2/3S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>o</sub>	胴の外径	(mm)	<input type="text"/>	P	最高使用温度における許容圧力	(MPa)	15.144	15.144 MPa[gage] > 0.98 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				B			1202	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>o</sub>	胴の外径	(mm)	<input type="text"/>	P	最高使用温度における許容圧力	(MPa)	7.820	7.820 MPa[gage] > 0.65 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				S	許容引張応力 (最高使用温度における2/3S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	η	継手効率		1.00	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	D <sub>o</sub>	胴の外径	(mm)	<input type="text"/>	P	最高使用温度における許容圧力	(MPa)	24.778	24.778 MPa[gage] > 0.70 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)				<p>・評価方針の差異                      （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）</p> <p>・評価方針の差異                      （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）</p> <p>・記載方針の差異【島根との差異】                      （6号機は、今回設工認における改造の有無により、適用規格・基準が異なるため、書き分けている。<u>可燃性ガス濃度制御系の配管貫通部（X-92 及びX-253）が改造を伴う。</u>）</p>
S	許容引張応力 (最高使用温度における2/3S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																																				
η	継手効率		1.00																																																																				
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
D <sub>o</sub>	胴の外径	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
P	最高使用温度における許容圧力	(MPa)	15.144																																																																				
15.144 MPa[gage] > 0.98 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																																							
B			1202																																																																				
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
D <sub>o</sub>	胴の外径	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
P	最高使用温度における許容圧力	(MPa)	7.820																																																																				
7.820 MPa[gage] > 0.65 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																																							
S	許容引張応力 (最高使用温度における2/3S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																																																				
η	継手効率		1.00																																																																				
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
D <sub>o</sub>	胴の外径	(mm)	<input type="text"/>																																																																				
P	最高使用温度における許容圧力	(MPa)	24.778																																																																				
24.778 MPa[gage] > 0.70 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																
		<p><b>c. 配管貫通部（端板）</b>  <u>配管貫通部（端板）の構造健全性について、既工認と同様の評価手法である告示第501号に示される必要最小板厚の式を用い許容圧力を求め、限界圧力（最高使用圧力）を上回ることを確認した。</u>  <u>評価結果の詳細を表6-5に示す。</u></p> <p>表6-5 X-130A~D, X-140A, B, X-141A, Bの配管貫通部（端板）の許容圧力評価結果                  材料：[ ]                  許容圧力算定式：告示第501号第24条第1項を準用  <math>P = S / K \times (t / d)^2</math></p> <table border="1" data-bbox="1198 507 1704 678"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (最高使用温度における2/3 S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>係数</td> <td></td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>最小内り</td> <td>(mm)</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>最高使用温度における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>2.853</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">2.853 MPa[gage] &gt; 0.62 MPa[gage] (2Pd)</td> </tr> </table> <p><b>d. 配管貫通部（閉止板）</b>  <u>配管貫通部（閉止板）の構造健全性について、既工認と同様の評価手法である告示第501号に示される必要最小板厚の式を用い許容圧力を求め、限界圧力（最高使用圧力）を上回ることを確認した。</u>  <u>評価結果の詳細を表6-6に示す。</u></p> <p>表6-6 X-90, X-91, X-93, X-250, X251の配管貫通部（閉止板）の許容圧力評価結果                  材料：[ ]                  許容圧力算定式：告示第501号第24条第1項を準用  <math>P = S / K \times (t / d)^2</math></p> <table border="1" data-bbox="1198 978 1704 1149"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (最高使用温度における2/3 S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>係数</td> <td></td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>最小内り</td> <td>(mm)</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>最高使用温度における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>3.226</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">3.226 MPa[gage] &gt; 0.62 MPa[gage] (2Pd)</td> </tr> </table>	S	許容引張応力 (最高使用温度における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	[ ]	K	係数		0.50	t	板厚	(mm)	[ ]	d	最小内り	(mm)	[ ]	P	最高使用温度における許容圧力	(MPa)	2.853	2.853 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)				S	許容引張応力 (最高使用温度における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	[ ]	K	係数		0.50	t	板厚	(mm)	[ ]	d	最小内り	(mm)	[ ]	P	最高使用温度における許容圧力	(MPa)	3.226	3.226 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)				<p>・記載方針の差異【島根との差異】                  （6号機は、配管貫通部としてスリーブ・端板・閉止板をまとめて記載している。）</p>
S	許容引張応力 (最高使用温度における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	[ ]																																																
K	係数		0.50																																																
t	板厚	(mm)	[ ]																																																
d	最小内り	(mm)	[ ]																																																
P	最高使用温度における許容圧力	(MPa)	2.853																																																
2.853 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)																																																			
S	許容引張応力 (最高使用温度における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	[ ]																																																
K	係数		0.50																																																
t	板厚	(mm)	[ ]																																																
d	最小内り	(mm)	[ ]																																																
P	最高使用温度における許容圧力	(MPa)	3.226																																																
3.226 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)																																																			
	<p>6.4 配管貫通部（閉止フランジ）                  配管貫通部閉止フランジ部は、原子炉格納容器の貫通部に溶接固定されたフランジと閉止フランジ（蓋）をボルトで固定しており、フランジと閉止フランジ間にシール材を挟み込むことでシールしている。これまで閉止フランジシール材にはシリコンガスケットを使用していたが、原子炉格納容器閉じ込め機能強化のために、重大事故等時環境の耐性に優れた改良 EPDM 製シール材に変更する。                  200℃、2Pd の環境下における、フランジ部の放射性物質の閉じ込め機能喪失の要因は、高温で内圧を受ける過渡な</p>	<p>6.4 配管貫通部（閉止フランジ）  <u>配管貫通部閉止フランジ部は、原子炉格納容器の貫通部に溶接固定されたフランジと閉止フランジ（蓋）をボルトで固定しており、フランジと閉止フランジ間にシール材を挟み込むことでシールしている。これまで閉止フランジシール材にはシリコンガスケットを使用していたが、原子炉格納容器閉じ込め機能強化のために、重大事故等時環境の耐性に優れた改良 EPDM 製シール材に変更する。</u>  <u>200℃、2Pd の環境下における、フランジ部の放射性物質の閉じ込め機能喪失の要因は、高温で内圧を受ける過渡な</u></p>	<p>・記載方針の差異【島根との差異】                  （島根2号機は、6.4.1に記載している。）</p>																																																

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>塑性変形に伴う耐圧部材の破損、フランジ部の開口の進展による締付ボルトの破損、シール部のフランジ開口量増加による漏えいが想定される。</p> <p>6.4.1 評価方針</p>	<p><u>塑性変形に伴う耐圧部材の破損、フランジ部の開口の進展による締付ボルトの破損、シール部のフランジ開口量増加による漏えいが想定される。</u></p> <p>6.4.1 評価方針</p>	<p>・記載方針の差異【島根との差異】                      (6号機は、6.4に記載している。)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>フランジ及び締付ボルトの強度評価方法はV-3-3-6-1-4-1「原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部の基本板厚計算書」に記載する。</p> <p>シール部のフランジ開口量については、最も厳しい部位であるシール部について、理論式を用いて開口量を評価する。なお、評価は原子炉格納容器貫通部フランジ部で最大口径の1S1用ハッチ(X-3)を代表とする。なお、フランジ部のシール材は、プラントの定期検査時に開放される場合には取り替えを実施しており、通常運転中における劣化は軽微であることから、通常運転時の劣化を考慮せず重大事故等時条件下での評価を実施する。</p>	<p><u>配管貫通部のフランジは、日本工業規格 J I S B 2210(1984)「鉄鋼製管フランジの基準寸法(呼び圧力 10G 並形フランジ)」に掲げられるものを使用しているため、構造健全性評価として、1S1用ハッチ(X-3)の構造部(ボルト締め端板)については、告示第501号第24条第1項に記載の評価式を準用し、許容引張応力に運転状態IVにおける二次一般膜応力の許容値である重大事故等時の最高使用温度の2/3Suを与えることで許容圧力を算出し、重大事故等時の最高使用圧力を上回ることを確認する。</u></p> <p>シール部のフランジ開口量については、最も厳しい部位であるシール部について、理論式を用いて開口量を評価する。なお、評価は原子炉格納容器貫通部フランジ部で最大口径の1S1用ハッチ(X-3)を代表とする。なお、フランジ部のシール材は、プラントの定期検査時に開放される場合には取り替えを実施しており、通常運転中における劣化は軽微であることから、通常運転時の劣化を考慮せず重大事故等時条件下での評価を実施する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備構成の差異 (6号機は、J I S 適合のフランジを使用するため、評価を要しない。)</li> <li>・評価方針の差異 (6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。)</li> <li>・設備構成の差異 (6号機は、J I S 適合のフランジを使用するため、評価を要しない。)</li> <li>・記載方針の差異【島根との差異】 (6号機は、6.4に記載している。)</li> </ul>
	<p>6.4.2 評価結果  <u>フランジ及び締付ボルトの強度評価結果はV-3-3-6-1-4-1「原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部の基本板厚計算書」に記載する。</u></p>	<p>6.4.2 評価結果  <u>構造部(ボルト締め端板)の構造健全性について、既工認と同様の評価手法である告示第501号に示される必要最小板厚の式を用い許容圧力を求め、限界圧力(最高使用圧力)を上回ることを確認した。</u>  <u>評価結果の詳細を表6-7に示す。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設備構成の差異 (6号機は、J I S 適合のフランジを使用するため、評価を要しない。)</li> <li>・評価方針の差異 (6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。)</li> </ul>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。



先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																								
		<p>表6-7 JIS用ハッチ(V-3)の構造部（ボルト締め端板）の許容圧力評価結果</p> <p>材料：<input type="text"/></p> <p>許容圧力算定式：告示第501号第24条第1項を準用</p> $P = S / K \times (t / d)^2$ <table border="1" data-bbox="1198 327 1704 497"> <tr> <td>S</td> <td>許容引張応力 (最高使用温度における2/3 S<sub>u</sub>値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>係数</td> <td></td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>t</td> <td>板厚</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>最小内り</td> <td>(mm)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>最高使用温度における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>8.070</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">8.070 MPa[gage] &gt; 0.62 MPa[gage] (2Pd)</td> </tr> </table>	S	許容引張応力 (最高使用温度における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>	K	係数		0.20	t	板厚	(mm)	<input type="text"/>	d	最小内り	(mm)	<input type="text"/>	P	最高使用温度における許容圧力	(MPa)	8.070	8.070 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)				<p>・設備構成の差異          (6号機は、JIS適合のフランジを使用するため、評価を要しない。)</p>
S	許容引張応力 (最高使用温度における2/3 S <sub>u</sub> 値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																								
K	係数		0.20																								
t	板厚	(mm)	<input type="text"/>																								
d	最小内り	(mm)	<input type="text"/>																								
P	最高使用温度における許容圧力	(MPa)	8.070																								
8.070 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd)																											

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

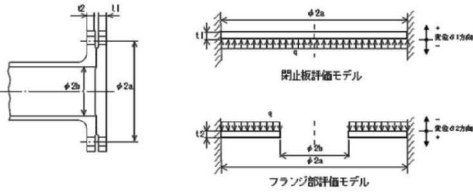
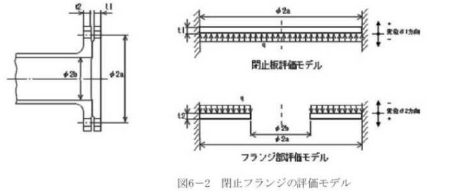
先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																																																				
	<p>フランジ開口量評価については、ISI用ハッチ(X-3)のシール部分の開口量を図6-2に示すようにモデル化して評価する。なお、評価を簡略化するため、圧力qはボルト部まで加わるものとする。また、保守的に、はりの最大変位量をガスケット部の変位量とみなす。</p>  <p>図6-2 閉止フランジの評価モデル</p> <p>評価結果を表6-2に示す。初期押し込み量 <input type="text"/> mmに対してシール部の変位量は <input type="text"/> mmである。これは、添付1に示す改良EPDM製シール材の重大事故等時環境における圧縮永久ひずみ率 <input type="text"/> %を考慮したシール材追従量約 <input type="text"/> mmに十分余裕があることから、限界温度、圧力としている200℃、2Pd条件下においてもシール機能は維持される。</p> <p>表6-2 閉止フランジの評価結果 (ISI用ハッチ)</p> <table border="1" data-bbox="712 874 1070 1372"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>内容</th> <th>値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>ボルトピッチ円半径</td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>内半径</td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td><math>= E \times t1^3 / 12(1-\nu^2)^{-1}</math></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td><math>= E \times t2^3 / 12(1-\nu^2)^{-1}</math></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>縦弾性係数</td> <td>191000MPa</td> </tr> <tr> <td>Kyb</td> <td>b/a から定まる係数<sup>1)</sup></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>q</td> <td>2Pd</td> <td><math>620 \times 10^{-3}</math>MPa</td> </tr> <tr> <td>t1</td> <td>閉止板板厚</td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> <tr> <td>t2</td> <td>フランジ部板厚</td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> <tr> <td>ν</td> <td>ポアソン比</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>δ1</td> <td><math>= q \times a^4 / (64 \times D1)^{-1}</math></td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> <tr> <td>δ2</td> <td><math>= -Kyb \times q \times a^4 / D2^{-1}</math></td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> <tr> <td>δ1+δ2</td> <td>変位量合計</td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1: 出典「ROARK'S FORMULAS FOR STRESS AND STRAIN EIGHTH EDITION」</p>	記号	内容	値	a	ボルトピッチ円半径	<input type="text"/> mm	b	内半径	<input type="text"/> mm	D1	$= E \times t1^3 / 12(1-\nu^2)^{-1}$	<input type="text"/>	D2	$= E \times t2^3 / 12(1-\nu^2)^{-1}$	<input type="text"/>	E	縦弾性係数	191000MPa	Kyb	b/a から定まる係数 <sup>1)</sup>	<input type="text"/>	q	2Pd	$620 \times 10^{-3}$ MPa	t1	閉止板板厚	<input type="text"/> mm	t2	フランジ部板厚	<input type="text"/> mm	ν	ポアソン比	0.3	δ1	$= q \times a^4 / (64 \times D1)^{-1}$	<input type="text"/> mm	δ2	$= -Kyb \times q \times a^4 / D2^{-1}$	<input type="text"/> mm	δ1+δ2	変位量合計	<input type="text"/> mm	<p>フランジ開口量評価については、ISI用ハッチ(X-3)のシール部分の開口量を図6-2に示すようにモデル化して評価する。なお、評価を簡略化するため、圧力qはボルト部まで加わるものとする。また、保守的に、はりの最大変位量をガスケット部の変位量とみなす。</p>  <p>図6-2 閉止フランジの評価モデル</p> <p>評価結果を表6-8に示す。初期押し込み量 <input type="text"/> mmに対してシール部の変位量は <input type="text"/> mmである。これは、添付1に示す改良EPDM製シール材の重大事故等時環境における圧縮永久ひずみ率 <input type="text"/> %を考慮したシール材追従量約 <input type="text"/> mmに十分余裕があることから、限界温度、圧力としている200℃、2Pd条件下においてもシール機能は維持される。</p> <p>表6-8 閉止フランジの評価結果 (ISI用ハッチ)</p> <table border="1" data-bbox="1272 874 1630 1372"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>内容</th> <th>値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>ボルトピッチ円半径</td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>内半径</td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td><math>= E \times t1^3 / 12(1-\nu^2)^{-1}</math></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td><math>= E \times t2^3 / 12(1-\nu^2)^{-1}</math></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>縦弾性係数</td> <td>191000MPa</td> </tr> <tr> <td>Kyb</td> <td>b/a から定まる係数*</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>q</td> <td>2Pd</td> <td><math>620 \times 10^{-3}</math>MPa</td> </tr> <tr> <td>t1</td> <td>閉止板板厚</td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> <tr> <td>t2</td> <td>フランジ部板厚</td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> <tr> <td>ν</td> <td>ポアソン比</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>δ1</td> <td><math>= q \times a^4 / (64 \times D1)^{-1}</math></td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> <tr> <td>δ2</td> <td><math>= -Kyb \times q \times a^4 / D2^{-1}</math></td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> <tr> <td>δ1+δ2</td> <td>変位量合計</td> <td><input type="text"/> mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1: 出典「ROARK'S FORMULAS FOR STRESS AND STRAIN EIGHTH EDITION」</p>	記号	内容	値	a	ボルトピッチ円半径	<input type="text"/> mm	b	内半径	<input type="text"/> mm	D1	$= E \times t1^3 / 12(1-\nu^2)^{-1}$	<input type="text"/>	D2	$= E \times t2^3 / 12(1-\nu^2)^{-1}$	<input type="text"/>	E	縦弾性係数	191000MPa	Kyb	b/a から定まる係数*	<input type="text"/>	q	2Pd	$620 \times 10^{-3}$ MPa	t1	閉止板板厚	<input type="text"/> mm	t2	フランジ部板厚	<input type="text"/> mm	ν	ポアソン比	0.3	δ1	$= q \times a^4 / (64 \times D1)^{-1}$	<input type="text"/> mm	δ2	$= -Kyb \times q \times a^4 / D2^{-1}$	<input type="text"/> mm	δ1+δ2	変位量合計	<input type="text"/> mm	<p>・設備構成の差異                  (7号機と評価の諸元が異なる。)</p>
記号	内容	値																																																																																					
a	ボルトピッチ円半径	<input type="text"/> mm																																																																																					
b	内半径	<input type="text"/> mm																																																																																					
D1	$= E \times t1^3 / 12(1-\nu^2)^{-1}$	<input type="text"/>																																																																																					
D2	$= E \times t2^3 / 12(1-\nu^2)^{-1}$	<input type="text"/>																																																																																					
E	縦弾性係数	191000MPa																																																																																					
Kyb	b/a から定まる係数 <sup>1)</sup>	<input type="text"/>																																																																																					
q	2Pd	$620 \times 10^{-3}$ MPa																																																																																					
t1	閉止板板厚	<input type="text"/> mm																																																																																					
t2	フランジ部板厚	<input type="text"/> mm																																																																																					
ν	ポアソン比	0.3																																																																																					
δ1	$= q \times a^4 / (64 \times D1)^{-1}$	<input type="text"/> mm																																																																																					
δ2	$= -Kyb \times q \times a^4 / D2^{-1}$	<input type="text"/> mm																																																																																					
δ1+δ2	変位量合計	<input type="text"/> mm																																																																																					
記号	内容	値																																																																																					
a	ボルトピッチ円半径	<input type="text"/> mm																																																																																					
b	内半径	<input type="text"/> mm																																																																																					
D1	$= E \times t1^3 / 12(1-\nu^2)^{-1}$	<input type="text"/>																																																																																					
D2	$= E \times t2^3 / 12(1-\nu^2)^{-1}$	<input type="text"/>																																																																																					
E	縦弾性係数	191000MPa																																																																																					
Kyb	b/a から定まる係数*	<input type="text"/>																																																																																					
q	2Pd	$620 \times 10^{-3}$ MPa																																																																																					
t1	閉止板板厚	<input type="text"/> mm																																																																																					
t2	フランジ部板厚	<input type="text"/> mm																																																																																					
ν	ポアソン比	0.3																																																																																					
δ1	$= q \times a^4 / (64 \times D1)^{-1}$	<input type="text"/> mm																																																																																					
δ2	$= -Kyb \times q \times a^4 / D2^{-1}$	<input type="text"/> mm																																																																																					
δ1+δ2	変位量合計	<input type="text"/> mm																																																																																					

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
			・プラント固有条件の差異【島根との差異】 （設備の相違による。）

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント固有条件の差異【島根との差異】            （設備の相違による。）</li> </ul>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																											
	<p>6.5 評価結果のまとめ                      配管貫通部の健全性評価結果を表6-3に示す。</p> <p style="text-align: center;"><u>表6-3 配管貫通部の健全性評価結果</u></p> <table border="1" data-bbox="656 331 1167 651"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>評価項目</th> <th>評価方法</th> <th>評価</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>貫通配管</td> <td>応力評価</td> <td>〇を代表として、限界温度、圧力時の配管応力評価を実施し、許容値を満足することを確認した。</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>スリーブ、端板、閉止板</td> <td>応力評価</td> <td>V-3-3-6-1-4-1「原子炉格納容器貫通部及び電気配線貫通部の基本板厚計算書」及びV-3-3-6-1-4-2「原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書」に記載。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>閉止フランジ</td> <td>開口量評価</td> <td>ISIハッチを代表とし、シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	No.	評価項目	評価方法	評価	結果	1	貫通配管	応力評価	〇を代表として、限界温度、圧力時の配管応力評価を実施し、許容値を満足することを確認した。	○	2	スリーブ、端板、閉止板	応力評価	V-3-3-6-1-4-1「原子炉格納容器貫通部及び電気配線貫通部の基本板厚計算書」及びV-3-3-6-1-4-2「原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書」に記載。		3	閉止フランジ	開口量評価	ISIハッチを代表とし、シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。	○	<p>6.5 評価結果のまとめ                      配管貫通部の健全性評価結果を表6-9に示す。</p> <p style="text-align: center;"><u>表6-9 配管貫通部の健全性評価結果</u></p> <table border="1" data-bbox="1193 331 1704 746"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>評価項目</th> <th>評価方法</th> <th>評価</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>貫通配管</td> <td>応力評価</td> <td>〇を代表として、限界温度、圧力時の配管応力評価を実施し、許容値を満足することを確認した。</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>スリーブ、端板、閉止板</td> <td>応力評価</td> <td>VI-3-3-6-1-4-2「原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書」に記載。</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">閉止フランジ</td> <td>許容圧力評価</td> <td>重大事故等時における許容圧力が限界圧力（最高使用圧力）以上であることを確認した。</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>開口量評価</td> <td>ISIハッチを代表とし、シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">以上により、配管貫通部について、限界温度、限界圧力環境下でも、放射性物質の閉じ込め機能を維持可能である。</p>	No.	評価項目	評価方法	評価	結果	1	貫通配管	応力評価	〇を代表として、限界温度、圧力時の配管応力評価を実施し、許容値を満足することを確認した。	○	2	スリーブ、端板、閉止板	応力評価	VI-3-3-6-1-4-2「原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書」に記載。		3	閉止フランジ	許容圧力評価	重大事故等時における許容圧力が限界圧力（最高使用圧力）以上であることを確認した。	○	開口量評価	ISIハッチを代表とし、シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。	○	<p>・記載の適正化                      （6号機は、表追加により表番号が異なる。）</p> <p>・評価結果の差異</p> <p style="margin-top: 20px;">・記載方針の差異                      （6号機は、他章の記載にあわせて、記載を追加している。）</p>
No.	評価項目	評価方法	評価	結果																																										
1	貫通配管	応力評価	〇を代表として、限界温度、圧力時の配管応力評価を実施し、許容値を満足することを確認した。	○																																										
2	スリーブ、端板、閉止板	応力評価	V-3-3-6-1-4-1「原子炉格納容器貫通部及び電気配線貫通部の基本板厚計算書」及びV-3-3-6-1-4-2「原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書」に記載。																																											
3	閉止フランジ	開口量評価	ISIハッチを代表とし、シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。	○																																										
No.	評価項目	評価方法	評価	結果																																										
1	貫通配管	応力評価	〇を代表として、限界温度、圧力時の配管応力評価を実施し、許容値を満足することを確認した。	○																																										
2	スリーブ、端板、閉止板	応力評価	VI-3-3-6-1-4-2「原子炉格納容器配管貫通部の強度計算書」に記載。																																											
3	閉止フランジ	許容圧力評価	重大事故等時における許容圧力が限界圧力（最高使用圧力）以上であることを確認した。	○																																										
		開口量評価	ISIハッチを代表とし、シール材の重大事故等時環境における劣化特性を考慮しても、限界温度、圧力における開口量は許容開口量を下回ることから、シール機能が維持されることを確認した。	○																																										

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

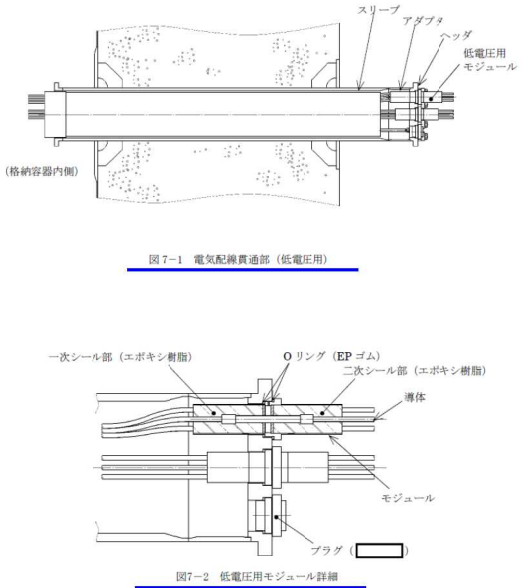
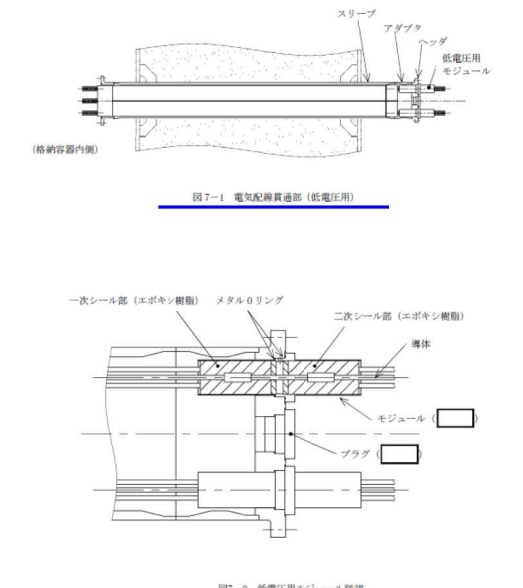
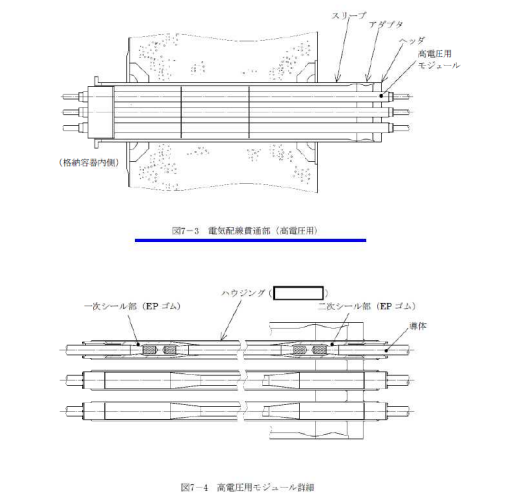
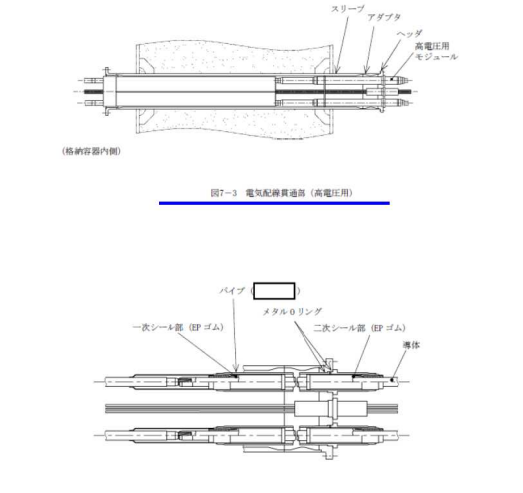
先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>7. 電気配線貫通部</p> <p>7.1 概要</p> <p>電気配線貫通部の200℃、2Pd環境下における健全性を確認する。</p> <p>モジュール型電気配線貫通部には低電圧用と高電圧用の二種類があり、電気配線貫通部本体のヘッダに低電圧用又は高電圧用のモジュールが設置されている。概略構造を図7-1～7-4に示す。</p> <p>低電圧用の電気配線貫通部は、ヘッダとモジュール固定部の0リング（EPゴム）、モジュール内に封入されたエポキシ樹脂、スリーブ及びアダプタにより気密性を維持する構造となっている。</p> <p>高電圧用の電気配線貫通部は、モジュールがヘッダに溶接されており、モジュール内に封入されたEPゴム、スリーブ及びアダプタにより気密性を維持する構造となっている。</p> <p>電気配線貫通部のうちスリーブ、アダプタ及びヘッダの設計時に考慮される機能喪失要因については、脆性破壊、疲労破壊、座屈及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdを考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないこと、過度の圧縮力がスリーブ、アダプタ及びヘッダに生じないことから、脆性破壊、疲労破壊及び座屈は考慮する必要がない。したがって、スリーブ、アダプタ及びヘッダの機能喪失要因は、高温状態で内圧を受け、過度な塑性変形に伴う延性破壊が想定される。</p> <p>上記を踏まえ、以下の構成で健全性を確認する。</p> <p>7.2 項では、電気配線貫通部（アダプタ）の構造健全性を確認する。</p> <p>7.3 項では、電気配線貫通部（ヘッダ）の構造健全性を確認する。</p> <p>7.4 項では、電気配線貫通部（モジュール）のシール部の機能維持を確認する。</p> <p>なお、スリーブについては、6.3配管貫通部（スリーブ・端板・閉止板）に含めて確認している。</p>	<p>7. 電気配線貫通部</p> <p>7.1 概要</p> <p>電気配線貫通部の200℃、2Pd環境下における健全性を確認する。</p> <p>モジュール型電気配線貫通部には低電圧用と高電圧用の二種類があり、電気配線貫通部本体のヘッダに低電圧用又は高電圧用のモジュールが設置されている。概略構造を図7-1～7-4に示す。</p> <p>低電圧用の電気配線貫通部は、ヘッダとモジュール固定部のメタル0リング、モジュール内に封入されたエポキシ樹脂、スリーブ及びアダプタにより気密性を維持する構造となっている。</p> <p>高電圧用の電気配線貫通部は、ヘッダとモジュール固定部のメタル0リング、モジュール内に封入されたEPゴム、スリーブ及びアダプタにより気密性を維持する構造となっている。</p> <p>電気配線貫通部のうちスリーブ、アダプタ及びヘッダの設計時に考慮される機能喪失要因については、脆性破壊、疲労破壊、座屈及び延性破壊が考えられる。今回の評価条件である200℃、2Pdを考慮した場合、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないこと、過度の圧縮力がスリーブ、アダプタ及びヘッダに生じないことから、脆性破壊、疲労破壊及び座屈は考慮する必要がない。したがって、スリーブ、アダプタ及びヘッダの機能喪失要因は、高温状態で内圧を受け、過度な塑性変形に伴う延性破壊が想定される。</p> <p>上記を踏まえ、以下の構成で健全性を確認する。</p> <p>7.2 項では、電気配線貫通部（アダプタ）の構造健全性を確認する。</p> <p>7.3 項では、電気配線貫通部（ヘッダ）の構造健全性を確認する。</p> <p>7.4 項では、電気配線貫通部（モジュール）のシール部の機能維持を確認する。</p> <p>なお、スリーブについては、6.3 配管貫通部（スリーブ・端板・閉止板）に含めて確認している。</p>	<p>・設備構成の差異                      （6号機は、メタル0リングを使用している。）</p> <p>・設備構成の差異                      （6号機は、メタル0リングを使用している。）</p> <p>・記載方針の差異【島根との差異】                      （島根2号機は、9.2.1及び9.3.1に記載している。）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	 <p>図7-1 電気配線貫通部（低電圧用）</p> <p>図7-2 低電圧用モジュール詳細</p>	 <p>図7-1 電気配線貫通部（低電圧用）</p> <p>図7-2 低電圧用モジュール詳細</p>	<p>・設備構成の差異</p> <p>・設備構成の差異</p>
	 <p>図7-3 電気配線貫通部（高電圧用）</p> <p>図7-4 高電圧用モジュール詳細</p>	 <p>図7-3 電気配線貫通部（高電圧用）</p> <p>図7-4 高電圧用モジュール詳細</p>	<p>・設備構成の差異</p> <p>・設備構成の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。



先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																																				
	7.2 電気配線貫通部（アダプタ） <u>電気配線貫通部（アダプタ）の評価方法および評価結果は、V-3-3-6-1-4-1「原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部の基本板厚計算書」に記載する。</u>	7.2 電気配線貫通部（アダプタ）  <u>7.2.1 評価方針</u>	・評価方針の差異 （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）  ・記載方針の差異【島根との差異】 （6号機は、7.1に記載している。）																																																																				
		<u>アダプタの構造健全性評価として、告示第501号第23条第1項第1号に記載の評価式を準用し、許容引張応力に運転状態IVにおける一次一般膜応力の許容値である200℃の2/3S<sub>u</sub>を与えることで許容圧力を算出し、限界圧力2Pdを上回ることを確認する。</u>	・評価方針の差異 （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）																																																																				
		<u>7.2.2 評価結果</u> <u>アダプタの構造健全性について、告示第501号に示される必要最小板厚の式を用い許容圧力を求め、2Pdを上回ることを確認した。</u> <u>評価結果の詳細を表7-1に示す。</u>  <u>表7-1 電気配線貫通部（アダプタ）の許容圧力評価結果</u> 材料： <input type="text"/> 許容圧力算定式：告示第501号第26条第1項第1号を準用 $P=2S_{ij}t / (D_o - 0.8t)$ <table border="1" data-bbox="1193 1061 1709 1364"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="3">X-100A~E</th> <th colspan="2">X-101A~H, X-102A~G, X-103A~E, X-104A~H, X-105A~D</th> <th rowspan="2">X-300A, B</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S 許容引張応力 (200℃における2/3S<sub>u</sub>値を使用) (MPa)</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>η 継手効率</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>t 板厚 (mm)</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D<sub>o</sub> 胴の外径 (mm)</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P 200℃における許容圧力 (MPa)</td> <td>13.367</td> <td>13.304</td> <td>13.304</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">13.367 MPa [gage] &gt; 0.62 MPa [gage] (2Pd)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">13.304 MPa [gage] &gt; 0.62 MPa [gage] (2Pd)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">13.304 MPa [gage] &gt; 0.65 MPa [gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	X-100A~E			X-101A~H, X-102A~G, X-103A~E, X-104A~H, X-105A~D		X-300A, B						S 許容引張応力 (200℃における2/3S <sub>u</sub> 値を使用) (MPa)	<input type="text"/>						η 継手効率	1.00	1.00	1.00				t 板厚 (mm)	<input type="text"/>						D <sub>o</sub> 胴の外径 (mm)	<input type="text"/>						P 200℃における許容圧力 (MPa)	13.367	13.304	13.304					13.367 MPa [gage] > 0.62 MPa [gage] (2Pd)							13.304 MPa [gage] > 0.62 MPa [gage] (2Pd)							13.304 MPa [gage] > 0.65 MPa [gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)						・評価方針の差異 （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）
項目	X-100A~E			X-101A~H, X-102A~G, X-103A~E, X-104A~H, X-105A~D		X-300A, B																																																																	
S 許容引張応力 (200℃における2/3S <sub>u</sub> 値を使用) (MPa)	<input type="text"/>																																																																						
η 継手効率	1.00	1.00	1.00																																																																				
t 板厚 (mm)	<input type="text"/>																																																																						
D <sub>o</sub> 胴の外径 (mm)	<input type="text"/>																																																																						
P 200℃における許容圧力 (MPa)	13.367	13.304	13.304																																																																				
	13.367 MPa [gage] > 0.62 MPa [gage] (2Pd)																																																																						
	13.304 MPa [gage] > 0.62 MPa [gage] (2Pd)																																																																						
	13.304 MPa [gage] > 0.65 MPa [gage] (2Pd+重大事故等時の水頭圧)																																																																						

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																						
	<p>7.3 電気配線貫通部（ヘッダ）  <u>電気配線貫通部（ヘッダ）の評価方法および評価結果は、V-3-3-6-1-4-1「原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部の基本板厚計算書」に記載する。</u></p>	<p>7.3 電気配線貫通部（ヘッダ）   <u>7.3.1 評価方針</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評価方針の差異                      （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）</li> <li>・記載方針の差異【島根との差異】                      （6号機は、7.1に記載している。）</li> </ul>																																						
		<p><u>ヘッダの構造健全性評価として、告示第501号第24条第1項に記載の評価式を準用し、許容引張応力に運転状態IVにおける一次一般膜応力の許容値である200℃の2/3 Suを与えることで許容圧力を算出し、限界圧力2Pdを上回ることを確認する。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評価方針の差異                      （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）</li> </ul>																																						
		<p><u>7.3.2 評価結果</u>  <u>ヘッダの構造健全性について、告示第501号に示される必要最小板厚の式を用い許容圧力を求め、2Pdを上回ることを確認した。</u>  <u>評価結果の詳細を表7-2に示す。</u></p> <p><u>表7-2 電気配線貫通部（ヘッダ）の許容圧力評価結果</u></p> <p>材料：<input type="text"/></p> <p>許容圧力算定式：告示第501号第24条第1項を準用  <math>P = S / K \times (t / d)^2</math></p> <table border="1" data-bbox="1189 1061 1709 1374"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="3">材料</th> </tr> <tr> <th>X-100A~E</th> <th>X-101A~H, X-102A~G, X-103A~E, X-104A~H, X-105A~D</th> <th>X-300A, B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S 許容引張応力 (200℃における2/3 Su値を使用)</td> <td>(MPa)</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>K 係数</td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>t 板厚</td> <td>(mm)</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>d 最小内径</td> <td>(mm)</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>P 200℃における許容圧力</td> <td>(MPa)</td> <td>15.626</td> <td>19.472</td> <td>19.472</td> </tr> <tr> <td colspan="5">                     15.626 MPa[gage] &gt; 0.62 MPa[gage] (2Pd)                      19.472 MPa[gage] &gt; 0.62 MPa[gage] (2Pd)                      19.472 MPa[gage] &gt; 0.65 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の本頭圧)                 </td> </tr> </tbody> </table>	項目	単位	材料			X-100A~E	X-101A~H, X-102A~G, X-103A~E, X-104A~H, X-105A~D	X-300A, B	S 許容引張応力 (200℃における2/3 Su値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>			K 係数		0.5	0.5	0.5	t 板厚	(mm)	<input type="text"/>			d 最小内径	(mm)	<input type="text"/>			P 200℃における許容圧力	(MPa)	15.626	19.472	19.472	15.626 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd) 19.472 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd) 19.472 MPa[gage] > 0.65 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の本頭圧)					<ul style="list-style-type: none"> <li>・評価方針の差異                      （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）</li> </ul>
項目	単位	材料																																							
		X-100A~E	X-101A~H, X-102A~G, X-103A~E, X-104A~H, X-105A~D	X-300A, B																																					
S 許容引張応力 (200℃における2/3 Su値を使用)	(MPa)	<input type="text"/>																																							
K 係数		0.5	0.5	0.5																																					
t 板厚	(mm)	<input type="text"/>																																							
d 最小内径	(mm)	<input type="text"/>																																							
P 200℃における許容圧力	(MPa)	15.626	19.472	19.472																																					
15.626 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd) 19.472 MPa[gage] > 0.62 MPa[gage] (2Pd) 19.472 MPa[gage] > 0.65 MPa[gage] (2Pd+重大事故等時の本頭圧)																																									

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

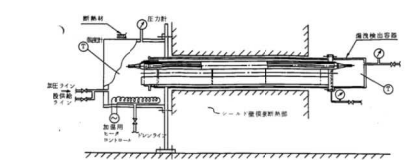
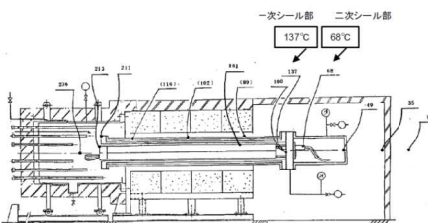
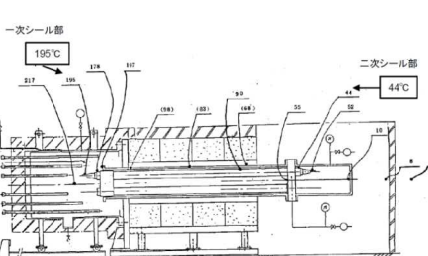
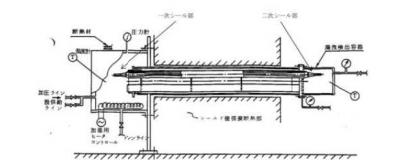
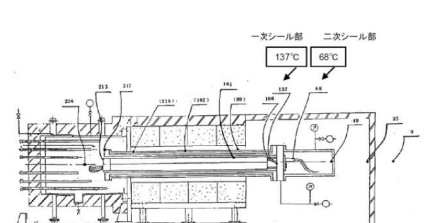
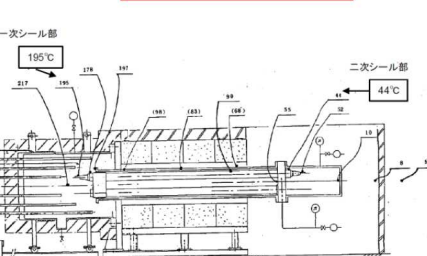
先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>7.4 電気配線貫通部（モジュール）のシール部</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所第7号機に設置されているモジュール型電気配線貫通部は、モジュールのシール材により気密性を維持しており、過去の検証試験にて気密性が確保されていることを確認している。</p>	<p>7.4 電気配線貫通部（モジュール）のシール部</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所第6号機に設置されているモジュール型電気配線貫通部は、モジュールのシール材により気密性を維持しており、過去の検証試験にて気密性が確保されていることを確認している。</p>	<p>・記載方針の差異【島根との差異】</p> <p>・表現上の差異（設備名称の差異）</p>
	<p>7.4.1 電共研による研究結果</p> <p>昭和62年度に行われた電共研「格納容器電気ペネトレーションの特性確認試験」では、電気配線貫通部を対象として、原子炉格納容器内側の電気配線貫通部端子箱部分の環境条件を200℃、2Pd以上の環境条件とした場合における電気配線貫通部モジュールの気密性能について試験（以下「劣化試験」という）を実施している。本研究における試験結果を表7-1に、また、図7-6～7-7に試験体の温度分布を示す。</p> <p>劣化試験及び劣化試験前後のリーク試験の結果から、原子炉格納容器が200℃、2Pd以上の環境条件において、一次シール部及び二次シール部温度はシール材の一般特性としての熱分解開始温度（400℃程度）を十分に下回っており、各シール部において漏えいが無いことを確認している。</p>	<p>7.4.1 電共研による研究結果</p> <p>昭和62年度に行われた電共研「格納容器電気ペネトレーションの特性確認試験」では、電気配線貫通部を対象として、原子炉格納容器内側の電気配線貫通部端子箱部分の環境条件を200℃、2Pd以上の環境条件とした場合における電気配線貫通部モジュールの気密性能について試験（以下「劣化試験」という）を実施している。本研究における試験結果を表7-3に、また、図7-6～7-7に試験体の温度分布を示す。</p> <p>劣化試験及び劣化試験前後のリーク試験の結果から、原子炉格納容器が200℃、2Pd以上の環境条件において、一次シール部及び二次シール部温度はシール材の一般特性としての熱分解開始温度（400℃程度）を十分に下回っており、各シール部において漏えいが無いことを確認している。</p>	<p>・記載方針の差異【島根との差異】</p> <p>・記載の適正化（6号機は、表追加により表番号が異なる。）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																				
	<p>表7-1 電力共同研究の試験結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th colspan="3">原子炉格納容器内側端部箱部分の環境条件</th> <th rowspan="2">一次シール部温度(°C)</th> <th rowspan="2">二次シール部温度(°C)</th> <th rowspan="2">漏えい有無</th> </tr> <tr> <th>雰囲気(°C)</th> <th>圧力(MPa)</th> <th>放射線照射(h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低電圧モジュール</td> <td>乾熱(200)</td> <td>(0.68~0.8)</td> <td>なし</td> <td>62.0</td> <td>137</td> <td>68</td> <td>一次シール部：漏えいなし 二次シール部：漏えいなし</td> </tr> <tr> <td>高電圧モジュール</td> <td>乾熱(200)</td> <td>(0.6~0.79)</td> <td>なし</td> <td>62.0</td> <td>195</td> <td>44</td> <td>一次シール部：漏えいなし 二次シール部：漏えいなし</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：( )は、記録グラフからの読取り値</p>  <p>図7-5 試験装置概要「電共研 格納容器電気ベネトレーションの特性確認試験」 (高電圧モジュール試験体の例)</p>  <p>図7-6 低電圧用モジュール試験体 温度分布図</p>  <p>図7-7 高電圧用モジュール試験体 温度分布図</p>	種類	原子炉格納容器内側端部箱部分の環境条件			一次シール部温度(°C)	二次シール部温度(°C)	漏えい有無	雰囲気(°C)	圧力(MPa)	放射線照射(h)	低電圧モジュール	乾熱(200)	(0.68~0.8)	なし	62.0	137	68	一次シール部：漏えいなし 二次シール部：漏えいなし	高電圧モジュール	乾熱(200)	(0.6~0.79)	なし	62.0	195	44	一次シール部：漏えいなし 二次シール部：漏えいなし	<p>表7-3 電力共同研究の試験結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th colspan="3">原子炉格納容器内側端部箱部分の環境条件</th> <th rowspan="2">一次シール部温度(°C)</th> <th rowspan="2">二次シール部温度(°C)</th> <th rowspan="2">漏えい有無</th> </tr> <tr> <th>雰囲気(°C)</th> <th>圧力(MPa)</th> <th>放射線照射時間(h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低電圧モジュール</td> <td>乾熱(200)</td> <td>(0.69~0.81)</td> <td>なし</td> <td>62.0</td> <td>137</td> <td>68</td> <td>一次シール部：漏えいなし 二次シール部：漏えいなし</td> </tr> <tr> <td>高電圧モジュール</td> <td>乾熱(200)</td> <td>(0.61~0.79)</td> <td>なし</td> <td>62.0</td> <td>195</td> <td>44</td> <td>一次シール部：漏えいなし 二次シール部：漏えいなし</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：( )は、記録グラフからの読取り値</p>  <p>図7-5 試験装置概要「電共研 格納容器電気ベネトレーションの特性確認試験」 (高電圧モジュール試験体の例)</p>  <p>図7-6 低電圧用モジュール試験体 温度分布図</p>  <p>図7-7 高電圧用モジュール試験体 温度分布図</p>	種類	原子炉格納容器内側端部箱部分の環境条件			一次シール部温度(°C)	二次シール部温度(°C)	漏えい有無	雰囲気(°C)	圧力(MPa)	放射線照射時間(h)	低電圧モジュール	乾熱(200)	(0.69~0.81)	なし	62.0	137	68	一次シール部：漏えいなし 二次シール部：漏えいなし	高電圧モジュール	乾熱(200)	(0.61~0.79)	なし	62.0	195	44	一次シール部：漏えいなし 二次シール部：漏えいなし	<p>・記載方針の差異          (6号機は、先行プラント審査実績を反映し、シール部の記載を追加している。)</p> <p>・記載方針の差異【島根との差異】          (6号機は、温度分布図を記載している。)</p> <p>・記載方針の差異【島根との差異】          (6号機は、温度分布図を記載している。)</p>
種類	原子炉格納容器内側端部箱部分の環境条件			一次シール部温度(°C)	二次シール部温度(°C)				漏えい有無																																														
	雰囲気(°C)	圧力(MPa)	放射線照射(h)																																																				
低電圧モジュール	乾熱(200)	(0.68~0.8)	なし	62.0	137	68	一次シール部：漏えいなし 二次シール部：漏えいなし																																																
高電圧モジュール	乾熱(200)	(0.6~0.79)	なし	62.0	195	44	一次シール部：漏えいなし 二次シール部：漏えいなし																																																
種類	原子炉格納容器内側端部箱部分の環境条件			一次シール部温度(°C)	二次シール部温度(°C)	漏えい有無																																																	
	雰囲気(°C)	圧力(MPa)	放射線照射時間(h)																																																				
低電圧モジュール	乾熱(200)	(0.69~0.81)	なし	62.0	137	68	一次シール部：漏えいなし 二次シール部：漏えいなし																																																
高電圧モジュール	乾熱(200)	(0.61~0.79)	なし	62.0	195	44	一次シール部：漏えいなし 二次シール部：漏えいなし																																																

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

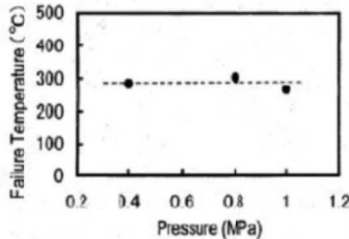
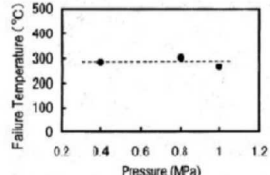
先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																					
	<p>7.4.2 過去の環境試験における評価                      過去の電気配線貫通部の環境試験では、電気配線貫通部（低電圧用）及び電気配線貫通部（高電圧用）を対象として、原子炉冷却材喪失事故模擬試験が実施されており健全性が確認されている。電気配線貫通部（低電圧用）及び電気配線貫通部（高電圧用）の二次シール部の温度、環境試験温度を図7-8に示している。</p> <p>7.4.1で示した図7-6～7-7のとおり、原子炉格納容器内を200℃に模擬した試験において、二次シール部は低電圧用で68℃、高電圧用で44℃となっている。図7-8は、図7-6～7-7で示す二次シール部の温度と同等以上であり、試験により13日間の健全性が確認された結果から、原子炉格納容器が200℃の状況において原子炉格納容器閉じ込め機能が確保できると考える。</p> <div data-bbox="656 627 1171 871" style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">図7-8 モジュール型電気配線貫通部の既往環境試験条件による簡易的六面温度評価結果</p> <p>なお、図7-8で示した試験については、経年劣化を踏まえた冷却材喪失事故模擬試験であり、劣化を考慮して表7-2に示す試験を実施している。</p> <table border="1" data-bbox="656 1050 1171 1197" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>表7-2 劣化を考慮した試験方法</caption> <thead> <tr> <th>No</th> <th>試験項目</th> <th>試験方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>サーマルサイクル試験</td> <td>電気配線貫通部を冷熱装置内に設置し、60サイクルのサーマルサイクルを放射線照射試験の前後2回実施。1サイクルは□℃→□℃→□℃を□時間に変化させている。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>放射線照射試験</td> <td>電気配線貫通部が40年間の運転期間及び冷却材喪失事故時に受ける放射線を考慮し照射線量□kGyとして試験を実施。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>熟劣化試験</td> <td>加熱促進により、40年間に相当する加速熟劣化として□℃、□日間を加える。</td> </tr> </tbody> </table>	No	試験項目	試験方法	1	サーマルサイクル試験	電気配線貫通部を冷熱装置内に設置し、60サイクルのサーマルサイクルを放射線照射試験の前後2回実施。1サイクルは□℃→□℃→□℃を□時間に変化させている。	2	放射線照射試験	電気配線貫通部が40年間の運転期間及び冷却材喪失事故時に受ける放射線を考慮し照射線量□kGyとして試験を実施。	3	熟劣化試験	加熱促進により、40年間に相当する加速熟劣化として□℃、□日間を加える。	<p>7.4.2 過去の環境試験における評価                      過去の電気配線貫通部の環境試験では、電気配線貫通部（低電圧用）及び電気配線貫通部（高電圧用）を対象として、原子炉冷却材喪失事故模擬試験が実施されており健全性が確認されている。電気配線貫通部（低電圧用）及び電気配線貫通部（高電圧用）の環境試験温度を表7-4に示している。</p> <p>7.4.1で示した図7-6～7-7のとおり、原子炉格納容器内を200℃に模擬した試験において、二次シール部は低電圧用で68℃、高電圧用で44℃となっており、10日間（240時間）のシール性能が確認された試験温度を下回っていることから、原子炉格納容器が200℃の状況において原子炉格納容器閉じ込め機能が確保できると考える。</p> <table border="1" data-bbox="1193 627 1697 871" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>表7-4 原子炉冷却材喪失事故時の環境試験結果</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th colspan="2">温度(℃)</th> <th rowspan="2">試験雰囲気</th> <th rowspan="2">漏えい有無</th> </tr> <tr> <th colspan="2">期間(h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高電圧用モジュール</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>低電圧用モジュール</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表7-5 劣化を考慮した試験方法</p> <table border="1" data-bbox="1193 1050 1697 1197" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>表7-5 劣化を考慮した試験方法</caption> <thead> <tr> <th>No</th> <th>試験項目</th> <th>試験方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>サーマルサイクル試験</td> <td>電気配線貫通部を冷熱装置内に設置し、□サイクルのサーマルサイクルを放射線照射試験の前に実施。1サイクルは□℃→□℃→□℃を高電圧用モジュールは□時間で、低電圧用モジュールは□時間に変化させている。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>放射線照射試験</td> <td>電気配線貫通部が40年間の運転期間及び冷却材喪失事故時に受ける放射線を考慮し照射線量□kGyとして試験を実施。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>熟劣化試験</td> <td>加熱促進により、40年間に相当する加速熟劣化として□℃、□日間を加える。</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、表7-4で示した試験については、経年劣化を踏まえた冷却材喪失事故模擬試験であり、劣化を考慮して表7-5に示す試験を実施している。</p>	種類	温度(℃)		試験雰囲気	漏えい有無	期間(h)		高電圧用モジュール					低電圧用モジュール	No	試験項目	試験方法	1	サーマルサイクル試験	電気配線貫通部を冷熱装置内に設置し、□サイクルのサーマルサイクルを放射線照射試験の前に実施。1サイクルは□℃→□℃→□℃を高電圧用モジュールは□時間で、低電圧用モジュールは□時間に変化させている。	2	放射線照射試験	電気配線貫通部が40年間の運転期間及び冷却材喪失事故時に受ける放射線を考慮し照射線量□kGyとして試験を実施。	3	熟劣化試験	加熱促進により、40年間に相当する加速熟劣化として□℃、□日間を加える。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載方針の差異（試験条件の相違による。）</li> <li>・表現上の差異（6号機は、表に試験結果を記載している。）</li> <li>・設計方針の差異（試験条件の相違による。）</li> <li>・設計方針の差異（試験条件の相違による。）</li> <li>・表現上の差異（6号機は、表に試験結果を記載している。）</li> <li>・記載の適正化（6号機は、表追加により表番号が異なる。）</li> <li>・設計方針の差異（試験条件の相違による。）</li> </ul>
No	試験項目	試験方法																																						
1	サーマルサイクル試験	電気配線貫通部を冷熱装置内に設置し、60サイクルのサーマルサイクルを放射線照射試験の前後2回実施。1サイクルは□℃→□℃→□℃を□時間に変化させている。																																						
2	放射線照射試験	電気配線貫通部が40年間の運転期間及び冷却材喪失事故時に受ける放射線を考慮し照射線量□kGyとして試験を実施。																																						
3	熟劣化試験	加熱促進により、40年間に相当する加速熟劣化として□℃、□日間を加える。																																						
種類	温度(℃)		試験雰囲気	漏えい有無																																				
	期間(h)																																							
高電圧用モジュール																																								
低電圧用モジュール																																								
No	試験項目	試験方法																																						
1	サーマルサイクル試験	電気配線貫通部を冷熱装置内に設置し、□サイクルのサーマルサイクルを放射線照射試験の前に実施。1サイクルは□℃→□℃→□℃を高電圧用モジュールは□時間で、低電圧用モジュールは□時間に変化させている。																																						
2	放射線照射試験	電気配線貫通部が40年間の運転期間及び冷却材喪失事故時に受ける放射線を考慮し照射線量□kGyとして試験を実施。																																						
3	熟劣化試験	加熱促進により、40年間に相当する加速熟劣化として□℃、□日間を加える。																																						

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

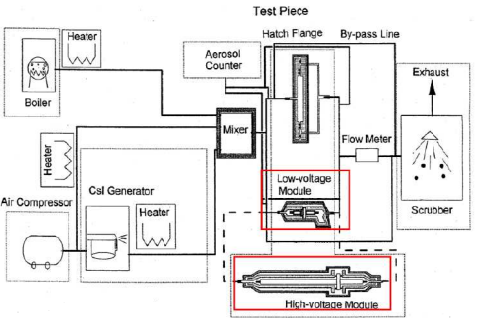
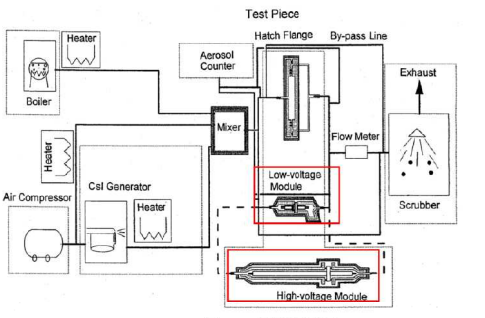
本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																																	
	<p>また、重大事故等時環境下における耐放射線性についても健全性を確認するために、電気配線貫通部<b>突き出しの一番短い（線量影響の大きい）X-101B電気配線貫通部を選定して、電気配線貫通部シール部</b>における事象発生から7日間積算の線量解析を実施した。その結果、7日間の原子炉格納容器内積算線量が <input type="text"/> kGy程度と仮定した場合でも、電気配線貫通部<b>シール部はコンクリート等による遮蔽効果により積算線量は約 <input type="text"/> kGyとなる。</b></p> <p>過去に実施した健全性が確認されている電気配線貫通部の放射線照射量は <input type="text"/> kGyであることから、重大事故等時環境下における電気配線貫通部のシール機能が確保されていることを確認している。</p>	<p>また、重大事故等時環境下における耐放射線性についても健全性を確認するために、電気配線貫通部で<b>積算線量が高くなるケーブル部（格納容器接続箱）</b>における事象発生から7日間積算の線量解析を実施した。</p> <p>その結果、7日間の原子炉格納容器内積算線量が <input type="text"/> kGy程度と仮定した場合でも、電気配線貫通部<b>ケーブル部（格納容器接続箱）</b>の積算線量は <input type="text"/> kGyとなる。</p> <p>過去に実施した健全性が確認されている電気配線貫通部の放射線照射量は <input type="text"/> kGyであり、<b>電気配線貫通部シール部はケーブル部（格納容器接続箱）よりも積算線量は低くなることから、保守的に評価しても、重大事故等時環境下における電気配線貫通部のシール機能が確保されていることを確認している。</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評価方針の差異 (6号機は、保守的に積算線量が高くなるケーブル部（格納容器接続箱）における線量解析を実施している。)</li> <li>・評価結果の差異</li> <li>・評価方針の差異 (6号機は、保守的に積算線量が高くなるケーブル部（格納容器接続箱）における線量解析を実施している。)</li> </ul>																																																																	
	<p>7.4.3 NUPECによる評価結果</p> <p>平成2年度から平成14年度に行われたNUPEC重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）では、電気配線貫通部のモジュールを対象として、200℃、2.6Pd（0.8MPa）における電気配線貫通部モジュールの気密性の確認及び、漏えいが発生する温度・圧力条件の確認試験を行っている。表7-3に本評価における結果、図7-9に漏えい発生条件確認試験における漏えい発生温度の圧力依存性を示す。</p> <p style="text-align: center;">表7-3 NUPEC研究の試験結果</p> <table border="1" data-bbox="656 906 1171 1038"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th colspan="4">アクシデント・マネージメント環境下の健全性確認試験</th> <th colspan="3">漏えい発生条件確認試験</th> </tr> <tr> <th>温度(℃)</th> <th>圧力(MPa)</th> <th>時間(h)</th> <th>漏えい有無</th> <th>放射線照射量(kGy)</th> <th>破損温度(℃)</th> <th>圧力(MPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低電圧モジュール</td> <td>200</td> <td>0.8</td> <td>20</td> <td>なし</td> <td>蒸気 800</td> <td>280~324</td> <td>0.4~0.8</td> </tr> <tr> <td>高電圧モジュール</td> <td>200</td> <td>0.8</td> <td>20</td> <td>なし</td> <td>蒸気 800</td> <td>266~285</td> <td>0.8~1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">注記*: 400℃まで漏えいなし。400℃まで昇温後、室温降下時に微小漏えい</p>  <p style="text-align: center;">図7-9 低電圧モジュールの漏えい発生温度の圧力依存性（漏えい発生条件確認試験）</p>	種類	アクシデント・マネージメント環境下の健全性確認試験				漏えい発生条件確認試験			温度(℃)	圧力(MPa)	時間(h)	漏えい有無	放射線照射量(kGy)	破損温度(℃)	圧力(MPa)	低電圧モジュール	200	0.8	20	なし	蒸気 800	280~324	0.4~0.8	高電圧モジュール	200	0.8	20	なし	蒸気 800	266~285	0.8~1.0	<p>7.4.3 (財)原子力発電技術機構による評価結果</p> <p>平成2年度から平成14年度に行われた(財)原子力発電技術機構（以下「NUPEC」という。）による重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）では、電気配線貫通部のモジュールを対象として、200℃、2.6Pd（0.8MPa）における電気配線貫通部モジュールの気密性の確認及び、漏えいが発生する温度・圧力条件の確認試験を行っている。表7-6に本評価における結果、図7-8に漏えい発生条件確認試験における漏えい発生温度の圧力依存性を示す。</p> <p style="text-align: center;">表7-6 NUPEC研究の試験結果</p> <table border="1" data-bbox="1193 906 1709 1038"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th colspan="4">アクシデント・マネージメント環境下の健全性確認試験</th> <th colspan="3">漏えい発生条件確認試験</th> </tr> <tr> <th>温度(℃)</th> <th>圧力(MPa)</th> <th>時間(h)</th> <th>漏えい有無</th> <th>原因</th> <th>放射線照射量(kGy)</th> <th>破損温度(℃)</th> <th>圧力(MPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低電圧モジュール</td> <td>200</td> <td>0.8</td> <td>20</td> <td>なし</td> <td>蒸気</td> <td>800</td> <td>280~324</td> <td>0.4~0.8</td> </tr> <tr> <td>高電圧モジュール</td> <td>200</td> <td>0.8</td> <td>20</td> <td>なし</td> <td>蒸気</td> <td>800</td> <td>266~285</td> <td>0.8~1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">注記*: 400℃まで漏えいなし。400℃まで昇温後、室温降下時に微小漏えい</p>  <p style="text-align: center;">図7-8 低電圧モジュールの漏えい発生温度の圧力依存性（漏えい発生条件確認試験）</p>	種類	アクシデント・マネージメント環境下の健全性確認試験				漏えい発生条件確認試験			温度(℃)	圧力(MPa)	時間(h)	漏えい有無	原因	放射線照射量(kGy)	破損温度(℃)	圧力(MPa)	低電圧モジュール	200	0.8	20	なし	蒸気	800	280~324	0.4~0.8	高電圧モジュール	200	0.8	20	なし	蒸気	800	266~285	0.8~1.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表現上の差異 (6号機は、先行プラント審査実績を反映し、読み替えを追記している。)</li> <li>・記載の適正化 (6号機は、図表番号が異なる。)</li> <li>・記載の適正化 (6号機は、図表番号が異なる。)</li> <li>・記載の適正化 (6号機は、図表番号が異なる。)</li> </ul>
種類	アクシデント・マネージメント環境下の健全性確認試験				漏えい発生条件確認試験																																																															
	温度(℃)	圧力(MPa)	時間(h)	漏えい有無	放射線照射量(kGy)	破損温度(℃)	圧力(MPa)																																																													
低電圧モジュール	200	0.8	20	なし	蒸気 800	280~324	0.4~0.8																																																													
高電圧モジュール	200	0.8	20	なし	蒸気 800	266~285	0.8~1.0																																																													
種類	アクシデント・マネージメント環境下の健全性確認試験				漏えい発生条件確認試験																																																															
	温度(℃)	圧力(MPa)	時間(h)	漏えい有無	原因	放射線照射量(kGy)	破損温度(℃)	圧力(MPa)																																																												
低電圧モジュール	200	0.8	20	なし	蒸気	800	280~324	0.4~0.8																																																												
高電圧モジュール	200	0.8	20	なし	蒸気	800	266~285	0.8~1.0																																																												

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>漏えい発生温度は、圧力が0.4MPa～1.0MPaの範囲においては、圧力に依存せず、ほぼ一定となることが報告されている。</p> <p>試験結果から、200℃、2.6Pdにおける漏えいは無く、約260℃、最大3.2Pd（1.0MPa）までの耐漏えい性が確認された。</p>  <p>図7-10 試験装置概要</p> <p>出典：平成14年度 重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）に関する総括報告書                      （平成15年3月 財団法人原子力発電技術機構）</p>	<p>漏えい発生温度は、圧力が0.4MPa～1.0MPaの範囲においては、圧力に依存せず、ほぼ一定となることが報告されている。</p> <p><u>試験結果から、200℃、2.6Pdにおける漏えいは無く、約260℃、最大3.2Pd（1.0MPa）までの耐漏えい性が確認された。</u></p>  <p>図7-9 試験装置概要</p> <p>出典：平成14年度 重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）に関する総括報告書                      （平成15年3月 財団法人原子力発電技術機構）</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記載方針の差異【島根との差異】</li> <li>・記載方針の差異【島根との差異】</li> <li>・記載方針の差異【島根との差異】</li> <li>・記載の適正化                              （6号機は、図表番号が異なる。）</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント固有条件の差異【島根との差異】                              （島根2号機は、新型式モジュールを採用している。）</li> </ul>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>7.4.4 評価結果のまとめ            7.4.1～3より、原子炉格納容器の重大事故等時環境下における劣化を考慮しても、200℃、2Pdにおける電気配線貫通部のシール機能が確保されていることを確認した。</p>	<p>7.4.4 評価結果のまとめ            7.4.1～3より、原子炉格納容器の重大事故等時環境下における劣化を考慮しても、200℃、2Pdにおける電気配線貫通部のシール機能が確保されていることを確認した。</p>	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。



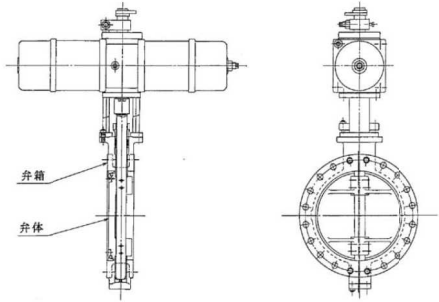
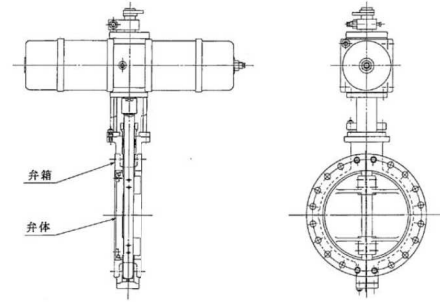
先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>8. 原子炉格納容器隔離弁                      8.1 概要</p> <p>原子炉格納容器の貫通配管には原子炉格納容器隔離弁が設置されており、このうち不活性ガス系バタフライ弁、移動式炉心内計装(TIP)ボール弁及びページ弁について、200℃、2Pdの環境下でゴム系シール材の損傷(劣化)が想定されるため、8.2項以降に示すとおり健全性を確認する。また、弁の耐圧部については、機能喪失要因として脆性破壊、疲労破壊、座屈及び変形が考えられるが、200℃、2Pdの環境下では、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないこと、圧縮力が弁本体に生じないことから、脆性破壊、疲労破壊及び座屈は考慮する必要がない。したがって、原子炉格納容器隔離弁のうち不活性ガス系バタフライ弁、TIPボール弁及びページ弁の耐圧部の機能喪失要因は、高温状態で内圧を受け、過度な変形(一次応力)が想定されるため、8.2項以降に示すとおり健全性を確認する。</p> <p>これら以外の隔離弁については、以下の理由により200℃、2Pdの環境下で健全性を有している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・弁の呼び圧力は各配管ラインの設計圧力に応じて適切なものが選定されており(耐圧性能が最小のものでも1.03MPa)、耐圧上問題となることはない。</li> <li>・弁のグランド部及びボンネット部のシールには、黒鉛製パッキン、ガスケット等の耐熱性に優れたものを使用しており、耐熱性上問題となることはない。</li> <li>・弁シート部は金属製である。</li> </ul>	<p>8. 原子炉格納容器隔離弁                      8.1 概要</p> <p>原子炉格納容器の貫通配管には原子炉格納容器隔離弁が設置されており、このうち不活性ガス系バタフライ弁、移動式炉心内計装(TIP)ボール弁及びページ弁について、200℃、2Pdの環境下でゴム系シール材の損傷(劣化)が想定されるため、8.2項以降に示すとおり健全性を確認する。また、弁の耐圧部については、機能喪失要因として脆性破壊、疲労破壊、座屈及び変形が考えられるが、200℃、2Pdの環境下では、脆性破壊が生じる温度域でないこと、繰り返し荷重が作用しないこと、圧縮力が弁本体に生じないことから、脆性破壊、疲労破壊及び座屈は考慮する必要がない。したがって、原子炉格納容器隔離弁のうち不活性ガス系バタフライ弁、TIPボール弁及びページ弁の耐圧部の機能喪失要因は、高温状態で内圧を受け、過度な変形(一次応力)が想定されるため、8.2項以降に示すとおり健全性を確認する。</p> <p>これら以外の隔離弁については、以下の理由により200℃、2Pdの環境下で健全性を有している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・弁の呼び圧力は各配管ラインの設計圧力に応じて適切なものが選定されており(耐圧性能が最小のものでも1.03MPa)、耐圧上問題となることはない。</li> <li>・弁のグランド部及びボンネット部のシールには、黒鉛製パッキン、ガスケット等の耐熱性に優れたものを使用しており、耐熱性上問題となることはない。</li> <li>・弁シート部は金属製である。</li> </ul>	<p>・記載方針の差異【島根との差異】</p> <p>・記載方針の差異【島根との差異】</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

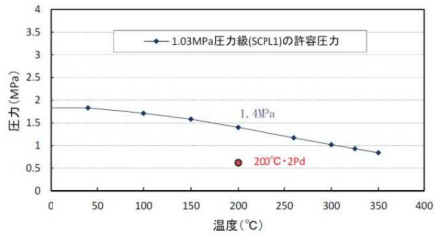
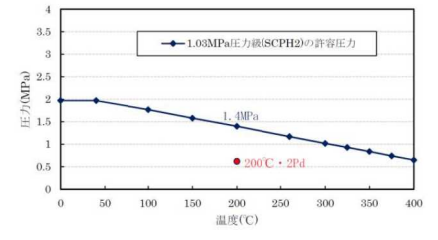
先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	8.2 不活性ガス系バタフライ弁 8.2.1 評価方針	8.2 不活性ガス系バタフライ弁 8.2.1 評価方針	・記載方針の差異【島根との差異】
	(1) 耐圧機能 弁箱について、耐圧機能の評価を行う。 (2) 隔離機能 隔離機能（気密性保持）は、弁座にあるEPゴムの耐環境性が支配的である。これまでEPゴムを使用していたが、重大事故等時環境の耐性に優れた改良EPDM製シール材に変更する。したがって、改良EPDM製シール材を用いた不活性ガス系バタフライ弁について、原子炉格納容器内が200℃、2Pdの環境下におけるシール部への影響を検討する。  <p style="text-align: center;">図 8-1 不活性ガス系バタフライ弁</p>	(1) 耐圧機能 弁箱について、耐圧機能の評価を行う。 (2) 隔離機能 隔離機能（気密性保持）は、弁座にあるEPゴムの耐環境性が支配的である。これまでEPゴムを使用していたが、重大事故等時環境の耐性に優れた改良EPDM製シール材に変更する。したがって、改良EPDM製シール材を用いた不活性ガス系バタフライ弁について、原子炉格納容器内が200℃、2Pdの環境下におけるシール部への影響を検討する。  <p style="text-align: center;">図 8-1 不活性ガス系バタフライ弁</p>	・差異なし

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

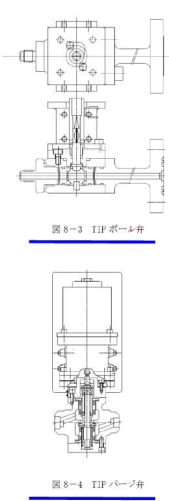
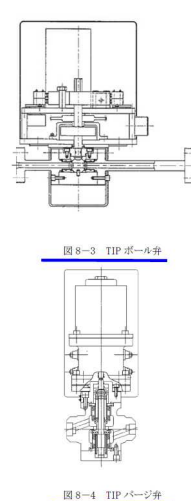
本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																
	<p>8.2.2 評価結果 (1) 耐圧機能 当該弁の圧力クラスは1.03MPa（150LB）であり、図8-2で示すとおり、設計・建設規格 別表1-1に示す弁の許容圧力1.4MPaは、200℃、2Pdの環境条件を上回る。このため、改良EPDM製シール材を除く耐圧部は強度上問題ない。</p>  <p>図8-2 不活性ガス系バタフライ弁 1.03MPa(150LB)級の確認結果 (出典：設計・建設規格)</p> <p>(2) 隔離機能 以下の理由より、200℃、2Pdの環境下において、放射性物質の閉じ込め機能を有すると考える。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不活性ガス系バタフライ弁の弁座シール材（改良EPDM）が200℃、2Pd環境に曝されたときの影響を確認するために、圧縮永久ひずみ試験を実施した。その結果を添付1に示しており、圧縮永久ひずみ試験に有意な劣化が認められないことから、重大事故等時環境下におけるシール機能は問題ない。</li> <li>実機モデルのバタフライ弁蒸気通気試験を実施し、200℃、2Pd環境でのシール機能を確認したため、重大事故等時環境下におけるシール機能は問題ない。試験条件を表8-1に示す。</li> </ul> <table border="1" data-bbox="660 1204 1164 1316"> <caption>表8-1 バタフライ弁蒸気通気試験条件</caption> <tr><td>試験圧力</td><td>0.854 MPa</td></tr> <tr><td>試験温度</td><td>200℃</td></tr> <tr><td>試験時間</td><td>168時間</td></tr> <tr><td>放射線照射量</td><td>□ kGy</td></tr> </table>	試験圧力	0.854 MPa	試験温度	200℃	試験時間	168時間	放射線照射量	□ kGy	<p>8.2.2 評価結果 (1) 耐圧機能 当該弁の圧力クラスは1.03MPa（150LB）であり、図8-2で示すとおり、設計・建設規格 別表1-1に示す弁の許容圧力1.4MPaは、200℃、2Pdの環境条件を上回る。このため、改良EPDM製シール材を除く耐圧部は強度上問題ない。</p>  <p>図8-2 不活性ガス系バタフライ弁 1.03MPa(150LB)級の確認結果 (出典：設計・建設規格)</p> <p>(2) 隔離機能 以下の理由より、200℃、2Pdの環境下において、放射性物質の閉じ込め機能を有すると考える。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>不活性ガス系バタフライ弁の弁座シール材（改良EPDM）が200℃、2Pd環境に曝されたときの影響を確認するために、圧縮永久ひずみ試験を実施した。その結果を添付1に示しており、圧縮永久ひずみ試験に有意な劣化が認められないことから、重大事故等時環境下におけるシール機能は問題ない。</u></li> <li>実機モデルのバタフライ弁蒸気通気試験を実施し、200℃、2Pd環境でのシール機能を確認したため、重大事故等時環境下におけるシール機能は問題ない。試験条件を表8-1に示す。</li> </ul> <table border="1" data-bbox="1198 1204 1702 1316"> <caption>表8-1 バタフライ弁蒸気通気試験条件</caption> <tr><td>試験圧力</td><td>0.854 MPa</td></tr> <tr><td>試験温度</td><td>200℃</td></tr> <tr><td>試験時間</td><td>168時間</td></tr> <tr><td>放射線照射量</td><td>□ kGy</td></tr> </table>	試験圧力	0.854 MPa	試験温度	200℃	試験時間	168時間	放射線照射量	□ kGy	<p>・設備構成の差異 (弁の材質の差異による。)</p> <p>・設備構成の差異【島根との差異】 (島根2号機は、EPゴムを使用している。)</p>
試験圧力	0.854 MPa																		
試験温度	200℃																		
試験時間	168時間																		
放射線照射量	□ kGy																		
試験圧力	0.854 MPa																		
試験温度	200℃																		
試験時間	168時間																		
放射線照射量	□ kGy																		

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

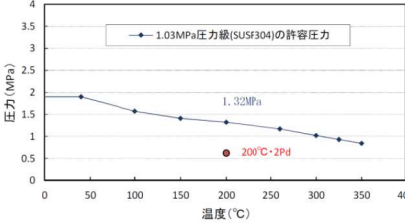
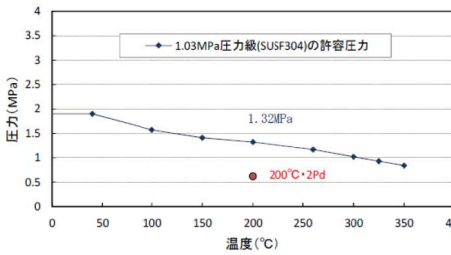
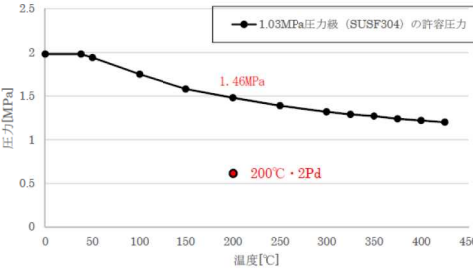
先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	8.3 TIP ボール弁及びバージ弁 8.3.1 評価方針	8.3 TIP ボール弁及びバージ弁 8.3.1 評価方針	・記載方針の差異【島根との差異】
	(1) 耐圧機能 弁箱について、耐圧機能の評価を行う。  (2) 隔離機能 隔離機能（気密性保持）は、弁に用いられているシール材の耐環境性が支配的であるため、原子炉格納容器内が200℃、2Pdの環境下におけるシール部への影響を検討する。   <p>図8-3 TIP ボール弁</p> <p>図8-4 TIP バージ弁</p>	(1) 耐圧機能 弁箱について、耐圧機能の評価を行う。  (2) 隔離機能 隔離機能（気密性保持）は、弁に用いられているシール材の耐環境性が支配的であるため、原子炉格納容器内が200℃、2Pdの環境下におけるシール部への影響を検討する。   <p>図8-3 TIP ボール弁</p> <p>図8-4 TIP バージ弁</p>	・設備構成の差異   ・設備構成の差異

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

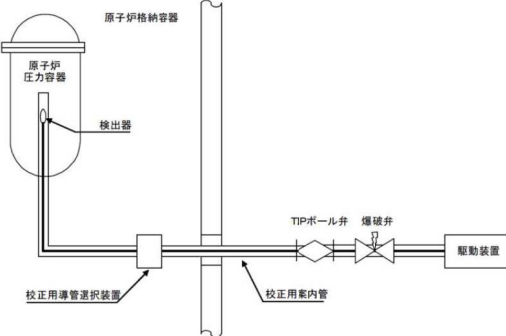
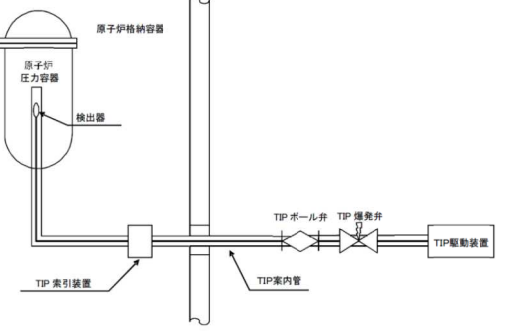
本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>8.3.2 評価結果                      (1) 耐圧機能                      TIP ボール弁及びページ弁の圧力クラスは 1.03MPa であり、図 8-5 で示すとおり、設計・建設規格 別表 1-1 に示す弁の許容圧力 1.32MPa は、200℃、2Pd の環境条件を上回る。このため、シール材を除く耐圧部は強度上問題ない。</p>  <p>図 8-5 TIP ボール弁・ページ弁 1.03MPa (150LB) 級の確認結果                      (出典：設計・建設規格)</p>	<p>8.3.2 評価結果                      (1) 耐圧機能                      TIP ボール弁及びページ弁の圧力クラスは 1.03MPa であり、図 8-5、<a href="#">図 8-6</a> で示すとおり、設計・建設規格 別表 1-1 に示す弁の許容圧力 1.32MPa 及び 1.46MPa は、200℃、2Pd の環境条件を上回る。このため、シール材を除く耐圧部は強度上問題ない。</p>  <p>図 8-5 TIP ボール弁 1.03MPa (150LB) 級の確認結果                      (出典：設計・建設規格)</p>  <p>図 8-6 TIP ページ弁 1.03MPa (150LB) 級の確認結果                      (出典：設計・建設規格)</p>	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・記載の適正化                      (弁構造の相違による図の追加。)</li> <li>・記載の適正化                      (6号機は、ページ弁を図8-6に記載している。)</li> <li>・設備構成の差異                      (フランジ付き弁と溶接端弁で許容圧力が異なる。)</li> </ul>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>(2) 隔離機能</p> <p>TIPシステムを図8-6に示しているが、TIPボール弁は通常運転時に全閉状態であり、隔離機能を維持している。TIPボール弁が開状態となるのは、通常運転時の局部出力領域モニタの校正のためTIP検出器を炉心内に挿入・引抜する期間である。TIP検出器を炉心内に挿入している間に原子炉格納容器隔離信号が入った場合には、TIP検出器が自動引抜され、TIPボール弁が自動閉止する。また、TIP検出器を炉心内に挿入している間に原子炉格納容器隔離信号が入り、かつTIPボール弁が正常に閉止しない場合、TIP爆発弁にて閉止を行う運用としている。</p> <p>従来からTIPボール弁にはふっ素ゴム、ふっ素樹脂のシール材が使われている。これらは重大事故等時環境下の放射線によりシール機能が劣化することが考えられるため、ドライウェル主フランジ及び機器ハッチ類で採用した改良EPDM製シール材に変更する。</p> <p>また、TIPパージ弁のグランドリング、弁ふたシール及び弁座シートについても改良EPDM製シール材に変更する。改良EPDM製シール材の重大事故等時環境の耐性については、添付1で示すとおり圧縮永久ひずみ試験に有意な劣化が認められないことから、重大事故等時環境下におけるシール機能は問題ない。</p>  <p>図8-6 TIP系統図</p>	<p>(2) 隔離機能</p> <p><u>TIPシステムを図8-7に示しているが、TIPボール弁は通常運転時に全閉状態であり、隔離機能を維持している。TIPボール弁が開状態となるのは、通常運転時の局部出力領域モニタの校正のためTIP検出器を炉心内に挿入・引抜する期間である。TIP検出器を炉心内に挿入している間に原子炉格納容器隔離信号が入った場合には、TIP検出器が自動引抜され、TIPボール弁が自動閉止する。また、TIP検出器を炉心内に挿入している間に原子炉格納容器隔離信号が入り、かつTIPボール弁が正常に閉止しない場合、TIP爆発弁にて閉止を行う運用としている。</u></p> <p><u>従来からTIPボール弁にはシリコンゴム、フッ素樹脂のシール材が使われている。これらは重大事故等時環境下の放射線によりシール機能が劣化することが考えられるため、ドライウェル主フランジ及び機器ハッチ類で採用した改良EPDM製、PEEK製シール材に変更する。</u></p> <p>また、TIPパージ弁のOリング、弁ふたシール及び弁座シートについても改良EPDM製シール材に変更する。改良EPDM製シール材の重大事故等時環境の耐性については、添付1で示すとおり圧縮永久ひずみ試験に有意な劣化が認められないことから、重大事故等時環境下におけるシール機能は問題ない。</p>  <p>図8-7 TIP系統図</p>	<p>・記載の適正化          (6号機は、図追加により図番号が異なる。)</p> <p>・記載方針の差異【島根との差異】          (島根2号機は、補足-011「工事計画に係る補足説明資料(原子炉格納施設)」No.2別紙18に記載している。)</p> <p>・記載方針の差異</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>添付1 重大事故等時条件におけるガスケット健全性について</p> <p>1. はじめに</p> <p>福島第一原子力発電所事故で原子炉格納容器内雰囲気が増えいた経路として、原子炉格納容器ドライウェル主フランジ、機器搬入用ハッチ等のフランジシール部が推定漏えい経路の1つであると考えている。原子炉格納容器のフランジシール部は、内圧が低い段階ではボルトの初期締付けにより開口は抑制されているが、内圧の上昇に伴って開口量が増加することにより、外部への漏えい経路を形成する。ただし、フランジ部が開口しても、フランジ部の密閉性を担保しているシール材が健全であれば、シール材が開口に追従するため外部への漏えいを防止することができる。しかしながら、福島第一原子力発電所事故のような事故時環境に曝されると、原子炉格納容器ドライウェル主フランジ等のフランジシール部に使用されているシール材が劣化し、フランジの開口に追従できなくなり原子炉格納容器閉じ込め機能を損なう可能性がでてくる。</p> <p>そこで、原子炉格納容器フランジシール部に使用されているシール材（シリコンゴム）について、重大事故等時環境の耐性が優れた改良EPDM製シール材に変更して原子炉格納容器閉じ込め機能の強化を図る。したがって、改良EPDM製シール材について、重大事故等時の温度や放射線による劣化特性を試験により確認し、想定される事故シナリオにおけるシール機能を評価する。なお、フランジ部のシール材は、プラントの定期検査時に開放される場合には取り替えを実施しており、通常運転中における劣化は軽微であることから、通常運転時の劣化を考慮せず重大事故等時条件下での評価を実施する。</p> <p>2. 改良EPDM製シール材の試験について</p> <p>2.1 改良EPDM製シール材の圧縮永久ひずみ試験について</p> <p>改良EPDM製シール材の重大事故等時環境における劣化特性を確認するため、JIS K 6262「加硫ゴム及び熱加塑性ゴムの常温・高温及び低温における圧縮永久ひずみの求め方」に準じて圧縮永久ひずみ試験を実施した。その結果を表 添付1-1に示す。なお、圧縮永久ひずみ率測定とは、所定の圧縮率をかけた変形させた後、開放時の戻り量を評価するものである。完全に元の形状に戻った場合を0%とし、全く復元せずに完全に圧縮された状態のままである状態を100%としている。例えば、圧縮永久ひずみ率が表添付1-1で示す「<input type="text" value="0.5"/>%」の場合は、<input type="text" value="0.5"/>mmの初期締付け量が<input type="text" value="100"/>mmである場合、<input type="text" value="100"/>mm戻りすることを意味する。この場合、<input type="text" value="100"/>mmのフランジ部開口まではシール機能が確保可能と想定できる。</p>	<p>添付1 重大事故等時条件におけるガスケット健全性について</p> <p>1. はじめに</p> <p>福島第一原子力発電所事故で原子炉格納容器内雰囲気が増えいた経路として、原子炉格納容器ドライウェル主フランジ、機器搬入用ハッチ等のフランジシール部が推定漏えい経路の1つであると考えている。原子炉格納容器のフランジシール部は、内圧が低い段階ではボルトの初期締付けにより開口は抑制されているが、内圧の上昇に伴って開口量が増加することにより、外部への漏えい経路を形成する。ただし、フランジ部が開口しても、フランジ部の密閉性を担保しているシール材が健全であれば、シール材が開口に追従するため外部への漏えいを防止することができる。しかしながら、福島第一原子力発電所事故のような事故時環境に曝されると、原子炉格納容器ドライウェル主フランジ等のフランジシール部に使用されているシール材が劣化し、フランジの開口に追従できなくなり原子炉格納容器閉じ込め機能を損なう可能性がでてくる。</p> <p>そこで、原子炉格納容器フランジシール部に使用されているシール材（シリコンゴム）について、重大事故等時環境の耐性が優れた改良 EPDM 製シール材に変更して原子炉格納容器閉じ込め機能の強化を図る。したがって、改良 EPDM 製シール材について、重大事故等時の温度や放射線による劣化特性を試験により確認し、想定される事故シナリオにおけるシール機能を評価する。なお、フランジ部のシール材は、プラントの定期検査時に開放される場合には取り替えを実施しており、通常運転中における劣化は軽微であることから、通常運転時の劣化を考慮せず重大事故等時条件下での評価を実施する。</p> <p>2. 改良EPDM製シール材の試験について</p> <p>2.1 改良EPDM製シール材の圧縮永久ひずみ試験について</p> <p>改良EPDM製シール材の重大事故等時環境における劣化特性を確認するため、JIS K 6262「加硫ゴム及び熱加塑性ゴムの常温・高温及び低温における圧縮永久ひずみの求め方」に準じて圧縮永久ひずみ試験を実施した。その結果を表 添付1-1に示す。なお、圧縮永久ひずみ率測定とは、所定の圧縮率をかけた変形させた後、開放時の戻り量を評価するものである。完全に元の形状に戻った場合を0%とし、全く復元せずに完全に圧縮された状態のままである状態を100%としている。例えば、圧縮永久ひずみ率が表添付1-1で示す「<input type="text" value="0.5"/>%」の場合は、<input type="text" value="0.5"/>mmの初期締付け量が<input type="text" value="100"/>mmである場合、<input type="text" value="100"/>mm戻りすることを意味する。この場合、<input type="text" value="100"/>mmのフランジ部開口まではシール機能が確保可能と想定できる。</p>	<p>・評価結果の差異                  （7号機と初期締付け量が異なる。また、初期締付け量と圧縮永久ひずみ率から算出する開口許容量も異なる。）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																																												
	<p>表 添付1-1 改良EPDM製シール材の圧縮永久ひずみ試験結果</p> <table border="1" data-bbox="674 256 1149 395"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">放射線 照射量</th> <th rowspan="2">雰囲気</th> <th rowspan="2">温度</th> <th colspan="3">圧縮永久ひずみ率[%]</th> </tr> <tr> <th>24h</th> <th>72h</th> <th>168h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>800kGy</td> <td>乾熱</td> <td>200℃</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>800kGy</td> <td>乾熱</td> <td>250℃</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>800kGy</td> <td>蒸気</td> <td>200℃</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>800kGy</td> <td>蒸気</td> <td>250℃</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2.2 改良EPDM製シール材の実機を模擬した小型フランジ性能確認試験</p> <p>改良EPDM製シール材の性能を確認するために、圧縮永久ひずみ試験に加え、実機フランジリング溝を模擬した小型試験装置を用いて、重大事故等時環境に曝露した後のシール機能を確認した。試験装置を図 添付1-1に示しており、実機リング溝の断面寸法を1/2スケールとして試験治具を製作し、あらかじめγ線照射したシール材を用いて試験体を作り、高温環境に曝露した後に気密確認試験を実施した。</p> <p>試験条件としては、重大事故等時条件を模擬するために、放射線照射量はフランジガスケット部の事故後7日間の累積放射線量の目安である800kGyを用いて実施している。また、高温曝露は高温空気及び高温蒸気で曝露し、温度については、原子炉格納容器限界温度である200℃と、さらに余裕を見た250℃を設定し、それぞれ7日間(168h)一定温度で高温曝露した。また、試験治具の0リング溝は内側に1mmの段差があり、その段差の間からシール材が高温空気又は蒸気に曝露されるため、重大事故等時の原子炉格納容器過圧に伴うフランジ開口を考慮した状態で、高温曝露ができる試験体となっている。高温曝露後は、重大事故等時に発生する水素を模擬するために、Heにより気密確認試験を実施している。気密確認試験では、原子炉格納容器限界圧力2Pd(0.62MPa)以上の気密性を確認するため最大で0.9MPaまで加圧して気密性を確認している。また、原子炉格納容器過圧に伴うフランジ開口時のシール材の気密性を確認するために、高温曝露後の試験体フランジを0.8mm開口させ、その状態でもHe気密確認試験を実施し、0.9MPa加圧時に漏えいのないことを確認している。なお、開口量の0.8mmは、2Pdにおける開口量が最も大きな<u>上部ドライウェル機器搬入用ハッチ</u>のフランジ開口量（約1.6mm）を1/2スケールにしたものと同等である。</p> <p>試験の結果は表 添付1-2に示すとおり、本試験により200℃が168時間継続した場合の改良EPDM製シール材のシール機能の健全性を確認した。</p>	No	放射線 照射量	雰囲気	温度	圧縮永久ひずみ率[%]			24h	72h	168h	1	800kGy	乾熱	200℃				2	800kGy	乾熱	250℃				3	800kGy	蒸気	200℃				4	800kGy	蒸気	250℃				<p>表 添付1-1 改良EPDM製シール材の圧縮永久ひずみ試験結果</p> <table border="1" data-bbox="1211 256 1686 395"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">放射線 照射量</th> <th rowspan="2">雰囲気</th> <th rowspan="2">温度</th> <th colspan="3">圧縮永久ひずみ率[%]</th> </tr> <tr> <th>24h</th> <th>72h</th> <th>168h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>800kGy</td> <td>乾熱</td> <td>200℃</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>800kGy</td> <td>乾熱</td> <td>250℃</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>800kGy</td> <td>蒸気</td> <td>200℃</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>800kGy</td> <td>蒸気</td> <td>250℃</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2.2 改良 EPDM 製シール材の実機を模擬した小型フランジ性能確認試験</p> <p>改良 EPDM 製シール材の性能を確認するために、圧縮永久ひずみ試験に加え、実機フランジ0リング溝を模擬した小型試験装置を用いて、重大事故等時環境に曝露した後のシール機能を確認した。試験装置を図 添付 1-1 に示しており、実機0リング溝の断面寸法を1/2スケール相当として試験治具を製作し、あらかじめγ線照射したシール材を用いて試験体を作り、高温環境に曝露した後に気密確認試験を実施した。</p> <p>試験条件としては、重大事故等時条件を模擬するために、放射線照射量はフランジガスケット部の事故後7日間の累積放射線量の目安である800kGyを用いて実施している。また、高温曝露は高温空気及び高温蒸気で曝露し、温度については、原子炉格納容器限界温度である200℃と、更に余裕を見た250℃を設定し、それぞれ7日間(168h)一定温度で高温曝露した。また、試験治具の0リング溝は内側に1mmの段差があり、その段差の間からシール材が高温空気又は蒸気に曝露されるため、重大事故等時の原子炉格納容器過圧に伴うフランジ開口を考慮した状態で、高温曝露ができる試験体となっている。高温曝露後は、重大事故等時に発生する水素を模擬するために、Heにより気密確認試験を実施している。気密確認試験では、原子炉格納容器限界圧力2Pd(0.62MPa)以上の気密性を確認するため最大で0.9MPaまで加圧して気密性を確認している。また、原子炉格納容器過圧に伴うフランジ開口時のシール材の気密性を確認するために、高温曝露後の試験体フランジを0.8mm開口させ、その状態でもHe気密確認試験を実施し、0.9MPa加圧時に漏えいのないことを確認している。なお、開口量の0.8mmは、2Pdにおける開口量がハッチ類の中で最も大きな<u>サブプレッションチェンバ出入口</u>のフランジ開口量（約0.87mm）とほぼ同等である。</p> <p>試験の結果は表 添付 1-2 に示すとおり、本試験により200℃が168時間継続した場合の改良EPDM製シール材のシール機能の健全性を確認した。</p>	No	放射線 照射量	雰囲気	温度	圧縮永久ひずみ率[%]			24h	72h	168h	1	800kGy	乾熱	200℃				2	800kGy	乾熱	250℃				3	800kGy	蒸気	200℃				4	800kGy	蒸気	250℃				<p>・評価結果の差異        (6号機は、表1-2に示すとおり、サブプレッションチェンバ出入口の開口量が最大となる。)</p>
No	放射線 照射量					雰囲気	温度	圧縮永久ひずみ率[%]																																																																							
		24h	72h	168h																																																																											
1	800kGy	乾熱	200℃																																																																												
2	800kGy	乾熱	250℃																																																																												
3	800kGy	蒸気	200℃																																																																												
4	800kGy	蒸気	250℃																																																																												
No	放射線 照射量	雰囲気	温度	圧縮永久ひずみ率[%]																																																																											
				24h	72h	168h																																																																									
1	800kGy	乾熱	200℃																																																																												
2	800kGy	乾熱	250℃																																																																												
3	800kGy	蒸気	200℃																																																																												
4	800kGy	蒸気	250℃																																																																												

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。



先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																																																																		
	 <p>図 添付1-1 改良EPDM製シール材の性能確認試験装置</p> <p>表 添付1-2 He気密確認試験状況</p> <table border="1" data-bbox="674 483 1144 643"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>曝露条件</th> <th>γ線照射量</th> <th>変位</th> <th>0.3MPa</th> <th>0.65MPa</th> <th>0.9MPa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>乾熱 200℃, 168h</td> <td>800kGy</td> <td>なし</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.8mm</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>蒸気 1MPa, 250℃, 168h</td> <td>800kGy</td> <td>なし</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.8mm</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>蒸気 1MPa, 250℃, 168h</td> <td>800kGy</td> <td>なし</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.8mm</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>○：リーク及び圧力降下なし</p> <p>2.3 改良EPDM製シール材の実機フランジモデル性能確認試験 改良EPDM製シール材は前述の小型フランジ試験に加え、より大口径（Oリング径：約250mm）の実機フランジモデル試験も実施しており、実機条件に近い状態でのシール機能の健全性確認を実施している。試験装置は図 添付1-2、図 添付1-3に示しており、試験フランジの溝断面形状は実機と同じとし、溝径を縮小した試験フランジとする。試験試料の断面形状は実機と同じとし、径を縮小した試験試料とする。あらかじめγ線照射したシール材を用いて試験体を作り、高温環境に曝露した後に気密確認試験を実施する。 試験条件としては、重大事故等時条件を模擬するために、放射線照射量はフランジガスケット部の事故後7日間の累積放射線量の目安である800kGyを用いて実施している。また、EPDMの劣化は一般的に酸素により引き起こされるとの知見に基づき、高温曝露は蒸気ではなく高温空気（乾熱）で曝露し、温度については、原子炉格納容器限界温度である200℃と、さらに余裕を見た250℃、300℃とし、それぞれ定める期間を一定温度で高温曝露する。また、内圧作用時の実機フランジの開口を模擬するため、フランジ面に調整シムを挟んで押し込み量を調整できる装置にしている。</p>	No.	曝露条件	γ線照射量	変位	0.3MPa	0.65MPa	0.9MPa	1	乾熱 200℃, 168h	800kGy	なし	○	○	○				0.8mm	○	○	○	2	蒸気 1MPa, 250℃, 168h	800kGy	なし	○	○	○				0.8mm	○	○	○	3	蒸気 1MPa, 250℃, 168h	800kGy	なし	○	○	○				0.8mm	○	○	○	 <p>図 添付1-1 改良EPDM製シール材の性能確認試験装置</p> <p>表 添付1-2 He気密確認試験状況</p> <table border="1" data-bbox="1211 483 1682 643"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>曝露条件</th> <th>γ線照射量</th> <th>変位</th> <th>0.3MPa</th> <th>0.65MPa</th> <th>0.9MPa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>乾熱 200℃, 168h</td> <td>800kGy</td> <td>なし</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.8mm</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>蒸気 1MPa, 250℃, 168h</td> <td>800kGy</td> <td>なし</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.8mm</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>蒸気 1MPa, 250℃, 168h</td> <td>800kGy</td> <td>なし</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.8mm</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>○：リーク及び圧力降下なし</p> <p>2.3 改良 EPDM 製シール材の実機フランジモデル性能確認試験 改良 EPDM 製シール材は前述の小型フランジ試験に加え、より大口径（Oリング径：約250mm）の実機フランジモデル試験も実施しており、実機条件に近い状態でのシール機能の健全性確認を実施している。試験装置は図 添付1-2、図 添付1-3に示しており、試験フランジの溝断面形状は実機と同じとし、溝径を縮小した試験フランジとする。試験試料の断面形状は実機と同じとし、径を縮小した試験試料とする。あらかじめγ線照射したシール材を用いて試験体を作り、高温環境に曝露した後に気密確認試験を実施する。 試験条件としては、重大事故等時条件を模擬するために、放射線照射量はフランジガスケット部の事故後7日間の累積放射線量の目安である800kGyを用いて実施している。また、EPDMの劣化は一般的に酸素により引き起こされるとの知見に基づき、高温曝露は蒸気ではなく高温空気（乾熱）で曝露し、温度については、原子炉格納容器限界温度である200℃と、更に余裕を見た250℃、300℃とし、それぞれ定める期間を一定温度で高温曝露する。また、内圧作用時の実機フランジの開口を模擬するため、フランジ面に調整シムを挟んで押し込み量を調整できる装置にしている。</p>	No.	曝露条件	γ線照射量	変位	0.3MPa	0.65MPa	0.9MPa	1	乾熱 200℃, 168h	800kGy	なし	○	○	○				0.8mm	○	○	○	2	蒸気 1MPa, 250℃, 168h	800kGy	なし	○	○	○				0.8mm	○	○	○	3	蒸気 1MPa, 250℃, 168h	800kGy	なし	○	○	○				0.8mm	○	○	○	
No.	曝露条件	γ線照射量	変位	0.3MPa	0.65MPa	0.9MPa																																																																																															
1	乾熱 200℃, 168h	800kGy	なし	○	○	○																																																																																															
			0.8mm	○	○	○																																																																																															
2	蒸気 1MPa, 250℃, 168h	800kGy	なし	○	○	○																																																																																															
			0.8mm	○	○	○																																																																																															
3	蒸気 1MPa, 250℃, 168h	800kGy	なし	○	○	○																																																																																															
			0.8mm	○	○	○																																																																																															
No.	曝露条件	γ線照射量	変位	0.3MPa	0.65MPa	0.9MPa																																																																																															
1	乾熱 200℃, 168h	800kGy	なし	○	○	○																																																																																															
			0.8mm	○	○	○																																																																																															
2	蒸気 1MPa, 250℃, 168h	800kGy	なし	○	○	○																																																																																															
			0.8mm	○	○	○																																																																																															
3	蒸気 1MPa, 250℃, 168h	800kGy	なし	○	○	○																																																																																															
			0.8mm	○	○	○																																																																																															


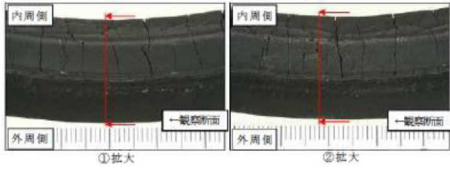
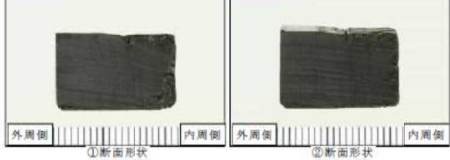

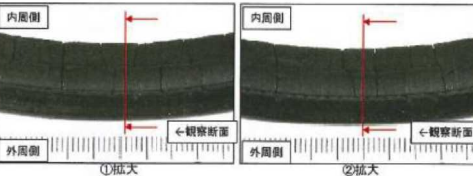
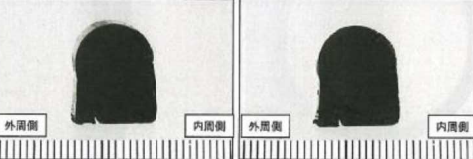
青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p data-bbox="678 240 1149 568" style="text-align: center;">                       図 添付1-2 実機フランジモデル試験の装置概要                 </p> <p data-bbox="663 612 1149 815" style="text-align: center;">                       試験装置外観（開放）      試験装置外観（試験時）                      図 添付1-3 実機フランジモデル試験装置の外観                 </p> <p data-bbox="651 879 1171 1262">                     本試験装置によりシール材を高温曝露した後、気密確認試験を実施した。気密確認試験では、原子炉格納容器限界圧力2Pd(0.62MPa)を包絡する圧力で気密性を確認しており、その試験結果を表 添付1-3に示す。フランジによるガスケット試験体の押し込み量が最小限(0mm)であっても有意な漏えいは発生せず、200℃・168hr、250℃・96hrの耐性が確認された。図 添付1-4に200℃・168hrの試験ケースにおける試験体の外観を示す。図 添付1-4より、フランジとガスケット試験体との接触面を境界として劣化(表面のひび割れ)は内周側で留まり、外周側に有意な劣化が見られないことから、フランジ接触面でシール機能を維持できていることを確認した。また、断面形状より、劣化(表面のひび割れ)はガスケット試験体の表面層のみで留まっているため、有意な劣化が進行していないことを確認した。                 </p>	<p data-bbox="1193 240 1709 504" style="text-align: center;">                       図 添付1-2 実機フランジモデル試験の装置概要                 </p> <p data-bbox="1223 576 1659 762" style="text-align: center;">                       試験装置外観（開放）      試験装置外観（試験時）                      図 添付1-3 実機フランジモデル試験装置の外観                 </p> <p data-bbox="1189 879 1709 1230">                     本試験装置によりシール材を高温曝露した後、気密確認試験を実施した。気密確認試験では、原子炉格納容器限界圧力 2Pd(0.62MPa)を包絡する圧力で気密性を確認しており、その試験結果を表 添付 1-3 に示す。フランジによるガスケット試験体の押し込み量が最小限(0mm)であっても有意な漏えいは発生せず、200℃・168hr、250℃・96hrの耐性が確認された。図 添付 1-4 に200℃・168hrの試験ケースにおける試験体の外観を示す。図 添付 1-4 より、フランジとガスケット試験体との接触面を境界として劣化(表面のひび割れ)は内周側で留まり、外周側に有意な劣化が見られないことから、フランジ接触面でシール機能を維持できていることを確認した。また、断面形状より、劣化(表面のひび割れ)はガスケット試験体の表面層のみで留まっているため、有意な劣化が進行していないことを確認した。                 </p>	<p data-bbox="1731 496 2121 568">                     ・設備構成の差異                      (6号機は、甲丸型ガスケットを使用している。)                 </p>

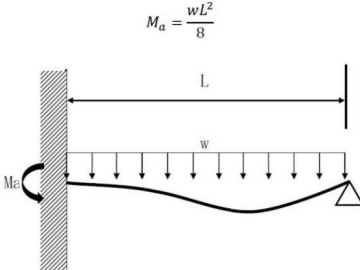
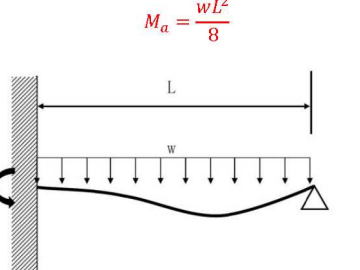
青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																								
	<p>表 添付1-3 実機フランジモデル試験結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>温度</th> <th>継続時間</th> <th>押し込み量</th> <th>漏えいの有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>200℃</td> <td>168時間</td> <td>0mm</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>250℃</td> <td>96時間</td> <td>0mm</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>300℃</td> <td>24時間</td> <td>0mm</td> <td>なし</td> </tr> </tbody> </table> <p>漏えい判定基準：1 cc/min 以上の漏えい量が 30 分以上継続した場合に漏えい有とする</p>  <p>全体写真</p>  <p>①拡大 ②拡大</p>  <p>①断面形状 ②断面形状</p> <p>図 添付1-4 試験後の試験体外観（200℃、168時間）</p>	No.	温度	継続時間	押し込み量	漏えいの有無	1	200℃	168時間	0mm	なし	2	250℃	96時間	0mm	なし	3	300℃	24時間	0mm	なし	<p>表 添付1-3 実機フランジモデル試験結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>温度</th> <th>継続時間</th> <th>押し込み量</th> <th>漏えいの有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>200℃</td> <td>168時間</td> <td>0mm</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>250℃</td> <td>96時間</td> <td>0mm</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>300℃</td> <td>24時間</td> <td>0mm</td> <td>あり*</td> </tr> </tbody> </table> <p>漏えい判定基準：1 cc/min 以上の漏えい量が 30 分以上継続した場合に漏えい有とする。          注記*：継続時間 22 時間で漏えいが発生。</p>  <p>全体写真</p>  <p>①拡大 ②拡大</p>  <p>①断面形状 ②断面形状</p> <p>図 添付1-4 試験後の試験体外観（200℃、168時間）</p>	No.	温度	継続時間	押し込み量	漏えいの有無	1	200℃	168時間	0mm	なし	2	250℃	96時間	0mm	なし	3	300℃	24時間	0mm	あり*	<p>・設備構成の差異          （6号機は、甲丸型ガスケットを使用している。）</p> <p>・設備構成の差異          （6号機は、甲丸型ガスケットを使用している。）</p>
No.	温度	継続時間	押し込み量	漏えいの有無																																							
1	200℃	168時間	0mm	なし																																							
2	250℃	96時間	0mm	なし																																							
3	300℃	24時間	0mm	なし																																							
No.	温度	継続時間	押し込み量	漏えいの有無																																							
1	200℃	168時間	0mm	なし																																							
2	250℃	96時間	0mm	なし																																							
3	300℃	24時間	0mm	あり*																																							

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>添付2 代表原子炉格納容器貫通配管の選定について</p> <p>6.2 配管貫通部（接続配管）において評価を実施する代表配管の選定方法について説明する。</p> <p>設計・建設規格のPPC-3520(1)の考え方にに基づき、原子炉格納容器バウンダリを構成する貫通配管のうち、最も大きな応力が生じると考えられる配管と配管貫通部スリーブもしくは端板の接合部における裕度が最も低い配管を代表配管とする。</p> <p>(1) 発生応力の算出方法                  次の評価式に基づき発生応力<math>S_{prm}</math>を評価する。</p> $S_{prm} = \frac{B_1PD}{2t} + \frac{B_2M_a}{Z}$ <p>ここで、  <math>S_{prm}</math>：一次応力(MPa)                  P：限界圧力(MPa)                  D：管の外径(mm)                  t：管の厚さ(mm)  <math>B_1</math>及び<math>B_2</math>：応力係数でPPB-3810で規定する値  <math>M_a</math>：自重により発生するモーメント(N・mm)（(2)を参照）                  Z：管の断面係数(mm<sup>3</sup>)</p> <p>(2) <math>M_a</math>の算出方法                  原子炉格納容器配管貫通部を固定端、第一サポートを支持端とした場合に配管と配管貫通部の接合部に生じる、配管の自重によるモーメントは、次の式及びモデルにより算出する。</p> $M_a = \frac{wL^2}{8}$  <p>図 添付2-1 自重により発生するモーメントのモデル図</p>	<p>添付2 代表原子炉格納容器貫通配管の選定について</p> <p>6.2 配管貫通部（接続配管）において評価を実施する代表配管の選定方法について説明する。</p> <p>設計・建設規格のPPC-3520(1)の考え方にに基づき、原子炉格納容器バウンダリを構成する貫通配管のうち、最も大きな応力が生じると考えられる配管と配管貫通部スリーブ若しくは端板の接合部における裕度が最も低い配管を代表配管とする。</p> <p>(1) 発生応力の算出方法                  次の評価式に基づき発生応力<math>S_{prm}</math>を評価する。</p> $S_{prm} = \frac{B_1PD}{2t} + \frac{B_2M_a}{Z}$ <p>ここで、  <math>S_{prm}</math>：一次応力(MPa)                  P：限界圧力(MPa)                  D：管の外径(mm)                  t：管の厚さ(mm)  <math>B_1</math>及び<math>B_2</math>：応力係数でPPB-3810で規定する値  <math>M_a</math>：自重により発生するモーメント(N・mm)（(2)を参照）                  Z：管の断面係数(mm<sup>3</sup>)</p> <p>(2) <math>M_a</math>の算出方法                  原子炉格納容器配管貫通部を固定端、第一サポートを支持端とした場合に配管と配管貫通部の接合部に生じる、配管の自重によるモーメントは、次の式及びモデルにより算出する。</p> $M_a = \frac{wL^2}{8}$  <p>図 添付2-1 自重により発生するモーメントのモデル図</p>	<p>・記載方針の差異【島根との差異】                  （島根2号機は、個別の強度計算書に記載している。）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>ここで、                      L：支持間隔                      w：配管単位長さ当たり重量</p> <p>(3) 裕度の算出方法                      Sprmと許容値1.5Shの比をとり、裕度の最も小さい配管を代表配管とする。但し、Shは限界温度における設計・建設規格付録材料図表 Part5 表5に定める値(MPa)である。</p> <p>(4) 代表配管の選定                      (1)～(3)に基づき評価を行った結果を表添付2-1に示す。                      最小の裕度となった配管は、貫通部番号 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">  </span> に接続する <u>高圧炉心注水系 (B) の吸い込み配管</u> であることから、当該配管を代表として応力の評価を実施する。</p>	<p><u>ここで、</u>  <u>L：支持間隔</u>  <u>w：配管単位長さ当たり重量</u></p> <p><u>(3) 裕度の算出方法</u>  <u>Spr<sub>m</sub>と許容値1.5Shの比をとり、裕度の最も小さい配管を代表配管とする。ただし、Shは限界温度における設計・建設規格付録材料図表 Part5 表5に定める値(MPa)である。</u></p> <p><u>(4) 代表配管の選定</u>  <u>(1)～(3)に基づき評価を行った結果を表添付2-1に示す。</u>  <u>最小の裕度となった配管は、貫通部番号 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">  </span> に接続する残留熱除去系 (C) の低圧注水であることから、当該配管を代表として応力の評価を実施する。</u></p>	<p>・評価結果の差異                      (配管貫通部に接続する配管ルート及びサポート支持間隔が異なるため、代表となる貫通部が異なる。)</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。



先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>添付3 原子炉格納容器隔離弁の抽出について</p> <p>原子炉格納容器隔離弁について、原子炉格納容器限界温度、圧力（200℃、2Pd）の健全性を確認するため、添付図3-1に従ったフローで弁を抽出した。弁設計圧力が2Pd以下のものはなかったため、200℃で最も影響を受けると考えられるシート部及びシール部に着目して、ゴム材が使われている弁を抽出し、「不活性ガス系バタフライ弁」と「TIPボール弁及びパージ弁」が抽出された。</p> <p>添付 図3-1 原子炉格納容器隔離弁の評価対象弁の抽出フロー</p>	<p>添付3 原子炉格納容器隔離弁の抽出について</p> <p>原子炉格納容器隔離弁について、原子炉格納容器限界温度、圧力（200℃、2Pd）の健全性を確認するため、添付図3-1に従ったフローで弁を抽出した。弁設計圧力が2Pd以下のものはなかったため、200℃で最も影響を受けると考えられるシート部及びシール部に着目して、ゴム材が使われている弁を抽出し、「不活性ガス系バタフライ弁」と「TIPボール弁及びパージ弁」が抽出された。</p> <p>添付 図3-1 原子炉格納容器隔離弁の評価対象弁の抽出フロー</p>	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p style="text-align: right;">別紙1</p> <p>原子炉格納容器 限界温度、圧力に対する経年劣化の影響について</p> <p>1. はじめに                  原子炉格納容器の限界温度、圧力に関する評価における評価対象部位について、放射性物質の閉じ込め機能が、経年劣化により低下していないことを確認し、今回の限界温度、圧力に関する評価結果に影響しないことを確認する。なお、考慮する経年劣化事象については、柏崎刈羽原子力発電所において実施した、他プラントの高経年化技術評価を参考に検討する。</p> <p>2. 原子炉格納容器本体                  原子炉格納容器本体（コンクリート部）については、コンクリート表面に有意なひび割れ、欠落等がないことを確認しており、これまで有意な劣化は認められていない。さらに、保全計画に基づきコンクリートの中酸化深さを確認し、鉄筋の腐食による強度低下がないことを確認している。ライナ部分については、経年劣化事象として腐食が考えられるが、ライナ部分は、表面に防食塗装を施すとともに、保全計画に基づき、計画的に外観点検を実施し、表面の腐食、塗膜等の異常があれば、補修塗装を実施していることから、有意な劣化はないと考えられる。                  なお、原子炉格納容器本体に対して、一般社団法人 日本電気協会 電気技術規程「原子炉格納容器の漏えい率試験規程（J E A C 4 2 0 3）」（以下、「J E A C 4 2 0 3」という。）に基づく、全体漏えい率試験（1回/1定検）を実施し、放射性物質の閉じ込め機能の健全性を継続的に確認している。</p> <p>3. 原子炉格納容器本体以外                  原子炉格納容器本体以外の評価部位について、考慮する経年劣化事象は以下のとおり。                  ・ステンレス鋼配管については、塩分付着による外面の応力腐食割れが考えられるが、社内規則に基づき計画的な塩化物付着量測定を実施し、基準を満足しない場合は、純水拭きを実施することにより、塩化物付着量を応力腐食割れ発生のしきい値未満に管理していることから、有意な劣化はないと考えられる。                  ・炭素鋼配管については、流れ加速型腐食による減肉が考えられるが、社内規則に基づき計画的な肉厚測定を実施し、基準を満足しない場合は、計画的に取替えを行うなど、適切な管理を行っている。                  ・電気配線貫通部については、経年劣化事象として樹脂等の劣化が考えられる。これらの部位の経年劣化については、</p>	<p style="text-align: right;">別紙1</p> <p>原子炉格納容器 限界温度、圧力に対する経年劣化の影響について</p> <p>1. はじめに                  原子炉格納容器の限界温度、圧力に関する評価における評価対象部位について、放射性物質の閉じ込め機能が、経年劣化により低下していないことを確認し、今回の限界温度、圧力に関する評価結果に影響しないことを確認する。なお、考慮する経年劣化事象については、柏崎刈羽原子力発電所において実施した、他プラントの高経年化技術評価を参考に検討する。</p> <p>2. 原子炉格納容器本体                  原子炉格納容器本体（コンクリート部）については、コンクリート表面に有意なひび割れ、欠落等がないことを確認しており、これまで有意な劣化は認められていない。さらに、保全計画に基づきコンクリートの中酸化深さを確認し、鉄筋の腐食による強度低下がないことを確認している。  <u>ライナ部分については、経年劣化事象として腐食が考えられるが、ライナ部分は、表面に防食塗装を施すとともに、保全計画に基づき、計画的に外観点検を実施し、表面の腐食、塗膜等の異常があれば、補修塗装を実施していることから、有意な劣化はないと考えられる。</u>                  なお、原子炉格納容器本体に対して、一般社団法人 日本電気協会 電気技術規程「原子炉格納容器の漏えい率試験規程（J E A C 4 2 0 3）」（以下、「J E A C 4 2 0 3」という。）に基づく、全体漏えい率試験（1回/1定検）を実施し、放射性物質の閉じ込め機能の健全性を継続的に確認している。</p> <p>3. 原子炉格納容器本体以外                  原子炉格納容器本体以外の評価部位について、考慮する経年劣化事象は以下のとおり。                  ・ステンレス鋼配管については、塩分付着による外面の応力腐食割れが考えられるが、社内規則に基づき計画的な塩化物付着量測定を実施し、基準を満足しない場合は、純水拭きを実施することにより、塩化物付着量を応力腐食割れ発生のしきい値未満に管理していることから、有意な劣化はないと考えられる。                  ・炭素鋼配管については、流れ加速型腐食による減肉が考えられるが、社内規則に基づき計画的な肉厚測定を実施し、基準を満足しない場合は、計画的に取替えを行うなど、適切な管理を行っている。                  ・電気配線貫通部については、経年劣化事象として樹脂等の劣化が考えられる。これらの部位の経年劣化については、</p>	<p>・プラント固有条件の差異【島根との差異】                  （格納容器型式の差異による。）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。



先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>長期健全性試験により、健全性を確認している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器隔離弁については、保全計画に基づく、計画的な分解点検、目視・表面検査を実施していることから、有意な劣化はないと考えられる。</li> <li>機器搬入用ハッチ等に使用しているガスケット等については、保全計画に基づく定期的な取替を実施していることから、経年劣化事象とはならない。</li> <li>J E A C 4 2 0 3に基づく、全体漏えい率検査（1回/1定検）を実施し、放射性物質の閉じ込め機能の健全性を継続的に確認している。</li> </ul> <p>以上のことから、経年劣化による原子炉格納容器の限界温度、圧力に関する評価結果への影響はないと考える。</p>	<p>長期健全性試験により、健全性を確認している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器隔離弁については、保全計画に基づく、計画的な分解点検、目視・表面検査を実施していることから、有意な劣化はないと考えられる。</li> <li>機器搬入用ハッチ等に使用しているガスケット等については、保全計画に基づく定期的な取替を実施していることから、経年劣化事象とはならない。</li> <li>J E A C 4 2 0 3に基づく、全体漏えい率検査（1回/1定検）を実施し、放射性物質の閉じ込め機能の健全性を継続的に確認している。</li> </ul> <p>以上のことから、経年劣化による原子炉格納容器の限界温度、圧力に関する評価結果への影響はないと考える。</p>	

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																										
	<p style="text-align: right;">添付1</p> <p><u>電気配線貫通部（エポキシ樹脂及びOリング）の経年劣化に対する長期健全性評価</u></p> <p>1. 概要                  柏崎刈羽原子力発電所第7号機に設置されているモジュール型電気配線貫通部は長期間の経年劣化を考慮した健全性試験を実施しており、この結果に基づき長期健全性評価を行う。</p> <p>2. 長期健全性試験                  2.1 評価項目                  エポキシ樹脂及びOリングは有機物であり、熱及び放射線により経年劣化が進行するため、経年劣化に対する評価が必要である。</p> <p>2.2 熱劣化期間算出                  エポキシ樹脂及びOリングの加速熱劣化試験を実施するため、以下のアレニウスの式を用いることで、加速熱劣化の条件を設定する。(表2-1)</p> $a = e \times p \left[ \frac{-E}{R} \left( \frac{1}{(273 + T_{exam})} - \frac{1}{(273 + T_{real})} \right) \right]$ $T_{acc} = \frac{365 \cdot Z}{a}$ <p><u>加速熱劣化試験条件は、40年の運転を包絡した運転期間を想定し、余裕をみてエポキシ樹脂は□□℃-□□日、Oリングは□□℃-□□日で設定する。</u></p> <p style="text-align: center;">表2-1 各パラメータ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">記号</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">数値</th> </tr> <tr> <th>エポキシ樹脂</th> <th>Oリング</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>加速倍率</td> <td>a</td> <td>倍</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>気体定数</td> <td>R</td> <td>kcal/mol・K</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実機温度</td> <td>T<sub>real</sub></td> <td>℃</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>試験温度</td> <td>T<sub>exam</sub></td> <td>℃</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>部材の活性化エネルギー*</td> <td>E</td> <td>kcal/mol</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>評価年数</td> <td>Z</td> <td>years</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>熱劣化期間</td> <td>T<sub>acc</sub></td> <td>days</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*：メーカー値及び文献値であり、複数の試験温度で部材の機能が維持される期間をプロットし、直線の傾きから活性化エネルギーを算出</p> <p>2.3 試験条件</p>	項目	記号	単位	数値		エポキシ樹脂	Oリング	加速倍率	a	倍			気体定数	R	kcal/mol・K			実機温度	T <sub>real</sub>	℃			試験温度	T <sub>exam</sub>	℃			部材の活性化エネルギー*	E	kcal/mol			評価年数	Z	years			熱劣化期間	T <sub>acc</sub>	days				<p>・設備構成の差異【7号機及び島根との差異】                  （7号機及び島根2号機では、Oリングとして有機物を使用しているが、6号機は、<b>メタル材を使用しており、経年劣化の影響が小さいことから長期健全性評価を省略している。</b>）</p>
項目	記号				単位	数値																																							
		エポキシ樹脂	Oリング																																										
加速倍率	a	倍																																											
気体定数	R	kcal/mol・K																																											
実機温度	T <sub>real</sub>	℃																																											
試験温度	T <sub>exam</sub>	℃																																											
部材の活性化エネルギー*	E	kcal/mol																																											
評価年数	Z	years																																											
熱劣化期間	T <sub>acc</sub>	days																																											

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																	
	<p><u>エポキシ樹脂とOリングの長期健全性試験条件をそれぞれ表2-2及び表2-3に示す。</u></p> <p style="text-align: center;">表2-2 エポキシ樹脂の試験条件</p> <table border="1" data-bbox="698 331 1124 600"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>試験項目</th> <th>試験方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>放射線照射試験 (通常時)</td> <td>電気配線貫通部が40年の運転を包絡した運転期間に受ける放射線を考慮し照射線量 <math>\square</math> Gyとして試験を実施。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>サーマルサイクル試験</td> <td><math>\square</math> サイクルのサーマルサイクルを実施。1サイクルは <math>\square</math> °C - <math>\square</math> °C - <math>\square</math> °C を変化させている。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>熟劣化試験</td> <td>加熱促進により、40年間に相当する加速熟劣化を包絡した <math>\square</math> °C、<math>\square</math> 日間を加える。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>放射線照射試験 (事故時)</td> <td>電気配線貫通部が冷却材喪失事故時に受ける放射線を考慮し照射線量 <math>\square</math> Gyとして試験を実施。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>冷却材喪失事故 模擬試験</td> <td>国内BWRプラントの冷却材喪失事故時（温度、蒸気、圧力、時間）条件を包絡するような条件として、<math>\square</math> °C - <math>\square</math> MPa以上で <math>\square</math> 時間の後、<math>\square</math> °C - <math>\square</math> MPa以上で <math>\square</math> 日間の試験を実施。</td> </tr> </tbody> </table> <p>出典：共同研究報告書 原子炉格納容器電気ベネの経年劣化評価に関する研究 Phase-II 報告書（モジュール型ベネトレーション） 平成23年3月</p> <p style="text-align: center;">表2-3 Oリングの試験条件</p> <table border="1" data-bbox="698 683 1124 916"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>試験項目</th> <th>試験方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>放射線照射試験</td> <td>電気配線貫通部が40年の運転を包絡した運転期間及び冷却材喪失事故時に受ける放射線を考慮し照射線量 <math>\square</math> kGyとして試験を実施。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>熟劣化試験</td> <td>加熱促進により、40年間に相当する加速熟劣化を包絡して <math>\square</math> °C、<math>\square</math> 日間を加える。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>サーマルサイクル試験</td> <td><math>\square</math> サイクルのサーマルサイクルを実施。1サイクルは <math>\square</math> °C - <math>\square</math> °C - <math>\square</math> °C を変化させている。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>冷却材喪失事故 模擬試験</td> <td>国内BWRプラントの冷却材喪失事故時（温度、蒸気、圧力、時間）条件を包絡するような条件として、<math>\square</math> °C - <math>\square</math> MPa以上で <math>\square</math> 時間の後、<math>\square</math> °C - <math>\square</math> MPa以上で <math>\square</math> 日間の試験を実施。</td> </tr> </tbody> </table> <p>出典：共同研究報告書 原子炉格納容器電気ベネの経年劣化評価に関する研究 Phase-II 報告書（モジュール型ベネトレーション） 平成23年3月</p>	No	試験項目	試験方法	1	放射線照射試験 (通常時)	電気配線貫通部が40年の運転を包絡した運転期間に受ける放射線を考慮し照射線量 $\square$ Gyとして試験を実施。	2	サーマルサイクル試験	$\square$ サイクルのサーマルサイクルを実施。1サイクルは $\square$ °C - $\square$ °C - $\square$ °C を変化させている。	3	熟劣化試験	加熱促進により、40年間に相当する加速熟劣化を包絡した $\square$ °C、 $\square$ 日間を加える。	4	放射線照射試験 (事故時)	電気配線貫通部が冷却材喪失事故時に受ける放射線を考慮し照射線量 $\square$ Gyとして試験を実施。	5	冷却材喪失事故 模擬試験	国内BWRプラントの冷却材喪失事故時（温度、蒸気、圧力、時間）条件を包絡するような条件として、 $\square$ °C - $\square$ MPa以上で $\square$ 時間の後、 $\square$ °C - $\square$ MPa以上で $\square$ 日間の試験を実施。	No	試験項目	試験方法	1	放射線照射試験	電気配線貫通部が40年の運転を包絡した運転期間及び冷却材喪失事故時に受ける放射線を考慮し照射線量 $\square$ kGyとして試験を実施。	2	熟劣化試験	加熱促進により、40年間に相当する加速熟劣化を包絡して $\square$ °C、 $\square$ 日間を加える。	3	サーマルサイクル試験	$\square$ サイクルのサーマルサイクルを実施。1サイクルは $\square$ °C - $\square$ °C - $\square$ °C を変化させている。	4	冷却材喪失事故 模擬試験	国内BWRプラントの冷却材喪失事故時（温度、蒸気、圧力、時間）条件を包絡するような条件として、 $\square$ °C - $\square$ MPa以上で $\square$ 時間の後、 $\square$ °C - $\square$ MPa以上で $\square$ 日間の試験を実施。		
No	試験項目	試験方法																																		
1	放射線照射試験 (通常時)	電気配線貫通部が40年の運転を包絡した運転期間に受ける放射線を考慮し照射線量 $\square$ Gyとして試験を実施。																																		
2	サーマルサイクル試験	$\square$ サイクルのサーマルサイクルを実施。1サイクルは $\square$ °C - $\square$ °C - $\square$ °C を変化させている。																																		
3	熟劣化試験	加熱促進により、40年間に相当する加速熟劣化を包絡した $\square$ °C、 $\square$ 日間を加える。																																		
4	放射線照射試験 (事故時)	電気配線貫通部が冷却材喪失事故時に受ける放射線を考慮し照射線量 $\square$ Gyとして試験を実施。																																		
5	冷却材喪失事故 模擬試験	国内BWRプラントの冷却材喪失事故時（温度、蒸気、圧力、時間）条件を包絡するような条件として、 $\square$ °C - $\square$ MPa以上で $\square$ 時間の後、 $\square$ °C - $\square$ MPa以上で $\square$ 日間の試験を実施。																																		
No	試験項目	試験方法																																		
1	放射線照射試験	電気配線貫通部が40年の運転を包絡した運転期間及び冷却材喪失事故時に受ける放射線を考慮し照射線量 $\square$ kGyとして試験を実施。																																		
2	熟劣化試験	加熱促進により、40年間に相当する加速熟劣化を包絡して $\square$ °C、 $\square$ 日間を加える。																																		
3	サーマルサイクル試験	$\square$ サイクルのサーマルサイクルを実施。1サイクルは $\square$ °C - $\square$ °C - $\square$ °C を変化させている。																																		
4	冷却材喪失事故 模擬試験	国内BWRプラントの冷却材喪失事故時（温度、蒸気、圧力、時間）条件を包絡するような条件として、 $\square$ °C - $\square$ MPa以上で $\square$ 時間の後、 $\square$ °C - $\square$ MPa以上で $\square$ 日間の試験を実施。																																		
	<p><u>3. 評価結果</u></p> <p><u>40年の運転を包絡した運転期間及び冷却材喪失事故を想定した表2-2及び表2-3の試験条件を負荷した後の漏えい試験では、エポキシ樹脂とOリングの漏えい量はそれぞれ <math>\square</math> Pa・m<sup>3</sup>/s 及び <math>\square</math> Pa・m<sup>3</sup>/s であった。一方、電気配線貫通部のモジュール1台あたりの許容漏えい量は <math>\square</math> Pa・m<sup>3</sup>/s であり、漏えい量は十分小さい値となっている。</u></p> <p><u>このことから、電気配線貫通部は、40年間の運転を想定しても、放射性物質の閉じ込め機能を維持できると判断する。</u></p>																																			

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

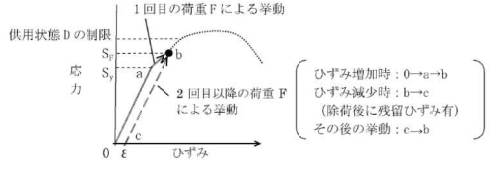
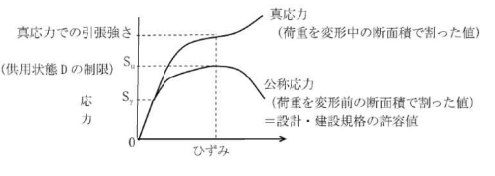
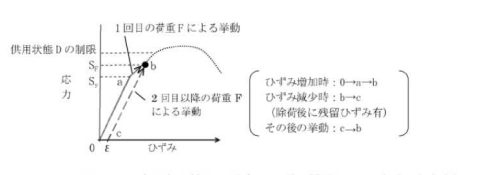
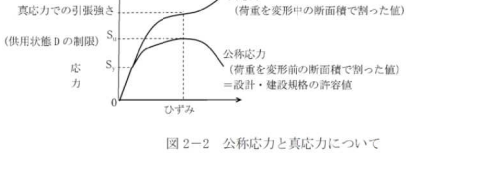
本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p style="text-align: right;">別紙2</p> <p style="text-align: center;">原子炉格納容器 限界温度、圧力負荷後の耐震性について</p> <p>1. 検討方針                      原子炉格納容器バウンダリ構成部の評価対象の各部位に対し、限界温度、圧力（200℃、2Pd）負荷時に部材が弾性域又は塑性域のいずれにあるか、また、除荷後に残留ひずみが生じるかを確認するとともに、除荷後の残留ひずみの挙動により、耐震性への影響を評価する。</p> <p>2. 検討結果                      一次応力が <math>S_y</math> を超えるか否かで残留ひずみの有無を確認する。一次応力が <math>S_y</math> 以下の場合は、除荷後に残留ひずみは生じない（図2-1、<math>0 \rightarrow a \rightarrow 0</math>）。<math>S_y</math> を超える場合は、除荷後に残留ひずみが生じる（図2-1、<math>0 \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c</math>）。一次応力は与えられた荷重に対して決定する応力であるため、同じ荷重が作用した場合の発生応力は除荷後も同等であり、限界温度、圧力負荷前と同じ弾性的挙動を示す（図2-1、<math>c \rightarrow b</math>）。また、設計・建設規格の許容値は荷重を変形前の断面積で割った公称応力を基に設定されているため（図2-2）、設計・建設規格の許容値内であれば発生応力を算出する際に変形前の断面積を用いることに問題はない。</p> <p>なお、材料にあらかじめひずみが作用した場合について、作用した予ひずみ（～約19%）だけ応力-ひずみ曲線をシフトしたものと、予ひずみが作用しない材料の応力-ひずみ曲線がほぼ一致するという知見*が得られており、十分小さな残留ひずみであれば発生応力に与える影響はないと言える。</p> <p>地震（許容応力状態IV<sub>A</sub>S）の一次応力の許容応力は、供用状態Dの許容応力の制限内で同等であり、更に限界温度、圧力負荷前と同様の挙動を示すことから、耐震性に影響はないと判断できる。</p> <p>注記*：一般社団法人 日本溶接協会「建築鉄骨の地震被害と鋼材セミナー（第12回溶接構造用鋼材に関する研究成果発表会）」 JWES-1S-9701, (1997)</p>	<p style="text-align: right;">別紙2</p> <p style="text-align: center;">原子炉格納容器 限界温度、圧力負荷後の耐震性について</p> <p>1. 検討方針                      原子炉格納容器バウンダリ構成部の評価対象の各部位に対し、限界温度、圧力（200℃、2Pd）負荷時に部材が弾性域又は塑性域のいずれにあるか、また、除荷後に残留ひずみが生じるかを確認するとともに、除荷後の残留ひずみの挙動により、耐震性への影響を評価する。</p> <p>2. 検討結果                      一次応力が <math>S_y</math> を超えるか否かで残留ひずみの有無を確認する。一次応力が <math>S_y</math> 以下の場合は、除荷後に残留ひずみは生じない（図2-1、<math>0 \rightarrow a \rightarrow 0</math>）。<math>S_y</math> を超える場合は、除荷後に残留ひずみが生じる（図2-1、<math>0 \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c</math>）。一次応力は与えられた荷重に対して決定する応力であるため、同じ荷重が作用した場合の発生応力は除荷後も同等であり、限界温度、圧力負荷前と同じ弾性的挙動を示す（図2-1、<math>c \rightarrow b</math>）。また、設計・建設規格の許容値は荷重を変形前の断面積で割った公称応力を基に設定されているため（図2-2）、設計・建設規格の許容値内であれば発生応力を算出する際に変形前の断面積を用いることに問題はない。</p> <p>なお、材料にあらかじめひずみが作用した場合について、作用した予ひずみ（～約19%）だけ応力-ひずみ曲線をシフトしたものと、予ひずみが作用しない材料の応力-ひずみ曲線がほぼ一致するという知見*が得られており、十分小さな残留ひずみであれば発生応力に与える影響はないと言える。</p> <p>地震（許容応力状態IV<sub>A</sub>S）の一次応力の許容応力は、供用状態Dの許容応力の制限内で同等であり、更に限界温度、圧力負荷前と同様の挙動を示すことから、耐震性に影響はないと判断できる。</p> <p>注記*：一般社団法人 日本溶接協会「建築鉄骨の地震被害と鋼材セミナー（第12回溶接構造用鋼材に関する研究成果発表会）」 JWES-1S-9701, (1997)</p>	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	 <p>図2-1 降伏点を越える場合のひずみ履歴イメージ（一次応力）</p>  <p>図2-2 公称応力と真応力について</p> <p>除荷後に残留ひずみが生じるかを確認するとともに、除荷後の挙動により、耐震性への影響を評価するため、一次応力が <math>S_y</math> 以下かを確認した。確認結果を表2-1に示す。</p> <p>原子炉格納容器隔離弁については、一次応力が判定値を超えないため、残留ひずみは生じない。</p> <p>その他の評価部位については、一次応力が<b>運転状態Ⅳ</b>の許容応力の制限内であり、また、残留ひずみは十分小さい。</p> <p>したがって、耐震評価にて考慮する許容応力に対応する地震が生じた場合、地震による外力が加わったとしても今回の評価で考慮した許容応力の制限内であり、更に限界温度、圧力負荷前と同様の挙動を示すことから、耐震性への影響はないと考える。</p>	 <p>図2-1 降伏点を越える場合のひずみ履歴イメージ（一次応力）</p>  <p>図2-2 公称応力と真応力について</p> <p>除荷後に残留ひずみが生じるかを確認するとともに、除荷後の挙動により、耐震性への影響を評価するため、一次応力が <math>S_y</math> 以下<b>若しくは供用状態Dの許容応力の制限内である</b>かを確認した。確認結果を表2-1に示す。</p> <p>原子炉格納容器隔離弁については、一次応力が判定値を超えないため、残留ひずみは生じない。</p> <p>その他の評価部位については、一次応力が<b>供用状態D</b>の許容応力の制限内であり、また、残留ひずみは十分小さい。</p> <p>したがって、耐震評価にて考慮する許容応力に対応する地震が生じた場合、地震による外力が加わったとしても今回の評価で考慮した許容応力の制限内であり、更に限界温度、圧力負荷前と同様の挙動を示すことから、耐震性への影響はないと考える。</p>	<p>・評価方針の差異          （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、板厚評価にかえて許容圧力評価を実施している。）</p> <p>・記載の適正化          （2.の記載に合わせて供用状態Dとした。）</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																																																																																																																																																																																	
	<p style="text-align: center;">表2-1 各部位の限界温度、圧力負荷時の状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>評価部位</th> <th>評価点</th> <th>分類</th> <th>評価値*</th> <th>判定値</th> <th>残留ひずみ有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉格納容器本体**</td> <td>コンクリート部</td> <td>添付書類 V-3-3-6-1-1「原子炉格納容器コンクリート部の強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>ドライウェル上鏡</td> <td>鏡板</td> <td>添付書類 V-3-3-6-1-1-4「ドライウェル上鏡の強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）</td> <td>鏡板のスリーブとの結合部</td> <td>添付書類 V-3-3-6-1-1-6「下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）</td> <td>鏡板のスリーブとの結合部</td> <td>添付書類 V-3-3-6-1-1-7「下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）の強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>上部ドライウェル機器搬入用ハッチ</td> <td>円筒胴</td> <td>添付書類 V-3-3-6-1-2-2「上部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>下部ドライウェル機器搬入用ハッチ</td> <td>円筒胴の鏡板との結合部</td> <td>添付書類 V-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>サブプレッションチェンバ出入口</td> <td>円筒胴</td> <td>添付書類 V-3-3-6-1-2-4「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>上部ドライウェル所員用エアロック</td> <td>隔壁部</td> <td>添付書類 V-3-3-6-1-3-2「上部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>下部ドライウェル所員用エアロック</td> <td>隔壁部</td> <td>添付書類 V-3-3-6-1-3-3「下部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">電気配線貫通部</td> <td>スリーブ</td> <td>同左</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>管</td> <td>同左</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>端板</td> <td>同左</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>閉止板</td> <td>同左</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">電気配線貫通部</td> <td>スリーブ</td> <td>同左</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>アダプタ</td> <td>同左</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>ヘッダ</td> <td>同左</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器隔離弁</td> <td>弁箱</td> <td>一次</td> <td>0.62MPa (2Pd)</td> <td>1.32MPa *3</td> <td>なし</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：判定値を超える場合、残留ひずみ有となる。          *2：ライナ部は構造強度を負担しないため省略。          *3：設計・建設規格 別表1-11による200℃での弁の許容圧力。</p>	評価部位	評価点	分類	評価値*	判定値	残留ひずみ有無	原子炉格納容器本体**	コンクリート部	添付書類 V-3-3-6-1-1「原子炉格納容器コンクリート部の強度計算書」に記載			なし	ドライウェル上鏡	鏡板	添付書類 V-3-3-6-1-1-4「ドライウェル上鏡の強度計算書」に記載			なし	下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）	鏡板のスリーブとの結合部	添付書類 V-3-3-6-1-1-6「下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」に記載			なし	下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）	鏡板のスリーブとの結合部	添付書類 V-3-3-6-1-1-7「下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）の強度計算書」に記載			なし	上部ドライウェル機器搬入用ハッチ	円筒胴	添付書類 V-3-3-6-1-2-2「上部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」に記載			なし	下部ドライウェル機器搬入用ハッチ	円筒胴の鏡板との結合部	添付書類 V-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」に記載			なし	サブプレッションチェンバ出入口	円筒胴	添付書類 V-3-3-6-1-2-4「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に記載			なし	上部ドライウェル所員用エアロック	隔壁部	添付書類 V-3-3-6-1-3-2「上部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載			なし	下部ドライウェル所員用エアロック	隔壁部	添付書類 V-3-3-6-1-3-3「下部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載			なし	電気配線貫通部	スリーブ	同左			なし	管	同左			なし	端板	同左			なし	閉止板	同左			なし	電気配線貫通部	スリーブ	同左			なし	アダプタ	同左			なし	ヘッダ	同左			なし	原子炉格納容器隔離弁	弁箱	一次	0.62MPa (2Pd)	1.32MPa *3	なし	<p style="text-align: center;">表2-1 各部位の限界温度、圧力負荷時の状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>評価部位</th> <th>評価点</th> <th>分類</th> <th>評価値*</th> <th>判定値</th> <th>残留ひずみ有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉格納容器本体**</td> <td>コンクリート部</td> <td>VI-3-3-6-1-1-1「原子炉格納容器コンクリート部の強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>ドライウェル上鏡</td> <td>鏡板</td> <td>VI-3-3-6-1-1-4「ドライウェル上鏡の強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）</td> <td>鏡板のスリーブとの結合部</td> <td>VI-3-3-6-1-1-6「下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）</td> <td>鏡板のスリーブとの結合部</td> <td>VI-3-3-6-1-1-7「下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）の強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>上部ドライウェル機器搬入用ハッチ</td> <td>円筒胴</td> <td>VI-3-3-6-1-2-2「上部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>下部ドライウェル機器搬入用ハッチ</td> <td>円筒胴の鏡板との結合部</td> <td>VI-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>サブプレッションチェンバ出入口</td> <td>円筒胴</td> <td>VI-3-3-6-1-2-4「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>上部ドライウェル所員用エアロック</td> <td>隔壁部</td> <td>VI-3-3-6-1-3-2「上部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>下部ドライウェル所員用エアロック</td> <td>隔壁部</td> <td>VI-3-3-6-1-3-3「下部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">電気配線貫通部</td> <td>スリーブ</td> <td>同左</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>端板</td> <td>同左</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>閉止板</td> <td>同左</td> <td>一次</td> <td>0.62MPa (2Pd)</td> <td>3.226 MPa</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>閉止フランジ</td> <td>同左</td> <td>一次</td> <td>0.62MPa (2Pd)</td> <td>8.070 MPa</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">電気配線貫通部</td> <td>スリーブ</td> <td>同左</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>アダプタ</td> <td>同左</td> <td>一次</td> <td>0.65 MPa (2 Pd+重大事故時の水頭圧)</td> <td>13.304 MPa</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>ヘッダ</td> <td>同左</td> <td></td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器隔離弁</td> <td>弁箱</td> <td>一次</td> <td>0.62MPa (2Pd)</td> <td>1.32MPa *3</td> <td>なし</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：判定値を超える場合、残留ひずみ有となる。          *2：ライナ部は構造強度を負担しないため省略。          *3：設計・建設規格 別表1-11による200℃での弁の許容圧力。</p>	評価部位	評価点	分類	評価値*	判定値	残留ひずみ有無	原子炉格納容器本体**	コンクリート部	VI-3-3-6-1-1-1「原子炉格納容器コンクリート部の強度計算書」に記載			なし	ドライウェル上鏡	鏡板	VI-3-3-6-1-1-4「ドライウェル上鏡の強度計算書」に記載			なし	下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）	鏡板のスリーブとの結合部	VI-3-3-6-1-1-6「下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」に記載			なし	下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）	鏡板のスリーブとの結合部	VI-3-3-6-1-1-7「下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）の強度計算書」に記載			なし	上部ドライウェル機器搬入用ハッチ	円筒胴	VI-3-3-6-1-2-2「上部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」に記載			なし	下部ドライウェル機器搬入用ハッチ	円筒胴の鏡板との結合部	VI-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」に記載			なし	サブプレッションチェンバ出入口	円筒胴	VI-3-3-6-1-2-4「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に記載			なし	上部ドライウェル所員用エアロック	隔壁部	VI-3-3-6-1-3-2「上部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載			なし	下部ドライウェル所員用エアロック	隔壁部	VI-3-3-6-1-3-3「下部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載			なし	電気配線貫通部	スリーブ	同左			なし	端板	同左			なし	閉止板	同左	一次	0.62MPa (2Pd)	3.226 MPa	なし	閉止フランジ	同左	一次	0.62MPa (2Pd)	8.070 MPa	なし	電気配線貫通部	スリーブ	同左			なし	アダプタ	同左	一次	0.65 MPa (2 Pd+重大事故時の水頭圧)	13.304 MPa	なし	ヘッダ	同左			なし	原子炉格納容器隔離弁	弁箱	一次	0.62MPa (2Pd)	1.32MPa *3	なし	<p>・評価結果の差異</p> <p>・記載方針の差異          （6号機は、先行プラント審査実績を反映し、残留ひずみ有無を追記している。）</p>
評価部位	評価点	分類	評価値*	判定値	残留ひずみ有無																																																																																																																																																																																																															
原子炉格納容器本体**	コンクリート部	添付書類 V-3-3-6-1-1「原子炉格納容器コンクリート部の強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
ドライウェル上鏡	鏡板	添付書類 V-3-3-6-1-1-4「ドライウェル上鏡の強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）	鏡板のスリーブとの結合部	添付書類 V-3-3-6-1-1-6「下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）	鏡板のスリーブとの結合部	添付書類 V-3-3-6-1-1-7「下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）の強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
上部ドライウェル機器搬入用ハッチ	円筒胴	添付書類 V-3-3-6-1-2-2「上部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
下部ドライウェル機器搬入用ハッチ	円筒胴の鏡板との結合部	添付書類 V-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
サブプレッションチェンバ出入口	円筒胴	添付書類 V-3-3-6-1-2-4「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
上部ドライウェル所員用エアロック	隔壁部	添付書類 V-3-3-6-1-3-2「上部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
下部ドライウェル所員用エアロック	隔壁部	添付書類 V-3-3-6-1-3-3「下部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
電気配線貫通部	スリーブ	同左			なし																																																																																																																																																																																																															
	管	同左			なし																																																																																																																																																																																																															
	端板	同左			なし																																																																																																																																																																																																															
	閉止板	同左			なし																																																																																																																																																																																																															
電気配線貫通部	スリーブ	同左			なし																																																																																																																																																																																																															
	アダプタ	同左			なし																																																																																																																																																																																																															
	ヘッダ	同左			なし																																																																																																																																																																																																															
原子炉格納容器隔離弁	弁箱	一次	0.62MPa (2Pd)	1.32MPa *3	なし																																																																																																																																																																																																															
評価部位	評価点	分類	評価値*	判定値	残留ひずみ有無																																																																																																																																																																																																															
原子炉格納容器本体**	コンクリート部	VI-3-3-6-1-1-1「原子炉格納容器コンクリート部の強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
ドライウェル上鏡	鏡板	VI-3-3-6-1-1-4「ドライウェル上鏡の強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）	鏡板のスリーブとの結合部	VI-3-3-6-1-1-6「下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（所員用エアロック付）の強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）	鏡板のスリーブとの結合部	VI-3-3-6-1-1-7「下部ドライウェルアクセスステンレススリーブ及び鏡板（機器搬入用ハッチ付）の強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
上部ドライウェル機器搬入用ハッチ	円筒胴	VI-3-3-6-1-2-2「上部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
下部ドライウェル機器搬入用ハッチ	円筒胴の鏡板との結合部	VI-3-3-6-1-2-3「下部ドライウェル機器搬入用ハッチの強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
サブプレッションチェンバ出入口	円筒胴	VI-3-3-6-1-2-4「サブプレッションチェンバ出入口の強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
上部ドライウェル所員用エアロック	隔壁部	VI-3-3-6-1-3-2「上部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
下部ドライウェル所員用エアロック	隔壁部	VI-3-3-6-1-3-3「下部ドライウェル所員用エアロックの強度計算書」に記載			なし																																																																																																																																																																																																															
電気配線貫通部	スリーブ	同左			なし																																																																																																																																																																																																															
	端板	同左			なし																																																																																																																																																																																																															
	閉止板	同左	一次	0.62MPa (2Pd)	3.226 MPa	なし																																																																																																																																																																																																														
	閉止フランジ	同左	一次	0.62MPa (2Pd)	8.070 MPa	なし																																																																																																																																																																																																														
電気配線貫通部	スリーブ	同左			なし																																																																																																																																																																																																															
	アダプタ	同左	一次	0.65 MPa (2 Pd+重大事故時の水頭圧)	13.304 MPa	なし																																																																																																																																																																																																														
	ヘッダ	同左			なし																																																																																																																																																																																																															
原子炉格納容器隔離弁	弁箱	一次	0.62MPa (2Pd)	1.32MPa *3	なし																																																																																																																																																																																																															

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p style="text-align: right;">別紙3</p> <p>原子炉格納容器貫通部のFP沈着による影響について</p> <p>炉心溶融時の原子炉格納容器の各貫通部において、よう素等の核分裂生成物（以下「FP」という。）が沈着して発熱することにより、温度上昇することが考えられる。このときの温度上昇を評価し、原子炉格納容器限界温度以下となることを確認する。</p> <p>1. 原子炉格納容器貫通部のFP沈着による温度評価</p> <p>炉心溶融時の原子炉格納容器内のFPの沈着による温度上昇について、格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンスのうち零圧気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）を想定した条件にて、原子炉格納容器のリークパスへFPが飛散し、リークパス内がFPで満たされ、目詰まりしたと保守的に仮定し、FEM解析により温度分布を確認した。</p> <p>評価結果としては、原子炉格納容器の貫通部リークパス箇所の最高温度は約195℃となり、原子炉格納容器限界温度である200℃を下回ることから原子炉格納容器限界温度に影響ないことを確認した。</p> <p>注：原子炉格納容器内のFPの挙動としては、「シビアアクシデント時格納容器内多次元熱流動及びFP挙動解析（原子力安全基盤機構(JNES)）」において、FPが飛散してもその多くは重力沈降により原子炉格納容器内の床や壁表面にとどまり原子炉格納容器自由空間に飛散しないという知見が得られているが、リークパスへFPが飛散し導かれたと仮定する。リークパスへのFPの捕集量についての知見はないことから保守的にFPが満たされた状態と仮定する。（FPが満たされた状態は、漏えい量はゼロとなるが温度評価のため保守的に仮定する。）</p> <p>○原子炉格納容器貫通部のFP沈着による温度評価</p> <p>炉心溶融時の原子炉格納容器内のFPが貫通部のリークパスに付着した場合の温度上昇について、下記条件にて評価する。イメージ図を図1-1に示す。</p> <p>a. 零圧気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）を想定する。</p> <p>b. 重大事故等時における原子炉格納容器内のFPの飛散については「シビアアクシデント時格納容器内多次元熱流動及びFP挙動解析(JNES)」において、FPのほとんどが重力沈降により原子炉格納容器内の床や壁表面に付着し原子炉格納容器自由空間に飛散しないという知見が得られているが、FPが飛散し貫通部リークパスへ到達したと仮定</p>	<p style="text-align: right;">別紙3</p> <p>原子炉格納容器貫通部のFP沈着による影響について</p> <p>炉心溶融時の原子炉格納容器の各貫通部において、よう素等の核分裂生成物（以下「FP」という。）が沈着して発熱することにより、温度上昇することが考えられる。このときの温度上昇を評価し、原子炉格納容器限界温度以下となることを確認する。</p> <p>1. 原子炉格納容器貫通部のFP沈着による温度評価</p> <p>炉心溶融時の原子炉格納容器内のFPの沈着による温度上昇について、格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンスのうち零圧気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）を想定した条件にて、原子炉格納容器のリークパスへFPが飛散し、リークパス内がFPで満たされ、目詰まりしたと保守的に仮定し、FEM解析により温度分布を確認した。</p> <p>評価結果としては、原子炉格納容器の貫通部リークパス箇所の最高温度は約195℃となり、原子炉格納容器限界温度である200℃を下回ることから原子炉格納容器限界温度に影響ないことを確認した。</p> <p>注：原子炉格納容器内のFPの挙動としては、「シビアアクシデント時格納容器内多次元熱流動及びFP挙動解析（原子力安全基盤機構(JNES)）」において、FPが飛散してもその多くは重力沈降により原子炉格納容器内の床や壁表面にとどまり原子炉格納容器自由空間に飛散しないという知見が得られているが、リークパスへFPが飛散し導かれたと仮定する。リークパスへのFPの捕集量についての知見はないことから保守的にFPが満たされた状態と仮定する。（FPが満たされた状態は、漏えい量はゼロとなるが温度評価のため保守的に仮定する。）</p> <p>○原子炉格納容器貫通部のFP沈着による温度評価</p> <p>炉心溶融時の原子炉格納容器内のFPが貫通部のリークパスに付着した場合の温度上昇について、下記条件にて評価する。イメージ図を図1-1に示す。</p> <p>a. 零圧気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）を想定する。</p> <p>b. 重大事故等時における原子炉格納容器内のFPの飛散については「シビアアクシデント時格納容器内多次元熱流動及びFP挙動解析(JNES)」において、FPのほとんどが重力沈降により原子炉格納容器内の床や壁表面に付着し原子炉格納容器自由空間に飛散しないという知見が得られているが、FPが飛散し貫通部リークパスへ到達したと仮定</p>	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>する。</p> <p>c. 貫通部の仮定するリークパスは、原子炉格納容器の漏えい試験結果をもとに約1mm<sup>2</sup>のリークパスと仮定する。</p> <p>d. FPが飛散した場合の貫通部リークパスにおけるFPの捕集量については、知見がないことから保守的にリークパスにFPが満たされた状態を仮定する。（リークパスへFPが満たされた状態では、漏えい率は0%/dayとなるが温度評価のため保守的に仮定する。）</p> <p>e. 原子炉格納容器貫通部リークパスに付着したFPの発熱量は、NUREG-1465の炉心内のFP量に対する原子炉格納容器内への放出割合を核種ごとの発熱量に乗じて算出する。</p> <p>f. FPの発熱量は、時間経過により低下するが、本評価では保守的に沈着後の時間経過による発熱量の低下は考慮しない。よう素については事象進展により化学組成が変動することが考えられるが寄与割合の大きなセシウムについて密度の高いCs1（よう化セシウム）の密度を想定し、FP質量の保守性を考慮し算出する。</p> <p>g. 解析コードは「ABAQUS」を使用する。本評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。</p> <p>上記条件による評価結果として、原子炉格納容器内壁面温度が雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）時の最大値である約165℃となるとき、FPによる温度上昇は、約30℃であり原子炉格納容器の貫通部表面温度は、約195℃となり原子炉格納容器限界温度（200℃）を下回ることを確認した。</p>	<p>する。</p> <p>c. 貫通部の仮定するリークパスは、原子炉格納容器の漏えい試験結果をもとに約1mm<sup>2</sup>のリークパスと仮定する。</p> <p>d. FPが飛散した場合の貫通部リークパスにおけるFPの捕集量については、知見がないことから保守的にリークパスにFPが満たされた状態を仮定する。（リークパスへFPが満たされた状態では、漏えい率は0%/dayとなるが温度評価のため保守的に仮定する。）</p> <p>e. 原子炉格納容器貫通部リークパスに付着したFPの発熱量は、NUREG-1465の炉心内のFP量に対する原子炉格納容器内への放出割合を核種ごとの発熱量に乗じて算出する。</p> <p>f. FPの発熱量は、時間経過により低下するが、本評価では保守的に沈着後の時間経過による発熱量の低下は考慮しない。よう素については事象進展により化学組成が変動することが考えられるが寄与割合の大きなセシウムについて密度の高いCs1（よう化セシウム）の密度を想定し、FP質量の保守性を考慮し算出する。</p> <p>g. 解析コードは「ABAQUS」を使用する。本評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については、別紙「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。</p> <p>上記条件による評価結果として、原子炉格納容器内壁面温度が雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）時の最大値である約165℃となるとき、FPによる温度上昇は、約30℃であり原子炉格納容器の貫通部表面温度は、約195℃となり原子炉格納容器限界温度（200℃）を下回ることを確認した。</p>	

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。



先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p>図1-1 FP沈着による温度上昇評価イメージ</p>	<p>図1-1 FP沈着による温度上昇評価イメージ</p>	<p>備考</p>
	<p>参考1</p> <p>○FP沈着による温度評価における保守性について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リークパスを1箇所と仮定。 原子炉格納容器のリークパスは、数箇所の可能性もあるが評価においては1箇所に集中してFPが捕集されたと仮定する。</li> <li>リークパスに捕集されるFPの量がリークパスに満たされた状態を仮定。 FPの捕集量については、原子炉格納容器信頼性実証事業放射性物質捕集特性試験（NUPEC）の結果よりFPが配管に目詰まりする事象が確認されており、目詰まりはリークパス入口部で生じていることも確認されているが、捕集量に関する知見は得られていないことからリークパスにFPが満たされた状態を仮定する。</li> </ul>	<p>参考1</p> <p>○FP沈着による温度評価における保守性について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リークパスを1箇所と仮定。 原子炉格納容器のリークパスは、数箇所の可能性もあるが評価においては1箇所に集中してFPが捕集されたと仮定する。</li> <li>リークパスに捕集されるFPの量がリークパスに満たされた状態を仮定。 FPの捕集量については、原子炉格納容器信頼性実証事業放射性物質捕集特性試験（NUPEC）の結果よりFPが配管に目詰まりする事象が確認されており、目詰まりはリークパス入口部で生じていることも確認されているが、捕集量に関する知見は得られていないことからリークパスにFPが満たされた状態を仮定する。</li> </ul>	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>リークパスに捕集される FP の質量を発熱量の寄与割合が高いものの内、密度の高い核種として算出。 発熱の寄与割合が高い核種は、Cs1（よう化セシウム）であることから、FPの密度は、Cs1の約4.5g/cm<sup>3</sup>を用いてFPの質量を求める。</li> <li>FPの発熱量は、発熱量が最大である事故直後の熱量、原子炉格納容器内温度は最大となる時点の温度にて評価 FPの発熱量は、時間の経過とともに低下するが、評価においてはNUREG-1465のFPの核種の放出割合をもとに、FPの発熱量が最大となる事故直後（プラント停止直後）の発熱量より求められた約7.9×10<sup>3</sup>kWとし、原子炉格納容器壁面温度は最高となる約12時間後の165℃を使用し評価した。（12時間後は、約3.1×10<sup>3</sup>kW（事故直後の約0.4倍））</li> <li>本来コンクリート側への除熱を期待できるライナとの境界条件を断熱条件に設定。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リークパスに捕集されるFPの質量を発熱量の寄与割合が高いもののうち、密度の高い核種として算出。 発熱の寄与割合が高い核種は、Cs1（よう化セシウム）であることから、FPの密度は、Cs1の約4.5g/cm<sup>3</sup>を用いてFPの質量を求める。</li> <li>FPの発熱量は、発熱量が最大である事故直後の熱量、原子炉格納容器内温度は最大となる時点の温度にて評価 FPの発熱量は、時間の経過とともに低下するが、評価においてはNUREG-1465のFPの核種の放出割合をもとに、FPの発熱量が最大となる事故直後（プラント停止直後）の発熱量より求められた約7.9×10<sup>3</sup>kWとし、原子炉格納容器壁面温度は最高となる約12時間後の165℃を使用し評価した。（12時間後は、約3.1×10<sup>3</sup>kW（事故直後の約0.4倍））</li> <li>本来コンクリート側への除熱を期待できるライナとの境界条件を断熱条件に設定。</li> </ul>																																													
	<p style="text-align: right;">参考2</p> <p>○FP発熱における核種の寄与割合について</p> <p>FP発熱における核種の寄与割合を表1-1に整理する。                  よう素の寄与割合が約85.5%と高く、その他核種の発熱の寄与割合は約14.5%であり熱量への寄与割合は低い。</p> <p style="text-align: center;">表1-1 核種グループごとの熱量の寄与割合</p> <table border="1" data-bbox="707 963 1117 1286"> <thead> <tr> <th>核種グループ</th> <th>熱量寄与割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>よう素</td><td>約85.5%</td></tr> <tr><td>セシウム類</td><td>約2.3%</td></tr> <tr><td>アンチモン</td><td>約1.5%</td></tr> <tr><td>テルル</td><td>約2.5%</td></tr> <tr><td>ストロンチウム</td><td>約4.2%</td></tr> <tr><td>バリウム</td><td>約2.5%</td></tr> <tr><td>ルテニウム類</td><td>約0.1%</td></tr> <tr><td>セリウム類</td><td>約0.4%</td></tr> <tr><td>ランタン類</td><td>約0.9%</td></tr> <tr><td>合計</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	核種グループ	熱量寄与割合	よう素	約85.5%	セシウム類	約2.3%	アンチモン	約1.5%	テルル	約2.5%	ストロンチウム	約4.2%	バリウム	約2.5%	ルテニウム類	約0.1%	セリウム類	約0.4%	ランタン類	約0.9%	合計	100%	<p style="text-align: right;">参考2</p> <p>○FP発熱における核種の寄与割合について</p> <p>FP発熱における核種の寄与割合を表1-1に整理する。                  よう素の寄与割合が約85.5%と高く、その他核種の発熱の寄与割合は約14.5%であり熱量への寄与割合は低い。</p> <p style="text-align: center;">表1-1 核種グループごとの熱量の寄与割合</p> <table border="1" data-bbox="1245 963 1655 1286"> <thead> <tr> <th>核種グループ</th> <th>熱量寄与割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>よう素</td><td>約85.5%</td></tr> <tr><td>セシウム類</td><td>約2.3%</td></tr> <tr><td>アンチモン</td><td>約1.5%</td></tr> <tr><td>テルル</td><td>約2.5%</td></tr> <tr><td>ストロンチウム</td><td>約4.2%</td></tr> <tr><td>バリウム</td><td>約2.5%</td></tr> <tr><td>ルテニウム類</td><td>約0.1%</td></tr> <tr><td>セリウム類</td><td>約0.4%</td></tr> <tr><td>ランタン類</td><td>約0.9%</td></tr> <tr><td>合計</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	核種グループ	熱量寄与割合	よう素	約85.5%	セシウム類	約2.3%	アンチモン	約1.5%	テルル	約2.5%	ストロンチウム	約4.2%	バリウム	約2.5%	ルテニウム類	約0.1%	セリウム類	約0.4%	ランタン類	約0.9%	合計	100%	<p>・差異なし</p>
核種グループ	熱量寄与割合																																														
よう素	約85.5%																																														
セシウム類	約2.3%																																														
アンチモン	約1.5%																																														
テルル	約2.5%																																														
ストロンチウム	約4.2%																																														
バリウム	約2.5%																																														
ルテニウム類	約0.1%																																														
セリウム類	約0.4%																																														
ランタン類	約0.9%																																														
合計	100%																																														
核種グループ	熱量寄与割合																																														
よう素	約85.5%																																														
セシウム類	約2.3%																																														
アンチモン	約1.5%																																														
テルル	約2.5%																																														
ストロンチウム	約4.2%																																														
バリウム	約2.5%																																														
ルテニウム類	約0.1%																																														
セリウム類	約0.4%																																														
ランタン類	約0.9%																																														
合計	100%																																														

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考
	<p style="text-align: right;">参考3</p> <p>○原子炉格納容器の漏えい試験結果をもとに算出した約1mm<sup>2</sup>のリークバスの算出方法について</p> <p>今回の評価における原子炉格納容器のリークバスは、「原子炉格納容器信頼性実証事業 放射性物質捕集特性試験（NUPEC）」及び「流体力学 実教出版株式会社 第21版」を参考とした下記評価方法により算出した。</p> $Ae = \frac{m \cdot \sqrt{R \cdot To}}{Po \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma}{\gamma - 1} \left\{ \left( \frac{Pb}{Po} \right)^{\frac{2}{\gamma}} - \left( \frac{Pb}{Po} \right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} \right\}}}$ <p>ここで、m：質量流量 Ae：漏えい等価面積                      Po：1次側圧力 Pb：2次側圧力                      γ：比熱比 To：1次側温度                      R：ガス定数</p> <p>上記式中の1次側及び2次側のパラメータは、それぞれ原子炉格納容器内外の値を使用する。                      原子炉格納容器内のパラメータは、原子炉格納容器漏えい試験の圧力、温度、原子炉格納容器外の圧力は大気圧として評価する。                      質量流量(m)は原子炉格納容器内の密度×体積×漏えい率より算出する。</p>	<p style="text-align: right;">参考3</p> <p>○原子炉格納容器の漏えい試験結果をもとに算出した約1mm<sup>2</sup>のリークバスの算出方法について</p> <p>今回の評価における原子炉格納容器のリークバスは、「原子炉格納容器信頼性実証事業 放射性物質捕集特性試験（NUPEC）」及び「流体力学 実教出版株式会社 第21版」を参考とした下記評価方法により算出した。</p> $Ae = \frac{m \cdot \sqrt{R \cdot To}}{Po \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \gamma}{\gamma - 1} \left\{ \left( \frac{Pb}{Po} \right)^{\frac{2}{\gamma}} - \left( \frac{Pb}{Po} \right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} \right\}}}$ <p>ここで、m：質量流量 Ae：漏えい等価面積                      Po：1次側圧力 Pb：2次側圧力                      γ：比熱比 To：1次側温度                      R：ガス定数</p> <p>上記式中の1次側及び2次側のパラメータは、それぞれ原子炉格納容器内外の値を使用する。                      原子炉格納容器内のパラメータは、原子炉格納容器漏えい試験の圧力、温度、原子炉格納容器外の圧力は大気圧として評価する。                      質量流量(m)は原子炉格納容器内の密度×体積×漏えい率より算出する。</p>	<p>・差異なし</p>

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異

本資料のうち枠囲みの内容は、機密事項に属しますので公開できません。

先行審査プラントの記載との比較表（VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について）

島根原子力発電所 第2号機	柏崎刈羽原子力発電所 第7号機	柏崎刈羽原子力発電所 第6号機	備考																																																																																																														
	<p style="text-align: right;">参考4</p> <p>○原子炉格納容器のリークパスに満たされた核種の割合について</p> <p>今回の評価における原子炉格納容器のリークパスに満たされた核種は、NUREG-1465の炉心内のFP量に対する原子炉格納容器内への放出割合を使用しリークパスにおける発熱量を評価する。</p> <p style="text-align: center;">表1-2 NUREG-1465の原子炉格納容器内放出割合</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Table 3.12 BWR Releases Into Containment*</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Gap Release**</th> <th style="text-align: center;">Early In-Vessel</th> <th style="text-align: center;">Ex-Vessel</th> <th style="text-align: center;">Late In-Vessel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration (Hours)</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">3.0</td> <td style="text-align: center;">10.0</td> </tr> <tr> <td>Noble Gases**</td> <td style="text-align: center;">0.05</td> <td style="text-align: center;">0.95</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Halogens</td> <td style="text-align: center;">0.05</td> <td style="text-align: center;">0.25</td> <td style="text-align: center;">0.30</td> <td style="text-align: center;">0.01</td> </tr> <tr> <td>Alkali Metals</td> <td style="text-align: center;">0.05</td> <td style="text-align: center;">0.20</td> <td style="text-align: center;">0.35</td> <td style="text-align: center;">0.01</td> </tr> <tr> <td>Tellurium group</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0.05</td> <td style="text-align: center;">0.25</td> <td style="text-align: center;">0.005</td> </tr> <tr> <td>Barium, Strontium</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0.02</td> <td style="text-align: center;">0.1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Noble Metals</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0.0025</td> <td style="text-align: center;">0.0025</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Cerium group</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0.0005</td> <td style="text-align: center;">0.005</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Lanthanides</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0.0002</td> <td style="text-align: center;">0.005</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">* Values shown are fractions of core inventory.  ** See Table 3.8 for a listing of the elements in each group.  *** Gap release is 3 percent if long-term fuel cooling is maintained.</p> <p>出典：NUREG-1465 [Accident Source Terms for Light-Water Nuclear Power Plants]</p> <p>リークパスの体積は、リークパス面積 1mm<sup>2</sup> と鋼板厚さ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">  </span> mm より <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">  </span> cm<sup>3</sup> であるため、原子炉格納容器内に放出されたFPのうち支配的なCs1（よう化セシウム）の密度を想定し、リークパスに詰まるFPの量は約 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">  </span> g となる。</p> <p>また、この量は原子炉格納容器内に放出されたFPのうち約 2.0×10<sup>-4</sup>% が詰まっている想定となる。この割合と NUREG-1465 の放出割合を基にリークパスでの発熱量を算出する。</p>	Table 3.12 BWR Releases Into Containment*						Gap Release**	Early In-Vessel	Ex-Vessel	Late In-Vessel	Duration (Hours)	0.5	1.5	3.0	10.0	Noble Gases**	0.05	0.95	0	0	Halogens	0.05	0.25	0.30	0.01	Alkali Metals	0.05	0.20	0.35	0.01	Tellurium group	0	0.05	0.25	0.005	Barium, Strontium	0	0.02	0.1	0	Noble Metals	0	0.0025	0.0025	0	Cerium group	0	0.0005	0.005	0	Lanthanides	0	0.0002	0.005	0	<p style="text-align: right;">参考4</p> <p>○原子炉格納容器のリークパスに満たされた核種の割合について</p> <p>今回の評価における原子炉格納容器のリークパスに満たされた核種は、NUREG-1465の炉心内のFP量に対する原子炉格納容器内への放出割合を使用しリークパスにおける発熱量を評価する。</p> <p style="text-align: center;">表1-2 NUREG-1465の原子炉格納容器内放出割合</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Table 3.12 BWR Releases Into Containment*</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Gap Release***</th> <th style="text-align: center;">Early In-Vessel</th> <th style="text-align: center;">Ex-Vessel</th> <th style="text-align: center;">Late In-Vessel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration (Hours)</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> <td style="text-align: center;">3.0</td> <td style="text-align: center;">10.0</td> </tr> <tr> <td>Noble Gases**</td> <td style="text-align: center;">0.05</td> <td style="text-align: center;">0.95</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Halogens</td> <td style="text-align: center;">0.05</td> <td style="text-align: center;">0.25</td> <td style="text-align: center;">0.30</td> <td style="text-align: center;">0.01</td> </tr> <tr> <td>Alkali Metals</td> <td style="text-align: center;">0.05</td> <td style="text-align: center;">0.20</td> <td style="text-align: center;">0.35</td> <td style="text-align: center;">0.01</td> </tr> <tr> <td>Tellurium group</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0.05</td> <td style="text-align: center;">0.25</td> <td style="text-align: center;">0.005</td> </tr> <tr> <td>Barium, Strontium</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0.02</td> <td style="text-align: center;">0.1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Noble Metals</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0.0025</td> <td style="text-align: center;">0.0025</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Cerium group</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0.0005</td> <td style="text-align: center;">0.005</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Lanthanides</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0.0002</td> <td style="text-align: center;">0.005</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">* Values shown are fractions of core inventory.  ** See Table 3.8 for a listing of the elements in each group.  *** Gap release is 3 percent if long-term fuel cooling is maintained.</p> <p>出典：NUREG-1465 [Accident Source Terms for Light-Water Nuclear Power Plants]</p> <p>リークパスの体積は、リークパス面積 1mm<sup>2</sup> と鋼板厚さ <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">  </span> mm より <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">  </span> cm<sup>3</sup> であるため、原子炉格納容器内に放出されたFPのうち支配的なCs1（よう化セシウム）の密度を想定し、リークパスに詰まるFPの量は約 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">  </span> g となる。</p> <p>また、この量は原子炉格納容器内に放出されたFPのうち約 2.0×10<sup>-4</sup>% が詰まっている想定となる。この割合と NUREG-1465 の放出割合を基にリークパスでの発熱量を算出する。</p>	Table 3.12 BWR Releases Into Containment*						Gap Release***	Early In-Vessel	Ex-Vessel	Late In-Vessel	Duration (Hours)	0.5	1.5	3.0	10.0	Noble Gases**	0.05	0.95	0	0	Halogens	0.05	0.25	0.30	0.01	Alkali Metals	0.05	0.20	0.35	0.01	Tellurium group	0	0.05	0.25	0.005	Barium, Strontium	0	0.02	0.1	0	Noble Metals	0	0.0025	0.0025	0	Cerium group	0	0.0005	0.005	0	Lanthanides	0	0.0002	0.005	0	<p>・差異なし</p>
Table 3.12 BWR Releases Into Containment*																																																																																																																	
	Gap Release**	Early In-Vessel	Ex-Vessel	Late In-Vessel																																																																																																													
Duration (Hours)	0.5	1.5	3.0	10.0																																																																																																													
Noble Gases**	0.05	0.95	0	0																																																																																																													
Halogens	0.05	0.25	0.30	0.01																																																																																																													
Alkali Metals	0.05	0.20	0.35	0.01																																																																																																													
Tellurium group	0	0.05	0.25	0.005																																																																																																													
Barium, Strontium	0	0.02	0.1	0																																																																																																													
Noble Metals	0	0.0025	0.0025	0																																																																																																													
Cerium group	0	0.0005	0.005	0																																																																																																													
Lanthanides	0	0.0002	0.005	0																																																																																																													
Table 3.12 BWR Releases Into Containment*																																																																																																																	
	Gap Release***	Early In-Vessel	Ex-Vessel	Late In-Vessel																																																																																																													
Duration (Hours)	0.5	1.5	3.0	10.0																																																																																																													
Noble Gases**	0.05	0.95	0	0																																																																																																													
Halogens	0.05	0.25	0.30	0.01																																																																																																													
Alkali Metals	0.05	0.20	0.35	0.01																																																																																																													
Tellurium group	0	0.05	0.25	0.005																																																																																																													
Barium, Strontium	0	0.02	0.1	0																																																																																																													
Noble Metals	0	0.0025	0.0025	0																																																																																																													
Cerium group	0	0.0005	0.005	0																																																																																																													
Lanthanides	0	0.0002	0.005	0																																																																																																													

青字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と柏崎刈羽原子力発電所第7号機との差異  
 赤字：柏崎刈羽原子力発電所第6号機と島根原子力発電所第2号機との差異