

| | |
|---------------------|----------------|
| 柏崎刈羽原子力発電所 5号炉 審査資料 | |
| 資料番号 | KK5PLM-補-07 改6 |
| 提出年月日 | 2019年11月8日 |

柏崎刈羽原子力発電所 5号炉
高経年化技術評価
(耐震安全性評価)

補足説明資料

2019年11月8日

東京電力ホールディングス株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は、営業秘密又は防護上の観点から公開できません。

目次

| | |
|---|-----|
| 1. 概要..... | 1 |
| 2. 基本方針..... | 1 |
| 3. 評価対象と評価手法..... | 4 |
| 3.1 評価対象..... | 4 |
| 3.1.1 耐震安全性評価対象機器..... | 4 |
| 3.1.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出..... | 4 |
| 3.2 評価手法..... | 7 |
| 3.2.1 主な適用規格..... | 7 |
| 3.2.2 劣化想定期間..... | 7 |
| 3.2.3 耐震安全性評価の評価手法..... | 9 |
| 3.3 評価用地震動..... | 10 |
| 3.4 評価用地震力..... | 13 |
| 3.5 代表の選定..... | 14 |
| 4. 耐震安全性評価..... | 15 |
| 4.1 代表の耐震安全性評価..... | 15 |
| 4.1.1 低サイクル疲労..... | 15 |
| 4.1.2 中性子照射脆化..... | 16 |
| 4.1.3 中性子照射による靱性低下..... | 17 |
| 4.1.4 全面腐食..... | 18 |
| 4.2 動的機能維持に係る耐震安全性評価..... | 20 |
| 4.3 現状保全..... | 21 |
| 4.4 総合評価..... | 21 |
| 5. まとめ..... | 22 |
| 5.1 審査ガイド適合性..... | 22 |
| 5.2 保守管理に関する方針として策定する事項..... | 26 |
| 別紙1 建設後に実施した耐震補強の実績について..... | 1-1 |
| 別紙2 炭素鋼配管の腐食（流れ加速型腐食）について耐震性への影響を軽微とした理由..... | 2-1 |
| 別紙3 耐震安全性評価において現行の JEAG4601 以外を適用したケースについて..... | 3-1 |
| 別紙4 低サイクル疲労割れに対する耐震安全性評価結果について..... | 4-1 |
| 別紙5 原子炉圧力容器の中性子照射脆化に対する耐震安全性評価結果について..... | 5-1 |
| 別紙6 炉内構造物の中性子照射による靱性低下に対する耐震安全性評価結果について..... | 6-1 |
| 別紙7 全面腐食に対する耐震安全性評価結果について..... | 7-1 |
| 別紙8 原子炉再循環系配管の粒界型応力腐食割れを■事象とする評価の具体的内容について..... | 8-1 |
| 別紙9 動的機能維持評価の記載方針について..... | 9-1 |

1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第82条第1項の規定に基づき実施した、冷温停止状態が維持されることを前提とした高経年化技術評価のうち、耐震安全性評価の評価結果について補足説明するものである。

なお、高経年化対策に関する各機器・構造物の技術評価（以下「技術評価」という。）については高経年化技術評価書に取りまとめている。

高経年化技術評価における耐震安全性評価とは、耐震安全性に影響する可能性がある経年劣化事象について、評価対象機器・構造物の経年劣化を加味して耐震重要度クラスに応じた地震力を用いた評価を行い、評価対象機器・構造物の機能維持に対する経年劣化事象の影響を評価することをいう。

2. 基本方針

各機器・構造物の材質、環境条件等を考慮し、発生し得る経年劣化事象に対して高経年化技術評価を行った結果、保全対策を講じることによっても管理ができないという経年劣化事象は抽出されていない。

したがって、耐震性を考慮した場合にも、耐震性に影響を与える経年劣化事象を保全対策により適切に管理することで、耐震安全性の確保が可能であると考えられる。

しかしながら、高経年プラントの耐震性については、上記経年劣化事象の管理の観点からも、技術的評価を実施して安全性を確認しておく必要があると考えられることから、「技術評価」の中で耐震安全性の評価を実施するものである。

耐震安全性評価に対する評価の基本方針は、評価対象機器について発生しうる経年劣化事象に対して実施した「技術評価」に対し、耐震性を考慮した評価を実施し、運転開始後40年時点までの期間において「実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」（以下、「審査ガイド」という。）及び「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」（以下、「実施ガイド」という。）の要求事項を満たすことを確認することである。

耐震安全性を評価するにあたっての要求事項を表1に整理する。

表 1 (1/2) 耐震安全性評価についての要求事項

| ガイド | 要求事項 |
|----------------------------------|---|
| <p>実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド</p> | <p>3. 高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点</p> <p>(1) 高経年化技術評価の審査</p> <p>⑥ 動的機器（部位）の抽出</p> <p>動的機器（部位）を評価対象外としている場合、発電用原子炉設置者の保守管理活動において、材料等の経年劣化の影響から生じる性能低下の状況が的確に把握され、高経年化技術評価の開始時期以降もこれらが適切に行われることを保証しているかを、保守管理要領等の文書及び保守管理実績等により審査する。</p> <p>⑱-1 耐震安全性評価の対象となる経年劣化事象の抽出</p> <p>経年劣化の進展評価結果に基づき、耐震安全性評価の対象となる経年劣化事象を抽出していることを審査する。</p> <p>⑲-1 耐震安全上着目すべき経年劣化事象の抽出</p> <p>耐震安全上着目すべき経年劣化事象を抽出していることを審査する。</p> <p>⑳-1 耐震安全性の評価</p> <p>実施ガイド 3.1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、経年劣化事象の発生又は進展に伴う機器・構造物の耐震安全性を評価しているかを審査する。</p> <p>㉑-1 耐震安全上の現状保全の評価</p> <p>耐震安全性に対する現状の保全策の妥当性を評価しているかを審査する。</p> <p>㉒-1 耐震安全上の追加保全策の策定</p> <p>想定した経年劣化事象に対し、耐震安全性が確保されない場合に、現状保全に追加する必要がある新たな保全策を適切に策定しているかを審査する。</p> <p>㉔ 大規模地震等による機器・構造物への直接の影響の考慮</p> <p>現に発生した大規模地震等について、これによる機器・構造物への影響を踏まえた高経年化技術評価を行っているかを審査する。</p> <p>(2) 長期保守管理方針の審査</p> <p>① 長期保守管理方針の策定</p> <p>すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定されているかを審査する。</p> |

表 1 (2/2) 耐震安全性評価についての要求事項

| ガイド | 要求事項 |
|----------------------------------|--|
| <p>実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド</p> | <p>3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し</p> <p>⑥ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象については、経年劣化を加味した機器・構造物の耐震安全性評価を行い、必要に応じ追加保全策を抽出すること。</p> <p>実用炉規則第 82 条第 1 項から第 3 項までの規定による高経年化技術評価に係る耐震安全性評価は、規制基準（当該評価を行う時点後の直近の運転開始以後 30 年、40 年又は 50 年を経過する日において適用されているものに限る。）の要求を満たすことが確認された確定した基準地震動及び弾性設計用地震動を用いた評価を行うこと。当該高経年化技術評価後に、当該評価に用いた基準地震動及び弾性設計用地震動が見直された場合には、高経年化技術評価を速やかに見直すこと。</p> <p>⑥を行うに当たっては、PLM基準 2008 版の 6.3.4 耐震安全性評価を用いることができる。</p> <p>3.2 長期保守管理方針の策定及び変更</p> <p>長期保守管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。</p> <p>① 高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されることを前提として抽出されたものの全て。）について、発電用原子炉ごとに、保守管理の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定した長期保守管理方針を策定すること。</p> <p>なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持されることを前提とした評価から抽出されたもの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期保守管理方針を策定すること。</p> <p>ただし、冷温停止が維持されることを前提とした高経年化技術評価のみを行う場合はその限りでない。</p> |

3. 評価対象と評価手法

3.1 評価対象

3.1.1 耐震安全性評価対象機器

評価対象機器は、「技術評価」における評価対象機器と同じ機器とする。

上記の評価対象機器のうち、以下の機器を耐震安全性評価における代表機器とする。

- ・「技術評価」で行った機器のグループ化における「同一グループ内での代表機器」
- ・「同一グループ内での代表機器」より耐震重要度が上位の機器

なお、評価対象機器に対し、建設後に実施した耐震補強実績について別紙 1 に示す。

3.1.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出


3.1.1 項にて抽出された耐震安全性評価対象機器において、「技術評価」で評価対象機器・部位ごとに想定される経年劣化事象については、以下のとおり分類される。

- (1) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 (○事象)
- (2) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 (日常劣化管理事象) (△事象)
- (3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 (日常劣化管理事象以外) (▲事象)

このうち、耐震安全性評価を実施する機器として、(1) 及び (2) のうち「現在発生しているか、又は将来にわたって起こることが否定できないもの」でかつ「振動応答特性上、又は構造・強度上「軽微もしくは無視」できる事象ではない経年劣化事象」について、耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出し、経年劣化を考慮した耐震安全性評価を実施する。

耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出フローを図 1 に示す。

また、抽出された耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象及び評価対象機種を表 2 に示す。

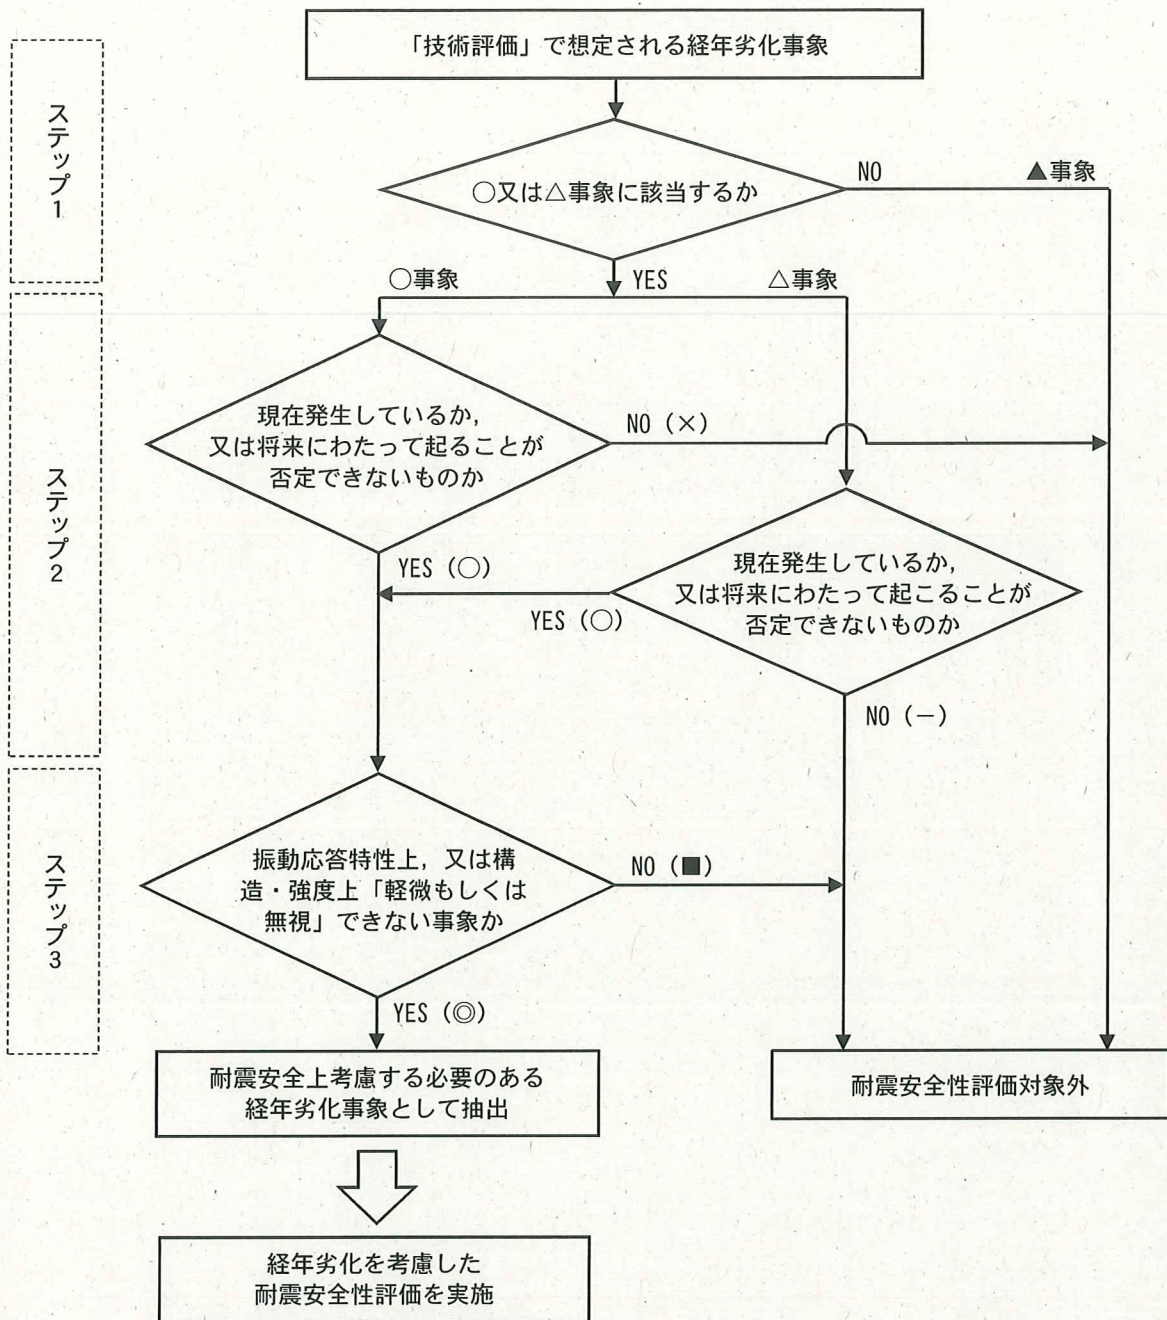

【凡例】

- ：評価対象として抽出
- －：評価対象から除外
- ×：現在発生しておらず、今後も発生の可能性がないもの、又は小さいものとして評価対象から除外
- ：振動応答特性上、又は構造・強度上「軽微もしくは無視」できる事象として評価対象から除外
- ◎：耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出
- 事象：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象
- △事象：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）
- ▲事象：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）

YES/NO（ ）内の記号は耐震評価の分類を示す。

図1 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出フロー

表2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象一覧

| 機器・構造物 ^{※1} | 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | 低サイクル疲労 | 中性子照射脆化 | 中性子照射による靱性低下 | 全面腐食 |
| ポンプ | — | — | — | — |
| 熱交換器 | — | — | — | ◎ ^{※2} |
| ポンプモータ | — | — | — | — |
| 容器 | ◎ ^{※3} | ◎ ^{※3} | — | — |
| 配管 | ◎ | — | — | — ^{※4} |
| 弁 | ◎ | — | — | — |
| 炉内構造物 | ◎ | — | ◎ | — |
| ケーブル | — | — | — | — |
| コンクリート構造物及び鉄骨構造物 | — | — | — | — |
| 計測制御設備 | — | — | — | — |
| 空調設備 | — | — | — | — |
| 機械設備 | — | — | — | — |
| 電源設備 | — | — | — | — |
| 基礎ボルト | — | — | — | ◎ |

※1：「技術評価」の機種分類

(耐震評価において、基礎ボルトは機械設備から独立させて評価した)

※2：胴の全面腐食

※3：原子炉圧力容器

※4：炭素鋼配管の腐食(流れ加速型腐食(FAC))については、構造等からFACは生じにくく、耐震性への影響は軽微であると判断。詳細を別紙2に示す。

【凡例】

◎：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象もしくは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象(日常劣化管理事象)のうち、振動応答特性上、又は構造・強度上「軽微もしくは無視」できない事象

3.2 評価手法

3.2.1 主な適用規格

耐震安全性評価に用いた規格を以下に示す。

- ・日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 2005年版(2007年追補版を含む) JSME S NC1-2005(2007)」(以下、「設計・建設規格」という)
- ・日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格 2008年版 JSME S NA1-2008」(以下、「維持規格」という)
- ・日本電気協会「原子力発電所配管破損防護設計技術指針 JEAG4613-1998」(以下、「JEAG4613-1998」という)
- ・日本電気協会「原子力発電所用機器に対する破壊靱性の確認試験方法 JEAC4206-2007」(以下、「JEAC4206」という)
- ・日本機械学会「発電用原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格 JSME S NH1-2006」(以下、「配管減肉管理規格」という)
- ・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601-補-1984」(以下、「JEAG4601」という)
- ・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(以下、「JEAG4601」という)
- ・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針追補版 JEAG4601-1991」(以下、「JEAG4601」という)
- ・日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601-2008」(以下、「JEAC4601」という)

なお、現行の JEAG4601 以外の値を適用した耐震安全性評価を実施したケースについて、別紙 3 に記載する。

3.2.2 劣化想定期間

冷温停止状態が維持されることを前提とした耐震安全性評価では、運転開始後 40 年時点までの健全性確認を実施する。ただし、現時点(2018年3月31日)から運転開始後 40 年時点までの期間はプラントの冷温停止を想定すること及び至近のプラント停止時点から現時点まではプラントが冷温停止していたことから、劣化の想定期間は劣化事象毎に異なり、以下のとおりである。(表 3 参照)

- (1) 冷温停止状態において発生・進展しない事象(低サイクル疲労, 中性子照射脆化, 中性子照射による靱性低下)

劣化の想定期間は、至近のプラント停止時点(第 13 回定期検査開始日)までとする。

- (2) 冷温停止状態において発生・進展の可能性が想定される事象(全面腐食)

劣化の想定期間は、評価期間と同じ運転開始から 40 年時点までとする。

表 3 冷温停止の維持状態での劣化の想定期間

| 経年劣化事象 | 評価対象機器 | 劣化の想定期間 | 至近のプラント | 現時点 | 運転開始後 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | | ト停止時点 2012. 1. 25 | 2018. 3. 31 | 40年時点 2030. 4. 9 |
| 全面腐食 | 熱交換器 基礎ボルト | 運転開始後 40年まで | ▼ | ▼ | ▼ |
| 低サイクル 疲労 | 炉内構造物 RPV, 配管等 弁 | 至近のプラント 停止時点 (第13回定期 検査開始まで) | ■ | | |
| 中性子照射 脆化 | RPV | 至近のプラント 停止時点 (第13回定期 検査開始まで) | ■ | | |
| 中性子照射 による靱性 低下 | 炉内構造物 | 至近のプラント 停止時点 (第13回定期 検査開始まで) | ■ | | |

3.2.3 耐震安全性評価の評価手法

(1) 低サイクル疲労（容器，配管，弁，炉内構造物）

運転開始後 40 年時点までの過渡回数を考慮した疲労累積係数，基準地震動 S_s を考慮した疲労累積係数の合計値が許容値 1 を下回ることを確認する。

(2) 中性子照射脆化（容器（原子炉圧力容器））

原子炉圧力容器円筒胴（炉心領域）に，運転開始後 40 年時点までの中性子照射脆化と地震を考慮した場合の温度・圧力制限曲線を求め健全性を確認する。

(3) 中性子照射による靱性低下（炉内構造物）

初期亀裂を想定し，地震時の応力拡大係数が，運転開始後 40 年時点の中性子照射量を考慮した破壊靱性値を下回ることを確認する。

(4) 腐食（全面腐食）（熱交換器，基礎ボルト）

運転開始後 40 年時点の腐食減肉を想定して地震時の発生応力を算出し，許容応力を下回ることを確認する。

3.3 評価用地震動

高経年化技術評価における耐震安全性評価では、実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイドの附則（経過措置）に従い、発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成 18 年 9 月 19 日）により策定した基準地震動 S_s 並びに弾性設計用地震動 S_d による評価を実施する。

○発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成 18 年 9 月 19 日）により策定した基準地震動 S_s

耐震安全性評価に用いる基準地震動 S_s は、「敷地毎に震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せずに策定する地震動」を考慮し、敷地の解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動として策定している。

基準地震動 S_s の応答スペクトル図を図 2 に、弾性設計用地震動 S_d の応答スペクトル図を図 3 にそれぞれ示す。また、図 4 に基準地震動 S_s と新潟県中越沖地震観測波の加速度スペクトル比較図を示す。

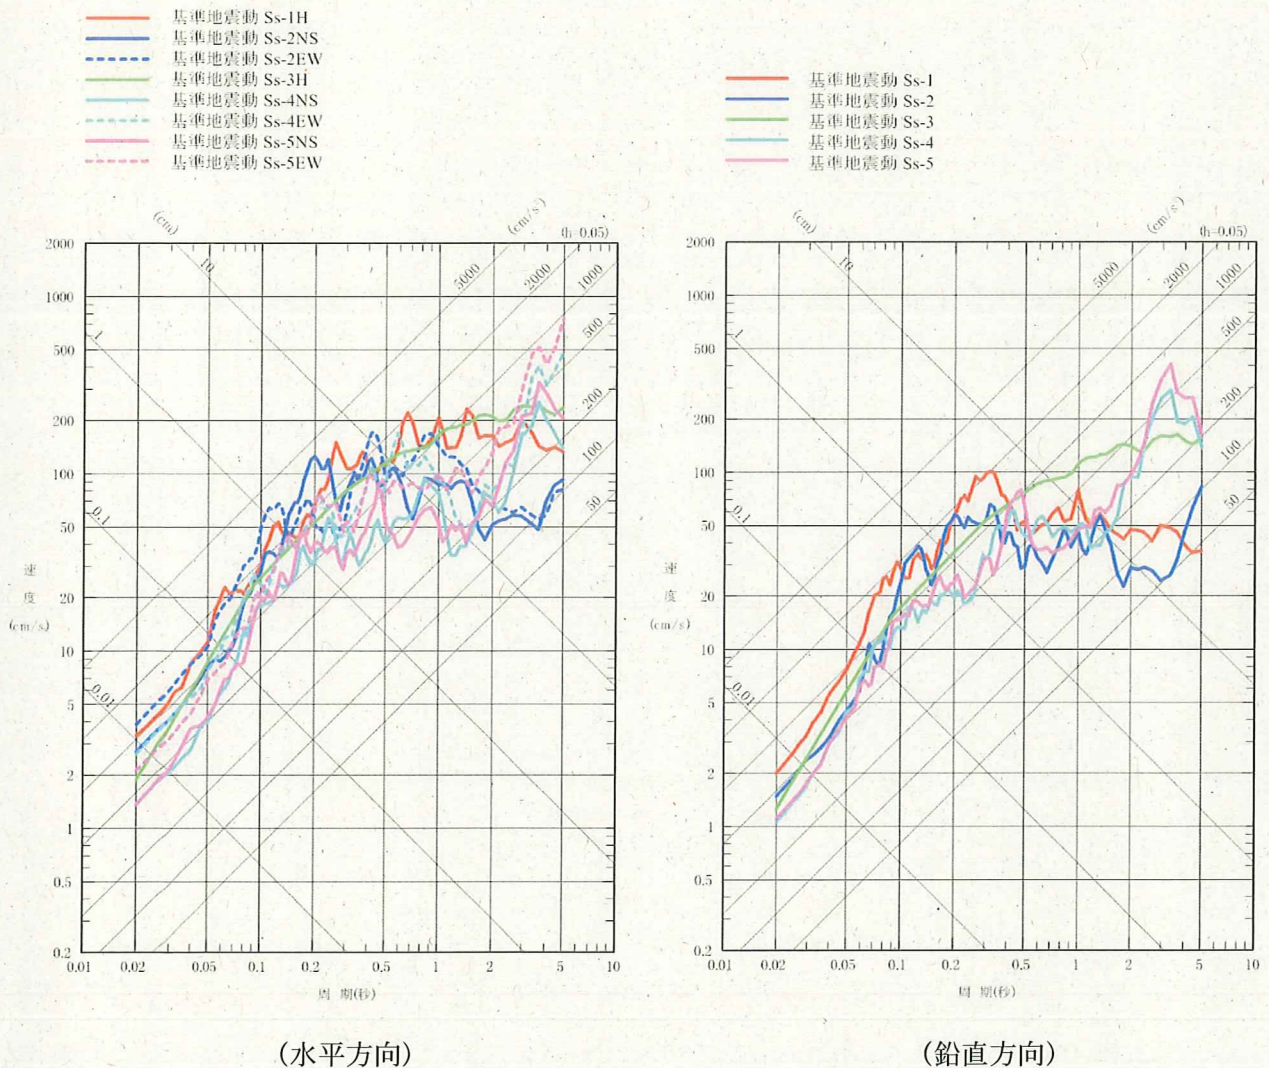


図 2 基準地震動 S_s の応答スペクトル図

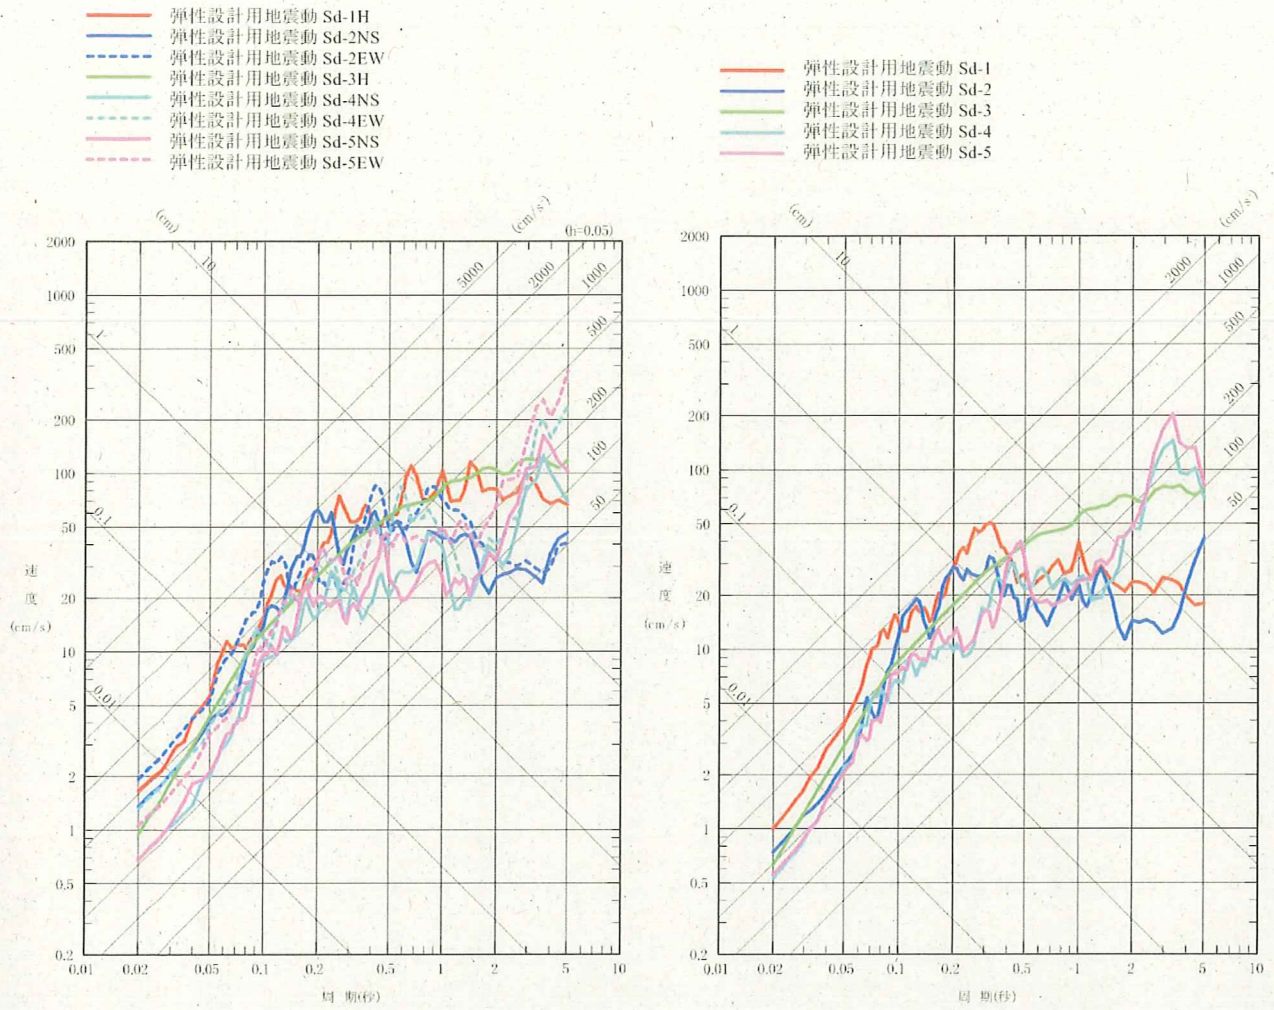


図3 基準地震動 S_d の応答スペクトル図

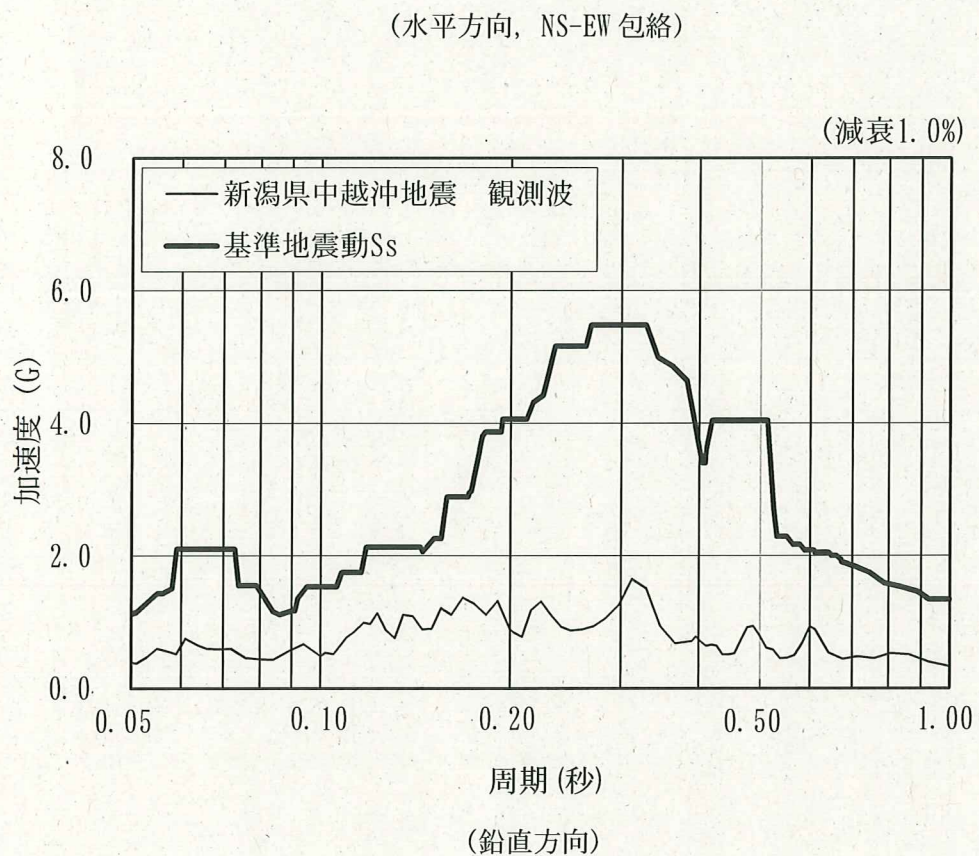
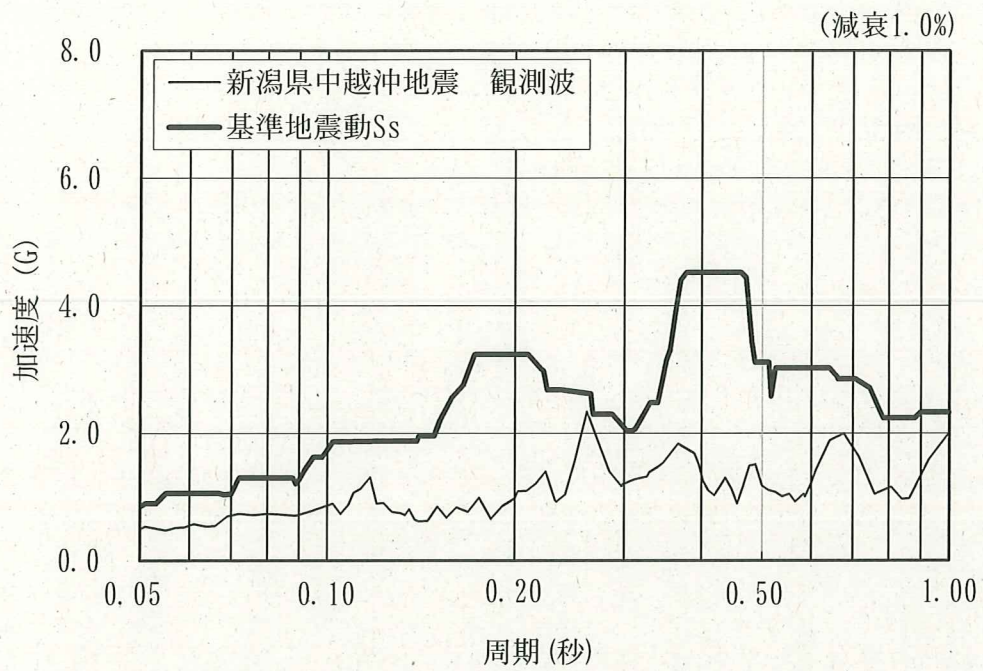


図4 基準地震動 S_s と新潟県中越沖地震観測波の加速度スペクトル比較図
(原子炉基礎版上)

3.4 評価用地震力

耐震安全性評価に用いる評価用地震力は、各機器の耐震重要度に応じて表4のとおり選定する。

表4 耐震重要度に応じた耐震安全性評価に用いる評価用地震力

| 耐震重要度 | 評価用地震力 |
|-------|--|
| Sクラス | 基準地震動 S_s^{*1} により定まる地震力 |
| | 弾性設計用地震動 S_d^{*2} により定まる地震力と Sクラスの機器に適用される静的地震力のいずれか大きい方 |
| Bクラス | Bクラスの機器に適用される地震力 ^{*3} |
| Cクラス | Cクラスの機器に適用される静的地震力 |

*1: 「柏崎刈羽原子力発電所における平成 19 年新潟県中越沖地震時に取得された地震観測データの分析及び基準地震動に係る報告書」(平成 20 年 5 月 22 日(平成 20 年 9 月 22 日補正))

*2: 弾性設計用地震動 S_d は、基準地震動 S_s に係数 0.5 を乗じて設定している。

*3: 支持構造物の振動と共振のおそれのあるものについては、弾性設計用地震動 S_d による地震力の 1/2 についても考慮する。

3.5 代表の選定

耐震安全性評価では 3.1.2 項に示したとおり、「技術評価」における全ての評価対象機器を対象として耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象を抽出し、経年劣化を考慮した耐震安全性評価を実施している。

補足説明資料では、抽出された経年劣化事象毎に代表を選定し（後打ちケミカルアンカ、後打ちメカニカルアンカを除く）、詳細な評価内容について説明する。

表 5 に事象毎の代表機器と選定理由を示す。

表 5 補足説明資料における代表の選定

| 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 | 代表機器 | 選定理由 |
|----------------------|---|---|
| 低サイクル疲労 | 炉心シュラウド | 地震による疲労累積係数が最も高い機器 |
| 中性子照射脆化 | 原子炉圧力容器 | 中性子照射脆化が耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出された唯一の機器 |
| 中性子照射による靱性低下 | 上部格子版 | 最も中性子の照射を受ける機器 |
| 全面腐食 | 1. 熱交換器 残留熱除去系熱交換器 | <ul style="list-style-type: none"> 発生応力と許容応力の比が最大である機器 発生応力が最大である機器 |
| | 2. 基礎ボルト 非常用ディーゼル機関（A, B, H号機）付属設備_軽油タンク | <ul style="list-style-type: none"> 発生応力と許容応力の比が最大である機器 発生応力が最大である機器 |
| | 3. 後打ちケミカルアンカ、メカニカルアンカボルト | （代表を選定せずに、全数一括評価） |

4. 耐震安全性評価

4.1 代表の耐震安全性評価

4.1.1 低サイクル疲労

・炉心シュラウド

炉心シュラウドについて、「技術評価」にて実施した運転実績過渡回数による疲れ累積係数に、基準地震動 Ss による疲れ累積係数を加え、さらに新潟県中越沖地震による影響評価として、同地震による疲れ累積係数を加えて評価を実施した。

評価の結果、表6に示すとおり、疲れ累積係数の全ての合計値は許容値1以下となり、耐震安全性に問題のないことを確認した。

低サイクル疲労の詳細な評価内容を別紙4に示す。

表6 炉心シュラウドの疲れ解析結果

| 評価対象 | 耐震重要度 | 運転実績回数に基づく疲れ累積係数 (環境を考慮) | 地震動による疲れ累積係数 (Ss地震動) | 地震動による疲れ累積係数 (NCO地震動 ^{*1}) | 合計 ^{*2} (許容値1以下) |
|---------|-------|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 炉心シュラウド | S | 0.008 | 0.007 | 0.001 | 0.016 |

*1 新潟県中越沖地震の観測記録による地震動

*2 日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005年版 (2007年追補版を含む))」により算出

4.1.2 中性子照射脆化

・原子炉压力容器

原子炉压力容器胴（炉心領域）について、中性子照射脆化と基準地震動 S_B を考慮した場合の温度・圧力制限曲線を求め健全性を評価した。

現在は冷温停止状態ではあるが、保守的に炉心臨界時の原子炉压力容器の温度・圧力制限曲線（平成30年3月31日時点）を図5に示す。

評価の結果、周方向欠陥に地震が作用した場合が最も厳しくなるものの、原子炉压力容器の運転は図5に示した飽和圧力-温度曲線に従うことから、中性子照射脆化に対する耐震性を考慮した運転・冷温停止状態での制限に対し、十分な安全性が確保されていると判断する。

なお、冷温停止状態においても原子炉冷却材温度は管理されており、図5に示した温度・圧力制限曲線を満足していることを確認している。

中性子照射脆化の詳細な評価内容を別紙5に示す。

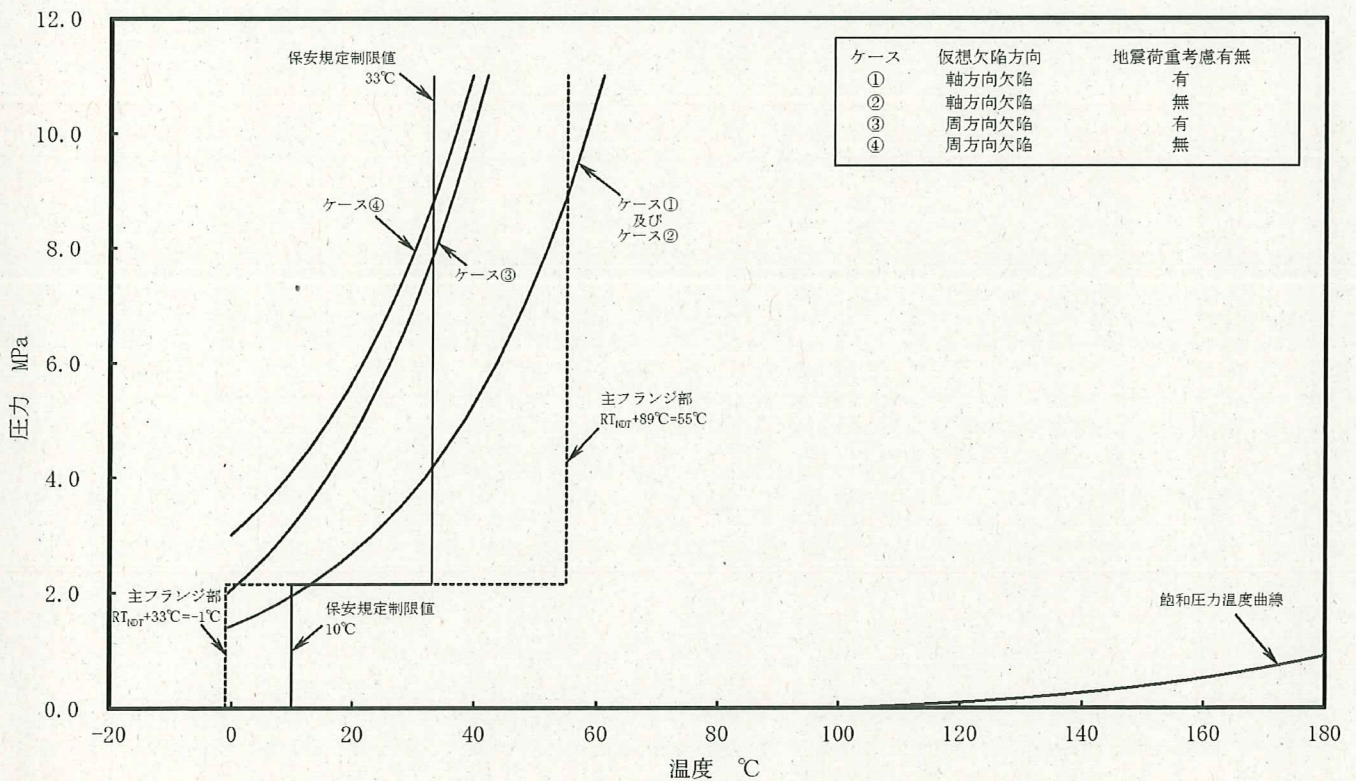


図5 原子炉压力容器の圧力-温度制限図（平成30年3月31日時点）
（炉心領域円筒胴，炉心臨界時）

4.1.3 中性子照射による靱性低下

・上部格子版

上部格子版について、中性子照射による靱性低下の発生を想定し、グリッドプレート切り欠き部に亀裂が発生したと仮定して、基準地震動 S_s に対する評価を実施した。

評価の結果、表7に示すとおり、想定欠陥の応力拡大係数は中性子照射材料の破壊靱性値の下限値を下回り、不安定破壊は生じず、耐震安全性に問題のないことを確認した。

中性子照射による靱性低下の詳細な評価内容を別紙6に示す。

表7 上部格子版の靱性低下評価結果

| 評価対象 | 耐震 重要度 | 想定欠陥 応力拡大係数 ($\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$) | 破壊靱性値* ($\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$) |
|-------|-----------|---|---|
| 上部格子版 | S | 7.2 | 43.2 |

*：発電設備技術検査協会「プラントの長寿命化技術開発に関する調査報告書」における照射ステンレス鋼の破壊靱性値の下限値 (BWR)

4.1.4 全面腐食

・残留熱除去系熱交換器胴の腐食

熱交換器胴について、熱交換器胴に40年間分の腐食量0.8mmを想定し、各荷重の組み合わせと地震による評価を実施した。

評価の結果、発生応力は許容応力を下回り、耐震安全性に問題のないことを確認した。評価結果を表8に、詳細な算出過程を別紙7に示す。

表8 残留熱除去系熱交換器胴の腐食に対する耐震安全性評価結果

| 評価対象 | 耐震重要度 | 評価地震力 | 許容応力状態 | 応力種別 | 発生応力 (MPa) | 許容 [*] 応力 (MPa) |
|------------|-------|-------|------------------|---------|------------|--------------------------|
| 残留熱除去系熱交換器 | S | Sd | Ⅲ _A S | 一次一般膜応力 | 96 | 228 |
| | | | | 一次応力 | 104 | 342 |
| | | | | 一次+二次応力 | 169 | 456 |
| | | Ss | Ⅳ _A S | 一次一般膜応力 | 96 | 253 |
| | | | | 一次応力 | 114 | 379 |
| | | | | 一次+二次応力 | 381 | 456 |

*：設計・建設規格付録材料図表Part5表8、9より求まる値

・機器付基礎ボルトの腐食（軽油タンク）

非常用ディーゼル機関（A、B、H号機）軽油タンクの基礎ボルトに対し、40年時点で0.3mmの腐食を想定し、基準地震動Ssにより基礎ボルトに発生する応力を算出した。

評価の結果、発生応力は許容応力を下回り、耐震安全性に問題がないことを確認した。評価結果を表9に、詳細な算出過程を別紙7に示す。

表9 機器付基礎ボルトの腐食に対する耐震安全性評価結果

| 機器名 | 荷重種別 | 発生応力 (MPa) | 許容 [*] 応力 (MPa) |
|-----------------------|-------|------------|--------------------------|
| 非常用ディーゼル機関（A、B号機）付属設備 | | | |
| 軽油タンク | 引張荷重 | 201 | 230 |
| | せん断荷重 | 72 | 190 |
| HPCSディーゼル機関付属設備 | | | |
| 軽油タンク | 引張荷重 | 201 | 230 |
| | せん断荷重 | 72 | 190 |

*：設計・建設規格付録材料図表Part5表8、表9より求まる値

・後打ちアンカ及び後打ちケミカルアンカ

後打ちアンカ及び後打ちケミカルアンカについて、40年時点で0.3mmの腐食を想定し、基準地震動 S_s を考慮した設計許容荷重が負荷されたときのボルトの発生応力と許容応力との関係性を評価した。ボルトの発生応力はいずれも許容応力を下回っていることが確認できた。

評価の結果、ボルトの発生応力はいずれも許容応力を下回っており、後打ちメカニカルアンカ及び後打ちケミカルアンカについては機種に係わらず耐震安全性に問題がないことを確認した。

評価結果を表10に、詳細な算出過程を別紙7に示す。

表10 (1/2) 後打ちメカニカルアンカの腐食に対する耐震安全性評価

| 評価項目 | | ボルト径 | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| | | M10 | M12 | M16 | |
| 応力比 (発生応力/許容応力*) | 荷重種別 | 引張 | 0.28 | 0.27 | 0.17 |
| | | せん断 | 0.79 | 0.82 | 0.73 |

*：設計・建設規格付録材料図表Part5 表8, 表9より求まる値

表10 (2/2) 後打ちケミカルアンカの腐食に対する耐震安全性評価

| 評価項目 | | ボルト径 | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | |
| 応力比 (発生応力/許容応力*) | 荷重種別 | 引張 | 0.42 | 0.57 | 0.53 | 0.59 | 0.67 |
| | | せん断 | 0.59 | 0.67 | 0.62 | 0.68 | 0.79 |

*：設計・建設規格付録材料図表 Part5 表 8, 表 9 より求まる値

4.1.5 その他の耐震安全性評価

- ・原子炉再循環系配管の粒界型応力腐食割れを■事象とする評価の具体的内容を別紙8に示す。

4.2 動的機能維持に係る耐震安全性評価

冷温停止維持状態に必要な動的機能と対象機器は「原子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG4601)」を参考に抽出しており、表 11 に動的機能維持評価の主な対象機器と評価理由を示す。また、動的機能維持評価の記載方針を別紙 9 に示す。

動的機能維持が必要な機器に想定される、「現在発生しているか、または将来にわたって起こることが否定できない」とされる経年劣化事象について、その評価結果が以下のいずれかであることを確認し、地震時の動的機能が維持されることを確認している。

- ① 現在発生しているか、または将来にわたって起こることが否定できない事象であるが、機器の振動応答特性または構造強度への影響が軽微もしくは無視できること。
- ② 運転開始後 40 年時点の経年劣化を考慮した耐震安全性評価を実施し、地震時または地震後の動的機能に影響を与えないこと。

表 11 JEAG4601 に基づく動的機能維持評価の主な対象機器と評価理由

| 動的機能維持評価の主な対象機器 | 評価理由 |
|---|--------------------------------------|
| 給水系弁 原子炉冷却材浄化系弁 | 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁について、その健全性を維持するため |
| 高压炉心スプレイ系弁 高压炉心スプレイ系ポンプ 低压炉心スプレイ系弁 低压炉心スプレイ系ポンプ 残留熱除去系弁 残留熱除去系ポンプ 原子炉補機冷却水系弁 原子炉補機冷却水系ポンプ 非常用ディーゼル機関 (A, B 号機) HPCS ディーゼル機関 非常用ディーゼル機関 (A, B 号機) 付属設備 HPCS ディーゼル機関付属設備 | 炉心から崩壊熱を除去するため |
| 残留熱除去系弁 残留熱除去系ポンプ 可燃性ガス濃度制御系設備 非常用ガス処理系設備 原子炉補機冷却水系弁 原子炉補機冷却水系ポンプ 非常用ディーゼル機関 (A, B 号機) HPCS ディーゼル機関 非常用ディーゼル機関 (A, B 号機) 付属設備 HPCS ディーゼル機関付属設備 | 放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部拡散を抑制するため |
| 残留熱除去系弁 残留熱除去系ポンプ | 使用済み燃料プール水を補給するため |

4.3 現状保全

耐震安全性評価対象機器の現状保全については、「技術評価」に記載のとおりである。

4.4 総合評価

「技術評価」の評価対象機器の耐震安全性評価については、経年劣化事象を考慮した場合においても、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」及び「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」の要求事項を満足し、耐震安全性に問題のないことを確認した。

また、耐震安全性評価対象機器の現状保全については、耐震安全性上考慮する必要のある経年劣化を考慮した耐震評価を行い、耐震安全性に問題がないことを確認しており、各設備の現状保全は適切であることから、現状保全に追加すべき新たな保全策は抽出されなかった。

5. まとめ

5.1 審査ガイド適合性

「2. 基本方針」で示した要求事項について耐震安全性評価を行った結果、すべての要求を満足しており、審査ガイドに適合していることを確認した。耐震安全性評価についての要求事項との対比及び評価結果の分類を表 12 及び表 13 に示す。

表 12 (1/2) 耐震安全性評価についての要求事項との対比

| ガイド | 要求事項 | 耐震安全性評価結果 |
|---------------------------|---|---|
| 実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド | 3. 高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点 (1) 高経年化技術評価の審査 ⑥ 動的機器（部位）の抽出 動的機器（部位）を評価対象外としている場合、発電用原子炉設置者の保守管理活動において、材料等の経年劣化の影響から生じる性能低下の状況が的確に把握され、高経年化技術評価の開始時期以降もこれらが適切に行われることを保証しているかを、保守管理要領等の文書及び保守管理実績等により審査する。 | 3.1.1, 3.1.2 に示すとおり、耐震安全性評価を実施する機器として、動的機器（部位）を含めて評価対象としている。 |
| | ⑩-1 耐震安全性評価の対象となる経年劣化事象の抽出 経年劣化の進展評価結果に基づき、耐震安全性評価の対象となる経年劣化事象を抽出していることを審査する。 | 3.1.1, 3.1.2 に示すとおり、耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出フローにより、耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象を抽出している。 |
| | ⑩-1 耐震安全上着目すべき経年劣化事象の抽出 耐震安全上着目すべき経年劣化事象を抽出していることを審査する。 | |
| | ⑫-1 耐震安全性の評価 実施ガイド 3.1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、経年劣化事象の発生又は進展に伴う機器・構造物の耐震安全性を評価しているかを審査する。 | 3.2.2, 4.1.1~4.1.4 に示すとおり、運転開始後 40 年時点までの経年劣化を考慮した状態における耐震安全性評価を実施している。 |
| | ⑫-1 耐震安全上の現状保全の評価 耐震安全性に対する現状の保全策の妥当性を評価しているかを審査する。 | 4.4 に示すとおり、耐震安全性評価を実施し、審査ガイドへの適合を確認していることから、耐震安全性に対する現状の保全策は妥当であると評価している。 |
| | ⑫-1 耐震安全上の追加保全策の策定 想定した経年劣化事象に対し、耐震安全性が確保されない場合に、現状保全に追加する必要がある新たな保全策を適切に策定しているかを審査する。 | 4.1~4.4 に示すとおり、耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象については、経年劣化を実施した機器・構造物の耐震安全性評価を行い、ガイドを満足して耐震安全上問題のないことを確認している。また、現状の保全策についても妥当であることを確認しており、追加保全策はないと評価している。 |
| | ⑭ 大規模地震等による機器・構造物への直接の影響の考慮 現に発生した大規模地震等について、これによる機器・構造物への影響を踏まえた高経年化技術評価を行っているかを審査する。 | 4.1.1 に示すとおり、現に発生した大規模地震等による影響が蓄積され、影響があると考えられる低サイクル疲労事象において、地震時の疲労累積係数の大きい機器・部位に対し耐震安全性評価を実施し、許容値を下回ることを確認した。 |
| | (2) 長期保守管理方針の審査 ① 長期保守管理方針の策定 すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定されているかを審査する。 | 4.4 に示すとおり、追加保全策は抽出されていないため、長期保守管理方針は高経年化対策の視点から充実すべき保守管理の項目はないと評価している。 |

表 12 (2/2) 耐震安全性評価についての要求事項との対比

| ガイド | 要求事項 | 耐震安全性評価結果 |
|----------------------------------|--|---|
| | <p>3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し</p> <p>⑥ 耐震安全上考慮する必要がある経年劣化事象については、経年劣化を加味した機器・構造物の耐震安全性評価を行い、必要に応じ追加保全策を抽出すること。</p> | <p>4.1~4.4 に示すとおり、耐震安全上考慮する必要がある経年劣化事象については、経年劣化を加味した機器・構造物の耐震安全性評価を行い、耐震安全上問題のないことを確認している。また、現状保全策についても妥当であることを確認しており、追加保全策はないと評価している。</p> |
| <p>実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド</p> | <p>実用炉規則第 82 条第 1 項から第 3 項までの規定による高経年化技術評価に係る耐震安全性評価は、規制基準(当該評価を行う時点後の直近の運転開始以後 30 年、40 年又は 50 年を経過する日において適用されているものに限る。)の要求を満たすことが確認された確定した基準地震動及び弾性設計用地震動を用いた評価を行うこと。当該高経年化技術評価後に、当該評価に用いた基準地震動及び弾性設計用地震動が見直された場合には、高経年化技術評価を速やかに見直すこと。</p> <p>⑥を行うに当たっては、PLM 基準 2008 版の 6.3.4 耐震安全性評価を用いることができる。</p> | <p>3.4 に示すとおり、発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針(平成 18 年 9 月 19 日)により策定した基準地震動 Ss 並びに弾性設計用地震動 Sd による評価を実施している。</p> |
| | <p>3.2 長期保守管理方針の策定及び変更</p> <p>長期保守管理方針の策定及び変更にあたっては、以下の要求事項を満たすこと。</p> <p>① 高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策(発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されることを前提として抽出されたものの全て。)について、発電用原子炉ごとに、保守管理の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定した長期保守管理方針を策定すること。</p> <p>なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持されることを前提とした評価から抽出されたもの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期保守管理方針を策定すること。</p> <p>ただし、冷温停止が維持されることを前提とした高経年化技術評価のみを行う場合はその限りではない。</p> | <p>4.4 に示すとおり、追加保全策は抽出されていないため、長期保守管理方針は高経年化対策の視点から充実すべき保守管理の項目はないと評価している。</p> |

表 13 耐震安全性評価についての要求事項と評価結果の分類

| 機器・ 構造物 | 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 | | | | 動的機能 維持評価 |
|--------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------|--------------|
| | 低サイクル 疲労 | 中性子 照射脆化 | 中性子照射 による 靱性低下 | 全面腐食 | |
| ポンプ | — | — | — | — | C1 |
| 熱交換器 | — | — | — | A1 | — |
| ポンプモータ | — | — | — | — | C1 |
| 容器 | A2 | B2 | — | — | — |
| 配管 | A2 | — | — | — | — |
| 弁 | A2 | — | — | — | C1, C2 |
| 炉内構造物 | A2 | — | B1 | — | — |
| ケーブル | — | — | — | — | — |
| コンクリート 構造物及び鉄 骨構造物 | — | — | — | — | — |
| 計測制御 設備 | — | — | — | — | — |
| 空調設備 | — | — | — | — | C1 |
| 機械設備 | — | — | — | — | C1, C2 |
| 電源設備 | — | — | — | — | C1 |
| 基礎ボルト | — | — | — | A1 | — |

凡例

- 経年劣化事象を考慮した機器・構造物について地震時に発生する応力及び疲れ累積係数を評価した結果、耐震設計上の許容限界を下回ることを。

[分類]

- A1：応力評価により耐震設計上の許容限界を下回る評価を行った事象
- A2：疲れ累積係数評価により耐震設計上の許容限界を下回る評価を行った事象

- 経年劣化事象を考慮した機器・構造物について、線形破壊力学評価法に基づき地震時に発生する応力及び応力拡大係数を評価した結果、想定亀裂（欠陥）に対する破壊力学評価上の許容限界を満足すること。

[分類]

- B1：応力拡大係数評価により破壊力学評価上の許容限界を下回る評価を行った事象
- B2：破壊力学評価上の許容限界から制限温度を求め、機器の使用温度が制限温度を満足する評価を行った事象

- 経年劣化事象を考慮した、地震時に動的機能が要求される機器・構造物の地震時の応答加速度を評価した結果、機能確認済加速度以下であること。

[分類]

- C1：動的機能維持に必要となる部位での経年劣化事象が、機器の振動応答特性上または構造強度への影響が「軽微もしくは無視」できる事象であることを確認し、経年劣化事象を考慮しても、機器における地震時の応答加速度は、各機器の機能確認済加速度を上回るものではないと考えられ、地震時の動的機能についても維持されると判断した機器
- C2：動的機能維持に必要となる部位での経年劣化事象が機器の振動応答特性に影響を及ぼす可能性があるが、耐震安全性評価の実施により、振動応答特性に影響を与える経年劣化事象ではないことを確認している機器

5.2 保守管理に関する方針として策定する事項

耐震安全上考慮する必要のある経年劣化を考慮した耐震評価を行い、耐震安全性に問題ないことを確認しており、各設備の現状保全は適切であることから、現状保全に追加する必要のある新たな保全策はないと評価している。

別紙

別紙 1 建設後に実施した耐震補強の実績について

別紙 2 炭素鋼配管の腐食（流れ加速型腐食）について耐震性への影響を軽微とした理由

別紙 3 耐震安全性評価において現行の JEAG4601 以外を適用したケースについて

別紙 4 低サイクル疲労割れに対する耐震安全性評価結果について

別紙 5 原子炉圧力容器の中性子照射脆化に対する耐震安全性評価結果について

別紙 6 炉内構造物の中性子照射による靱性低下に対する耐震安全性評価結果について

別紙 7 全面腐食に対する耐震安全性評価結果について

別紙 8 原子炉再循環系配管の粒界型応力腐食割れを■事象とする評価の具体的内容について

別紙 9 動的機能維持評価の記載方針について

別紙 1 建設後に実施した耐震補強の実績について

耐震設計審査指針の改正後の耐震バックチェックに関連して実施した耐震補強（以下、「耐震 BC による耐震補強」という）について表 1-1 に示す。

なお、耐震 BC による耐震補強の他に、耐震補強を目的として実施した工事の実績はない。

表 1-1 過去の耐震補強概要

| 種別 | 内容 | 評価への影響有無 ^{*1} |
|--------------------|--|------------------------|
| 配管類 | サポート追設・撤去、サポート取替（容量変更）、架構補強、ラグ改造、拘束方向変更（25 系統、約 1690 箇所） | ○ |
| 電路類 | ケーブルトレイのサポート改造（約 930 箇所） | × |
| | 電線管のサポート改造（約 20 箇所） | × |
| 機器類 | 原子炉補機冷却水系熱交換器の支持脚の補強 | × |
| | 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系熱交換器の支持脚の補強 | × |
| | 原子炉格納容器のスタビライザの補強 | × |
| | 原子炉建屋天井クレーンのガーダ脱線防止ラグ、トロリストッパの構造変更 | × |
| | 燃料取替機のトロリ等の補強、走行用転倒防止金具の構造変更 等 | × |
| 建物・構築物、 屋外土木構造物 | 原子炉建屋の屋根トラスの補強 | × |
| | 排気筒の鉄塔の補強、基礎の打ち増し、地盤改良 | × |
| | 非常用ガス処理系配管ダクトの地盤改良 | × |

*1：耐震安全性評価書に記載される評価結果に影響を及ぼす工事を○、評価結果に影響を及ぼさない工事を×とする

表 1-1 で評価への影響有とした配管類の耐震補強工事のうち、耐震安全性評価を実施する範囲においてサポート追設等を実施した箇所の内訳を表 1-2 に示す。

また、耐震補強実施箇所を図 1-1～6 及び表 1-3～8 に示す。



表 1-2 配管類耐震補強の実績箇所数

| 系統 | 耐震 BC による耐震補強の実績箇所数 |
|------------|---------------------|
| 給水系 | 3 ^{*1} |
| 原子炉冷却材再循環系 | 11 ^{*1} |
| 残留熱除去系 | 1 ^{*2} |
| 非常用ガス処理系 | 6 ^{*3} |

*1：低サイクル疲労が想定される評価対象配管のサポート追設等の実施箇所数を示す

*2：原子炉冷却材再循環系の解析モデルに含まれる範囲におけるサポート追設等の実施箇所数を示す

*3：腐食（全面腐食）が想定される評価対象配管サポートのサポート追設等の実施箇所数を示す。

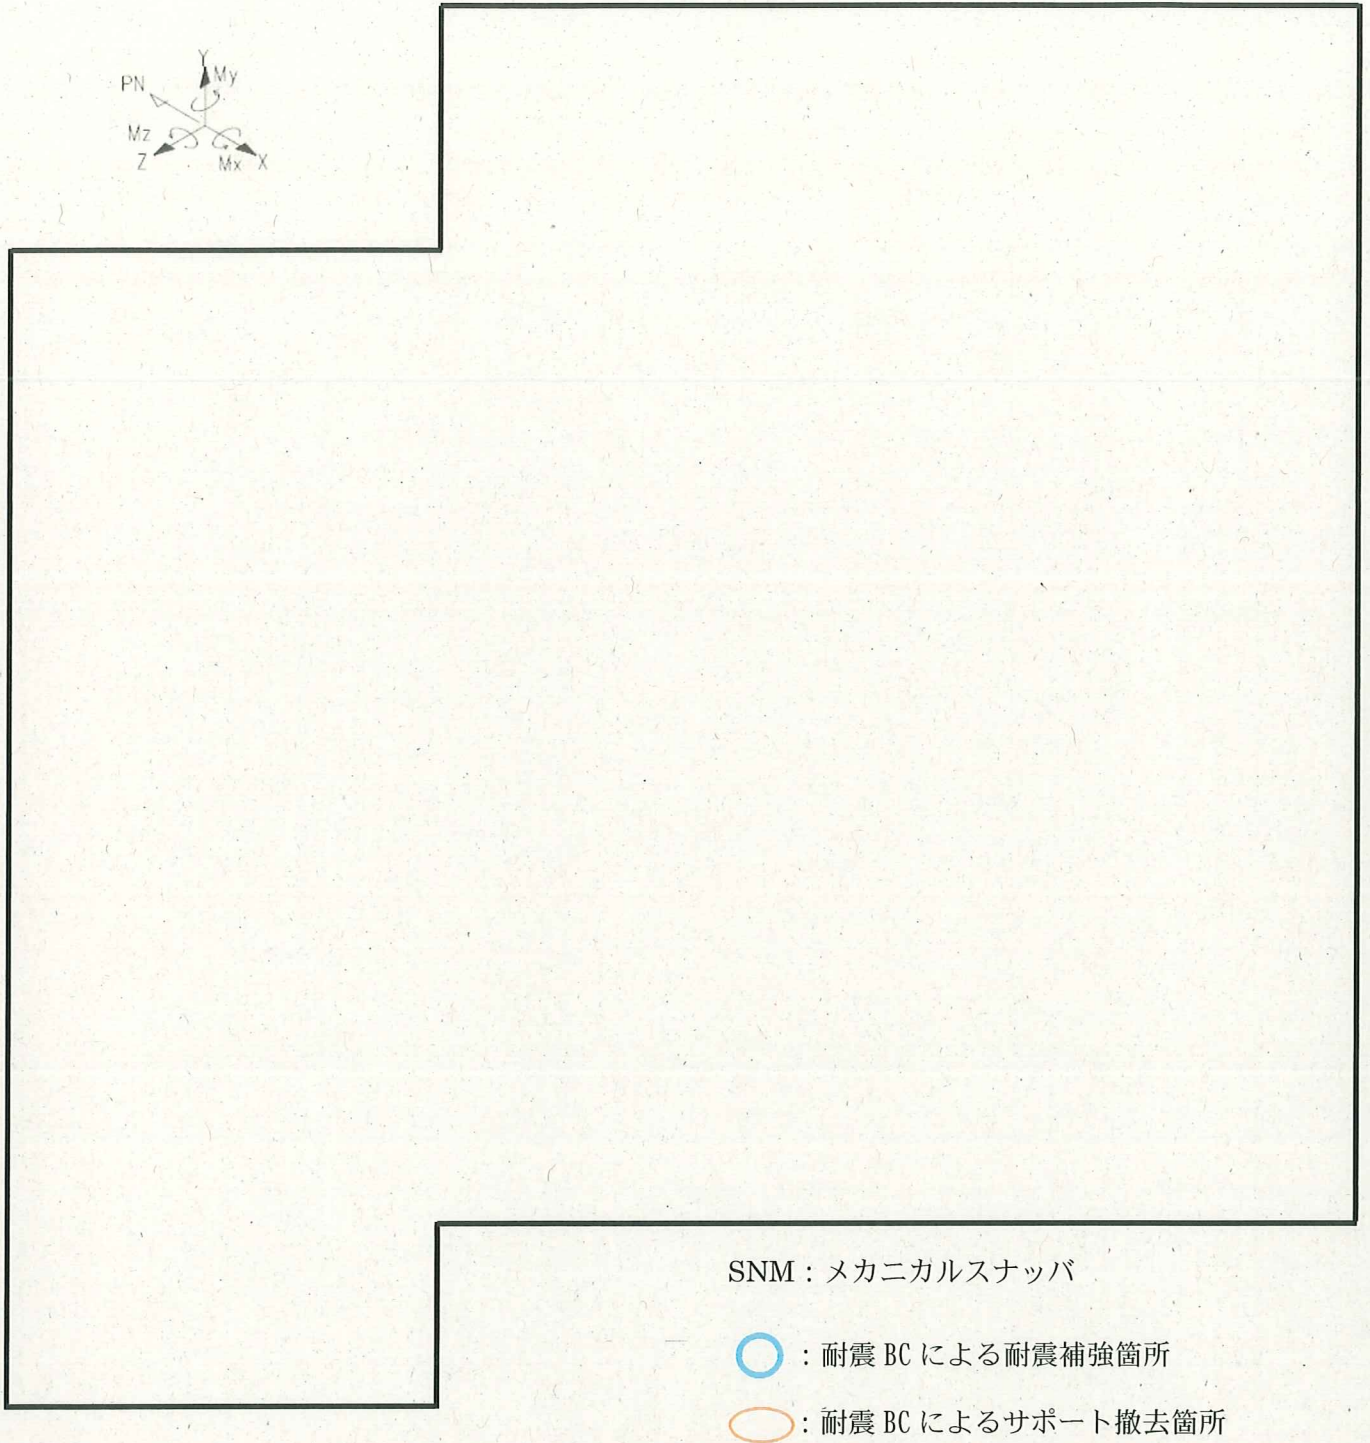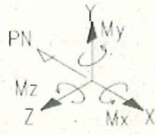

SNM : メカニカルスナッパ


○ : 耐震 BC による耐震補強箇所

○ : 耐震 BC によるサポート撤去箇所

図 1-1 耐震 BC による耐震補強実施箇所【給水系】

表 1-3 耐震 BC による耐震補強内容【給水系】

| サポート番号 | 補強内容 |
|--------------|-----------------|
| SNM-FDW-2-2 | 撤去 |
| SNM-FDW-3T-1 | サポート追設 (250 kN) |
| SNM-FDW-3T-2 | サポート追設 (250 kN) |





SNM : メカニカルスナップ

○ : 耐震 BC による耐震補強箇所

図 1-2 耐震 BC による耐震補強実施箇所【原子炉冷却材再循環系】

表 1-4 耐震 BC による耐震補強内容【原子炉冷却材再循環系】

| サポート番号 | 補強内容 |
|-------------|-------------------------------|
| SNM-PLR-3T | サポート追設 (400 kN) |
| SNM-PLR-7 | サポート容量変更 (156.90 kN → 250 kN) |
| SNM-PLR-8 | サポート容量変更 (392.24 kN → 600 kN) |
| SNM-PLR-9 | サポート容量変更 (245.15 kN → 400 kN) |
| SNM-PLR-10 | サポート補強 (ラグ改造) |
| SNM-PLR-15 | サポート容量変更 (245.15 kN → 400 kN) |
| SNM-PLR-16 | サポート容量変更 (156.90 kN → 250 kN) |
| SNM-PLR-17 | サポート容量変更 (245.15 kN → 400 kN) |
| SNM-PLR-18T | サポート追設 (400 kN) |
| SNM-PLR-20T | サポート追設 (400 kN) |
| SNM-PLR-21T | サポート追設 (400 kN) |

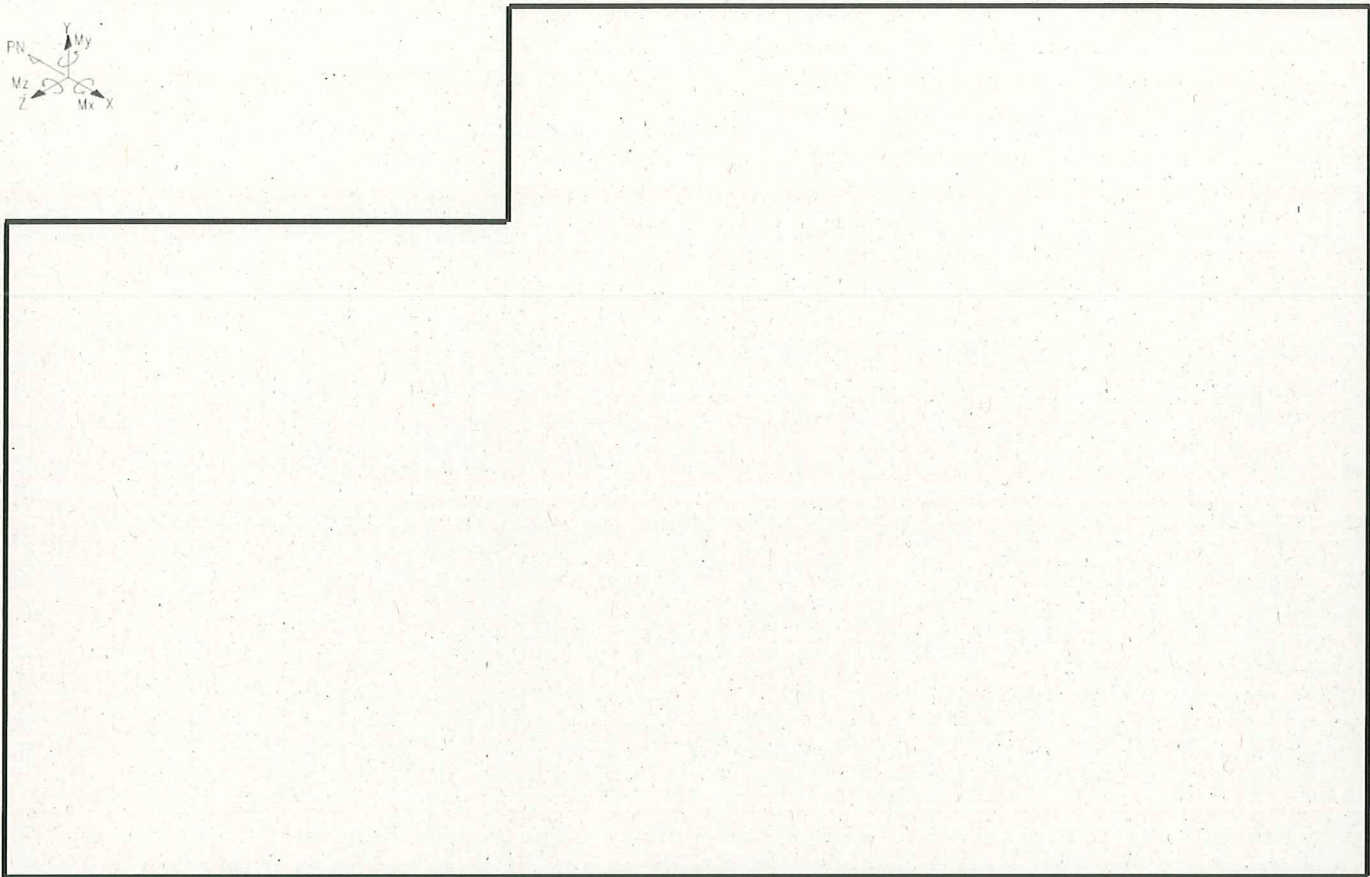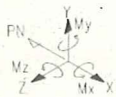

SNM : メカニカルスナップ

○ : 耐震 BC による耐震補強箇所

図 1-3 耐震 BC による耐震補強実施箇所【残留熱除去系】

表 1-5 耐震 BC による耐震補強内容【残留熱除去系】

| サポート番号 | 補強内容 |
|-----------|------------------------------|
| SNM-RHR-5 | サポート容量変更 (29.41 kN → 160 kN) |



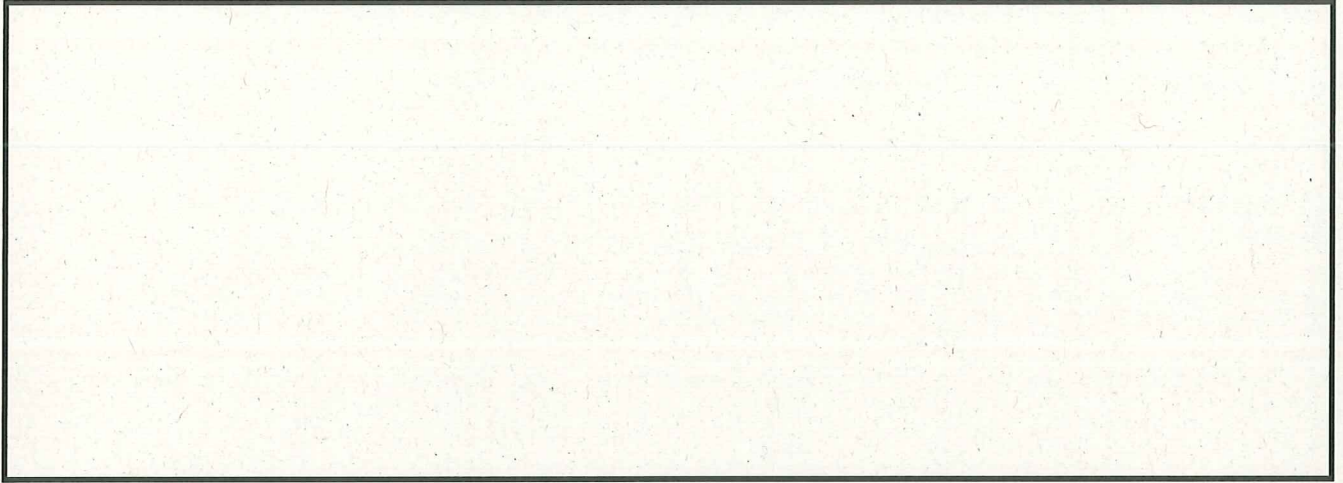


図 1-4 耐震 BC による耐震補強実施箇所【残留熱除去系】

表 1-6 耐震 BC による耐震補強内容【残留熱除去系】

| サポート番号 | 補強内容 |
|--------|------|
| - | - |

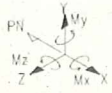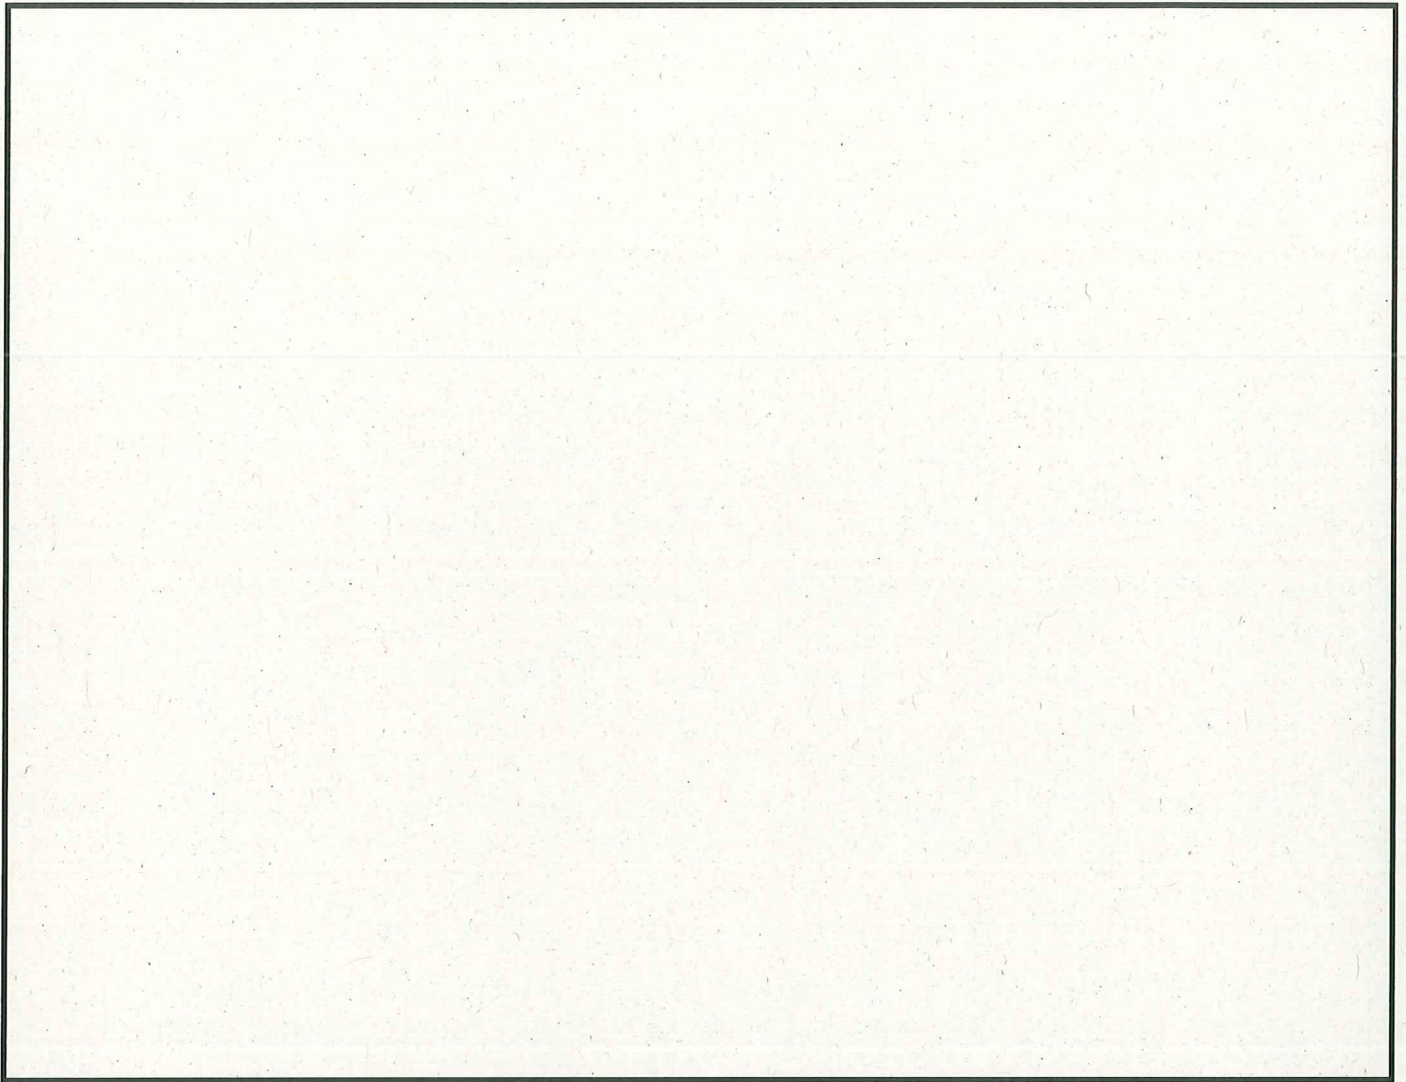


RE : レストレイント

○ : 耐震 BC によるサポート撤去箇所

図 1-5 耐震 BC による耐震補強実施箇所【非常用ガス処理系】

表 1-7 耐震 BC による耐震補強内容【非常用ガス処理系】

| サポート番号 | 補強内容 |
|--------------|------|
| RE-SGTS-1406 | 撤去 |

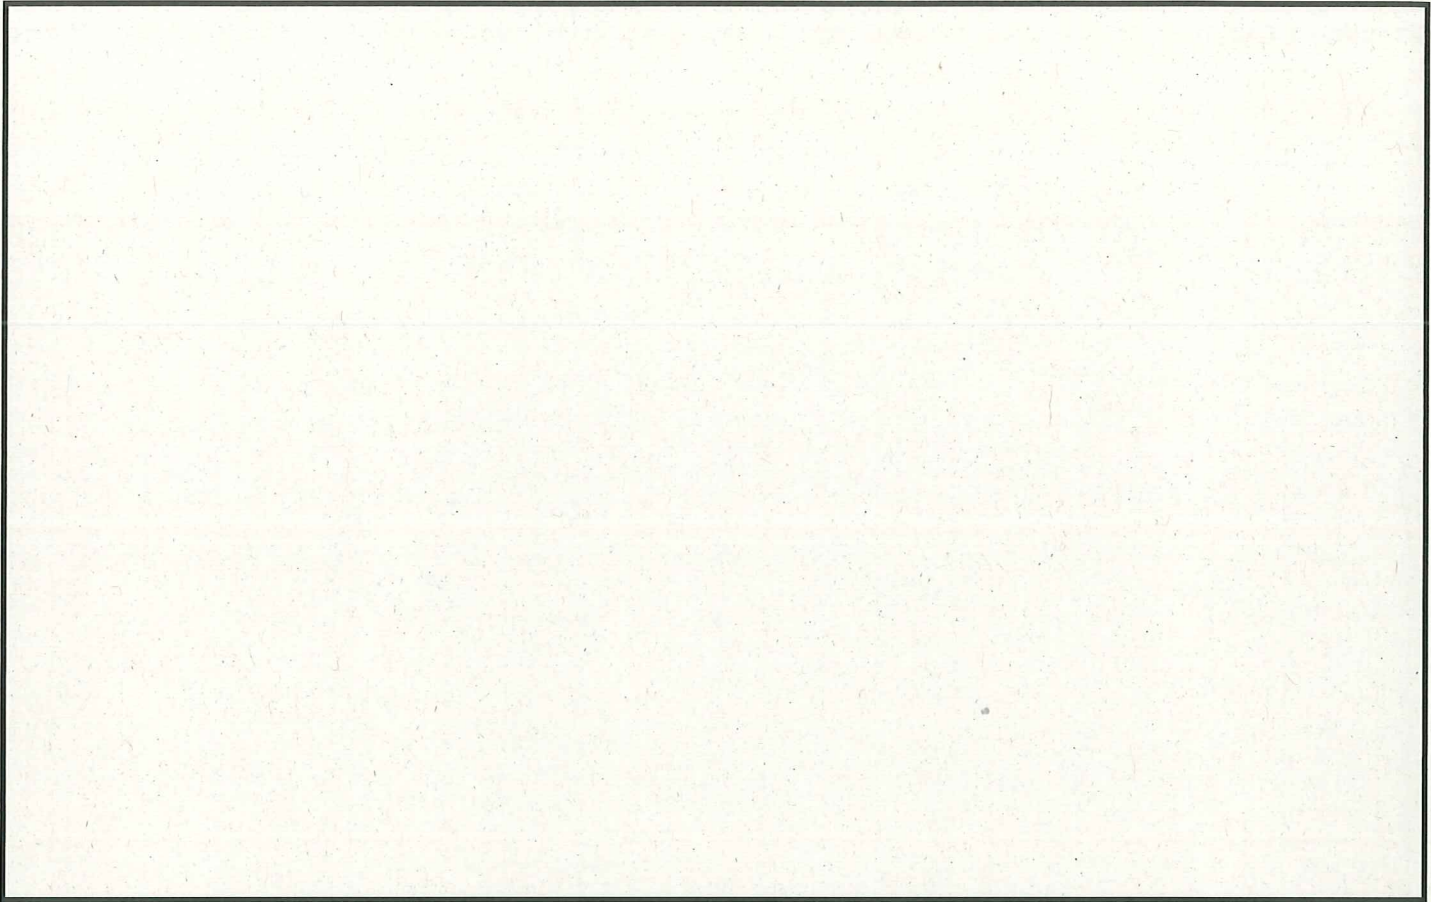

SNM：メカニカルスナッパ

SB：スナッパ

SH：スプリングハンガ

○：耐震 BC による耐震補強箇所

○：耐震 BC による型式変更箇所

図 1-6 耐震 BC による耐震補強実施箇所【非常用ガス処理系】

表 1-8 耐震 BC による耐震補強内容【非常用ガス処理系】

| サポート番号 | 補強内容 |
|---------------|-------------------------|
| SB-SGTS-1403T | サポート追設 |
| SB-SGTS-1404T | サポート追設 |
| SB-SGTS-1405T | サポート追設 (160 kN) |
| SB-SGTS-1406T | サポート追設 |
| SH-SGTS-1407T | 型式変更 (レストレイント→スプリングハンガ) |

以上

別紙 2

別紙 2 炭素鋼配管の腐食（流れ加速型腐食）について耐震性への影響を軽微とした理由

炭素鋼配管の腐食（流れ加速型腐食（FAC））については、高経年化技術評価において高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）として抽出されているが、以下の理由により、機器の振動応答特性または構造強度への影響が「軽微もしくは無視」できるものと判断した。

1. 炭素鋼配管の腐食（流れ加速型腐食（FAC））に対する耐震安全性評価

(1) 評価対象ラインの抽出について

炭素鋼配管の腐食（流れ加速型腐食（FAC））に対する耐震安全性評価は、「発電用原子力設備規格 配管減肉管理に関する技術規格（JSME S NH1-2006）」において、流れ加速型腐食（FAC）発生の可能性が小さいとされているFAC-1管理範囲以外の箇所を含むラインを評価対象ラインとして選定した。評価対象ラインを表2-1に示す。

なお、過去に今回と同様の評価対象ラインである炭素鋼配管（給水系）のFAC-1に分類される原子炉格納容器内の範囲において、流れ加速型腐食（FAC）発生の可能性を想定して評価した例がある。これは、FAC-1の範囲内であっても偏流効果が特に著しい箇所においては、流れ加速型腐食（FAC）の進展が予想されることから、実機配管形状ごとに流れ加速型腐食（FAC）の影響を確認した結果、同規格に示される偏流発生要素の連続部分（弁や管継手が管なしで直接接続されている箇所）と考えられる部位が抽出されたためであり、評価対象ラインの抽出においては「発電用原子力設備規格 配管減肉管理に関する技術規格（JSME S NH1-2006）」を基準としている。

偏流発生要素の連続部分と考えられる部位の形状図を添付-1～3に示す。

表2-1 炭素鋼配管の流れ加速型腐食（FAC）の評価対象ライン

| 評価対象ライン | 管理ランク | 備考 |
|------------|--------------|----------|
| 炭素鋼配管（給水系） | FAC-1 | 原子炉格納容器内 |
| | FAC-1及びFAC-S | 原子炉格納容器外 |


(2) 耐震性への影響について

評価対象ラインの炭素鋼配管（給水系）のうち、原子炉格納容器外の範囲は、「発電用原子力設備規格 配管減肉管理に関する技術規格（JSME S NH1-2006）」において、FAC-Sを含む範囲に分類されるため、流れ加速型腐食（FAC）発生の可能性を否定できない。


しかし、流れ加速型腐食（FAC）の想定される偏流部となる原子炉冷却材浄化系との合流部については、耐食性に優れた低合金鋼を使用しており、当該合流部以外に偏流部は存在しない。評価対象ラインの配管施工図を添付-4に示す。

このため、FAC-Sを含む範囲に分類される範囲においても、流れ加速型腐食（FAC）の可能性は小さいため、耐震性への影響は軽微であると判断する。

以上

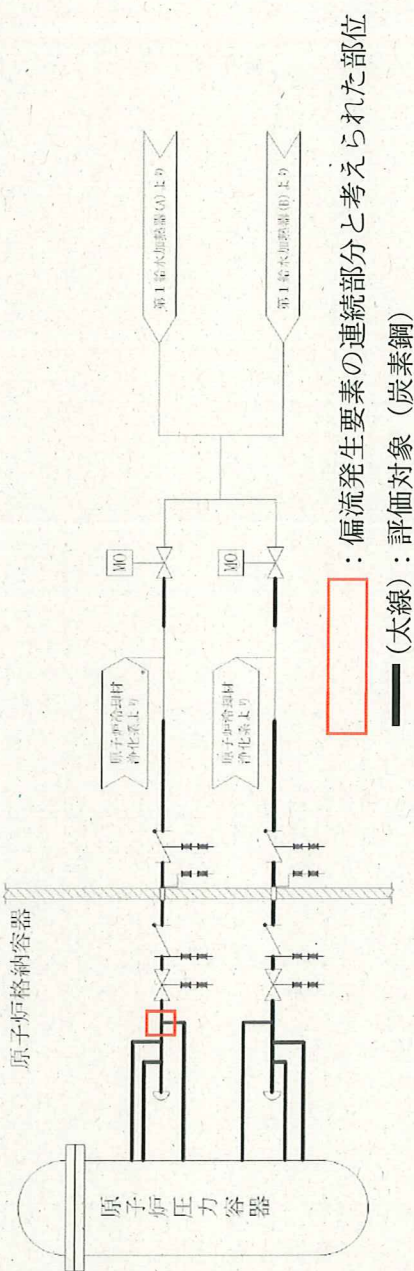

炭素鋼配管 (給水系) の系統概要図

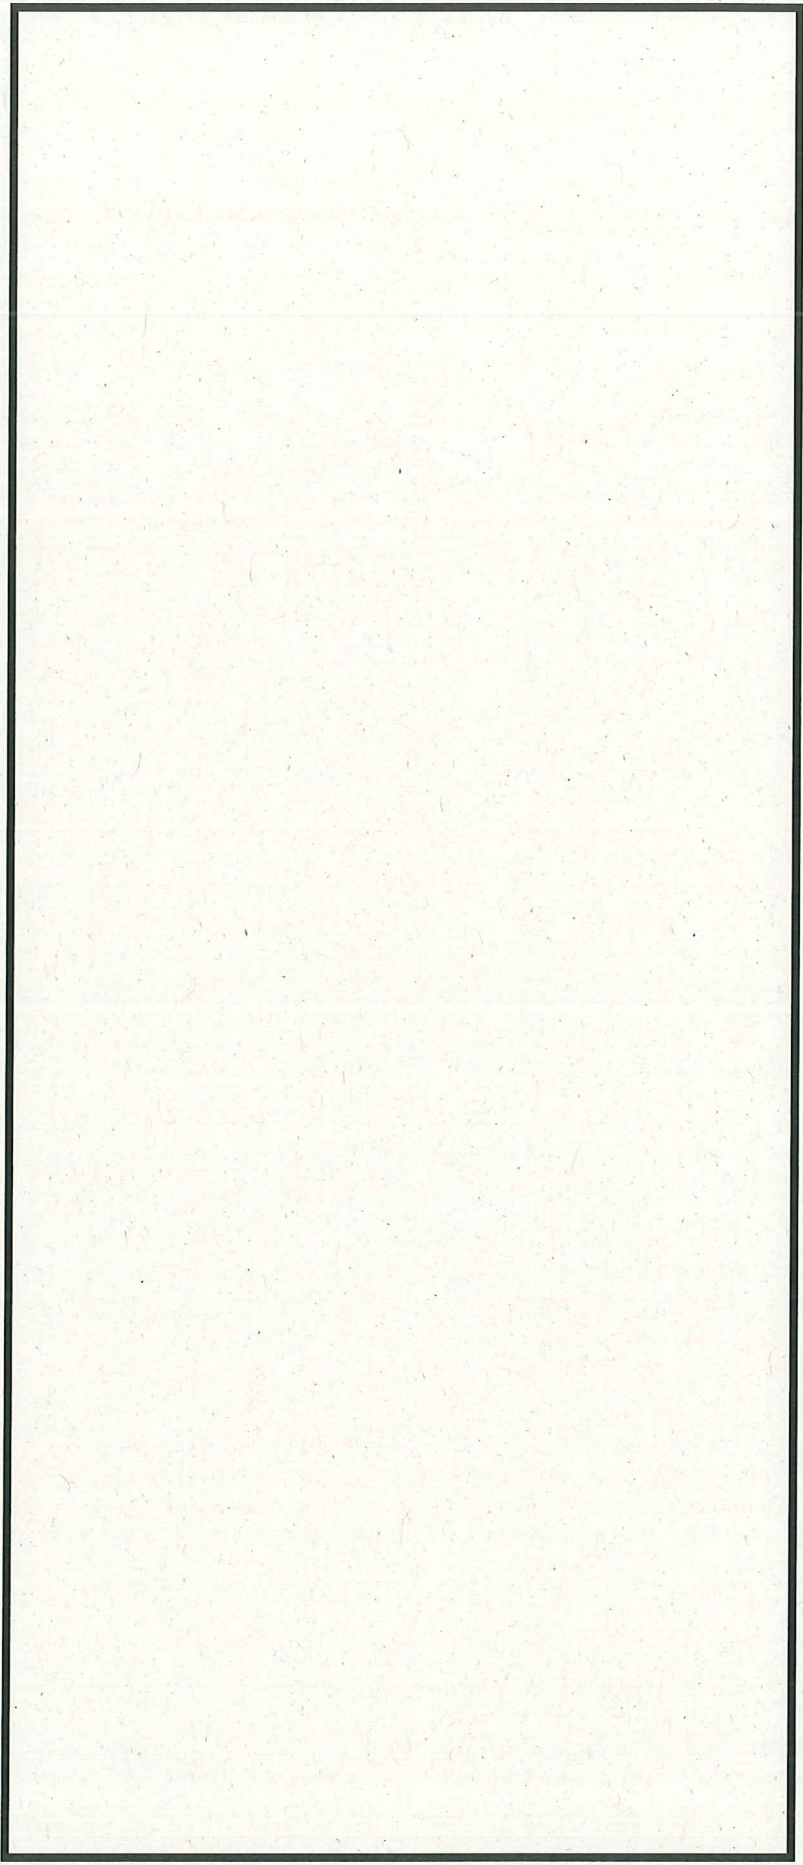


2 F 2 形状図

KK 5 形状図

2 F 4 形状図

偏流発生要素の連続部分と考えられた部位の形状図

KK5原子炉格納容器内の配管構造図

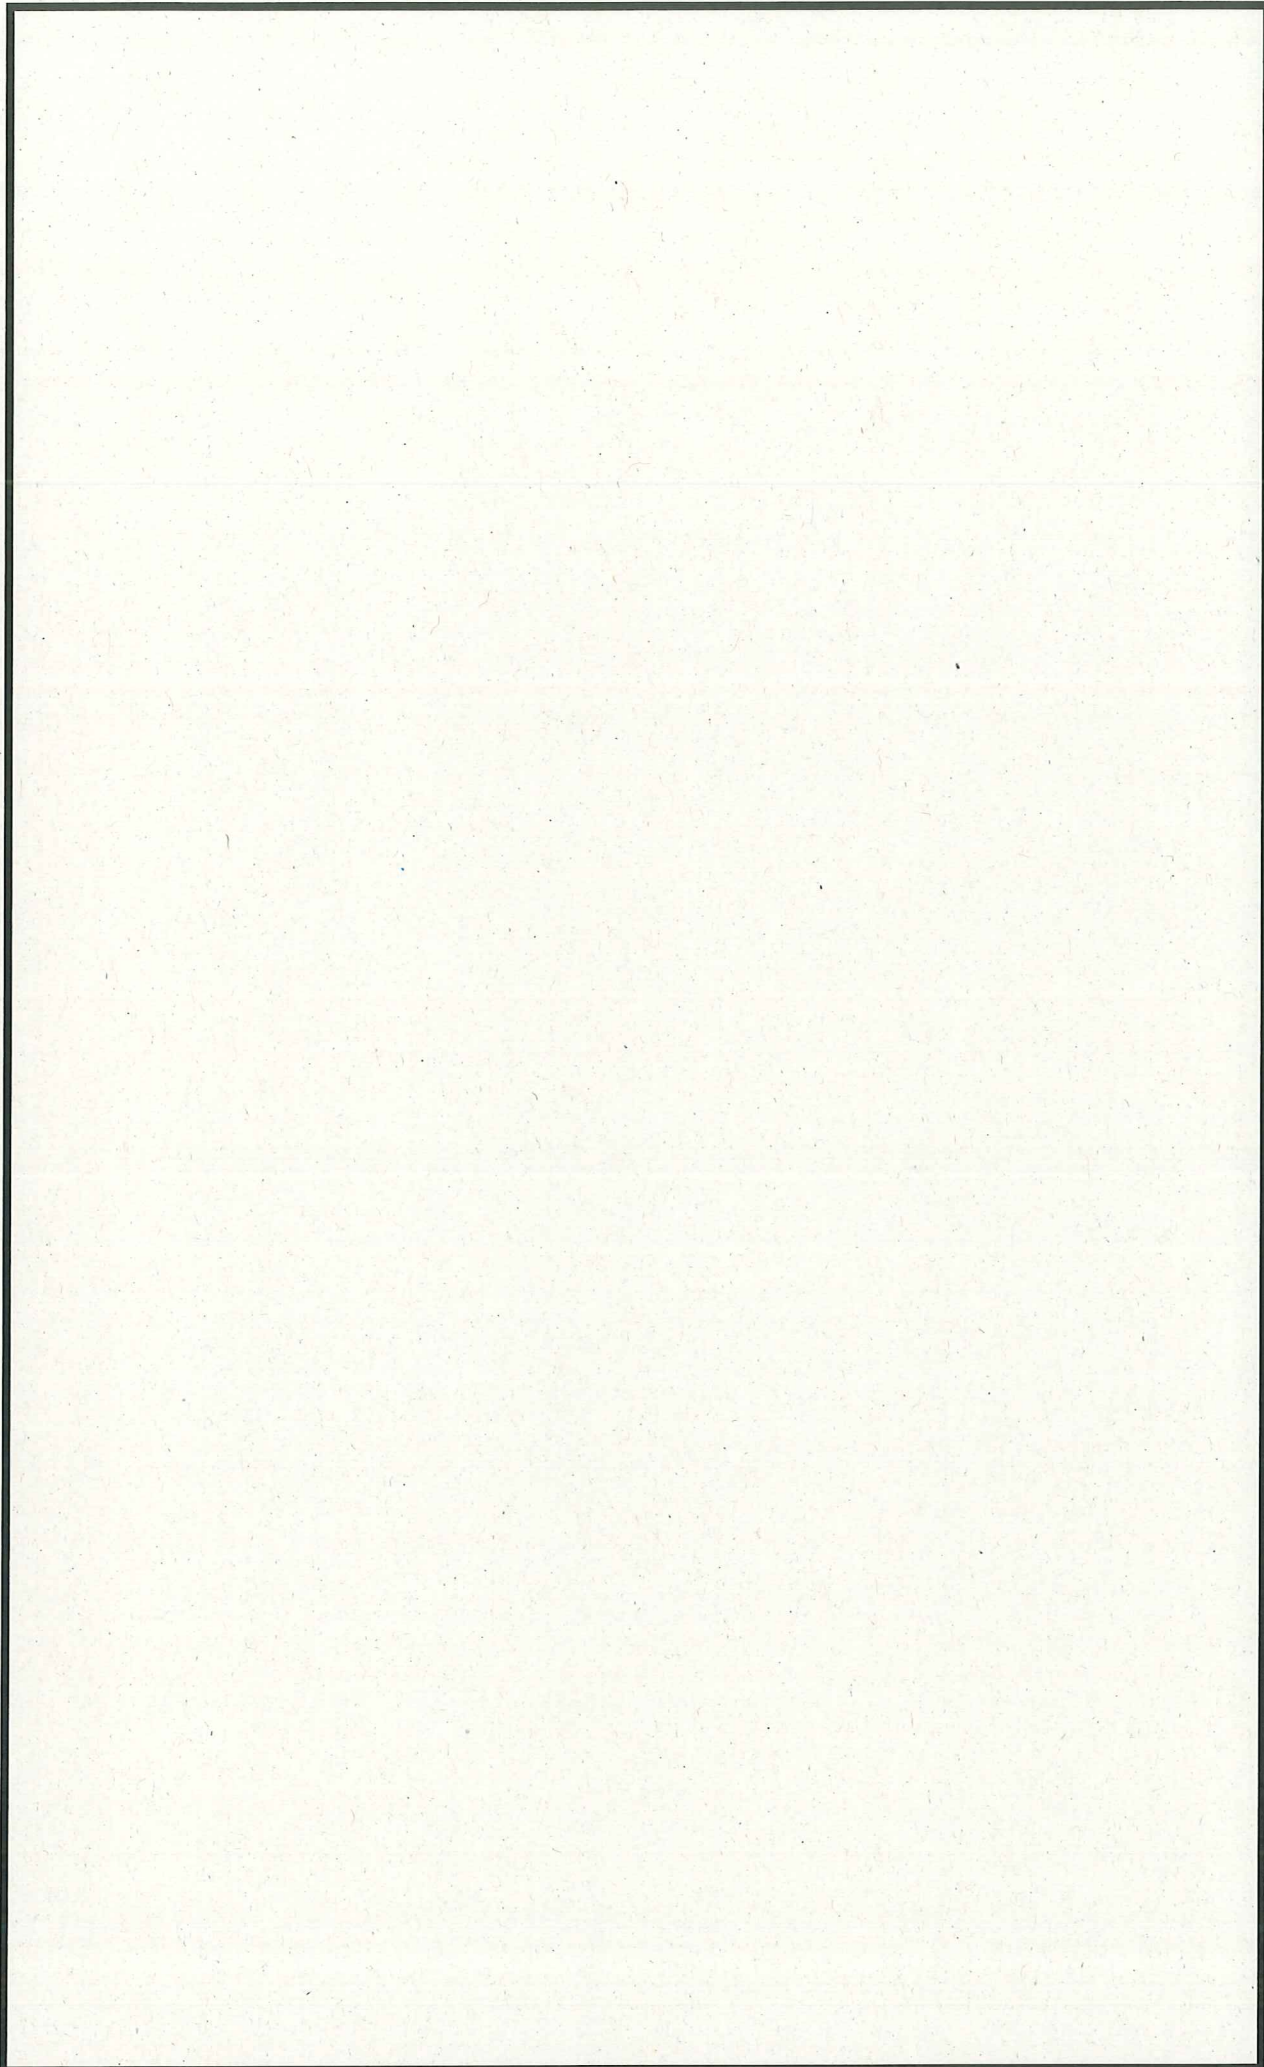

2 F 2 原子炉格納容器内の配管構造図

評価対象ライン（炭素鋼配管（給水系））の配管施工図

別紙 3 耐震安全性評価において現行の JEAG4601 以外を適用したケースについて

以下については、現行の JEAG4601 ではなく、日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術規程 (JEAC4601-2008)」に定められた設計用減衰定数を適用した評価を実施している。

(1) 配管関連の評価

配管関連の動的地震動による評価においては、JEAC4601-2008 で定められている設計用減衰定数の値を適用している。

評価を実施した配管の対象系統及び適用した設計用減衰定数を表 3-1 に示す。

表 3-1 配管関連の動的地震動による評価に適用した設計用減衰定数

| 対象系統 | 設計用減衰定数 [%] |
|------------|----------------|
| 給水系 | 2.5 |
| 原子炉冷却材再循環系 | 2.5 |

以上

別紙 4 低サイクル疲労割れに対する耐震安全性評価結果について

炉心シュラウドの低サイクル疲労割れに対する耐震安全性評価について、評価内容を以下に示す。

1. 記号の説明

炉心シュラウドの疲労評価に用いる記号を表 4-1 に示す。

表 4-1 炉心シュラウドの疲労評価に用いる記号

| 記号 | 単位 | 定義 |
|-------------------|-----|---|
| σ_{θ} | MPa | 周方向応力 |
| σ_{ϕ} | MPa | 軸方向応力 |
| σ_r | MPa | 半径方向応力 |
| $\tau_{\theta r}$ | MPa | せん断応力 |
| σ_1 | MPa | 主応力 |
| σ_2 | MPa | 主応力 |
| σ_3 | MPa | 主応力 |
| S_{12} | MPa | 主応力差 $\sigma_1 - \sigma_2$ |
| S_{23} | MPa | 主応力差 $\sigma_2 - \sigma_3$ |
| S_{31} | MPa | 主応力差 $\sigma_3 - \sigma_1$ |
| S_1 | MPa | 設計・建設規格 表 添付4-2-2中の S_0' より低く、かつ、最も近い繰返しピーク応力強さ |
| S_2 | MPa | 設計・建設規格 表 添付4-2-2中の S_0' より高く、かつ、最も近い繰返しピーク応力強さ |
| S_n | MPa | 一次+二次応力の主応力差 |
| S_p | MPa | 一次+二次+ピーク応力の主応力差 |
| S_0 | MPa | 繰返しピーク応力強さ |
| S_0' | MPa | 補正繰返しピーク応力強さ |
| E_0 | MPa | 設計・建設規格 添付4-2に示される縦弾性係数 |
| E | MPa | 運転温度に対する縦弾性係数 |
| N_1 | 回 | S_1 に対応する許容繰返し回数 |
| N_2 | 回 | S_2 に対応する許容繰返し回数 |
| N_c | 回 | 実際の繰返し回数 |
| N_a | 回 | S_0' に対応する許容繰返し回数 |
| U | — | 疲労累積係数 |
| S_m | MPa | 設計応力強さ |
| η | — | 溶接部の継手効率 |

2. 評価部位

炉心シュラウドの評価位置は、亀裂除去部である以下の評価点とする。

(1) V14加工部（シュラウド修理工認における評価点P11, P12）

(2) H4加工部（シュラウド修理工認における評価点P09, P10）

炉心シュラウドの形状・寸法・材料・評価点を図4-1に示す。

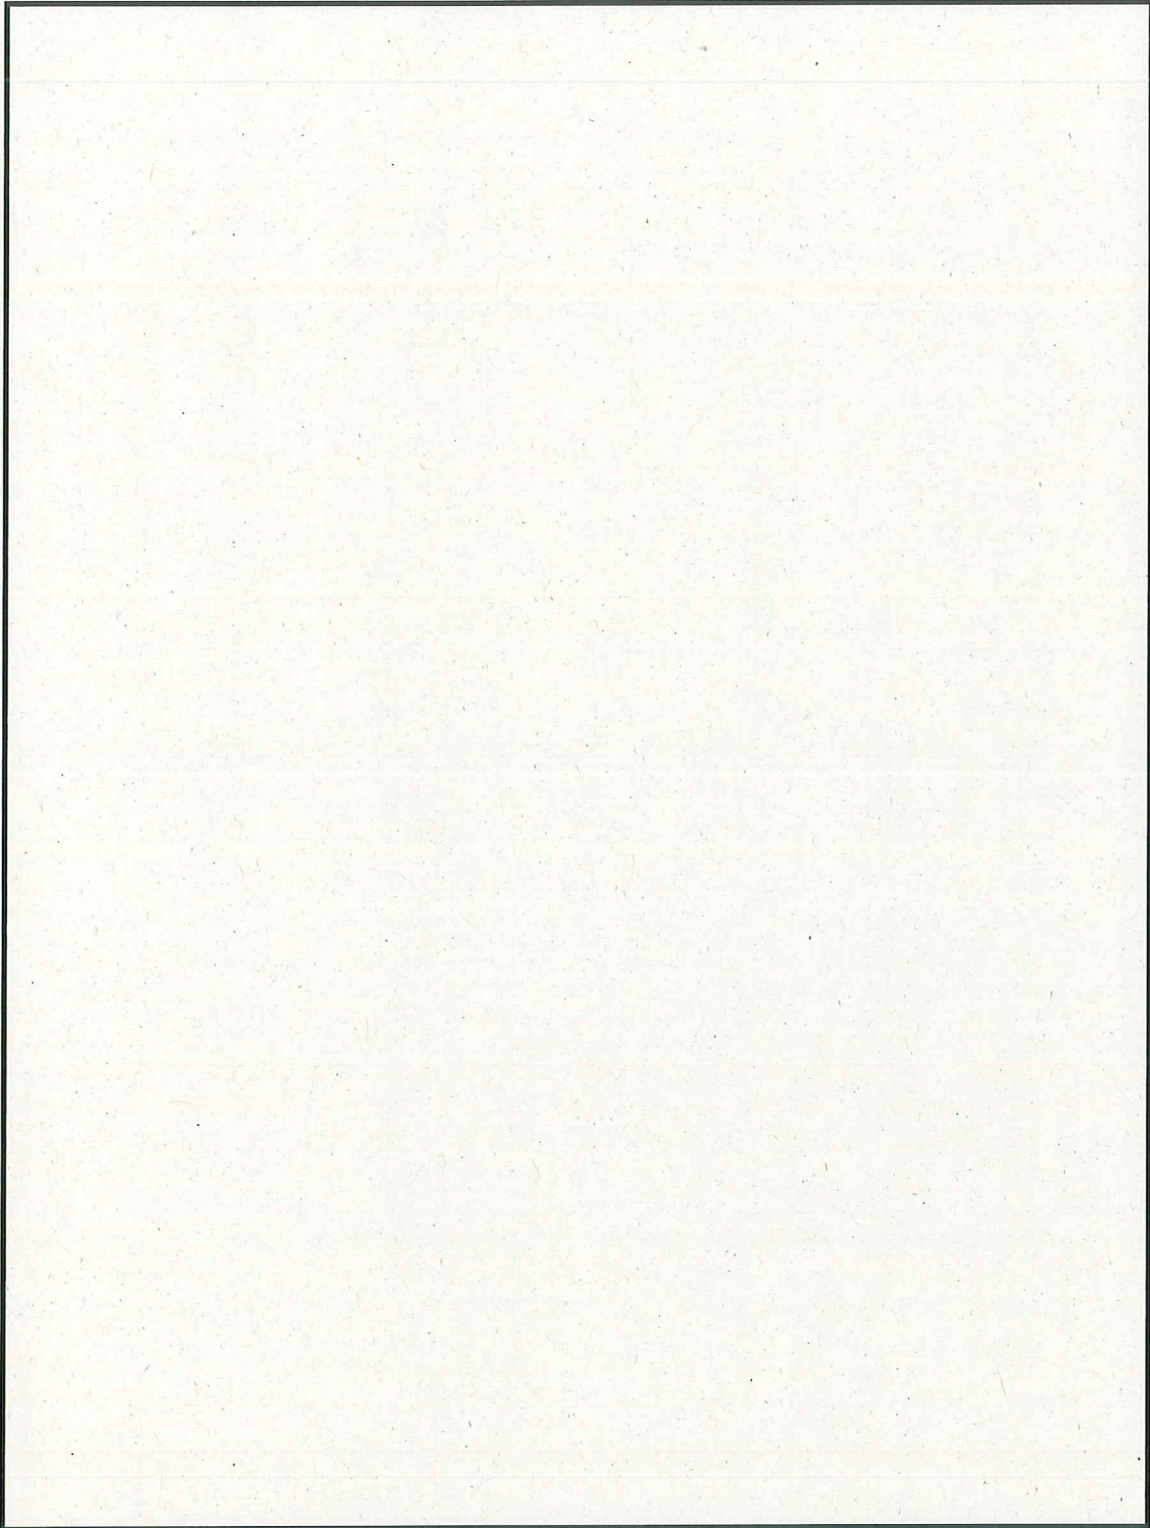


図4-1 炉心シュラウドの形状・寸法・材料・評価点 [単位：mm]

3. 評価内容

(1) 解析モデル

解析モデルは、亀裂除去部である研削部をシュラウド修理工認に示される研削寸法とした3次元ソリッドモデルを用いた（図4-2参照）。

なお、解析コードは「ABAQUS」を使用した。

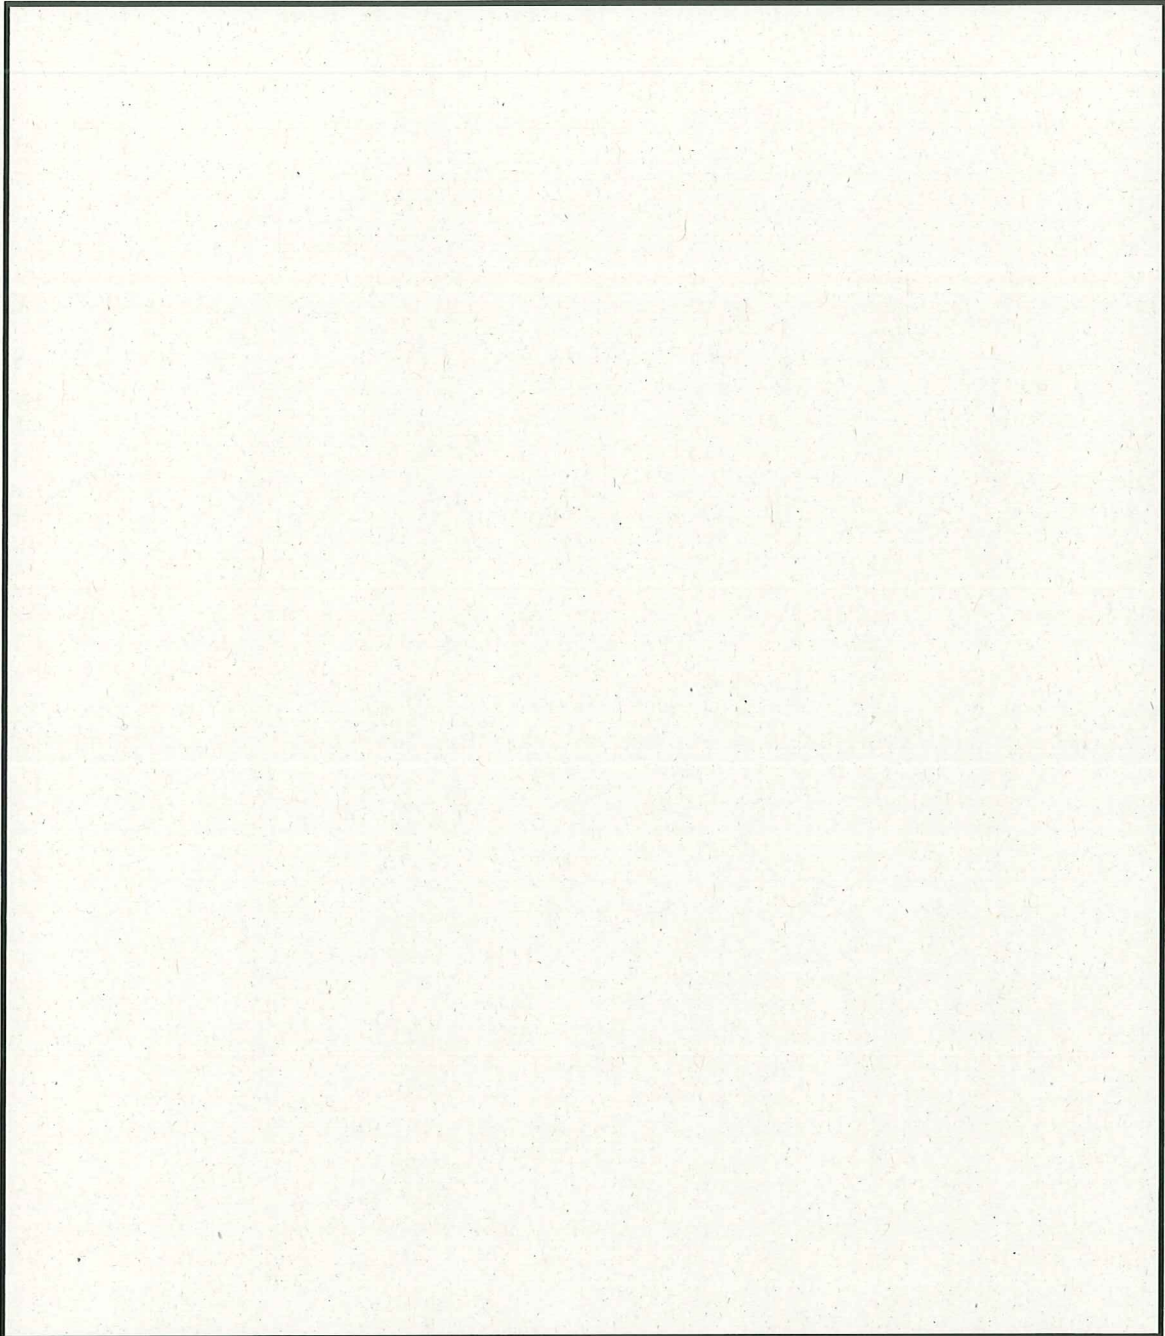


図4-2 3次元ソリッド解析モデル（境界条件：下端固定）[単位：mm]

(2) 荷重条件

評価に用いる荷重条件を表 4-2 に示す。

表 4-2 荷重条件

| 地震荷重 | | 単位 | V14 加工部 | H4 加工部 |
|-----------------------|-------|------|---------|--------|
| 基準地震動 Ss | 鉛直力 | kN | | |
| | 水平力 | kN | | |
| | モーメント | kN・m | | |
| 新潟県 中越沖地震 (NCO) | 鉛直力 | kN | | |
| | 水平力 | kN | | |
| | モーメント | kN・m | | |

(3) 応力の線形処理と一次+二次+ピーク応力

解析により求めた応力を線形処理し、評価点の応力について設計・建設規格 GNR-2130 に基づき、膜応力、膜+曲げ応力、膜+曲げ+ピーク応力に分類する。

また、ピーク応力はシュラウド修理工認での死荷重の場合と同様に、一次+二次応力の値に表 4-3 に示す応力集中係数を乗じた値とする。

応力分類結果から主応力及び主応力差を求め、地震時の全振幅の値である一次+二次応力の主応力差 (Sn) 及び一次+二次+ピーク応力の主応力差 (Sp) を求める。

表 4-3 応力集中係数

| | V14 加工部 | H4 加工部 |
|--------|---------|--------|
| 応力集中係数 | | |

(4) 疲労評価の算出

a. 繰返しピーク応力強さ S_0 の算出

疲労評価に用いる繰返しピーク応力強さを、次式により求める。

$$S_0 = \frac{S_P}{2}$$

b. 補正繰返しピーク応力強さ S_0' の算出

設計・建設規格 添付 4-2 に示す設計疲労線図に使用されている縦弾性係数 E_0 と、解析に用いる縦弾性係数 E との比を考慮し、 S_0 を次式で補正する。

$$S_0' = S_0 \times \frac{E_0}{E}$$

$E_0 = 1.95 \times 10^5$ MPa (設計・建設規格 添付 4-2 に示された縦弾性係数)

$E = 1.76 \times 10^5$ MPa (運転温度 に対する縦弾性係数)

c. 許容繰返し回数 N_a の算出

S_0' に対応する許容繰返し回数 N_a は、設計・建設規格 表 添付 4-2-2 に示されるオーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金の設計疲労線図のデジタル値とし、間の繰返し数は次式により求める。

$$N_a = N_2 \times \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^{\frac{\log S_2/S_0'}{\log S_2/S_1}}$$

d. 疲労累積係数の算出

地震による疲労累積係数は、次式により求める。

$$U = \frac{N_C}{N_a}$$

4. 評価結果

(1) 応力の解析結果

応力の解析結果を表 4-4 及び表 4-5 に示す。

表 4-4 一次+二次応力強さの評価

[単位：MPa]

| 地震動 | | 基準地震動 S_s | | 新潟県中越沖地震 (NCO) | |
|----------|--------------------------|-------------|--------|----------------|--------|
| 評価部位 | | V14 加工部 | H4 加工部 | V14 加工部 | H4 加工部 |
| 評価点 | | P11 | P09 | P11 | P09 |
| 応力成分 | σ_1 | | | | |
| | σ_2 | | | | |
| | σ_3 | | | | |
| | $\tau_{\theta r}$ | | | | |
| 主応力 | σ_1 | | | | |
| | σ_2 | | | | |
| | σ_3 | | | | |
| 主応力差 | S_{12} | | | | |
| | S_{23} | | | | |
| | S_{31} | | | | |
| 全振幅 | $ 2 \times S_{12} $ | | | | |
| | $ 2 \times S_{23} $ | | | | |
| | $ 2 \times S_{31} $ | | | | |
| 全振幅の最大値* | S_n | | | | |
| 許容値 | $\eta \cdot 3 \cdot S_n$ | | | | |

*1：小数点以下を切上げ表示

表 4-5 一次+二次+ピーク応力強さの評価

[単位：MPa]

| 地震動 | | 基準地震動 Ss | | 新潟県中越沖地震 (NCO) | |
|----------|---------------------|----------|--------|----------------|--------|
| 評価部位 | | V14 加工部 | H4 加工部 | V14 加工部 | H4 加工部 |
| 評価点 | | P11 | P09 | P11 | P09 |
| 応力成分 | σ_l | | | | |
| | σ_e | | | | |
| | σ_r | | | | |
| | τ_{er} | | | | |
| 主応力 | σ_1 | | | | |
| | σ_2 | | | | |
| | σ_3 | | | | |
| 主応力差 | S_{12} | | | | |
| | S_{23} | | | | |
| | S_{31} | | | | |
| 全振幅 | $ 2 \times S_{12} $ | | | | |
| | $ 2 \times S_{23} $ | | | | |
| | $ 2 \times S_{31} $ | | | | |
| 全振幅の最大値* | S_p | | | | |

*：小数点以下を切上げ表示

(2) 地震による疲労評価結果

基準地震動 Ss 及び新潟県中越沖地震 (NCO) による疲労評価結果をそれぞれ表 4-6 及び表 4-7 に示す。

表 4-6 基準地震動 Ss による疲労評価結果

| 評価部位 | 評価点 | S_p [MPa] | S_0 [MPa] | S_0' [MPa] | S_1 [MPa] | N_1 | S_2 [MPa] | N_2 | N_a | N_c | U |
|---------|-----|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|---|
| V14 加工部 | P11 | | | | | | | | | | |
| H4 加工部 | P09 | | | | | | | | | | |

表 4-7 新潟県中越沖地震 (NCO) による疲労評価結果

| 評価部位 | 評価点 | S_p [MPa] | S_0 [MPa] | S_0' [MPa] | S_1 [MPa] | N_1 | S_2 [MPa] | N_2 | N_a | N_c | U |
|---------|-----|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|---|
| V14 加工部 | P11 | | | | | | | | | | |
| H4 加工部 | P09 | | | | | | | | | | |

(3) 運転実績に基づく疲労累積係数との組合せによる評価結果

運転実績に基づく疲労累積係数と、基準地震動 Ss 及び新潟県中越沖地震 (NCO) を考慮して算出した結果を表 4-8 に示す。

表 4-8 基準地震動 Ss 及び新潟県中越沖地震 (NCO) と運転実績に基づく疲労累積係数との組合せによる評価結果

| 評価対象 | 運転実績に基づく疲れ累積係数 (環境を考慮) | 地震動による疲れ累積係数 (基準地震動 Ss) | 地震動による疲れ累積係数 (新潟県中越沖地震 NCO) | 合計 (許容値 1 以下) |
|---------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 炉心シュラウド | 0.008 | 0.007 | 0.001 | 0.016 |

5. 溶接部の継ぎ手効率

溶接部の継ぎ手効率については、設計・建設規格 CSS-3150 に基づき設定している。
本評価に適用した継ぎ手効率を表 4-9 に示す。

表 4-9 溶接部の継ぎ手効率

| 継手の箇所 | 継手の分類 | 継手の種類 | 検査の種類 | 継ぎ手効率 |
|---------|------------------------|-------|-------|-------|
| 炉心シュラウド | 胴と胴の周継手 (P09, P10) | | | |
| | 胴と胴の長手継手 (P11, P12) | | | |

※ 溶接部の表面において、溶接規格 N-1100 (1) d. の規格に準じて浸透探傷試験を行い、
N-1100 (2) d. の規定に適合するもの

6. 基準地震動 S_s に基づく等価繰返し回数

本評価に適用している基準地震動 S_s (以下、 S_s 波) に基づく、疲労解析に用いる等価繰返し回数を以下に示す。なお、代表機器以外についても同様の等価繰返し回数を使用している。

(1) 解析条件

a. 地震動

水平方向として S_s -1, S_s -2 (NS, EW), S_s -3, S_s -4 (NS, EW) 及び S_s -5 (NS, EW) の 8 波とする。また、鉛直方向として、 S_s -1, S_s -2, S_s -3, S_s -4 及び S_s -5 の 5 波とする。

b. 設計疲労線図

設計・建設規格 添付 4-2 設計疲労線図 「図 添付-4-2-1」の設計疲労線図を用いて評価するものとする。


c. 最大ピーク応力

安全側を考慮し、地震荷重による最大ピーク応力は、 (片振幅) とする。

d. 評価点及び評価方法

評価点を下記 1) ~ 4) に示す。図 4-3 及び図 4-4 に示す大型機器連成系解析モデル（鉛直方向については炉内構造物連成系解析モデルを兼ねる）を用い、地震応答解析により得られる下記の点の応答を用いて評価を行う。なお、鉛直方向の評価点は、水平方向の質点に対応する質点を用いることとする。

- 1) PCV 基部モーメント（水平）、PCV 基部軸力（鉛直）
- 2) RPV スカート基部モーメント（水平）、RPV スカート軸力（鉛直）
- 3) RPV スタビライザ反力（水平のみ）
- 4) 1 質点系応答に対する等価繰返し回数（水平、鉛直）

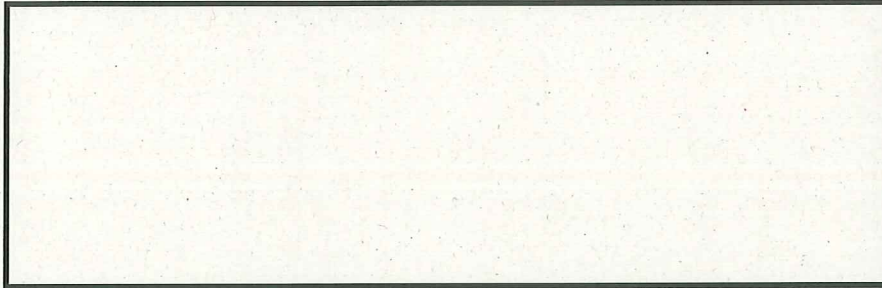

なお、1) 及び 2) については曲げモーメント（水平）または軸力（鉛直）の時刻歴波形より、3) については相対変位の時刻歴波形（水平のみ）より繰返し回数を求めた。

また、4) の各評価点については、各質点の応答加速度（水平、鉛直）より求めた 1 質点系の応答に対する繰返し回数を求めた。

(2) 評価結果

各評価点について、時刻歴波形に対する繰返し回数及び 1 質点系の応答に対する繰返し回数をまとめた結果を表 4-10 に示す。

(3) 評価用地震応力の繰返し回数

繰返し回数は、評価ケース毎（地震動、評価点及び減衰毎）に得られた水平方向（NS、EW の最大値）と鉛直方向の繰返し回数を SRSS 法により合成し、合成された回数の最大値に基づき設定するものとし、対象機器、配管等の固有周期、材料等に関係なく一律な値とする。

表 4-10 より、SRSS 法により合成された繰返し回数の最大値は であり、Ss 波に基づく疲労解析に用いる地震応力の繰返し回数を下記のように定める。

Ss 波評価用地震応力繰返し回数：

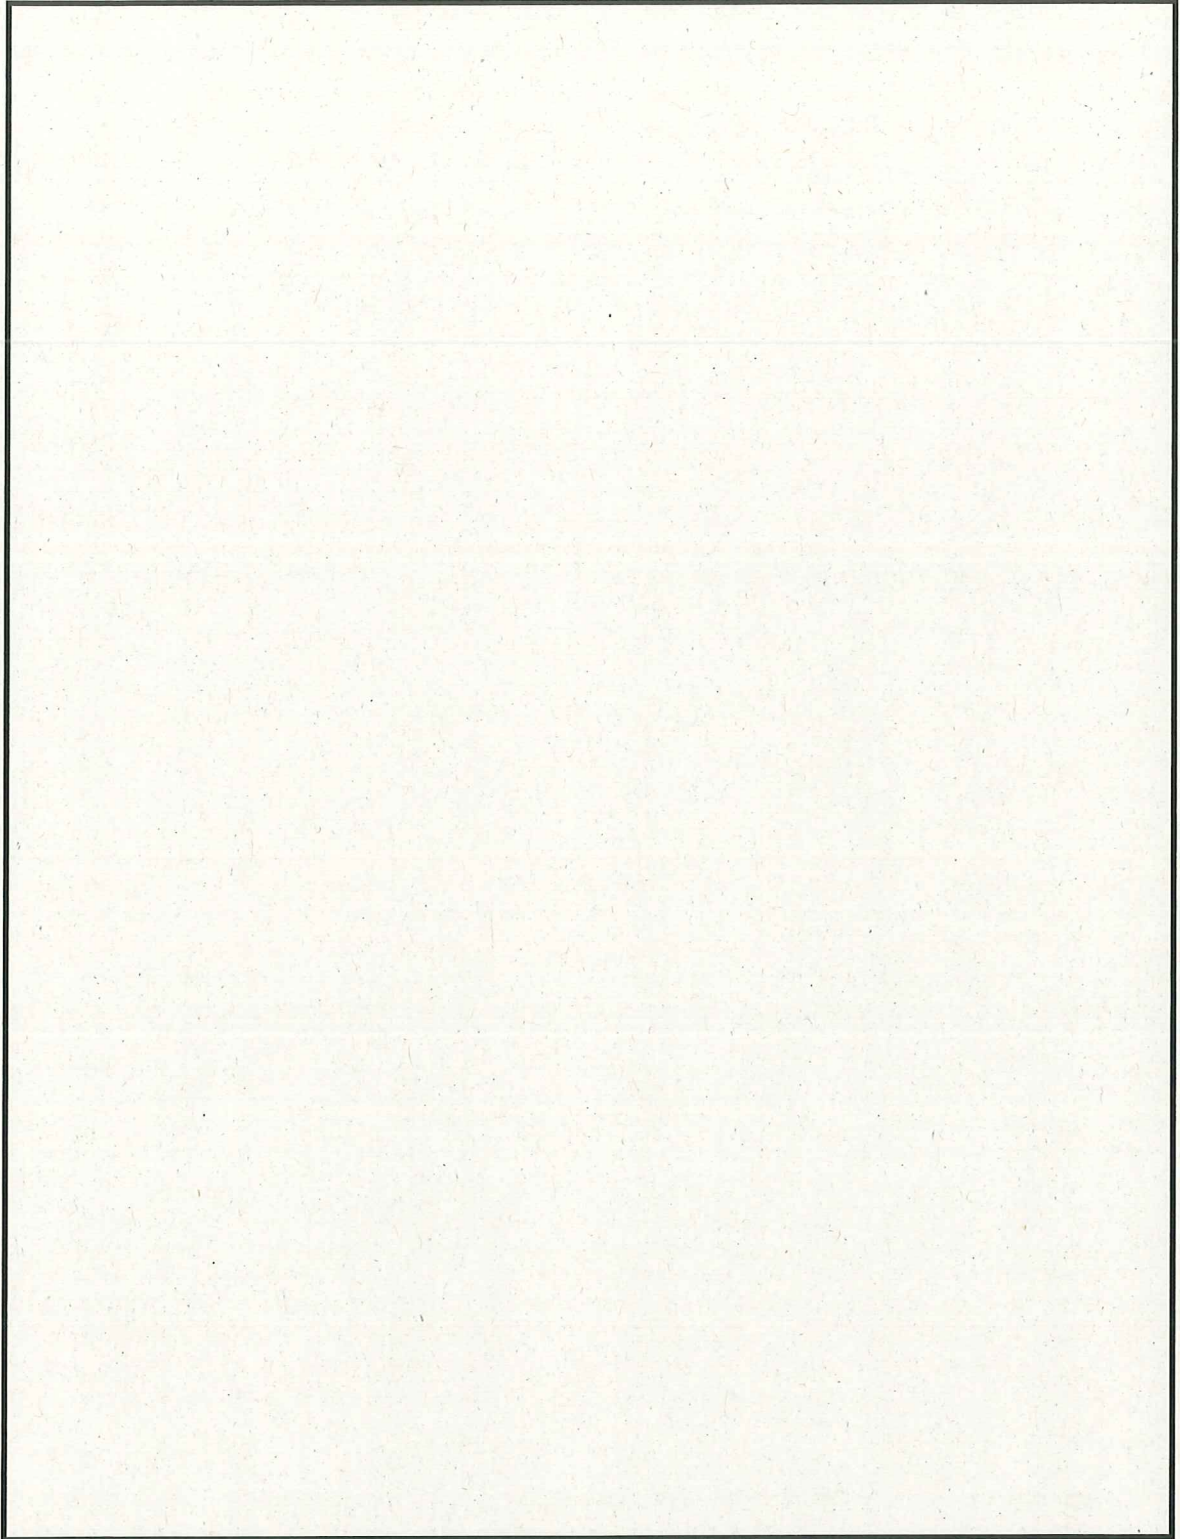


図 4-3 大型機器連成系水平方向解析モデル

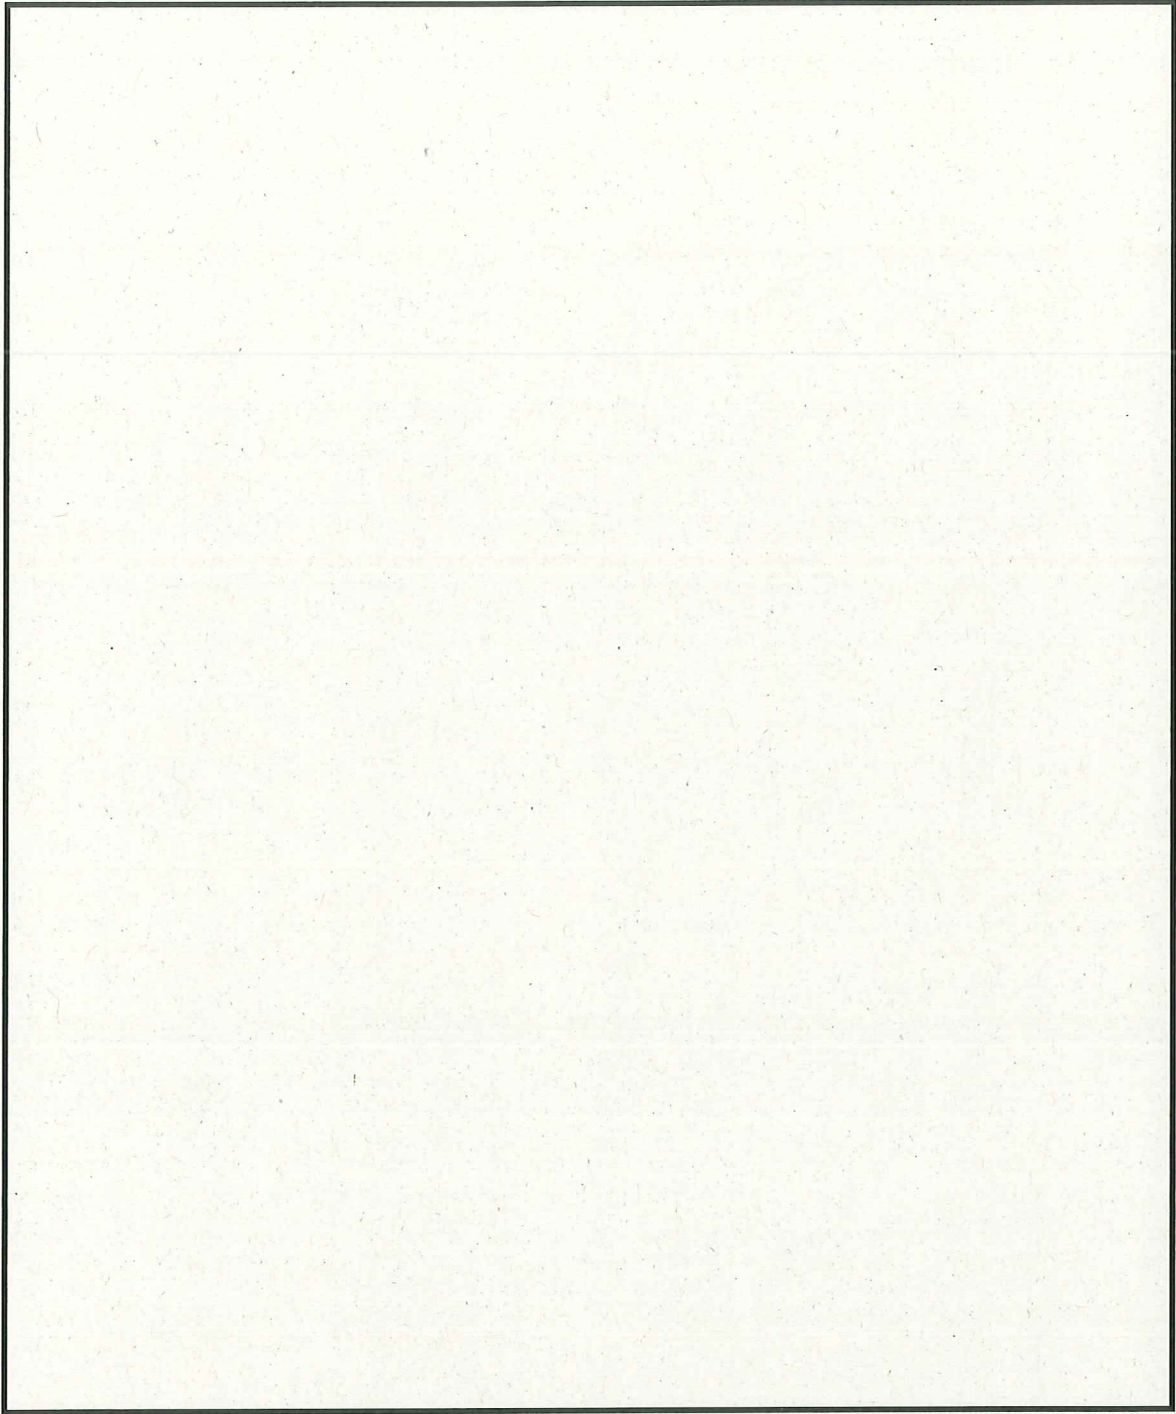


図 4-4 大型機器及び炉内構造物連成系鉛直方向モデル

表 4-10 地震応力の繰返し回数評価結果

| 地震動 方向 | Ss-1 | | Ss-2 | | Ss-3 | | Ss-4 | | Ss-5 | | 水平方向 最大回数 | Ss-1 | Ss-2 | Ss-3 | Ss-4 | Ss-5 | 鉛直方向 最大回数 | SRSS※ 最大回数 |
|-----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|--------------|------|------|------|------|------|--------------|---------------|
| | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ $\sqrt{(\text{水平方向回数})^2 + (\text{鉛直方向回数})^2}$

7. 新潟県中越沖地震に基づく等価繰返し回数

新潟県中越沖地震 NCO（以下、NCO）に基づく、疲労解析に用いる等価繰返し回数を以下に示す。

(1) 解析条件

a. 地震動

地震動は NCO 波の 1 波とする。

b. 設計疲労線図

設計・建設規格 添付 4-2 設計疲労線図 「図 添付-4-2-1」の設計疲労線図を用いて評価するものとする。

c. 最大ピーク応力

安全側を考慮し、地震荷重による最大ピーク応力は、（片振幅）とする。

d. 評価点

図 4-5（水平）及び図 4-6（鉛直）に示す解析モデルを用い、地震応答解析を行う。解析の結果、得られた下記の点の時刻歴波形を用い、等価繰返し回数の算出を行う。

(2) 評価結果

各評価点における、等価繰返し回数を表 4-11 に示す。

(3) 評価用地震応力の繰返し回数

繰返し回数は、評価ケース毎（荷重、モーメント、評価点毎）に得られた水平方向（NS、EW の最大値）と鉛直方向の繰返し回数を SRSS 法により合成する。

表 4-11 より、SRSS 法により合成された繰返し回数は であり、NCO 波に基づく疲労解析に用いる地震応力の繰返し回数を下記のように定める。

NCO 波評価用地震応力繰返し回数

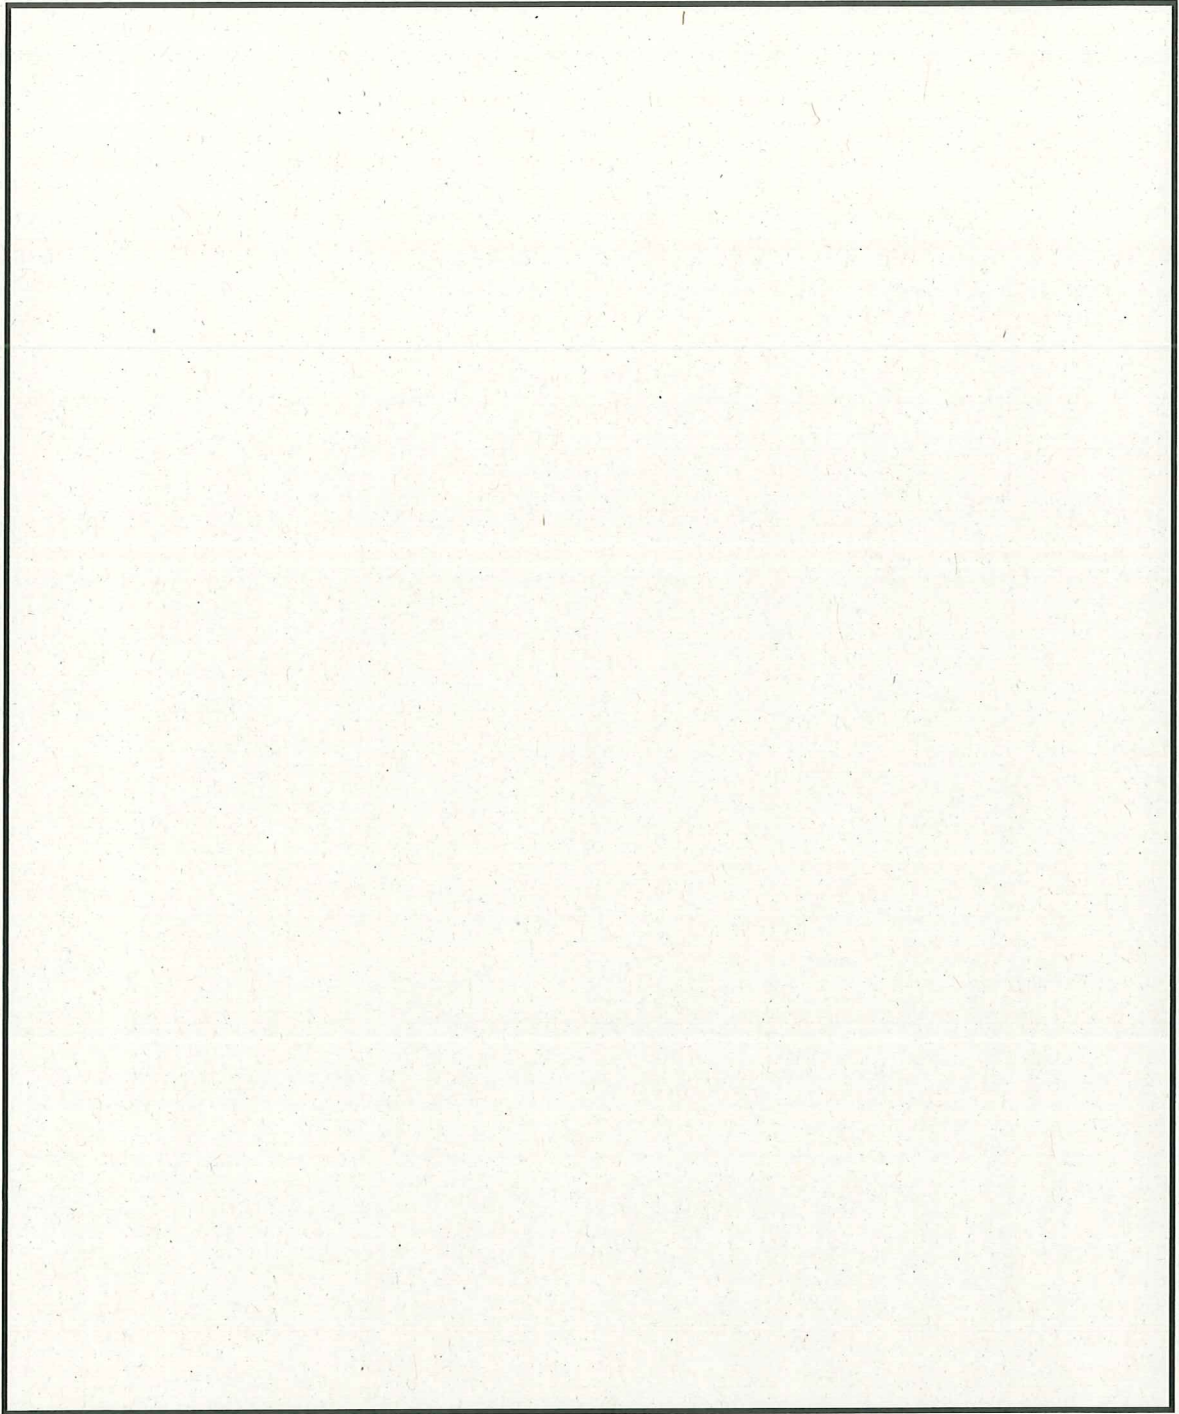


図 4-5 原子炉建屋-炉内構造物系連成 水平方向解析モデル

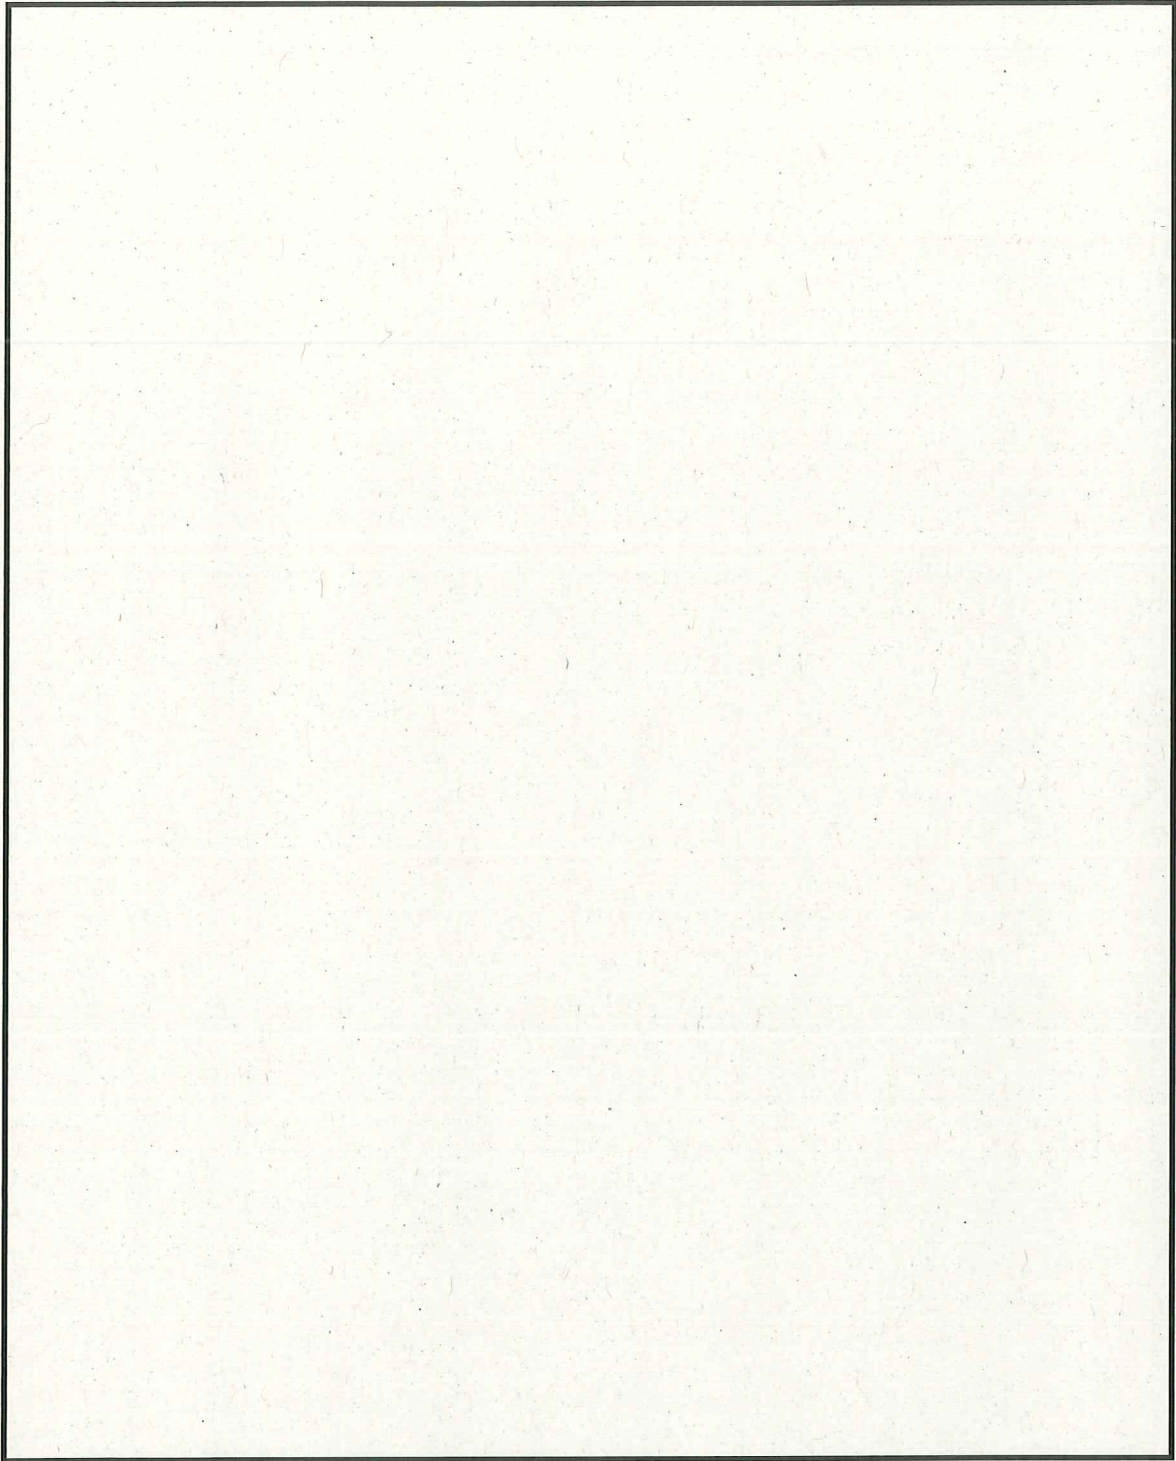


図 4-6 原子炉建屋-炉内構造物系連成 鉛直方向解析モデル

表 4-11 NCO 地震応力の繰返し回数評価結果


| 要素 方向 | せん断力 | | モーメント | | 軸力 | 水平・鉛直方向 |
|----------|------|----|-------|----|----|---------|
| | NS | EW | NS | EW | 鉛直 | SRSS※ |
| | | | | | | |

※ $\sqrt{(\text{水平方向回数})^2 + (\text{鉛直方向回数})^2}$


8. 先行評価プラントと比較して疲労累積係数が小さい理由

柏崎刈羽原子力発電所 5 号炉 (KK5) における S_8 地震動による炉心シュラウドの疲労評価結果が、当社福島第二原子力発電所 4 号機 (2F4) の評価結果と比較して小さい理由としては、最大評価点となる亀裂除去加工部 (KK5:H4 加工部, 2F4:H3 加工部) の違いにより、一次+二次+ピーク応力の応力差 (S_p) に差が生じ、計算過程においてこの差が拡大したことによる。なお、2F4 の H4 加工部 (KK5 の最大評価点と同じ部位) の S_p 値と比較した場合は、有意な差異がないことを確認している。

図 4-7 に各プラントの最大評価点の解析モデルを、表 4-12 に評価結果パラメータの比較を示す。

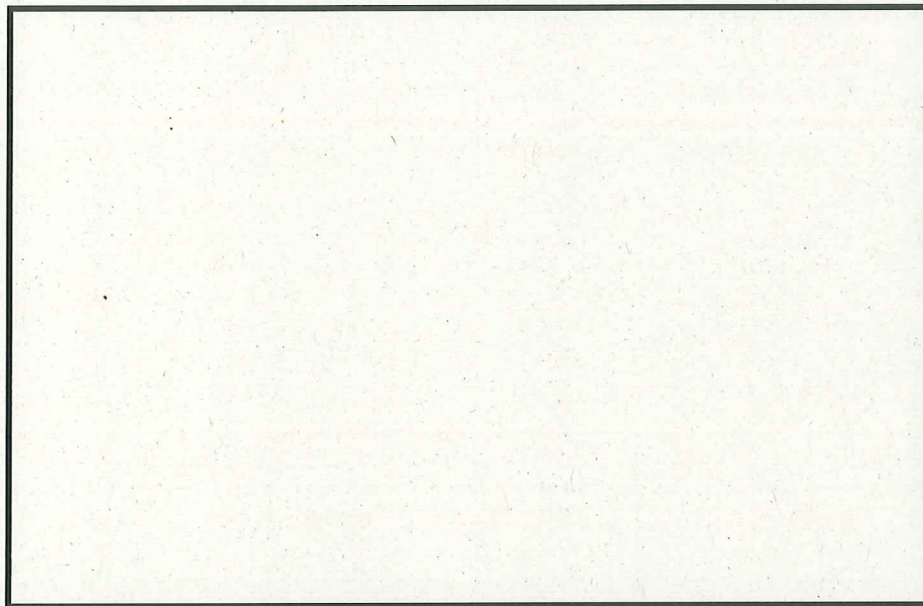

KK5 の最大評価点 (H4 加工部 P09)

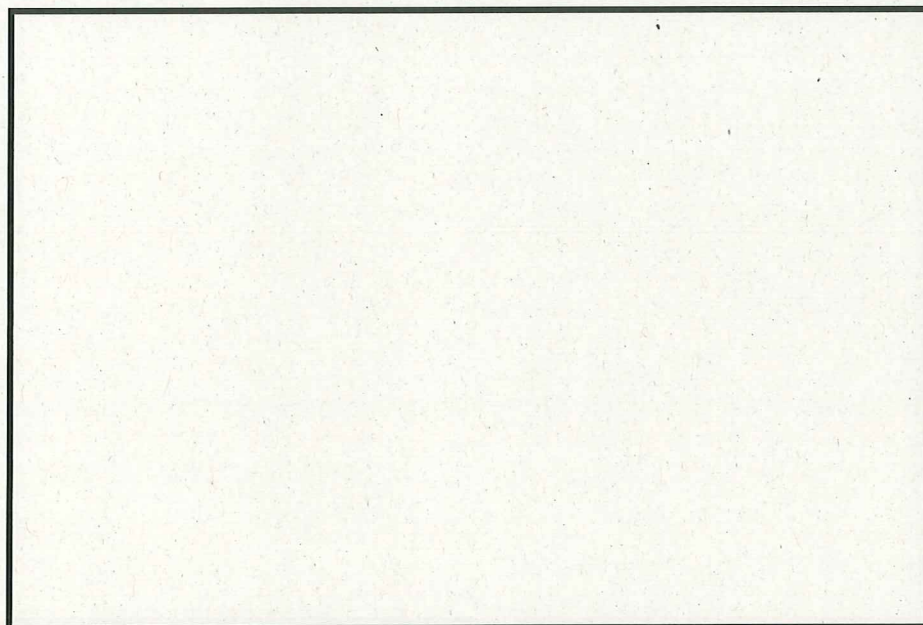

2F4 の最大評価点 (H3 加工部 P10)

図 4-7 各プラントの最大評価点の解析モデル

表 4-12 先行プラントとの評価結果パラメータの比較

| 評価部位 | Sp [MPa] | Ke* | SI' [MPa] | Na | Nc | U |
|----------------------|----------|-----|-----------|----|----|---|
| KK5 H4 加工部 P09 | | | | | | |
| 2F4 H3 加工部 P10 | | | | | | |

※ Ke : 設計・建設規格 PVB-3315 に定める割増係数

以上