

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所 3 / 4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>PRAの定量化結果（第1-2表及び第1-3表）から、これら各事故シナシスの全炉心損傷頻度への寄与割合は小さく、全炉心損傷頻度の約99.6%を占める事故シナシスが炉心損傷防止対策の有効性評価の対象範囲に含まれていることを確認している。</p>	<p>内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シナシスとして整理した。</p> <p>②の事故シナシスは地震レベル1 PRAから抽出された事故シナシスである。原子炉スクラムの失敗の支配的な理由として、カットセットの分析結果（別紙6）からは、地震による炉内構造物の損傷等が抽出されている。今回の地震レベル1 PRAでは、事象発生と同時に最大の地震加速度を受けるものとして評価しているが、事象発生と同時にどの程度の地震加速度が加えられるかについて、実際には不確かさが大きい。炉内構造物の低い損傷確率（5%損傷確率）であることが高い信頼度（95%信頼度）で推定できる地震加速度（以下「HCLPF」という。）は「地震加速度大」のスクラム信号が発信される地震加速度よりも大幅に高い値であり、実際に大規模な地震が発生した場合には、地震による炉内構造物の損傷等が生じる前にスクラム信号が発信されると考えられる。また、地震レベル1 PRAでは機器の損傷を完全相関としていることから、例えば1本みの制御棒挿入に失敗する場合であってもスクラム失敗により炉心損傷するものとして評価している。評価の詳細は別紙2に示す。</p> <p>以上のとおり、②の事故シナシスの炉心損傷頻度は保守的な設定のもとに評価したものであるが、現実的に想定すると、本事故シナシスによって炉心損傷に至る頻度は十分に小さいと判断したことから、本事故シナシスは炉心の著しい損傷を防止する対策の有効性を確認する事故シナシスに該当しないと判断した。</p> <p>なお、第1-7表に示すとおり、これらの事故シナシスの全炉心損傷頻度への寄与割合は小さく、全炉心損傷頻度の約95.5%以上の事故シナシスが炉心損傷防止対策の有効性評価の対象範囲に含まれていることを確認している。</p>	<div style="border: 2px dashed black; padding: 10px;"> <p>なお、第1-7表に示すとおり、これらの事故シナシスの全炉心損傷頻度への寄与割合は小さく、全炉心損傷頻度の約99.5%以上の事故シナシスが炉心損傷防止対策の有効性評価の対象範囲に含まれていることを確認している。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】</p> </div>	<p>ブ信号により制御棒が挿入されていると考えられるため、泊は地震による全交流動力電源喪失と原子炉トリップ失敗の重畳は想定していない（着色せず）（大飯に記載はないが、泊と同様となっている）</p> <p>【女川】  <span style="color: red;">■</span> 個別評価による相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p data-bbox="125 196 687 256">泊と大飯の記載について比較するため、付録1-1-24ページ(実線部分)に再掲している</p> <p data-bbox="125 280 687 472">これを踏まえ、これらの炉心損傷防止対策が有効に機能しない事故シーケンスについては、2.2.4項に示すとおり原子炉格納容器内へのスプレイ注水や格納容器内自然対流冷却等による格納容器破損防止対策の有効性を確認することとし、これらを除く事故シーケンスを対象に、炉心損傷防止対策の有効性評価の対象となる事故シーケンスの選定を実施することとした。</p> <p data-bbox="125 485 687 608">なお、これらの事故シーケンスに対しても、フィードアンドブリードや原子炉への注水の継続による炉心損傷の拡大抑制等影響を緩和できる可能性があり、状況に応じて可能な対応を実施していく。</p> <p data-bbox="100 687 479 746">1.3 重要事故シーケンスの選定について                      1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方</p> <p data-bbox="125 858 687 1086">原子炉設置変更許可申請における炉心損傷防止対策の有効性評価の実施に際しては、事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスの選定を実施している。重要事故シーケンス選定に当たっては、審査ガイドに記載の4つの着眼点に沿って実施している。今回の重要事故シーケンスの選定に当たっての具体的な検討内容は以下のとおりであり、選定結果を第1-4表に示す。</p> <p data-bbox="125 1129 383 1155">【審査ガイドに記載の着眼点】</p> <p data-bbox="125 1201 687 1430">a. 共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。                      b. 炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。                      c. 炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）が大きい。                      d. 事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。</p>	<p data-bbox="712 687 1211 780">1.3 重要事故シーケンスの選定について                      1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方                      (1) 重要事故シーケンス選定の着眼点に基づく整理</p> <p data-bbox="734 858 1301 1118">設置変更許可申請における炉心損傷防止対策の有効性評価の実施に際しては事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスを選定している。重要事故シーケンスの選定にあたっては、審査ガイドに記載の4つの着眼点を考慮している。今回の重要事故シーケンスの選定に係る具体的な考え方は以下のとおりである。また、事故シーケンスグループごとに、事故シーケンスと各着眼点との関係を整理し、関係が強いと考えられるものから「高」、「中」、「低」と分類して整理した。</p> <p data-bbox="734 1137 1301 1198">【審査ガイドに記載されている重要事故シーケンス選定の着眼点】</p> <p data-bbox="734 1201 1301 1430">a. 共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。                      b. 炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。                      c. 炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）が大きい。                      d. 事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。</p>	<p data-bbox="1323 687 1823 780">1.3 重要事故シーケンスの選定について                      1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方                      (1) 重要事故シーケンス選定の着眼点に基づく整理</p> <p data-bbox="1346 858 1912 1118">設置変更許可申請における炉心損傷防止対策の有効性評価の実施に際しては事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスを選定している。重要事故シーケンスの選定に当たっては、審査ガイドに記載の4つの着眼点を考慮している。今回の重要事故シーケンスの選定に係る具体的な考え方は以下のとおりである。また、事故シーケンスグループごとに、事故シーケンスと各着眼点との関係を整理し、関係が強いと考えられるものから「高」、「中」、「低」と分類して整理した。</p> <p data-bbox="1346 1137 1912 1198">【審査ガイドに記載されている重要事故シーケンス選定の着眼点】</p> <p data-bbox="1346 1201 1912 1430">a. 共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。                      b. 炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。                      c. 炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）が大きい。                      d. 事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。</p>	<p data-bbox="1935 177 2074 268">【大飯】                      ■記載箇所の相違                      ・女川実績の反映</p> <p data-bbox="1935 759 2074 850">【大飯】                      ■記載方針の相違                      ・女川に記載統一</p> <p data-bbox="1935 927 2074 986">【女川】                      ■記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>a. 共通要因故障、系統間依存性の観点</p> <p>共通要因故障については地震及び津波による事故シーケンス抽出の際に考慮している。また、系統間の機能の依存性について、例えば、安全機能のサポート機能喪失（「全交流動力電源喪失」及び「原子炉補機冷却機能喪失」）は、それらを必要とする機器が使用できないものとして系統間依存性が大きいと評価した（第1-4表中「高」で記載）。</p> <p>また、「2次冷却系からの除熱機能喪失」の外部電源喪失事象では、バックアップのディーゼル発電機が機能することで常用系機器のみ機能喪失となり、安全機能のサポート機能喪失に比べれば系統間依存性は小さいと評価した（第1-4表中「中」で記載）。</p> <p>⇒ 該当シーケンスを第1-4表中に影響度の観点で「高」、「中」、「低」で整理</p> <p>【例. 事故シーケンスグループ(c) 原子炉補機冷却機能喪失】</p> <p>原子炉補機冷却機能の喪失時には、補機冷却水が必要な機器（ECCS系ポンプ）を使用できないものとして考慮。</p> <p>b. 余裕時間の観点</p> <p>重大事故等対処設備による対応操作に係る余裕時間を厳しくするため、事象が早く進展し、炉心損傷に至る時間が短い事故シーケンスを選定している。</p>	<p>a. 共通原因故障、系統間の機能の依存性の観点</p> <p>本PRAでは、多重化された機器の共通原因故障を考慮しており、システム信頼性評価におけるフォールトツリーの中でモデル化している。</p> <p>このため、原子炉建屋損傷等の炉心損傷直結事象を除き、緩和機能の喪失によって炉心損傷に至る事故シーケンスでは、共通原因故障が炉心損傷の原因の1つとして抽出され得ることから、これらの事故シーケンスについては、炉心損傷頻度への寄与が大きい場合、共通原因故障の影響ありと判断する。</p> <p>系統間の機能依存性については、ある安全機能の機能喪失によって必然的に別の系統も機能喪失に至る場合を系統間の機能依存性ありと判断する。例えば、2つのフロントライン系（原子炉圧力容器への注水等、事故時の基本的な安全機能を直接果たす系統）に共通のサポート系（電源等、フロントライン系の機能維持をサポートする系統）が機能喪失し、それが炉心損傷頻度に大きく寄与する場合は機能依存性ありと判断する。</p> <p>b. 余裕時間の観点</p> <p>炉心損傷防止対策の対応操作に係る余裕時間を厳しくするため、事象が早く進展し、炉心損傷に至る時間が短い事故シーケンスを選定する。</p>	<p>a. 共通原因故障、系統間の機能の依存性の観点</p> <p>本PRAでは、多重化された機器の共通原因故障を考慮しており、システム信頼性評価におけるフォールトツリーの中でモデル化している。</p> <p>このため、原子炉建屋損傷等の炉心損傷直結事象を除き、緩和機能の喪失によって炉心損傷に至る事故シーケンスでは、共通原因故障が炉心損傷の原因の1つとして抽出され得ることから、これらの事故シーケンスについては、炉心損傷頻度への寄与が大きい場合、共通原因故障の影響ありと判断する。</p> <p>系統間の機能の依存性については、ある安全機能の機能喪失によって必然的に別の系統も機能喪失に至る場合を系統間の機能依存性ありと判断する。例えば、2つのフロントライン系（原子炉容器への注水等、事故時の基本的な安全機能を直接果たす系統）に共通のサポート系（電源等、フロントライン系の機能維持をサポートする系統）が機能喪失し、それが炉心損傷頻度に大きく寄与する場合は機能依存性ありと判断する。</p> <p>また、「2次冷却系からの除熱機能喪失」の外部電源喪失事象では、バックアップのディーゼル発電機が機能することで常用系機器のみ機能喪失となり、安全機能のサポート機能喪失に比べれば系統間依存性は小さいと評価した（第1-8表中「中」で記載）。</p> <p>【例：原子炉補機冷却機能喪失】</p> <p>原子炉補機冷却機能の喪失時には、補機冷却水が必要な機器（ECCS系ポンプ）を使用できないものとして考慮。</p> <p>b. 余裕時間の観点</p> <p>炉心損傷防止対策の対応操作に係る余裕時間を厳しくするため、事象が早く進展し、炉心損傷に至る時間が短い事故シーケンスを選定する。</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載内容による相違</p> <p>・PWRで必ず想定する事故シーケンスグループに関する記載であるため、泊の「また、」以降の記載については大飯と比較する</p> <p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・泊は着眼点aに対して例示をしており女川には記載がないため、例については泊と大飯を比較する</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>⇒ 該当シーケンスを第1-4表中に影響度の観点で「高」、「中」、「低」で整理</p> <p>【例1. 事故シーケンスグループ(g) ECCS再循環機能喪失】                      破断口径の大きいほうが1次冷却材の系外への流出が多いため、重大事故等対処設備による対応操作に係る余裕時間が短くなる。</p> <p>【例2. 事故シーケンスグループ(d) 原子炉格納容器の除熱機能喪失】                      格納容器スプレイ注入失敗時の方が、格納容器スプレイ再循環失敗時に比べ除熱量が小さくなり原子炉格納容器内の温度及び圧力上昇が早いため余裕時間が厳しく、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。</p> <p>c. 設備容量の観点                      炉心損傷防止対策として減圧の際に必要な弁容量や冷却の際に必要な注水量といった設備容量に係る要求が大きくなるシーケンスを選定している。</p> <p>⇒ 該当シーケンスを第1-4表中に影響度の観点で「高」、「中」、「低」で整理</p> <p>【例. 事故シーケンスグループ(f) ECCS注水機能喪失】                      破断口径の大きいほうが1次冷却材の系外への流出が多いため、炉心損傷防止のために要求される設備容量（1次冷却系への注水量）が大きくなる。</p>	<p>【例1：LOCA時注水機能喪失】                      破断口径が大きい方が、原子炉冷却材の系外への流出量が多くなるため、炉心損傷防止対策の対応操作のための余裕時間が短くなる。</p> <p>【例2：高圧注水・減圧機能喪失】                      過渡事象(全給水喪失事象)は原子炉水位低(レベル3)が事象進展の起点となるため、通常水位から原子炉停止に至る手動停止、サポート系喪失と比較して事象進展が早い。このため過渡事象を起因とするシーケンスの余裕時間が短い。</p> <p>c. 設備容量の観点                      炉心損傷防止に際して炉心の冷却に必要な注水量等、設備容量への要求が大きくなる事故シーケンスを選定する。</p> <p>【例：LOCA時注水機能喪失(中小破断LOCA)】                      中小破断LOCA後の緩和措置としては原子炉減圧及び低圧注水があるが、原子炉減圧に用いるSRVは十分な台数が備えられている一方、低圧注水の代替となる注水設備の容量は低圧ECCSより少ない。このため代替となる設備容量の観点で低圧ECCS失敗を含むシーケンスが厳しいと考える。</p>	<p>【例1：ECCS再循環機能喪失】                      破断口径が大きい方が、1次冷却材の系外への流出量が多くなるため、炉心損傷防止対策の対応操作のための余裕時間が短くなる。</p> <p>【例2：原子炉格納容器の除熱機能喪失】                      格納容器スプレイ注入失敗時の方が、格納容器スプレイ再循環失敗時に比べ除熱量が小さくなり原子炉格納容器内の温度及び圧力上昇が早いため余裕時間が厳しく、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。</p> <p>c. 設備容量の観点                      炉心損傷防止に際して炉心の冷却に必要な注水量等、設備容量への要求が大きくなる事故シーケンスを選定する。</p> <p>【例：ECCS注水機能喪失】                      破断口径の大きい方が1次冷却材の系外への流出が多いため、炉心損傷防止のために要求される設備容量（1次冷却系への注水量）が大きくなる。</p>	<p>【女川】                      ■記載内容の相違                      ・事故シーケンスグループについては、解釈に基づきPWRとBWRで相違しているため、例については泊と大飯を比較する（着色せず）</p> <p>【女川】                      ■記載内容の相違                      ・事故シーケンスグループについては、解釈に基づきPWRとBWRで相違しているため、例については泊と大飯を比較する（着色せず）</p> <p>【女川】                      ■記載内容の相違                      ・事故シーケンスグループについては、解釈に基づきPWRとBWRで相違しているため、例については泊と大飯を比較する（着色せず）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>d. 事故シナシスグループ内での代表性の観点</p> <p>各事故シナシスグループにおいて、当該事故シナシスグループの代表的な事故シナシスとして、炉心損傷頻度が大きく事象進展が事故シナシスグループの特徴を有しているものを選定している。</p> <p>⇒ 該当シナシスを第1-4表中に影響度の観点で「高」、「中」、「低」で整理</p> <p>【例：事故シナシスグループ(c) 原子炉補機冷却機能喪失】</p> <p>「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」については炉心損傷頻度の寄与割合が最も支配的であり、原子炉補機冷却機能喪失の代表的な組合せである。</p>	<p>d. 事故シナシスグループ内での代表性の観点</p> <p>当該事故シナシスグループの代表的な事故シナシスとして、炉心損傷頻度が高く、事象進展が事故シナシスグループの特徴を有しているものを選定する。ただし、「高」、「中」、「低」の分類については炉心損傷頻度のみに着目して整理した。</p> <p>今回の内部事象レベル1 PRA、地震レベル1 PRA及び津波レベル1 PRAの結果のうち、事故シナシスを選定するに当たって同一に整理できると考えられるものについては、炉心損傷頻度を足し合わせて上記の分類を実施した。本来、各PRAは扱う事象が異なるため、結果の不確かさや評価の精度が異なるものであり、結果を足し合わせて用いることの可否（比較可能性）については、PRAの結果を活用する際の目的に照らして十分留意する必要がある。今回は重要事故シナシスの選定の考え方を以下のとおりとしていることから、結果の不確かさやPRA間の評価の精度の違いを考慮しても、炉心損傷頻度を足し合わせて用いることによる問題は生じないものと考えた。</p> <p>○ 今回抽出された事故シナシスについては、第1-8表に示すとおり、結果的に、事故シナシスグループ内において選定対象とした全ての事故シナシスに対して、おおむね同じ重大事故等対処設備で対応できるものと考えている。このため、重要事故シナシスの選定に当たっては、その対応の厳しさに重きをおいて選定することが適切と考え、主に着眼点b及びcによって重要事故シナシスを選定している。これは、決定論的な評価である有効性評価においては、対応が厳しい事故シナシスを</p>	<p>d. 事故シナシスグループ内での代表性の観点</p> <p>当該事故シナシスグループの代表的な事故シナシスとして、炉心損傷頻度が高く、事象進展が事故シナシスグループの特徴を有しているものを選定する。ただし、「高」、「中」、「低」の分類については炉心損傷頻度のみに着目して整理した。</p> <p>【例：原子炉補機冷却機能喪失】</p> <p>「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」については炉心損傷頻度の寄与割合が最も支配的であり、原子炉補機冷却機能喪失の代表的な組合せである。</p> <p>今回の内部事象レベル1 PRA、地震レベル1 PRA及び津波レベル1 PRAの結果のうち、事故シナシスを選定するに当たって同一に整理できると考えられるものについては、炉心損傷頻度を足し合わせて上記の分類を実施した。本来、各PRAは扱う事象が異なるため、結果の不確かさや評価の精度が異なるものであり、結果を足し合わせて用いることの可否（比較可能性）については、PRAの結果を活用する際の目的に照らして十分留意する必要がある。今回は重要事故シナシスの選定の考え方を以下のとおりとしていることから、結果の不確かさやPRA間の評価の精度の違いを考慮しても、炉心損傷頻度を足し合わせて用いることによる問題は生じないものと考えた。</p> <p>○ 今回抽出された事故シナシスについては、第1-8表に示すとおり、結果的に、事故シナシスグループ内において選定対象としたすべての事故シナシスに対して、おおむね同じ重大事故等対処設備で対応できるものと考えている。このため、重要事故シナシスの選定に当たっては、その対応の厳しさに重きをおいて選定することが適切と考え、主に着眼点b及びcによって重要事故シナシスを選定している。これは、決定論的な評価である有効性評価においては、対応が厳しい事故シナシスを</p>	<p>相違理由</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・泊は着眼点dに対して例示をしており女川には記載がないため、例については泊と大飯を比較する</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は重要事故シナシス選定における着眼点dの取り扱いについて明記している</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.3.2 重要事故シナシスの選定結果</p> <p>選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シナシスグループに複数の事故シナシスが含まれる場合には、事象進展が早いもの等、より厳しい事故シナシスを重要事故シナシスとして以下のとおり選定している。</p>	<p>評価することで、選定対象とした全ての事故シナシスに対しても重大事故等対策の有効性を確認できると考えたためである。</p> <p>○ 着眼点dについては、対応の厳しき等の選定理由が同等とみなせる場合のみ重要事故シナシスの選定の基準として用いており、結果的に崩壊熱除去機能喪失及び原子炉停止機能喪失の事故シナシスグループについて、重要事故シナシスの選定の理由としている。</p> <p>なお、崩壊熱除去機能喪失及び原子炉停止機能喪失で選定した重要事故シナシスは内部事象レベル1 PRA及び地震レベル1 PRAから抽出されたシナシスであったが、第1-7表に示すとおり、いずれのPRAにおいても、事故シナシスグループ内で最も高い炉心損傷頻度となったシナシスである。</p> <p>(2) 同一のシナシスグループ内で対策が異なる場合の整理</p> <p>事故シナシスグループは、基本的に喪失した機能あるいはその組合せによって決定されるものであり、起回事象や機能喪失の原因には依存しない。しかしながら、事故シナシスへの対策の観点では、同じ事故シナシスグループに分類される事故シナシスでも、喪失した機能の喪失原因が異なる場合、有効な対策が異なることがある。</p> <p>具体的には、全交流動力電源喪失がこれに該当するが、同じ炉心損傷防止対策で対応可能な事故シナシスを1つの事故シナシスグループとし、細分化した各事故シナシスグループからそれぞれ重要事故シナシスを選定した。</p> <p>各々の事故シナシスグループに対して考慮した内容の詳細は次の1.3.2項に示す。</p> <p>1.3.2 重要事故シナシスの選定結果</p> <p>1.3.1 項の選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シナシスグループに複数の事故シナシスが含まれる場合には、事故進展が早いもの等、より厳しい事故シナシスを重要事故シナシスとして以下のとおり選定している。また、「(3)全交流動力電源喪失」では機能喪失の状況が異なる事故シナシスが抽出されたため、4つの事故シナシスを重要事故シナシスとして</p>	<p>を評価することで、選定対象としたすべての事故シナシスに対しても重大事故等対策の有効性を確認できると考えたためである。</p> <p>○ 着眼点dについては、対応の厳しき等の選定理由が同等とみなせる場合のみ重要事故シナシスの選定の基準として用いているが、結果的にいずれの事故シナシスグループについても、重要事故シナシス選定の理由としていない。</p> <p>1.3.2 重要事故シナシスの選定結果</p> <p>1.3.1 項の選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シナシスグループに複数の事故シナシスが含まれる場合には、事象進展が早いもの等、より厳しい事故シナシスを重要事故シナシスとして以下のとおり選定している。選定理由及び選定結果の詳細については第1-8表に示す。</p>	<p>相違理由</p> <p>【女川】</p> <p>■個別評価による相違</p> <p>・着眼点dについて、泊は対応の厳しき等の選定理由が同等とみなせる場合に該当する事故シナシスがなく、着眼点b及びcによって重要事故シナシスを選定している（大飯についても泊と同様）</p> <p>【女川】</p> <p>■個別評価による相違</p> <p>・泊は女川の(2)に該当する事故シナシスグループがなく、女川と同様に各々の事故シナシスグループに対して考慮した内容の詳細は1.3.2項に示している（大飯についても泊と同様）</p> <p>【女川】</p> <p>■個別評価による相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(a) 2次冷却系からの除熱機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小破断LOCA+補助給水失敗</li> <li>・主給水流量喪失+補助給水失敗</li> <li>・過渡事象+補助給水失敗</li> <li>・手動停止+補助給水失敗</li> <li>・外部電源喪失+補助給水失敗</li> <li>・2次冷却系の破断+補助給水失敗</li> <li>・2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗</li> <li>・蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主給水流量喪失+補助給水失敗</li> </ul> <p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フィードアンドブリード</li> </ul> <p>② 選定理由</p>	<p>選定した。選定理由及び選定結果の詳細については第1-8表に示す。</p>	<p>(1) 2次冷却系からの除熱機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス 「主給水流量喪失+補助給水失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） ・フィードアンドブリード</p> <p>③ 選定理由 着眼点b, cの評価結果より、「主給水流量喪失+補助給水失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②）として選定する。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載内容の相違</li> <li>・PWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループであるため、泊の(1)については泊と大飯を比較する</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■構成の相違</li> <li>・女川に統一</li> <li>・泊は次の構成で記載</li> <li>①重要事故シーケンス</li> <li>②炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</li> <li>③選定理由 (以下、相違理由説明を省略)</li> <li>・泊の構成に合わせて大飯の記載順序を入れ替えている</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・女川の③選定理由の冒頭の記載を参考に、泊は③選定理由の冒頭に選定結果を記載している（以下、同様の相違は</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>重要事故シーケンスとしては、1次冷却材の温度及び圧力上昇が早く、運転員操作（フィードアンドブリード）開始までの余裕時間が短くかつ要求される設備容量（加圧器逃がし弁、高圧注入ポンプ）の観点で厳しい事象を選定する必要がある。</p> <p>1次冷却材温度については、「過渡事象」及び「手動停止」では、事象発生後の一定期間主給水系が利用可能であり、「2次冷却系の破断」では、2次側からの破断流が放出されることで1次冷却系の除熱が促進される。</p> <p>また、1次冷却材圧力については、「小破断LOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損」では、自動で安全注入信号が発信することで高圧注入が開始され、系外への漏えいに伴い1次冷却系の減圧が促進される。</p> <p>これに対して、「主給水流量喪失」及び「外部電源喪失」は、主給水が全喪失することで、1次冷却系が早期に高温及び高圧状態となる事象であり、特に「主給水流量喪失」では原子炉トリップ（蒸気発生器水位異常低）時点での蒸気発生器水量が少なく、除熱の観点でより厳しい事象となる。</p> <p>以上から、「主給水流量喪失+補助給水失敗」を選定する。</p>		<p>重要事故シーケンスとしては、1次冷却材の温度及び圧力上昇が早く、運転員操作（フィードアンドブリード）開始までの余裕時間が短くかつ要求される設備容量（加圧器逃がし弁、高圧注入ポンプ）の観点で厳しい事象を選定する必要がある。</p> <p>1次冷却材温度については、「過渡事象」及び「手動停止」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの③、④）では、事象発生後の一定期間主給水系が利用可能であり、「2次冷却系の破断」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの⑥、⑦）では、2次側からの破断流が放出されることで1次冷却系の除熱が促進される。</p> <p>また、1次冷却材圧力については、「小破断LOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①、⑧）では、自動で非常用炉心冷却設備作動信号が発信することで高圧注入が開始され、系外への漏えいに伴い1次冷却系の減圧が促進される。</p> <p>これに対して、「主給水流量喪失」及び「外部電源喪失」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②、⑤）は、主給水が全喪失することで、1次冷却系が早期に高温及び高圧状態となる事象であり、特に「主給水流量喪失」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②）では原子炉トリップ（蒸気発生器水位低）時点での蒸気発生器水量が少なく、除熱の観点でより厳しい事象となる。</p> <p>以上から、本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起回事象発生後の事象進展が早く、除熱の観点でより厳しい事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②）は本事故シー</p>	<p>「記載方針の相違」と表示）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は③選定理由に記載の事故シーケンスに対し第1-8表の事故シーケンスの番号を記載することにより紐づけている（以下、相違理由説明を省略）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■信号名称の相違</li> <li>・安全注入信号⇔非常用炉心冷却設備作動信号</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■信号名称の相違</li> <li>・蒸気発生器水位異常低⇔蒸気発生器水位低</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は重要事故シーケンスが</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシグループ抽出及び重要事故シナシ選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(1) 高圧・低圧注水機能喪失</p> <p>①重要事故シナシ                      「過渡事象+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)                      ・低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)</p> <p>③選定理由                      着眼点b, cの評価結果より、「過渡事象+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」を重要事故シナシ(第1-8表の本事故シナシグループの①)として選定し、過渡事象としては、原子炉水位低下の観点で厳しい給水流量の全喪失を選定する。                      本事故シナシグループに含まれる各事故シナシは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起回事象発生後の事象進展が早いと考えられる過渡事象を起因として選定した重要事故シナシ(第1-8表の本事故シナシグループの①)は他の事故シナシ(第1-8表の本事故シナシグループの②~⑥)に対して包絡性を有している。                      さらに、逃がし安全弁の再開鎖に失敗する事故シナシ(第1-8表の本事故シナシグループの②, ④, ⑥)は、逃がし安全弁の再開鎖に成功する事故シナシに比べて事象発生初期から原子炉圧力が低下するため、原子炉手動減圧時に低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)による原子炉注水が開始されるタイミングが早くなることを考慮し、原子炉手動減圧操作の開始まで高圧状態が維持される事故シナシ(第1-8表の本事故シナシグループの①, ③, ⑤)は、他の事故シナシ(第1-8表の本事故シナシグループの②, ④, ⑥)に対して包絡性を有している。</p> <p>(2) 高圧注水・減圧機能喪失</p> <p>①重要事故シナシ</p>	<p>シナシグループの他の事故シナシ(第1-8表の本事故シナシグループの①, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧)に対して包絡性を有している。</p>	<p>包絡性を有していることについて女川の③選定理由の記載を参照し、反映している(以下、同様の相違は「記載方針の相違」と表示)</p> <p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違                      ・BWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シナシグループ(着色せず)</p> <p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 全交流動力電源喪失</p> <p>① 事故シナシス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA</li> <li>外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul> <p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2次冷却系強制冷却+空冷式非常用発電装置+恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水</li> </ul> <p>② 選定理由</p>	<p>「過渡事象+高圧注水失敗+手動減圧失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>代替自動減圧機能</li> </ul> <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b, cの評価結果より、「過渡事象+高圧注水失敗+手動減圧失敗」を重要事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの①)として選定し、過渡事象としては、原子炉水位低下の観点で厳しい給水流量の全喪失を選定する。</p> <p>本事故シナシスグループに含まれる各事故シナシスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早い過渡事象を起因として選定した重要事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの①)は、他の事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの②, ③)に対して包絡性を有している。</p> <p>(3) 全交流動力電源喪失</p> <p>本事故シナシスグループからは、機能喪失の状況が異なる事故シナシスが抽出されたため、4つの事故シナシスを重要事故シナシスとして選定した。</p> <p>4つの事故シナシスは、PRAから抽出された電源喪失の事故シナシスである、長期TB, TBD, TBP及びTBUと一致することから、この名称で事故シナシスグループを詳細化した。</p>	<p>(2) 全交流動力電源喪失</p> <p>① 重要事故シナシス</p> <p>「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」</p> <p>「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2次冷却系強制冷却+代替非常用発電機+代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水</li> </ul> <p>③ 選定理由</p>	<p>・BWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シナシスグループ（着色せず）</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>個別評価による相違</li> <li>泊は全交流動力電源喪失に該当する事故シナシスは1つのみでありそれを重要事故シナシスとして選定した旨を記載しているため、大飯と比較する(女川の(3)に着色せず)</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設備名称の相違</li> <li>空冷式非常用発電装置⇔代替非常用発電機</li> <li>恒設代替低圧注水ポンプ⇔代替格納容器スプレイポンプ(以下、相違理由説明を省略)</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>全交流動力電源喪失に係る事故シナシスは「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」のみである。ただし、共通要因故障、系統間依存性の観点から、従属的に発生する「原子炉補機冷却機能喪失」の重量を考慮する。</p> <p>また、「原子炉補機冷却機能喪失」時に生じるRCPシールからの漏えいについては、不確実さが伴うことから、RCPシールLOCAの発生の有無を考慮する。</p>	<p>また、第1-4図に示すとおり、各重要事故シナシスに対し、地震PRAからは、全交流動力電源喪失と最終ヒートシンク喪失の重量を伴う事故シナシスも抽出されるが、全交流動力電源喪失時には、最終ヒートシンクの機能を有する設備も電源喪失によって機能喪失に至るため、地震による損傷の有無に関わらず最終ヒートシンクの喪失が生じる。交流電源の復旧後については、電源供給に伴う最終ヒートシンクの復旧可否の観点で対応に違いが現れると考えられ、設備損傷によって最終ヒートシンクの機能喪失が生じている場合の方が緩和手段が少なくなる。ただし、設備損傷によって最終ヒートシンクの喪失が生じている場合においても格納容器フィルタベント系による除熱が可能であり、交流電源の復旧によって最終ヒートシンクの機能を復旧可能な場合には、これに加えて原子炉補機代替冷却水系も期待することができる。これを考慮し、重要事故シナシスには、設備損傷による最終ヒートシンクの喪失を設定していない。</p> <p>a) 長期TB</p> <p>①重要事故シナシス              「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗(蓄電池枯渇後RCIC停止)」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉隔離時冷却系(所内常設蓄電式直流電源設備による電源供給)</li> <li>常設代替交流電源設備</li> </ul> <p>③選定理由              抽出された事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの①)が1つであることからこれを選定した。</p>	<p>抽出された事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの①)が1つであることからこれを選定した。ただし、共通原因故障、系統間依存性の観点から、従属的に発生する「原子炉補機冷却機能喪失」の重量を考慮する。</p> <p>また、「原子炉補機冷却機能喪失」時に生じるRCPシールからの漏えいについては、不確実さが伴うことから、RCPシールLOCAの発生の有無を考慮する。</p> <div style="border: 1px dashed black; height: 300px; width: 100%; margin: 10px 0;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">                 追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】             </div>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>b) TBU</p> <p>①重要事故シーケンス                      「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+高圧注水失敗(RCIC本体の機能喪失)」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高圧代替注水系(所内常設蓄電池式直流電源設備による電源供給)</li> <li>・常設代替交流電源設備</li> </ul> <p>③選定理由                      抽出された事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)が1つであることからこれを選定した。</p> <p>c) TBP</p> <p>①重要事故シーケンス                      「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV再閉失敗+HPCS失敗」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉隔離時冷却系(動作可能な範囲に原子炉圧力が保たれる間)</li> <li>・手動減圧</li> <li>・低圧代替注水系(常設)(直流駆動低圧注水ポンプ)</li> <li>・常設代替交流電源設備</li> </ul> <p>③選定理由                      抽出された事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)が1つであることからこれを選定した。</p> <p>d) TBD</p> <p>①重要事故シーケンス                      「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+直流電源喪失+HPCS失敗」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高圧代替注水系(常設代替直流電源設備による電源供給)</li> <li>・常設代替交流電源設備</li> </ul> <p>③選定理由                      抽出された事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)が1つであることからこれを選定した。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシグループ抽出及び重要事故シナシ選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(c) 原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>① 事故シナシ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁/安全弁LOCA</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA</li> </ul> <p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2次冷却系強制冷却+空冷式非常用発電装置+恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>共通要因故障、系統間依存性の観点から、原子炉補機冷却機能喪失により補機冷却水が必要な機器は使用できない。「RCPシールLOCA」と「加圧器逃がし弁/安全弁LOCA」では「RCPシールLOCA」の方が、気相部放出である「加圧器逃がし弁/安全弁LOCA」よりも1次冷却材の流出量が多いため、保有水確保操作（2次冷却系強制冷却、炉心注水準備）</p>		<p>(3) 原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>① 重要事故シナシ</p> <p>「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2次冷却系強制冷却+代替非常用発電機+代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水</li> </ul> <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b, cの評価結果より、「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」を重要事故シナシ（第1-8表の本事故シナシグループの①）として選定する。ただし、「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」は、「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」時に従属して発生することから、事象進展は同じであるため、重要事故シナシとしては、「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」を選定する。</p> <p>共通原因故障、系統間依存性の観点から、原子炉補機冷却機能喪失により補機冷却水が必要な機器は使用できない。「RCPシールLOCA」と「加圧器逃がし弁/安全弁LOCA」では「RCPシールLOCA」を含む事故シナシ（第1-8表の本事故シナシグループの①）の方が、気相部放出である「加圧器逃がし弁/安全弁LOCA」よりも1次冷却材の流出量が多い</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>記載内容の相違</li> <li>PWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シナシグループであるため、泊の(3)については泊と大飯を比較する</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>記載方針の相違</li> <li>女川実績の反映</li> <li>内容については、大飯の②選定理由の「ただし、」以降の記載と同様である</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>の余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しいことから、代表的な事故シナシスは「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」となる。ただし、「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」は、「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」時に従属して発生することから、事象進展は同じであるため、重要事故シナシスとしては、「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」を選定する。</p>	<p>(4)崩壊熱除去機能喪失                      ①重要事故シナシス                      「過渡事象+崩壊熱除去失敗」(炉心損傷防止対策の有効性を確認する際の残留熱除去系の機能喪失の理由については残留熱除去系の機能喪失又は原子炉補機冷却水系の機能喪失を考慮)                      ②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)                      a. 残留熱除去系の機能喪失を考慮する場合                      ・原子炉格納容器フィルタベント系                      b. 原子炉補機冷却水系の機能喪失を考慮する場合                      ・原子炉補機代替冷却水系                      ③選定理由                      LOCAを起因とする事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの⑦~⑨)については、LOCAを起因とする事故シナシスグループにおいて評価するものとし、「SRV再開失敗」については、中破断LOCA相当の漏えい量を想定している。                      着眼点b、c及びdの評価結果より、「過渡事象+崩壊熱除去失敗」を重要事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの①)として選定した。                      なお、TBWシナシスについてはTWシナシスに包絡されることから重要事故シナシスとして選定しない。(別紙4)                      本事故シナシスグループにはLOCAを起因とする事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの⑦~⑨)が含まれており、いずれも格納容器の圧力の上昇が早く、圧力上昇の抑制に必要な設備容量の観点でも厳しいことから、着眼点bの観点では「中」、着眼点cの観点では「高」に分類して</p>	<p>ため、保有水確保操作(2次冷却系強制冷却、炉心注水準備)の余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しく、炉心損傷防止対策に差異がないことから、RCPシールLOCAを含む事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの①)は本事故シナシスグループの他の事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの②)に対して包絡性を有している。</p>	<p>【大飯】                      ■記載方針の相違                      ・女川実績の反映</p> <p>【女川】                      ■記載内容の相違                      ・BWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シナシスグループ(着色せず)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(d) 原子炉格納容器の除熱機能喪失</p> <p>① 事故シナシス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・中破断LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・小破断LOCA+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・小破断LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> </ul>	<p>いるが、これらはLOCAを起因とする事故シナシスである。LOCAを起因とする事故シナシスについては、崩壊熱除去機能の代替手段の有効性も含めて「LOCA時注水機能喪失」において評価することから、これらの事故シナシスは重要事故シナシスの選定対象から除外した。</p> <p>本事故シナシスグループに含まれる主な炉心損傷防止対策の電源を代替電源とすることにより、本事故シナシスグループに含まれる各事故シナシスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早い過渡事象を起因として選定した重要事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの①)は他の事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの②～⑥)に対して包絡性を有している。</p>	<p>(4) 原子炉格納容器の除熱機能喪失</p> <p>① 重要事故シナシス              「大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗」</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <p>・PWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シナシスグループであるため、泊の(4)については泊と大飯を比較する</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器内自然対流冷却</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>「格納容器スプレイ注入失敗」と「格納容器スプレイ再循環失敗」では、「格納容器スプレイ注入失敗」時の方が事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず除熱量が小さくなり、原子炉格納容器内の温度及び圧力上昇が早いため、運転員操作（格納容器内自然対流冷却）の余裕時間が厳しく、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。要求される設備容量の観点では、破断口径が大きい「大破断LOCA」が最も厳しい事象である。以上から、「大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を選定する。</p> <p>(e) 原子炉停止機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉トリップが必要な起回事象+原子炉トリップ失敗</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗</li> <li>・負荷の喪失+原子炉トリップ失敗</li> </ul>	<p>(5) 原子炉停止機能喪失</p> <p>①重要事故シーケンス</p> <p>「過渡事象+原子炉停止失敗」</p>	<p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器内自然対流冷却</li> </ul> <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b、cの評価結果より、「大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）として選定する。</p> <p>「格納容器スプレイ注入失敗」と「格納容器スプレイ再循環失敗」では、「格納容器スプレイ注入失敗」時の方が（第1-8表の本事故シーケンスグループの①、③、⑤）が事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず除熱量が小さくなり、原子炉格納容器内の温度及び圧力上昇が早いため、運転員操作（格納容器内自然対流冷却）の余裕時間が厳しく、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。要求される設備容量の観点では、破断口径が大きい「大破断LOCA」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①、②）が最も厳しい事象である。以上から、本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起回事象発生後の事象進展が早く、要求される設備容量の観点でより厳しい事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）は本事故シーケンスグループの他の事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②～⑥）に対して包絡性を有している。</p> <p>(5) 原子炉停止機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <p>「主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗」</p> <p>「負荷の喪失+原子炉トリップ失敗」</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・PWRとBWRの設計の相違によりPRAで考慮する起回事象が異なるため、泊の(5)</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について  
 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ A T W S 緩和設備</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>原子炉停止機能喪失に係る事故シナシスは「原子炉トリップが必要な起回事象+原子炉トリップ失敗」のみである。原子炉トリップが必要な起回事象としては、イベントツリーに「A T W S」として定性的に示したもののうち、発生頻度が有意であり、1次冷却材圧力及び温度の観点で厳しく、蒸気発生器2次側保有水が減少することにより補助給水が必要となるような事象として、「外部電源喪失」、「主給水流量喪失」及び「負荷の喪失」を評価対象として考える（別紙4）。</p> <p>「主給水流量喪失」は蒸気発生器2次側保有水量の減少により2次冷却系による除熱が悪化する事象である。主蒸気が継続して流れるため、A T W S 緩和設備による主蒸気隔離により主蒸気を遮断し、減速材温度上昇に伴う負の反応度帰還効果により出力抑制を図るとともに、蒸気発生器2次側保有水量を確保するため補助給水ポンプを起動させる。「主給水流量喪失」以外の事象においては、事象発生に伴いタービントリップが作動</p>	<p>② 炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 代替原子炉再循環ポンプトリップ機能</li> <li>・ ほう酸水注入系</li> <li>・ 自動減圧系作動阻止機能</li> </ul> <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b、c及びdの評価結果より、「過渡事象+原子炉停止失敗」を重要事故シナシス(第1-8表の本事事故シナシスグループの①)として選定し、事象の厳しさの観点から、反応度印加の点で最も厳しい事象である主蒸気隔離弁の誤閉止を起回事象として選定する。</p> <p>なお、本事事故シナシスグループでは、過渡事象を起因とする事故シナシスとLOCAを起因とする事故シナシスが抽出されている。LOCAを起因とする事故シナシス(第1-8表の本事事故シナシスグループの②~④)については、ほう酸水注入系が有効に機能しないことも考えられるが、重大事故等対処設備として代替制御棒挿入機能が整備されており、これに期待する場合、LOCAを起因とする事故シナシスの事象進展はLOCA時注水機能喪失の事故シナシスグループに包絡される。</p> <p>また、LOCAを起因とする場合、水位低下の観点では厳しいものの、水位低下及びLOCAに伴う減圧によってボイド率が上昇し、負の反応度が投入されると考えられることから、事象発生後の反応度印加に伴う出力抑制の観点では過渡事象を起因とする事故シナシスの方が厳しいと考えられる。さらに、LOCAを起因として原子炉停止に失敗する事故シナシスの炉心損傷頻度は<math>1 \times 10^{-11}</math>/炉年未満であり極めて小さい。</p> <p>これらを踏まえると、反応度制御の観点で厳しい過渡事象を起因とする選定した重要事故シナシス(第1-8表の本事事故シナシスグループの①)は、他の事故シナシス(第1-8表の本事事故シナシスグループの②~④)に対して、包絡性を有</p>	<p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共通要因故障対策盤（自動制御盤）（A T W S 緩和設備）</li> </ul> <p>③ 選定理由</p> <p>抽出された事故シナシス（第1-8表の本事事故シナシスグループの①）が1つであることからこれを選定し、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（A T W S 緩和設備）の作動に期待する事象のうち、より多くの機能に期待する必要がある、原子炉冷却材圧力バウンダリ健全性確保の観点で厳しくなる「主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗」を選定する。また、圧力評価として最も厳しくなる事象である「負荷の喪失+原子炉トリップ失敗」も起回事象として選定する。</p> <p>原子炉停止機能喪失に係る事故シナシスは「原子炉トリップが必要な起回事象+原子炉トリップ失敗」（第1-8表の本事事故シナシスグループの①）のみである。原子炉トリップが必要な起回事象としては、イベントツリーに「A T W S」として定性的に示したもののうち、発生頻度が有意であり、1次冷却材圧力及び温度の観点で厳しく、蒸気発生器2次側保有水が減少することにより補助給水が必要となるような事象として、「外部電源喪失」、「主給水流量喪失」及び「負荷の喪失」を評価対象として考える（別紙4）。</p> <p>「主給水流量喪失」は蒸気発生器2次側保有水量の減少により2次冷却系による除熱が悪化する事象である。主蒸気が継続して流れるため、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（A T W S 緩和設備）による主蒸気隔離により主蒸気を遮断し、減速材温度上昇に伴う負の反応度帰還効果により出力抑制を図るとともに、蒸気発生器2次側保有水量を確保するため補助給水ポンプを起動させる。「主給水流量喪失」以外の事象においては、事</p>	<p>については大飯と比較する（女川に着色せず）</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設備名称の相違</li> <li>・ A T W S 緩和設備⇔共通要因故障対策盤（自動制御盤）（A T W S 緩和設備）（以下、相違理由説明を省略）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違</li> <li>・ 女川実績の反映</li> <li>・ 抽出された事故シナシスが1つであることから、女川の全交流動力電源喪失の記載を参照している</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>するため、ATWS緩和設備のうち、補助給水ポンプの起動のみに期待するか、ATWS緩和設備に期待しない事象である。したがって、ATWS緩和設備の作動に期待する事象のうち、より多くの機能に期待する必要がある、原子炉冷却材圧力バウンダリ健全性確保の観点で厳しくなる「主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗」を選定する。また、「負荷の喪失」は圧力評価として最も厳しくなる事象であることから、有効性評価における不確実さも考慮し、代表性の観点から「負荷の喪失+原子炉トリップ失敗」も選定する。</p>	<p>している。</p> <p>(6) LOCA時注水機能喪失</p> <p>①重要事故シナシス              「中破断LOCA+HPCCS失敗+低圧ECCS失敗」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手動減圧</li> <li>・低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）</li> </ul> <p>③選定理由</p> <p>着眼点b、cの評価結果より、「中破断LOCA+HPCCS失敗+低圧ECCS失敗」を重要事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの③)として選定した。</p> <p>なお、LOCAに伴って生じる事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの①~④)は、配管破断規模の大きさ及び重畳する機能喪失が原子炉減圧機能喪失又は低圧注水機能喪失である点で異なっている。配管破断規模の大きさの観点では、中破断LOCAの方が水位の低下が早く、厳しい事象と考えられる。重畳する機能喪失の観点では、原子炉減圧に用いるSRVは十分な台数が備えられている一方、低圧注水の代</p>	<p>象発生に伴いタービントリップが作動するため、共通要因故障対策盤（自動制御盤）(ATWS緩和設備)のうち、補助給水ポンプの起動のみに期待するか、共通要因故障対策盤(自動制御盤)(ATWS緩和設備)に期待しない事象である。したがって、共通要因故障対策盤（自動制御盤）(ATWS緩和設備)の作動に期待する事象のうち、より多くの機能に期待する必要がある、原子炉冷却材圧力バウンダリ健全性確保の観点で厳しくなる「主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗」を選定する。また、「負荷の喪失」は圧力評価として最も厳しくなる事象であることから、有効性評価における不確実さも考慮し、代表性の観点から「負荷の喪失+原子炉トリップ失敗」も選定する。以上から、本事故シナシスグループに含まれる各事故シナシスは炉心損傷防止対策には差異がないため、炉心損傷防止対策のうちより多くの機能に期待する必要がある、かつ原子炉冷却材圧力バウンダリ健全性確保の観点で厳しい事象として選定した「主給水流量喪失」を含む重要事故シナシスと、圧力の観点で厳しい事象として選定した「負荷の喪失」を含む重要事故シナシスは他の事故シナシスに対して包絡性を有している。</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載内容の相違</li> <li>・BWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シナシスグループ（着色せず）</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(f) ECCS注水機能喪失</p> <p>① 事故シナシス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中破断LOCA+高圧注入失敗</li> <li>・小破断LOCA+高圧注入失敗</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中破断LOCA+高圧注入失敗</li> </ul>	<p>替となる注水設備の容量は低圧ECCSより少ない。このため代替となる設備容量の観点で低圧注水機能喪失を含む事故シナシスが厳しいと考えられる。これらのことから、配管破断規模が大きく、低圧注水機能喪失を含むシナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの③)は本事故シナシスグループのほかの事故シナシス(第1-8表の本事故シナシスグループの①, ②, ④)に対して包絡性を有している。</p> <p>また、(4)の崩壊熱除去機能喪失においてもLOCAを含む事故シナシス(第1-8表の事故シナシスグループ「崩壊熱除去機能喪失」の⑦～⑨)が抽出されている。これについて、重要事故シナシスによる包絡性を考えると、重要事故シナシスに低圧ECCS注水失敗が含まれており、低圧ECCS機能喪失は残留熱除去系による原子炉格納容器からの除熱にも期待できないこととほぼ同義であることから、本重要事故シナシスでは、原子炉格納容器除熱機能に関する重大事故等対処設備の有効性についても評価することとなる。このことから、本重要事故シナシスは、事故シナシスグループ「崩壊熱除去機能喪失」のLOCAを起因とする事故シナシスに対しても包絡性を有しているものとする。</p>	<p>(6) ECCS注水機能喪失</p> <p>① 重要事故シナシス 「中破断LOCA+高圧注入失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シナシスグループであるため、泊の(6)は泊と大飯を比較する</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2次冷却系強制冷却+低圧注入</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>LOCA事象に関しては、破断口径が大きい「中破断LOCA」が1次冷却材の流出流量が多いため、運転員操作（2次冷却系強制冷却）の余裕時間及び要求される設備容量（低圧注入及び蓄圧注入）の観点で厳しい。したがって、「中破断LOCA+高圧注入失敗」を選定する。なお、破断口径によって2次冷却系強制冷却及び蓄圧注入のタイミングに影響を及ぼし炉心露出の状況が異なること、破断口径に不確実性が伴うことから、炉心損傷防止対策が有効な範囲を確認するため、2インチ破断、4インチ破断及び6インチ破断の評価を実施する。</p> <p>(g) ECCS再循環機能喪失</p> <p>① 事故シナシス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>・小破断LOCA+高圧再循環失敗</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗</li> </ul>		<p>・2次冷却系強制冷却+低圧注入</p> <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b、cの評価結果より、「中破断LOCA+高圧注入失敗」を重要事故シナシス（第1-8表の本事務シナシスグループの①）として選定した。</p> <p>LOCA事象に関しては、破断口径が大きい「中破断LOCA」（第1-8表の本事務シナシスグループの①）が1次冷却材の流出流量が多いため、運転員操作（2次冷却系強制冷却）の余裕時間及び要求される設備容量（低圧注入及び蓄圧注入）の観点で厳しい。したがって、配管破断口径が大きい事故シナシス（第1-8表の本事務シナシスグループの①）は本事務シナシスグループの他の事故シナシス（第1-8表の本事務シナシスグループの②）に対して包絡性を有している。なお、破断口径によって2次冷却系強制冷却及び蓄圧注入のタイミングに影響を及ぼし炉心露出の状況が異なること、破断口径に不確実性が伴うことから、炉心損傷防止対策が有効な範囲を確認するため、2インチ破断、4インチ破断及び6インチ破断の評価を実施する。</p> <p>(7) ECCS再循環機能喪失</p> <p>① 重要事故シナシス</p> <p>「大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗」</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載内容の相違</li> <li>・PWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シナシスグループであるため、泊の(7)は泊と大飯を比較する</li> </ul> <p>【大飯】</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・代替再循環</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>①で選定した事故シーケンスの中では、「大破断LOCA」が1次冷却材の流出量が多く、再循環切替までの時間が短いことから、再循環が失敗する時点での崩壊熱が大きいため、運転員操作（格納容器スプレイポンプを活用した代替再循環）の余裕時間及び要求される設備容量（再循環流量）の観点で厳しくなる。</p> <p>また、「中破断LOCA」又は「小破断LOCA」を起因とする事故シーケンスについては、炉心損傷防止対策として、2次冷却系強制冷却により1次冷却材を減圧させた後、低圧再循環によって長期の炉心冷却を確保する手段がある（本対策の有効性確認については、「中破断LOCA+高圧注入失敗」等の対策である「2次冷却系強制冷却+低圧注入」と使用形態が同じであるため、同対策の有効性を確認することで包絡できる）。さらにその手段に失敗した場合においても、格納容器スプレイポンプを活用した代替再循環に期待できる。</p> <p>以上から、より厳しい「大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗」の対策を評価することで、その他の事故シーケンスについては包絡することができる。</p> <p>(h) 格納容器バイパス</p>	<p>(7) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）</p>	<p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・代替再循環</li> </ul> <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b、cの評価結果より、「大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）として選定した。</p> <p>破断口径が大きい「大破断LOCA」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）が1次冷却材の流出量が多く、再循環切替までの時間が短いことから、再循環が失敗する時点での崩壊熱が大きいため、運転員操作（格納容器スプレイポンプを活用した代替再循環）の余裕時間及び要求される設備容量（再循環流量）の観点で厳しくなる。</p> <p>また、「中破断LOCA」又は「小破断LOCA」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②、③）を起因とする事故シーケンスについては、炉心損傷防止対策として、2次冷却系強制冷却により1次冷却材を減圧させた後、低圧再循環によって長期の炉心冷却を確保する手段がある（本対策の有効性確認については、「中破断LOCA+高圧注入失敗」等の対策である「2次冷却系強制冷却+低圧注入」と使用形態が同じであるため、同対策の有効性を確認することで包絡できる）。さらにその手段に失敗した場合においても、格納容器スプレイポンプを活用した代替再循環に期待できる。</p> <p>以上から、より厳しい「大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗」（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）の対策を評価することで、その他の事故シーケンスについては包絡することができる。</p> <p>(8) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損）</p>	<p>■記載表現の相違</p> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川の構成の反映に伴う表現の相違</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWRとBWRでは解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループが相</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>① 事故シナシス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターフェイスシステムLOCA</li> <li>・蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターフェイスシステムLOCA</li> <li>・蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗</li> </ul> <p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クールダウンアンドリサーキュレーション</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮し、それぞれを重要事故シナシスとして選定する。</p> <p>なお、各事故シナシスグループに分類される事故シナシスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度の事故シナシスに占める割合の観点で主要なカットセットに対する炉心損傷防止対策の整備状況等を確認している（別紙5 1.内部事象レベル1PRA）。</p> <p>また、地震、津波の主要な事故シナシスのうち、地震、津波特有の事象以外については、内部事象と同等な炉心損傷防止対策が有効なことから、事故シナシスは同等と評価することは妥当と考えている（別紙6）。</p>	<p>①重要事故シナシス</p> <p>「I SLOCA」</p> <p>②炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手動減圧</li> <li>・発生箇所の隔離</li> </ul> <p>③選定理由</p> <p>格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）に係る事故シナシスは「インターフェイスシステムLOCA」のみである。</p> <p>なお、各事故シナシスグループに含まれる内部事象を起因とする事故シナシスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度への寄与割合の観点で主要なカットセットに対する重大事故防止対策の整備状況等をおおむね確認した。（別紙5）</p> <p>また、各事故シナシスグループにおける地震又は津波を起因とする事故シナシスについても、地震又は津波により直接炉心損傷に至る事故シナシスを除いて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、主要なカットセットに対して炉心損傷防止対策がおおむね有効であることを確認した。（別紙6）</p>	<p>① 重要事故シナシス</p> <p>「インターフェイスシステムLOCA」</p> <p>「蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クールダウンアンドリサーキュレーション</li> </ul> <p>③ 選定理由</p> <p>格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮し、それぞれを重要事故シナシスとして選定する。</p> <p>なお、各事故シナシスグループに含まれる内部事象を起因とする事故シナシスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度への寄与割合の観点で主要なカットセットに対する重大事故等防止対策の整備状況等をおおむね確認した。（別紙5）</p> <p>また、各事故シナシスグループにおける地震又は津波を起因とする事故シナシスについても、地震又は津波により直接炉心損傷に至る事故シナシスを除いて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、主要なカットセットに対して炉心損傷防止対策がおおむね有効であることを確認した。（別紙6）</p>	<p>違っているため、泊の(8)は泊と大飯を比較する（女川に着色せず）</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映により、必ず想定する事故シナシスグループ名として記載している</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシグループ抽出及び重要事故シナシ選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																		
	<p style="text-align: center;">第1-1表 PRAの対象とした主な設備・系統</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">系統設備</th> <th>概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>制御棒及び制御棒駆動系 (スクラム系)</td> <td>原子炉保護系 (RPS) 1 out of 2 × 2 制御棒 137本</td> </tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ系 (HPCS)</td> <td>電動ポンプ1台 ポンプ容量：約320～1,070m<sup>3</sup>/h/台</td> </tr> <tr> <td>原子炉隔離時冷却系 (RCIC)</td> <td>タービン駆動ポンプ1台 ポンプ容量：約90m<sup>3</sup>/h/台</td> </tr> <tr> <td>自動減圧系 (ADS)</td> <td>弁数6弁</td> </tr> <tr> <td>低圧炉心スプレイ系 (LPCS)</td> <td>電動ポンプ1台 ポンプ容量：約1,070m<sup>3</sup>/h/台</td> </tr> <tr> <td>残留熱除去系 (RHR)</td> <td>電動ポンプ3台、熱交換器2基 ポンプ容量：約1,160m<sup>3</sup>/h/台</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機 (D/G)</td> <td>非常用発電機 2台 発電容量：約7,600kVA/台 HPCS系発電機 1台 発電容量：約3,750kVA/台</td> </tr> <tr> <td>直流電源設備 (DC)</td> <td>所内蓄電池 2組 容量 約4,000Ah/組 HPCS系蓄電池 1組 容量 約400Ah/組</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水系 (RCW)</td> <td>電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,400m<sup>3</sup>/h/台</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却海水系 (RSW)</td> <td>電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,900m<sup>3</sup>/h/台</td> </tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ補機冷却水系 (HPCW)</td> <td>電動ポンプ1台 容量 約240m<sup>3</sup>/h/台</td> </tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 (HPSW)</td> <td>電動ポンプ1台 容量 約250m<sup>3</sup>/h/台</td> </tr> <tr> <td>復水補給水系 (MUWC)</td> <td>電動ポンプ3台 容量 約100m<sup>3</sup>/h/台</td> </tr> </tbody> </table>	系統設備	概要	制御棒及び制御棒駆動系 (スクラム系)	原子炉保護系 (RPS) 1 out of 2 × 2 制御棒 137本	高圧炉心スプレイ系 (HPCS)	電動ポンプ1台 ポンプ容量：約320～1,070m <sup>3</sup> /h/台	原子炉隔離時冷却系 (RCIC)	タービン駆動ポンプ1台 ポンプ容量：約90m <sup>3</sup> /h/台	自動減圧系 (ADS)	弁数6弁	低圧炉心スプレイ系 (LPCS)	電動ポンプ1台 ポンプ容量：約1,070m <sup>3</sup> /h/台	残留熱除去系 (RHR)	電動ポンプ3台、熱交換器2基 ポンプ容量：約1,160m <sup>3</sup> /h/台	非常用ディーゼル発電機 (D/G)	非常用発電機 2台 発電容量：約7,600kVA/台 HPCS系発電機 1台 発電容量：約3,750kVA/台	直流電源設備 (DC)	所内蓄電池 2組 容量 約4,000Ah/組 HPCS系蓄電池 1組 容量 約400Ah/組	原子炉補機冷却水系 (RCW)	電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,400m <sup>3</sup> /h/台	原子炉補機冷却海水系 (RSW)	電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,900m <sup>3</sup> /h/台	高圧炉心スプレイ補機冷却水系 (HPCW)	電動ポンプ1台 容量 約240m <sup>3</sup> /h/台	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 (HPSW)	電動ポンプ1台 容量 約250m <sup>3</sup> /h/台	復水補給水系 (MUWC)	電動ポンプ3台 容量 約100m <sup>3</sup> /h/台	<p style="text-align: center;">第1-1表 PRAの対象とした主な設備・系統</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">系統設備</th> <th>概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉保護設備</td> <td>2 out of 4 制御棒クラスタ 48体</td> </tr> <tr> <td>蓄圧注入系</td> <td>蓄圧タンク 3基 容量 約41m<sup>3</sup>基</td> </tr> <tr> <td>高圧注入系</td> <td>高圧注入ポンプ 2台 ポンプ容量 約280m<sup>3</sup>h/台</td> </tr> <tr> <td>低圧注入系</td> <td>余熱除去ポンプ 2台 ポンプ容量 約850m<sup>3</sup>h/台</td> </tr> <tr> <td>補助給水設備</td> <td>タービン動補給給水ポンプ 1台 ポンプ容量 約115m<sup>3</sup>h/台 電動補助給水ポンプ 2台 ポンプ容量 約90m<sup>3</sup>h/台</td> </tr> <tr> <td>ディーゼル発電機</td> <td>発電機 2台 発電容量 約7000kVA/台</td> </tr> <tr> <td>直流電源設備</td> <td>非常用蓄電池 2組 容量 約2400Ah/組 常用蓄電池 2組 容量 約2000Ah/組</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水設備</td> <td>原子炉補機冷却水ポンプ 4台 ポンプ容量 約1400m<sup>3</sup>h/台</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却海水設備</td> <td>原子炉補機冷却海水ポンプ 4台 ポンプ容量 約1700m<sup>3</sup>h/台</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器スプレイ設備</td> <td>格納容器スプレイポンプ 2台 ポンプ容量 約940m<sup>3</sup>h/台</td> </tr> </tbody> </table>	系統設備	概要	原子炉保護設備	2 out of 4 制御棒クラスタ 48体	蓄圧注入系	蓄圧タンク 3基 容量 約41m <sup>3</sup> 基	高圧注入系	高圧注入ポンプ 2台 ポンプ容量 約280m <sup>3</sup> h/台	低圧注入系	余熱除去ポンプ 2台 ポンプ容量 約850m <sup>3</sup> h/台	補助給水設備	タービン動補給給水ポンプ 1台 ポンプ容量 約115m <sup>3</sup> h/台 電動補助給水ポンプ 2台 ポンプ容量 約90m <sup>3</sup> h/台	ディーゼル発電機	発電機 2台 発電容量 約7000kVA/台	直流電源設備	非常用蓄電池 2組 容量 約2400Ah/組 常用蓄電池 2組 容量 約2000Ah/組	原子炉補機冷却水設備	原子炉補機冷却水ポンプ 4台 ポンプ容量 約1400m <sup>3</sup> h/台	原子炉補機冷却海水設備	原子炉補機冷却海水ポンプ 4台 ポンプ容量 約1700m <sup>3</sup> h/台	原子炉格納容器スプレイ設備	格納容器スプレイポンプ 2台 ポンプ容量 約940m <sup>3</sup> h/台	<p>【女川】  <span style="color: red;">■</span> 設計の相違          【大飯】  <span style="color: blue;">■</span> 記載方針の相違          ・女川実績の反映</p>
系統設備	概要																																																				
制御棒及び制御棒駆動系 (スクラム系)	原子炉保護系 (RPS) 1 out of 2 × 2 制御棒 137本																																																				
高圧炉心スプレイ系 (HPCS)	電動ポンプ1台 ポンプ容量：約320～1,070m <sup>3</sup> /h/台																																																				
原子炉隔離時冷却系 (RCIC)	タービン駆動ポンプ1台 ポンプ容量：約90m <sup>3</sup> /h/台																																																				
自動減圧系 (ADS)	弁数6弁																																																				
低圧炉心スプレイ系 (LPCS)	電動ポンプ1台 ポンプ容量：約1,070m <sup>3</sup> /h/台																																																				
残留熱除去系 (RHR)	電動ポンプ3台、熱交換器2基 ポンプ容量：約1,160m <sup>3</sup> /h/台																																																				
非常用ディーゼル発電機 (D/G)	非常用発電機 2台 発電容量：約7,600kVA/台 HPCS系発電機 1台 発電容量：約3,750kVA/台																																																				
直流電源設備 (DC)	所内蓄電池 2組 容量 約4,000Ah/組 HPCS系蓄電池 1組 容量 約400Ah/組																																																				
原子炉補機冷却水系 (RCW)	電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,400m <sup>3</sup> /h/台																																																				
原子炉補機冷却海水系 (RSW)	電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,900m <sup>3</sup> /h/台																																																				
高圧炉心スプレイ補機冷却水系 (HPCW)	電動ポンプ1台 容量 約240m <sup>3</sup> /h/台																																																				
高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 (HPSW)	電動ポンプ1台 容量 約250m <sup>3</sup> /h/台																																																				
復水補給水系 (MUWC)	電動ポンプ3台 容量 約100m <sup>3</sup> /h/台																																																				
系統設備	概要																																																				
原子炉保護設備	2 out of 4 制御棒クラスタ 48体																																																				
蓄圧注入系	蓄圧タンク 3基 容量 約41m <sup>3</sup> 基																																																				
高圧注入系	高圧注入ポンプ 2台 ポンプ容量 約280m <sup>3</sup> h/台																																																				
低圧注入系	余熱除去ポンプ 2台 ポンプ容量 約850m <sup>3</sup> h/台																																																				
補助給水設備	タービン動補給給水ポンプ 1台 ポンプ容量 約115m <sup>3</sup> h/台 電動補助給水ポンプ 2台 ポンプ容量 約90m <sup>3</sup> h/台																																																				
ディーゼル発電機	発電機 2台 発電容量 約7000kVA/台																																																				
直流電源設備	非常用蓄電池 2組 容量 約2400Ah/組 常用蓄電池 2組 容量 約2000Ah/組																																																				
原子炉補機冷却水設備	原子炉補機冷却水ポンプ 4台 ポンプ容量 約1400m <sup>3</sup> h/台																																																				
原子炉補機冷却海水設備	原子炉補機冷却海水ポンプ 4台 ポンプ容量 約1700m <sup>3</sup> h/台																																																				
原子炉格納容器スプレイ設備	格納容器スプレイポンプ 2台 ポンプ容量 約940m <sup>3</sup> h/台																																																				

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																							
<p>第1-2表 内部事象運転時レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>起因事象/グループ</th> <th>発生頻度 (1/年)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">井筒曝露事象</td> <td>タービントリップ等により原子炉がスクラムする事象、タービンバypass管が正常に閉鎖することから、事故初期から機組として給気発生が使用できる。</td> <td>1.7 × 10<sup>2</sup></td> <td rowspan="2">タービンからの給気発生が減少し、原子炉圧力が低下することによって原子炉系がスクラムする事象、給気発生機が閉鎖されていることにより給気発生が減少する事象。</td> </tr> <tr> <td>タービン駆動装置</td> <td>2.7 × 10<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">過渡事象</td> <td>水位低下事象</td> <td>2.7 × 10<sup>2</sup></td> <td>タービンからの給気発生が減少し、原子炉圧力が低下することによって原子炉系がスクラムする事象、給気発生機が閉鎖されていることにより給気発生が減少する事象。</td> </tr> <tr> <td>RIS 駆動装置等</td> <td>5.5 × 10<sup>2</sup></td> <td>原子炉駆動装置(RIS)の駆動装置が原因となる事象及びプログラム異常によるスクラム事象等、RIS が起因となることからRIS 事象は対象外である。</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">LOCA</td> <td>外部電源喪失</td> <td>4.2 × 10<sup>2</sup></td> <td>外部電源が喪失し、所内の電源が喪失する事象、事象発生後、非常用電源の確保が必要となる。</td> </tr> <tr> <td>SRV 誤開放</td> <td>1.0 × 10<sup>2</sup></td> <td>原子炉運転中に SRV が誤開放する事象、原子炉冷却材の漏出を伴う、SRV が開放されているため、圧力制御は不要である。</td> </tr> <tr> <td>小断断 LOCA</td> <td>3.0 × 10<sup>4</sup></td> <td>タービンの駆動の阻止で注水可能な範囲の冷却材漏出である事象。</td> </tr> <tr> <td>中断断 LOCA</td> <td>2.0 × 10<sup>4</sup></td> <td>小断断 LOCA と大断断 LOCA の中間範囲の冷却材漏出である事象、流出量が大きい場合、配管による注水には期待できない。</td> </tr> <tr> <td>大断断 LOCA</td> <td>2.0 × 10<sup>2</sup></td> <td>小断断 LOCA と大断断 LOCA になる境界の LOCA であり、SRV による減圧操作なしに低圧注水系により事象緩和が可能。</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却系故障(区分1)</td> <td>7.2 × 10<sup>4</sup></td> <td>区分1の原子炉補機冷却系が機能喪失し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却系故障(区分2)</td> <td>7.2 × 10<sup>4</sup></td> <td>区分2の原子炉補機冷却系が機能喪失し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。</td> </tr> <tr> <td>交代電源故障(区分1)</td> <td>1.5 × 10<sup>4</sup></td> <td>区分1の交代電源や下流の電源設備が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。</td> </tr> <tr> <td>交代電源故障(区分2)</td> <td>1.5 × 10<sup>4</sup></td> <td>区分2の交代電源や下流の電源設備が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。</td> </tr> <tr> <td>直送電源故障(区分1)</td> <td>2.8 × 10<sup>4</sup></td> <td>区分1の直送電源や下流の電源設備が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。</td> </tr> <tr> <td>直送電源故障(区分2)</td> <td>2.8 × 10<sup>4</sup></td> <td>区分2の直送電源や下流の電源設備が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。</td> </tr> <tr> <td>タービン・サボート系故障</td> <td>7.2 × 10<sup>4</sup></td> <td>タービン設備のサボート系の機能喪失し、タービン設備に期待できない状態での自動停止。</td> </tr> <tr> <td>運転停止</td> <td>1.7 × 10<sup>9</sup></td> <td>定期検査など前もって計画されているプログラム停止の他、機器からの電圧低下や圧力監視装置故障による計画されたプログラム停止を含む自動停止。</td> </tr> <tr> <td>ISLOCA</td> <td>ISLOCA</td> <td>9.4 × 10<sup>4</sup></td> <td>運転中の多量放射線や事故状態での多量放射線などにより原子炉圧力が低圧設計部等にかかることによってこれが破損し、原子炉冷却材が炉心冷却材外へ漏出する事象。</td> </tr> </tbody> </table>		区分	起因事象/グループ	発生頻度 (1/年)	備考	井筒曝露事象	タービントリップ等により原子炉がスクラムする事象、タービンバypass管が正常に閉鎖することから、事故初期から機組として給気発生が使用できる。	1.7 × 10 <sup>2</sup>	タービンからの給気発生が減少し、原子炉圧力が低下することによって原子炉系がスクラムする事象、給気発生機が閉鎖されていることにより給気発生が減少する事象。	タービン駆動装置	2.7 × 10 <sup>2</sup>	過渡事象	水位低下事象	2.7 × 10 <sup>2</sup>	タービンからの給気発生が減少し、原子炉圧力が低下することによって原子炉系がスクラムする事象、給気発生機が閉鎖されていることにより給気発生が減少する事象。	RIS 駆動装置等	5.5 × 10 <sup>2</sup>	原子炉駆動装置(RIS)の駆動装置が原因となる事象及びプログラム異常によるスクラム事象等、RIS が起因となることからRIS 事象は対象外である。	LOCA	外部電源喪失	4.2 × 10 <sup>2</sup>	外部電源が喪失し、所内の電源が喪失する事象、事象発生後、非常用電源の確保が必要となる。	SRV 誤開放	1.0 × 10 <sup>2</sup>	原子炉運転中に SRV が誤開放する事象、原子炉冷却材の漏出を伴う、SRV が開放されているため、圧力制御は不要である。	小断断 LOCA	3.0 × 10 <sup>4</sup>	タービンの駆動の阻止で注水可能な範囲の冷却材漏出である事象。	中断断 LOCA	2.0 × 10 <sup>4</sup>	小断断 LOCA と大断断 LOCA の中間範囲の冷却材漏出である事象、流出量が大きい場合、配管による注水には期待できない。	大断断 LOCA	2.0 × 10 <sup>2</sup>	小断断 LOCA と大断断 LOCA になる境界の LOCA であり、SRV による減圧操作なしに低圧注水系により事象緩和が可能。	原子炉補機冷却系故障(区分1)	7.2 × 10 <sup>4</sup>	区分1の原子炉補機冷却系が機能喪失し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。	原子炉補機冷却系故障(区分2)	7.2 × 10 <sup>4</sup>	区分2の原子炉補機冷却系が機能喪失し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。	交代電源故障(区分1)	1.5 × 10 <sup>4</sup>	区分1の交代電源や下流の電源設備が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。	交代電源故障(区分2)	1.5 × 10 <sup>4</sup>	区分2の交代電源や下流の電源設備が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。	直送電源故障(区分1)	2.8 × 10 <sup>4</sup>	区分1の直送電源や下流の電源設備が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。	直送電源故障(区分2)	2.8 × 10 <sup>4</sup>	区分2の直送電源や下流の電源設備が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。	タービン・サボート系故障	7.2 × 10 <sup>4</sup>	タービン設備のサボート系の機能喪失し、タービン設備に期待できない状態での自動停止。	運転停止	1.7 × 10 <sup>9</sup>	定期検査など前もって計画されているプログラム停止の他、機器からの電圧低下や圧力監視装置故障による計画されたプログラム停止を含む自動停止。	ISLOCA	ISLOCA	9.4 × 10 <sup>4</sup>	運転中の多量放射線や事故状態での多量放射線などにより原子炉圧力が低圧設計部等にかかることによってこれが破損し、原子炉冷却材が炉心冷却材外へ漏出する事象。	<p>第1-2表 内部事象運転時レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>起因事象/グループ</th> <th>発生頻度 (1/年)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">過渡事象</td> <td>過渡事象</td> <td>9.7 × 10<sup>2</sup></td> <td rowspan="3">主給水装置故障を伴わず原子炉トリップに至る事象を想定しており、緩和機能として原子炉トリップ、補助給水に期待している。 蒸気発生器への供給が完了した後に、蒸気発生器貯水タンクが減少し熱源能力が低下により1次冷却材循環及び圧力が上昇する事象であり、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水に期待している。 原子炉冷却材圧力ポンプの故障による1次冷却材の完全な断絶を想定しており、緩和機能として、原子炉トリップ、主蒸気循環、補助給水に期待している。</td> </tr> <tr> <td>主給水装置喪失</td> <td>1.1 × 10<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>2次冷却系の断絶</td> <td>4.3 × 10<sup>4</sup></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">LOCA</td> <td>ATWS</td> <td>1.2 × 10<sup>4</sup></td> <td>運転時の異常過渡変化において原子炉トリップに失敗する事象。</td> </tr> <tr> <td>大断断LOCA</td> <td>2.2 × 10<sup>4</sup></td> <td>原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径6インチから1インチの間で発生する事象。配管断絶相当(配管断面の2倍)未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ、原子炉冷却材圧力ポンプ、原子炉冷却材圧力ポンプ/再循環、蒸気発生器、蒸気発生器/原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径6インチから2インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水、原子炉冷却材圧力ポンプ/再循環、蒸気発生器/原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径2インチから6インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ/再循環、蒸気発生器/開口径6インチから1インチの間で発生する事象。</td> </tr> <tr> <td>中断断LOCA</td> <td>6.8 × 10<sup>4</sup></td> <td>原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径2インチから6インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ/再循環、蒸気発生器/開口径6インチから1インチの間で発生する事象。</td> </tr> <tr> <td>小断断LOCA</td> <td>2.2 × 10<sup>4</sup></td> <td>原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径1インチから2インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ/再循環、蒸気発生器/開口径6インチから1インチの間で発生する事象。</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却系故障</td> <td>2.0 × 10<sup>4</sup></td> <td>原子炉補機冷却系及びRISの補機冷却系が機能喪失し、原子炉冷却材の漏出を伴う、機器からの電圧低下や圧力監視装置故障による計画されたプログラム停止を含む自動停止。</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>4.8 × 10<sup>4</sup></td> <td>外部電源が喪失し、所内の電源が喪失する事象、事象発生後、非常用電源の確保が必要となる。</td> </tr> <tr> <td>運転停止</td> <td>2.3 × 10<sup>9</sup></td> <td>定期検査など前もって計画されているプログラム停止の他、機器からの電圧低下や圧力監視装置故障による計画されたプログラム停止を含む自動停止。</td> </tr> <tr> <td>ISLOCA</td> <td>ISLOCA</td> <td>3.0 × 10<sup>4</sup></td> <td>1次冷却系と冷却材系の間の断絶に起因し、1次冷却材の圧力が冷却材外に付加される事象。</td> </tr> <tr> <td>SRWX</td> <td>ISLOCA</td> <td>2.4 × 10<sup>4</sup></td> <td>蒸気発生器1本の完全な断絶を想定しており、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水、蒸気発生器/冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径2インチから6インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ/再循環、蒸気発生器/開口径6インチから1インチの間で発生する事象。</td> </tr> </tbody> </table>	区分	起因事象/グループ	発生頻度 (1/年)	備考	過渡事象	過渡事象	9.7 × 10 <sup>2</sup>	主給水装置故障を伴わず原子炉トリップに至る事象を想定しており、緩和機能として原子炉トリップ、補助給水に期待している。 蒸気発生器への供給が完了した後に、蒸気発生器貯水タンクが減少し熱源能力が低下により1次冷却材循環及び圧力が上昇する事象であり、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水に期待している。 原子炉冷却材圧力ポンプの故障による1次冷却材の完全な断絶を想定しており、緩和機能として、原子炉トリップ、主蒸気循環、補助給水に期待している。	主給水装置喪失	1.1 × 10 <sup>3</sup>	2次冷却系の断絶	4.3 × 10 <sup>4</sup>	LOCA	ATWS	1.2 × 10 <sup>4</sup>	運転時の異常過渡変化において原子炉トリップに失敗する事象。	大断断LOCA	2.2 × 10 <sup>4</sup>	原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径6インチから1インチの間で発生する事象。配管断絶相当(配管断面の2倍)未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ、原子炉冷却材圧力ポンプ、原子炉冷却材圧力ポンプ/再循環、蒸気発生器、蒸気発生器/原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径6インチから2インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水、原子炉冷却材圧力ポンプ/再循環、蒸気発生器/原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径2インチから6インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ/再循環、蒸気発生器/開口径6インチから1インチの間で発生する事象。	中断断LOCA	6.8 × 10 <sup>4</sup>	原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径2インチから6インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ/再循環、蒸気発生器/開口径6インチから1インチの間で発生する事象。	小断断LOCA	2.2 × 10 <sup>4</sup>	原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径1インチから2インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ/再循環、蒸気発生器/開口径6インチから1インチの間で発生する事象。	原子炉補機冷却系故障	2.0 × 10 <sup>4</sup>	原子炉補機冷却系及びRISの補機冷却系が機能喪失し、原子炉冷却材の漏出を伴う、機器からの電圧低下や圧力監視装置故障による計画されたプログラム停止を含む自動停止。	外部電源喪失	4.8 × 10 <sup>4</sup>	外部電源が喪失し、所内の電源が喪失する事象、事象発生後、非常用電源の確保が必要となる。	運転停止	2.3 × 10 <sup>9</sup>	定期検査など前もって計画されているプログラム停止の他、機器からの電圧低下や圧力監視装置故障による計画されたプログラム停止を含む自動停止。	ISLOCA	ISLOCA	3.0 × 10 <sup>4</sup>	1次冷却系と冷却材系の間の断絶に起因し、1次冷却材の圧力が冷却材外に付加される事象。	SRWX	ISLOCA	2.4 × 10 <sup>4</sup>	蒸気発生器1本の完全な断絶を想定しており、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水、蒸気発生器/冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径2インチから6インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ/再循環、蒸気発生器/開口径6インチから1インチの間で発生する事象。	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 個別評価による相違</li> <li>【大飯】</li> <li>■ 記載方針の相違</li> <li>・ 女川実績の反映</li> </ul>
区分	起因事象/グループ	発生頻度 (1/年)	備考																																																																																																							
井筒曝露事象	タービントリップ等により原子炉がスクラムする事象、タービンバypass管が正常に閉鎖することから、事故初期から機組として給気発生が使用できる。	1.7 × 10 <sup>2</sup>	タービンからの給気発生が減少し、原子炉圧力が低下することによって原子炉系がスクラムする事象、給気発生機が閉鎖されていることにより給気発生が減少する事象。																																																																																																							
	タービン駆動装置	2.7 × 10 <sup>2</sup>																																																																																																								
過渡事象	水位低下事象	2.7 × 10 <sup>2</sup>	タービンからの給気発生が減少し、原子炉圧力が低下することによって原子炉系がスクラムする事象、給気発生機が閉鎖されていることにより給気発生が減少する事象。																																																																																																							
	RIS 駆動装置等	5.5 × 10 <sup>2</sup>	原子炉駆動装置(RIS)の駆動装置が原因となる事象及びプログラム異常によるスクラム事象等、RIS が起因となることからRIS 事象は対象外である。																																																																																																							
LOCA	外部電源喪失	4.2 × 10 <sup>2</sup>	外部電源が喪失し、所内の電源が喪失する事象、事象発生後、非常用電源の確保が必要となる。																																																																																																							
	SRV 誤開放	1.0 × 10 <sup>2</sup>	原子炉運転中に SRV が誤開放する事象、原子炉冷却材の漏出を伴う、SRV が開放されているため、圧力制御は不要である。																																																																																																							
	小断断 LOCA	3.0 × 10 <sup>4</sup>	タービンの駆動の阻止で注水可能な範囲の冷却材漏出である事象。																																																																																																							
	中断断 LOCA	2.0 × 10 <sup>4</sup>	小断断 LOCA と大断断 LOCA の中間範囲の冷却材漏出である事象、流出量が大きい場合、配管による注水には期待できない。																																																																																																							
	大断断 LOCA	2.0 × 10 <sup>2</sup>	小断断 LOCA と大断断 LOCA になる境界の LOCA であり、SRV による減圧操作なしに低圧注水系により事象緩和が可能。																																																																																																							
	原子炉補機冷却系故障(区分1)	7.2 × 10 <sup>4</sup>	区分1の原子炉補機冷却系が機能喪失し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。																																																																																																							
	原子炉補機冷却系故障(区分2)	7.2 × 10 <sup>4</sup>	区分2の原子炉補機冷却系が機能喪失し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。																																																																																																							
	交代電源故障(区分1)	1.5 × 10 <sup>4</sup>	区分1の交代電源や下流の電源設備が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。																																																																																																							
	交代電源故障(区分2)	1.5 × 10 <sup>4</sup>	区分2の交代電源や下流の電源設備が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。																																																																																																							
	直送電源故障(区分1)	2.8 × 10 <sup>4</sup>	区分1の直送電源や下流の電源設備が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。																																																																																																							
直送電源故障(区分2)	2.8 × 10 <sup>4</sup>	区分2の直送電源や下流の電源設備が機能停止し、当該安全区分の設備に期待できない状態での自動停止。																																																																																																								
タービン・サボート系故障	7.2 × 10 <sup>4</sup>	タービン設備のサボート系の機能喪失し、タービン設備に期待できない状態での自動停止。																																																																																																								
運転停止	1.7 × 10 <sup>9</sup>	定期検査など前もって計画されているプログラム停止の他、機器からの電圧低下や圧力監視装置故障による計画されたプログラム停止を含む自動停止。																																																																																																								
ISLOCA	ISLOCA	9.4 × 10 <sup>4</sup>	運転中の多量放射線や事故状態での多量放射線などにより原子炉圧力が低圧設計部等にかかることによってこれが破損し、原子炉冷却材が炉心冷却材外へ漏出する事象。																																																																																																							
区分	起因事象/グループ	発生頻度 (1/年)	備考																																																																																																							
過渡事象	過渡事象	9.7 × 10 <sup>2</sup>	主給水装置故障を伴わず原子炉トリップに至る事象を想定しており、緩和機能として原子炉トリップ、補助給水に期待している。 蒸気発生器への供給が完了した後に、蒸気発生器貯水タンクが減少し熱源能力が低下により1次冷却材循環及び圧力が上昇する事象であり、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水に期待している。 原子炉冷却材圧力ポンプの故障による1次冷却材の完全な断絶を想定しており、緩和機能として、原子炉トリップ、主蒸気循環、補助給水に期待している。																																																																																																							
	主給水装置喪失	1.1 × 10 <sup>3</sup>																																																																																																								
	2次冷却系の断絶	4.3 × 10 <sup>4</sup>																																																																																																								
LOCA	ATWS	1.2 × 10 <sup>4</sup>	運転時の異常過渡変化において原子炉トリップに失敗する事象。																																																																																																							
	大断断LOCA	2.2 × 10 <sup>4</sup>	原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径6インチから1インチの間で発生する事象。配管断絶相当(配管断面の2倍)未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ、原子炉冷却材圧力ポンプ、原子炉冷却材圧力ポンプ/再循環、蒸気発生器、蒸気発生器/原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径6インチから2インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水、原子炉冷却材圧力ポンプ/再循環、蒸気発生器/原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径2インチから6インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ/再循環、蒸気発生器/開口径6インチから1インチの間で発生する事象。																																																																																																							
	中断断LOCA	6.8 × 10 <sup>4</sup>	原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径2インチから6インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ/再循環、蒸気発生器/開口径6インチから1インチの間で発生する事象。																																																																																																							
	小断断LOCA	2.2 × 10 <sup>4</sup>	原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径1インチから2インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ/再循環、蒸気発生器/開口径6インチから1インチの間で発生する事象。																																																																																																							
	原子炉補機冷却系故障	2.0 × 10 <sup>4</sup>	原子炉補機冷却系及びRISの補機冷却系が機能喪失し、原子炉冷却材の漏出を伴う、機器からの電圧低下や圧力監視装置故障による計画されたプログラム停止を含む自動停止。																																																																																																							
	外部電源喪失	4.8 × 10 <sup>4</sup>	外部電源が喪失し、所内の電源が喪失する事象、事象発生後、非常用電源の確保が必要となる。																																																																																																							
	運転停止	2.3 × 10 <sup>9</sup>	定期検査など前もって計画されているプログラム停止の他、機器からの電圧低下や圧力監視装置故障による計画されたプログラム停止を含む自動停止。																																																																																																							
ISLOCA	ISLOCA	3.0 × 10 <sup>4</sup>	1次冷却系と冷却材系の間の断絶に起因し、1次冷却材の圧力が冷却材外に付加される事象。																																																																																																							
SRWX	ISLOCA	2.4 × 10 <sup>4</sup>	蒸気発生器1本の完全な断絶を想定しており、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水、蒸気発生器/冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉冷却材内部への漏出事故のうち、破断位置が開口径2インチから6インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ/再循環、蒸気発生器/開口径6インチから1インチの間で発生する事象。																																																																																																							



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について  
 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																									
	<table border="1" data-bbox="734 220 1294 646"> <caption>第1-3表 地震レベル1 PRAにおける起回事象と発生頻度</caption> <thead> <tr> <th>起回事象</th> <th>発生頻度(/年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>外部電源喪失</td><td><math>3.0 \times 10^{-2}</math></td></tr> <tr><td>原子炉建屋損傷</td><td><math>4.8 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>格納容器損傷</td><td><math>5.2 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>圧力容器損傷</td><td><math>4.1 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>E-LOCA</td><td><math>6.0 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>格納容器バイパス</td><td><math>1.0 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>制御建屋損傷</td><td><math>1.9 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>計測・制御系喪失</td><td><math>3.7 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>直流電源喪失</td><td><math>1.1 \times 10^{-6}</math></td></tr> <tr><td>交流電源・原子炉補機冷却系喪失</td><td><math>1.5 \times 10^{-5}</math></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="734 1018 1294 1168"> <caption>第1-4表 津波高さ別の発生頻度</caption> <thead> <tr> <th>津波分類</th> <th>津波高さ</th> <th>発生頻度(/年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>0. P. +29m~0. P. +33.9m</td> <td><math>3.8 \times 10^{-6}</math></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0. P. +33.9m~</td> <td><math>7.3 \times 10^{-7}</math></td> </tr> </tbody> </table>	起回事象	発生頻度(/年)	外部電源喪失	$3.0 \times 10^{-2}$	原子炉建屋損傷	$4.8 \times 10^{-8}$	格納容器損傷	$5.2 \times 10^{-7}$	圧力容器損傷	$4.1 \times 10^{-7}$	E-LOCA	$6.0 \times 10^{-7}$	格納容器バイパス	$1.0 \times 10^{-7}$	制御建屋損傷	$1.9 \times 10^{-7}$	計測・制御系喪失	$3.7 \times 10^{-7}$	直流電源喪失	$1.1 \times 10^{-6}$	交流電源・原子炉補機冷却系喪失	$1.5 \times 10^{-5}$	津波分類	津波高さ	発生頻度(/年)	A	0. P. +29m~0. P. +33.9m	$3.8 \times 10^{-6}$	B	0. P. +33.9m~	$7.3 \times 10^{-7}$	<table border="1" data-bbox="1339 220 1921 869"> <caption>第1-3表 地震レベル1 PRAにおける起回事象と発生頻度</caption> <thead> <tr> <th>起回事象</th> <th>発生頻度 [ /年 ]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>格納容器バイパス</td><td><math>9.8 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>大破断 LOCA を上回る規模の LOCA (Excess LOCA)</td><td><math>3.5 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>原子炉建屋損傷</td><td><math>4.7 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>原子炉格納容器損傷</td><td><math>1.8 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>原子炉補助建屋損傷</td><td>ε</td></tr> <tr><td>電動弁損傷による原子炉補機冷却機能喪失</td><td><math>1.2 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失</td><td><math>3.0 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>複数の信号系損傷</td><td><math>1.2 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>燃料集合体及び制御棒クラスタ損傷による原子炉停止機能喪失</td><td><math>1.1 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>大破断 LOCA</td><td><math>2.5 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>中破断 LOCA</td><td><math>7.4 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>小破断 LOCA</td><td><math>3.3 \times 10^{-7}</math></td></tr> <tr><td>2次冷却系の破断</td><td><math>9.6 \times 10^{-9}</math></td></tr> <tr><td>原子炉補機冷却機能喪失</td><td><math>5.0 \times 10^{-8}</math></td></tr> <tr><td>外部電源喪失</td><td><math>3.2 \times 10^{-4}</math></td></tr> <tr><td>主給水流量喪失</td><td><math>4.0 \times 10^{-4}</math></td></tr> <tr><td>ATWS</td><td><math>9.3 \times 10^{-11}</math></td></tr> </tbody> </table> <p>ε：1.0E-15未満</p> <table border="1" data-bbox="1339 1029 1921 1125"> <caption>第1-4表 津波高さ別の発生頻度</caption> <thead> <tr> <th>津波分類</th> <th>津波高さ</th> <th>発生頻度 (/年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>T. P. 16.5m~</td> <td><math>2.9 \times 10^{-7}</math></td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="1384 1220 1892 1276" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">                 追而【地震 PRA の最終評価結果を反映】             </div>	起回事象	発生頻度 [ /年 ]	格納容器バイパス	$9.8 \times 10^{-8}$	大破断 LOCA を上回る規模の LOCA (Excess LOCA)	$3.5 \times 10^{-7}$	原子炉建屋損傷	$4.7 \times 10^{-8}$	原子炉格納容器損傷	$1.8 \times 10^{-8}$	原子炉補助建屋損傷	ε	電動弁損傷による原子炉補機冷却機能喪失	$1.2 \times 10^{-8}$	1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失	$3.0 \times 10^{-8}$	複数の信号系損傷	$1.2 \times 10^{-7}$	燃料集合体及び制御棒クラスタ損傷による原子炉停止機能喪失	$1.1 \times 10^{-7}$	大破断 LOCA	$2.5 \times 10^{-7}$	中破断 LOCA	$7.4 \times 10^{-7}$	小破断 LOCA	$3.3 \times 10^{-7}$	2次冷却系の破断	$9.6 \times 10^{-9}$	原子炉補機冷却機能喪失	$5.0 \times 10^{-8}$	外部電源喪失	$3.2 \times 10^{-4}$	主給水流量喪失	$4.0 \times 10^{-4}$	ATWS	$9.3 \times 10^{-11}$	津波分類	津波高さ	発生頻度 (/年)	A	T. P. 16.5m~	$2.9 \times 10^{-7}$	<p>【女川】  <span style="color: red;">■</span> 個別評価による相違</p> <p>【大飯】  <span style="color: blue;">■</span> 記載方針の相違                  ・女川実績の反映</p> <p>【女川】  <span style="color: red;">■</span> 個別評価による相違</p> <p>【大飯】  <span style="color: blue;">■</span> 記載方針の相違                  ・女川実績の反映</p>
起回事象	発生頻度(/年)																																																																											
外部電源喪失	$3.0 \times 10^{-2}$																																																																											
原子炉建屋損傷	$4.8 \times 10^{-8}$																																																																											
格納容器損傷	$5.2 \times 10^{-7}$																																																																											
圧力容器損傷	$4.1 \times 10^{-7}$																																																																											
E-LOCA	$6.0 \times 10^{-7}$																																																																											
格納容器バイパス	$1.0 \times 10^{-7}$																																																																											
制御建屋損傷	$1.9 \times 10^{-7}$																																																																											
計測・制御系喪失	$3.7 \times 10^{-7}$																																																																											
直流電源喪失	$1.1 \times 10^{-6}$																																																																											
交流電源・原子炉補機冷却系喪失	$1.5 \times 10^{-5}$																																																																											
津波分類	津波高さ	発生頻度(/年)																																																																										
A	0. P. +29m~0. P. +33.9m	$3.8 \times 10^{-6}$																																																																										
B	0. P. +33.9m~	$7.3 \times 10^{-7}$																																																																										
起回事象	発生頻度 [ /年 ]																																																																											
格納容器バイパス	$9.8 \times 10^{-8}$																																																																											
大破断 LOCA を上回る規模の LOCA (Excess LOCA)	$3.5 \times 10^{-7}$																																																																											
原子炉建屋損傷	$4.7 \times 10^{-8}$																																																																											
原子炉格納容器損傷	$1.8 \times 10^{-8}$																																																																											
原子炉補助建屋損傷	ε																																																																											
電動弁損傷による原子炉補機冷却機能喪失	$1.2 \times 10^{-8}$																																																																											
1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失	$3.0 \times 10^{-8}$																																																																											
複数の信号系損傷	$1.2 \times 10^{-7}$																																																																											
燃料集合体及び制御棒クラスタ損傷による原子炉停止機能喪失	$1.1 \times 10^{-7}$																																																																											
大破断 LOCA	$2.5 \times 10^{-7}$																																																																											
中破断 LOCA	$7.4 \times 10^{-7}$																																																																											
小破断 LOCA	$3.3 \times 10^{-7}$																																																																											
2次冷却系の破断	$9.6 \times 10^{-9}$																																																																											
原子炉補機冷却機能喪失	$5.0 \times 10^{-8}$																																																																											
外部電源喪失	$3.2 \times 10^{-4}$																																																																											
主給水流量喪失	$4.0 \times 10^{-4}$																																																																											
ATWS	$9.3 \times 10^{-11}$																																																																											
津波分類	津波高さ	発生頻度 (/年)																																																																										
A	T. P. 16.5m~	$2.9 \times 10^{-7}$																																																																										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について  
 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由				
第1-1表 イベントツリーにより抽出される事故シナシス				第1-5表 イベントツリーにより抽出される事故シナシス(1/2)				第1-5表 イベントツリーにより抽出される事故シナシス				【女川】 ■個別評価による相違 ・PRAの結果として起因事象やイベントツリーにより抽出される事故シナシスについては、設計の相違によりPWRとBWRで相違しているため、第1-5表については大飯と比較する(女川に着色せず)(以下、相違理由説明を省略) 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は抽出した事故シナシスに番号を付け、別図表との紐づけを行っている ■記載方針の相違 ・泊は抽出された事故シナシスを全て個別に記載しているが、電動弁損傷による原子炉補機冷却機能喪失並びに燃料集合体及び制御棒クラスタ損傷による原子炉停止機能喪失については、大飯は別の事故シナシスに含めた記載としている。記載は異なるがPRAより抽出された事故シナシスは同様である。 【大飯】 ■名称の相違 ・女川実績の反映 ・津波特有のシナシス名称を女川に記載統一(複数の信号系損傷⇒複数の安全機能喪失)。また、泊は複数の信号系損傷を地震PRA特有の事故シナシスとしている。				
起因事象	イベントツリーにより抽出される事故シナシス	内部	地震	津波	起因事象	イベントツリーより抽出される事故シナシス	内部	地震	津波	シナシスNo.	起因事象		イベントツリーにより抽出される事故シナシス	内部	地震	津波
大破断LOCA	大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗	○	○	-	過渡事象	過渡事象+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	○	-	(1)	大破断LOCA	大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗	○	○	-	(1)
	大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗	○	○	-		過渡事象+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	○	-	(2)		大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧注水失敗	○	○	-	(2)
	大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗	○	○	-		過渡事象+SRV再閉失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	○	-	(3)		大破断LOCA+高圧注水失敗	○	○	-	(3)
	大破断LOCA+蓄圧注入失敗	○	○	-		過渡事象+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	○	-	(4)		大破断LOCA+低圧注水失敗	○	○	-	(4)
	大破断LOCA+低圧注入失敗	○	○	-		過渡事象+除熱失敗	○	○	-	(5)		大破断LOCA+高圧注水失敗	○	○	-	(5)
中破断LOCA	中破断LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗	○	○	-	外部電源喪失	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗	○	○	-	(7)	中破断LOCA	中破断LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗	○	○	-	(6)
	中破断LOCA+高圧再循環失敗	○	○	-		全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV再閉失敗+HPCS失敗	○	○	-	(8)		中破断LOCA+格納容器スプレイ注入失敗	○	○	-	(6)
	中破断LOCA+高圧再循環失敗	○	○	-		全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV再閉失敗+HPCS失敗	○	○	-	(9)		中破断LOCA+蓄圧注入失敗	○	○	-	(9)
	中破断LOCA+蓄圧注入失敗	○	○	-		全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+高圧注水失敗	○	○	-	(10)		中破断LOCA+高圧注水失敗	○	○	-	(10)
	中破断LOCA+高圧注入失敗	○	○	-		全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗+原子炉停止失敗	-	○	-	(11)		中破断LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗	○	○	-	(11)
小破断LOCA	小破断LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗	○	○	-	通常停止/サポート系喪失	手動停止+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(12)	小破断LOCA	小破断LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗	○	○	-	(12)
	小破断LOCA+高圧再循環失敗	○	○	-		手動停止+SRV再閉失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(13)		小破断LOCA+格納容器スプレイ注入失敗	○	○	-	(12)
	小破断LOCA+高圧再循環失敗	○	○	-		サポート系喪失+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(14)		小破断LOCA+高圧注水失敗	○	○	-	(12)
	小破断LOCA+格納容器スプレイ注入失敗	○	○	-		サポート系喪失+SRV再閉失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(15)		小破断LOCA+補助給水失敗	○	○	-	(12)
	小破断LOCA+高圧注入失敗	○	○	-		サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(16)		インターフェイスシステムLOCA	○	-	-	(16)
インターフェイスシステムLOCA	インターフェイスシステムLOCA	○	-	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(17)	主給水流量喪失	○	-	-	(17)		
主給水流量喪失	主給水流量喪失+補助給水失敗	○	○	○	サポート系喪失+SRV再閉失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(18)	外部電源喪失	○	-	-	(17)		
外部電源喪失	外部電源喪失+補助給水失敗	○	○	○	サポート系喪失+SRV再閉失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(19)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(18)		
ATWS	原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗	○	○	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(20)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(19)		
2次冷却系の破断	2次冷却系の破断+補助給水失敗	○	○	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(21)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(20)		
2次冷却系の破断	2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗	○	○	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(22)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(21)		
蒸気発生器伝熱管破損	蒸気発生器伝熱管破損+破損部蒸気発生器の隔離失敗	○	-	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(23)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(22)		
蒸気発生器伝熱管破損	蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗	○	-	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(24)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(23)		
過渡事象	過渡事象+補助給水失敗	○	-	○	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(25)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(24)		
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA	○	○	○	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(26)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(25)		
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失+加圧器過がし弁/安全弁LOCA	○	○	○	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(27)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(26)		
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗	○	○	○	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(28)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(27)		
手動停止	手動停止+補助給水失敗	○	-	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(29)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(28)		
地震又は津波により直接的に炉心損傷に至る事象	大破断LOCAを上回る規模のLOCA(Excess LOCA)	-	○	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(30)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(29)		
	蒸気発生器伝熱管破損(複数本破損)	-	○	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(31)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(30)		
	原子炉建屋損傷	-	○	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(32)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(31)		
	制御棟損傷	-	○	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(33)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(32)		
	1次系冷却閉塞による2次系除熱機能喪失	-	○	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(34)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(33)		
複数の信号系損傷	-	○	○	-	サポート系喪失+高圧注水失敗+手動減圧失敗	○	-	-	(35)	外部電源喪失+非常用内交流電源喪失	○	○	-	(34)		

追も【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所 3 / 4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																																																																																																														
	<p style="text-align: center;">第1-5表 イベントツリーにより抽出される事故シーケンス(2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起回事象</th> <th>イベントツリーより抽出される事故シーケンス</th> <th>内部</th> <th>地震</th> <th>津波</th> <th>シーケンス No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="13">冷却材喪失 事象</td> <td>小破断 LOCA+除熱失敗</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(22)</td> </tr> <tr> <td>中破断 LOCA+除熱失敗</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(23)</td> </tr> <tr> <td>大破断 LOCA+除熱失敗</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(24)</td> </tr> <tr> <td>小破断 LOCA+原子炉停止失敗</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(25)</td> </tr> <tr> <td>中破断 LOCA+原子炉停止失敗</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(26)</td> </tr> <tr> <td>大破断 LOCA+原子炉停止失敗</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(27)</td> </tr> <tr> <td>小破断 LOCA+高圧注水失敗+低圧 ECCS 失敗</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(28)</td> </tr> <tr> <td>小破断 LOCA+高圧注水失敗+原子炉自動減圧失敗</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(29)</td> </tr> <tr> <td>中破断 LOCA+HPCS 失敗+低圧 ECCS 失敗</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(30)</td> </tr> <tr> <td>中破断 LOCA+HPCS 失敗+原子炉自動減圧失敗</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(31)</td> </tr> <tr> <td>大破断 LOCA+HPCS 失敗+低圧 ECCS 失敗</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(32)</td> </tr> <tr> <td>ISLOCA</td> <td>ISLOCA</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(33)</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">地震起回事象</td> <td>原子炉建屋損傷</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>(34)</td> </tr> <tr> <td>制御建屋損傷</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>(35)</td> </tr> <tr> <td>格納容器損傷</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>(36)</td> </tr> <tr> <td>圧力容器損傷</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>(37)</td> </tr> <tr> <td>ECCS 容量を超える原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失(E-LOCA)</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>(38)</td> </tr> <tr> <td>計測・制御系喪失</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>(39)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">津波起回事象</td> <td>格納容器バイパス</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>(40)</td> </tr> <tr> <td>複数の安全機能喪失</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>(41)</td> </tr> </tbody> </table>	起回事象	イベントツリーより抽出される事故シーケンス	内部	地震	津波	シーケンス No.	冷却材喪失 事象	小破断 LOCA+除熱失敗	○	-	-	(22)	中破断 LOCA+除熱失敗	○	-	-	(23)	大破断 LOCA+除熱失敗	○	-	-	(24)	小破断 LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(25)	中破断 LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(26)	大破断 LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(27)	小破断 LOCA+高圧注水失敗+低圧 ECCS 失敗	○	-	-	(28)	小破断 LOCA+高圧注水失敗+原子炉自動減圧失敗	○	-	-	(29)	中破断 LOCA+HPCS 失敗+低圧 ECCS 失敗	○	-	-	(30)	中破断 LOCA+HPCS 失敗+原子炉自動減圧失敗	○	-	-	(31)	大破断 LOCA+HPCS 失敗+低圧 ECCS 失敗	○	-	-	(32)	ISLOCA	ISLOCA	○	-	-	(33)	地震起回事象	原子炉建屋損傷	-	○	-	(34)	制御建屋損傷	-	○	-	(35)	格納容器損傷	-	○	-	(36)	圧力容器損傷	-	○	-	(37)	ECCS 容量を超える原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失(E-LOCA)	-	○	-	(38)	計測・制御系喪失	-	○	-	(39)	津波起回事象	格納容器バイパス	-	○	-	(40)	複数の安全機能喪失	-	-	○	(41)		
起回事象	イベントツリーより抽出される事故シーケンス	内部	地震	津波	シーケンス No.																																																																																																												
冷却材喪失 事象	小破断 LOCA+除熱失敗	○	-	-	(22)																																																																																																												
	中破断 LOCA+除熱失敗	○	-	-	(23)																																																																																																												
	大破断 LOCA+除熱失敗	○	-	-	(24)																																																																																																												
	小破断 LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(25)																																																																																																												
	中破断 LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(26)																																																																																																												
	大破断 LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(27)																																																																																																												
	小破断 LOCA+高圧注水失敗+低圧 ECCS 失敗	○	-	-	(28)																																																																																																												
	小破断 LOCA+高圧注水失敗+原子炉自動減圧失敗	○	-	-	(29)																																																																																																												
	中破断 LOCA+HPCS 失敗+低圧 ECCS 失敗	○	-	-	(30)																																																																																																												
	中破断 LOCA+HPCS 失敗+原子炉自動減圧失敗	○	-	-	(31)																																																																																																												
	大破断 LOCA+HPCS 失敗+低圧 ECCS 失敗	○	-	-	(32)																																																																																																												
	ISLOCA	ISLOCA	○	-	-	(33)																																																																																																											
	地震起回事象	原子炉建屋損傷	-	○	-	(34)																																																																																																											
制御建屋損傷		-	○	-	(35)																																																																																																												
格納容器損傷		-	○	-	(36)																																																																																																												
圧力容器損傷		-	○	-	(37)																																																																																																												
ECCS 容量を超える原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失(E-LOCA)		-	○	-	(38)																																																																																																												
計測・制御系喪失		-	○	-	(39)																																																																																																												
津波起回事象	格納容器バイパス	-	○	-	(40)																																																																																																												
	複数の安全機能喪失	-	-	○	(41)																																																																																																												

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉

Table with columns for シーン, 発生原因, 進展, 影響, 評価, etc. for Ohi 3/4 reactors. Includes a summary table at the bottom.

女川原子力発電所2号炉

Table with columns for シーン, 発生原因, 進展, 影響, 評価, etc. for Onagawa 2 reactor. Includes a summary table at the bottom.

泊発電所3号炉

Table with columns for シーン, 発生原因, 進展, 影響, 評価, etc. for Ohi 3 reactor. Includes a summary table at the bottom.

相違理由

【女川】
■記載内容の相違
・PWRとBWRでは解釈で要求されている事故シーケンスグループや事故シーケンスが相違しているため、第1-6表については大飯と比較する（女川に着色せず）
【大飯】
■記載方針の相違
・女川実績の反映
・泊は第1-5表に示した事故シーケンスの番号と組づけを行っている
【大飯】
■記載表現の相違
・タイトル等、表の体裁を女川に記載統一
・津波特有のシーケンス名称を女川に記載統一（複数の信号系損傷や複数の安全機能喪失）
【大飯】
■個別評価による相違
・炉心損傷頻度の相違

追而【地震 PRA、津波 PRA の最終評価結果を反映】

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナリオグループ抽出及び重要事故シナリオ選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉

第1-3表 事故シナリオグループ別炉心損傷程度（内部事象、地震、津波）

事故シナリオグループ	事故シナリオ	炉心損傷程度		炉心損傷程度	炉心損傷程度	炉心損傷程度	炉心損傷程度	炉心損傷程度	炉心損傷程度
		炉心損傷程度	炉心損傷程度						
1	大飯L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大飯L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大飯L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大飯L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大飯L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大飯L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大飯L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大飯L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大飯L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大飯L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注1：炉心損傷程度は、炉心損傷防止対策の有効性評価の結果を反映している。炉心損傷程度は、炉心損傷防止対策の有効性評価の結果を反映している。炉心損傷程度は、炉心損傷防止対策の有効性評価の結果を反映している。

女川原子力発電所2号炉

第1-7表 事故シナリオグループ別炉心損傷程度（内部事象、地震、津波PRA）

事故シナリオグループ	事故シナリオ	炉心損傷程度		炉心損傷程度	炉心損傷程度	炉心損傷程度	炉心損傷程度	炉心損傷程度	炉心損傷程度
		炉心損傷程度	炉心損傷程度						
1	女川L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女川L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女川L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女川L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女川L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女川L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女川L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女川L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女川L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	女川L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注1：炉心損傷程度は、炉心損傷防止対策の有効性評価の結果を反映している。炉心損傷程度は、炉心損傷防止対策の有効性評価の結果を反映している。炉心損傷程度は、炉心損傷防止対策の有効性評価の結果を反映している。

泊発電所3号炉

第1-7表 事故シナリオグループ別炉心損傷程度（内部事象、地震、津波）

事故シナリオグループ	事故シナリオ	炉心損傷程度		炉心損傷程度	炉心損傷程度	炉心損傷程度	炉心損傷程度	炉心損傷程度	炉心損傷程度
		炉心損傷程度	炉心損傷程度						
1	泊L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泊L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泊L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泊L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泊L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泊L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泊L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泊L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泊L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泊L1+燃料格納箱+燃料格納箱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注1：炉心損傷程度は、炉心損傷防止対策の有効性評価の結果を反映している。炉心損傷程度は、炉心損傷防止対策の有効性評価の結果を反映している。炉心損傷程度は、炉心損傷防止対策の有効性評価の結果を反映している。

相違理由

【女川】

- 記載内容の相違
  - ・PWRとBWRでは解釈で要求されている事故シナリオグループや事故シナリオが相違しているため、第1-7表については大飯と比較する（女川に着色せず）
- 記載表現の相違
  - ・タイトル等、表の体裁を女川に記載統一
- 【大飯】
- 個別評価による相違
  - ・炉心損傷頻度の相違

【大飯】

追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由										
<p>第1-8表 重要事故シナシス等の選定について (2/6)</p>													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="801 247 840 1380">事故シナシスグループ</th> <th data-bbox="840 247 974 1380">選定した重要事故シナシスと選定理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="801 247 974 518">                     ① 湯減事故+高圧注水失敗+手動減圧失敗                      ② 手動停止+高圧注水失敗+手動減圧失敗                      高圧注水・減圧機能喪失                 </td> <td data-bbox="801 518 974 1380">                     選定した重要事故シナシスと選定理由                      【重要事故シナシスの選定】                      評価点a、cの評価結果より、①の事故シナシスが最も「高」と「中」が多いことから、                      ②、③は重要事故+高圧注水失敗+手動減圧失敗を重要事故シナシスとして選定した。                      【重要事故シナシスの包括性】                      有効と考えられる主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象連鎖が早い論議事象を起因とした①の事故シナシスは、②～③の事故シナシスに対して包括性を有している。                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="974 247 1108 1380">                     ③ 手動停止+高圧注水失敗+手動減圧失敗                 </td> <td data-bbox="974 518 1108 1380">                     ①の観点&gt;                      「中」ポート給水喪失が発生した場合、共通原因高圧又は蒸気圧の機能喪失の存在性があるため、「中」とした。また、「湯減事故」及び「手動停止」は、蒸気圧機能喪失の存在性が低いことから、「低」とした。                      ②の観点&gt;                      「湯減事故（全給水喪失）」は原子炉水位低（LS-5.3）が原因となり、事象連鎖が早いことから、「高」とした。一方、「手動停止」及び「高圧注水」は、蒸気圧機能喪失の存在性が低いことから、「低」とした。                      ③の観点&gt;                      設備容量としては、いずれのシナシスにおいても、新たな減圧手動を必要とするため「中」とした。                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1108 247 1220 1380">                     ④ 高圧注水・減圧機能喪失                 </td> <td data-bbox="1108 518 1220 1380">                     ①の観点&gt;                      「中」ポート給水喪失が発生した場合、共通原因高圧又は蒸気圧の機能喪失の存在性があるため、「中」とした。また、「湯減事故」及び「手動停止」は、蒸気圧機能喪失の存在性が低いことから、「低」とした。                      ②の観点&gt;                      「湯減事故（全給水喪失）」は原子炉水位低（LS-5.3）が原因となり、事象連鎖が早いことから、「高」とした。一方、「手動停止」及び「高圧注水」は、蒸気圧機能喪失の存在性が低いことから、「低」とした。                      ③の観点&gt;                      設備容量としては、いずれのシナシスにおいても、新たな減圧手動を必要とするため「中」とした。                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 247 1323 1380"></td> <td data-bbox="1220 518 1323 1380">                     ④ 高圧注水・減圧機能喪失                 </td> </tr> </tbody> </table>	事故シナシスグループ	選定した重要事故シナシスと選定理由	① 湯減事故+高圧注水失敗+手動減圧失敗 ② 手動停止+高圧注水失敗+手動減圧失敗 高圧注水・減圧機能喪失	選定した重要事故シナシスと選定理由 【重要事故シナシスの選定】 評価点a、cの評価結果より、①の事故シナシスが最も「高」と「中」が多いことから、 ②、③は重要事故+高圧注水失敗+手動減圧失敗を重要事故シナシスとして選定した。 【重要事故シナシスの包括性】 有効と考えられる主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象連鎖が早い論議事象を起因とした①の事故シナシスは、②～③の事故シナシスに対して包括性を有している。	③ 手動停止+高圧注水失敗+手動減圧失敗	①の観点> 「中」ポート給水喪失が発生した場合、共通原因高圧又は蒸気圧の機能喪失の存在性があるため、「中」とした。また、「湯減事故」及び「手動停止」は、蒸気圧機能喪失の存在性が低いことから、「低」とした。 ②の観点> 「湯減事故（全給水喪失）」は原子炉水位低（LS-5.3）が原因となり、事象連鎖が早いことから、「高」とした。一方、「手動停止」及び「高圧注水」は、蒸気圧機能喪失の存在性が低いことから、「低」とした。 ③の観点> 設備容量としては、いずれのシナシスにおいても、新たな減圧手動を必要とするため「中」とした。	④ 高圧注水・減圧機能喪失	①の観点> 「中」ポート給水喪失が発生した場合、共通原因高圧又は蒸気圧の機能喪失の存在性があるため、「中」とした。また、「湯減事故」及び「手動停止」は、蒸気圧機能喪失の存在性が低いことから、「低」とした。 ②の観点> 「湯減事故（全給水喪失）」は原子炉水位低（LS-5.3）が原因となり、事象連鎖が早いことから、「高」とした。一方、「手動停止」及び「高圧注水」は、蒸気圧機能喪失の存在性が低いことから、「低」とした。 ③の観点> 設備容量としては、いずれのシナシスにおいても、新たな減圧手動を必要とするため「中」とした。		④ 高圧注水・減圧機能喪失		
事故シナシスグループ	選定した重要事故シナシスと選定理由												
① 湯減事故+高圧注水失敗+手動減圧失敗 ② 手動停止+高圧注水失敗+手動減圧失敗 高圧注水・減圧機能喪失	選定した重要事故シナシスと選定理由 【重要事故シナシスの選定】 評価点a、cの評価結果より、①の事故シナシスが最も「高」と「中」が多いことから、 ②、③は重要事故+高圧注水失敗+手動減圧失敗を重要事故シナシスとして選定した。 【重要事故シナシスの包括性】 有効と考えられる主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象連鎖が早い論議事象を起因とした①の事故シナシスは、②～③の事故シナシスに対して包括性を有している。												
③ 手動停止+高圧注水失敗+手動減圧失敗	①の観点> 「中」ポート給水喪失が発生した場合、共通原因高圧又は蒸気圧の機能喪失の存在性があるため、「中」とした。また、「湯減事故」及び「手動停止」は、蒸気圧機能喪失の存在性が低いことから、「低」とした。 ②の観点> 「湯減事故（全給水喪失）」は原子炉水位低（LS-5.3）が原因となり、事象連鎖が早いことから、「高」とした。一方、「手動停止」及び「高圧注水」は、蒸気圧機能喪失の存在性が低いことから、「低」とした。 ③の観点> 設備容量としては、いずれのシナシスにおいても、新たな減圧手動を必要とするため「中」とした。												
④ 高圧注水・減圧機能喪失	①の観点> 「中」ポート給水喪失が発生した場合、共通原因高圧又は蒸気圧の機能喪失の存在性があるため、「中」とした。また、「湯減事故」及び「手動停止」は、蒸気圧機能喪失の存在性が低いことから、「低」とした。 ②の観点> 「湯減事故（全給水喪失）」は原子炉水位低（LS-5.3）が原因となり、事象連鎖が早いことから、「高」とした。一方、「手動停止」及び「高圧注水」は、蒸気圧機能喪失の存在性が低いことから、「低」とした。 ③の観点> 設備容量としては、いずれのシナシスにおいても、新たな減圧手動を必要とするため「中」とした。												
	④ 高圧注水・減圧機能喪失												

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大阪発電所3/4号炉

全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失について泊と大阪の重要事故シーケンス選定結果の記載を比較するため、付録1.1-54ページ(点線部分)の大阪の第1-4表(1/2)を再掲している

事故シーケンスグループ	事故シーケンス	重要事故シーケンスの選定について (1/2)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④ 炉心損傷防止機能喪失	① 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	② 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	③ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	④ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑤ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑥ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑦ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑧ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑨ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑩ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低

女川原子力発電所2号炉

事故シーケンスグループ	事故シーケンス	重要事故シーケンス等の選定について (3/6)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④ 炉心損傷防止機能喪失	① 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	② 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	③ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	④ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑤ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑥ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑦ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑧ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑨ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑩ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低

泊発電所3号炉

事故シーケンスグループ	事故シーケンス	重要事故シーケンスの選定について (2/4)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④ 炉心損傷防止機能喪失	① 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	② 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	③ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	④ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑤ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑥ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑦ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑧ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑨ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低
	⑩ 炉心損傷防止機能喪失+RCPシールドLOCA	低	低	低	低	低	低	低	低	低	低

相違理由

【大阪】  
 ■記載表現の相違  
 ・女川に記載統一  
 【大阪】  
 ■記載方針の相違  
 ・女川実績の反映  
 ・泊は事故シーケンスグループ内に事故シーケンスが一つのみの場合は、各着眼点について検討を行わずに「-」とし、重要事故シーケンスとして選定している  
 ・泊は着眼点d. 代表性については、定量的に検討している  
 ・泊は全交流動力電源喪失の重要事故シーケンスについて、RCPシールドLOCAの有無を考慮して2つ選定した旨を表に記載している(本文中には大阪も泊も記載している)

追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】





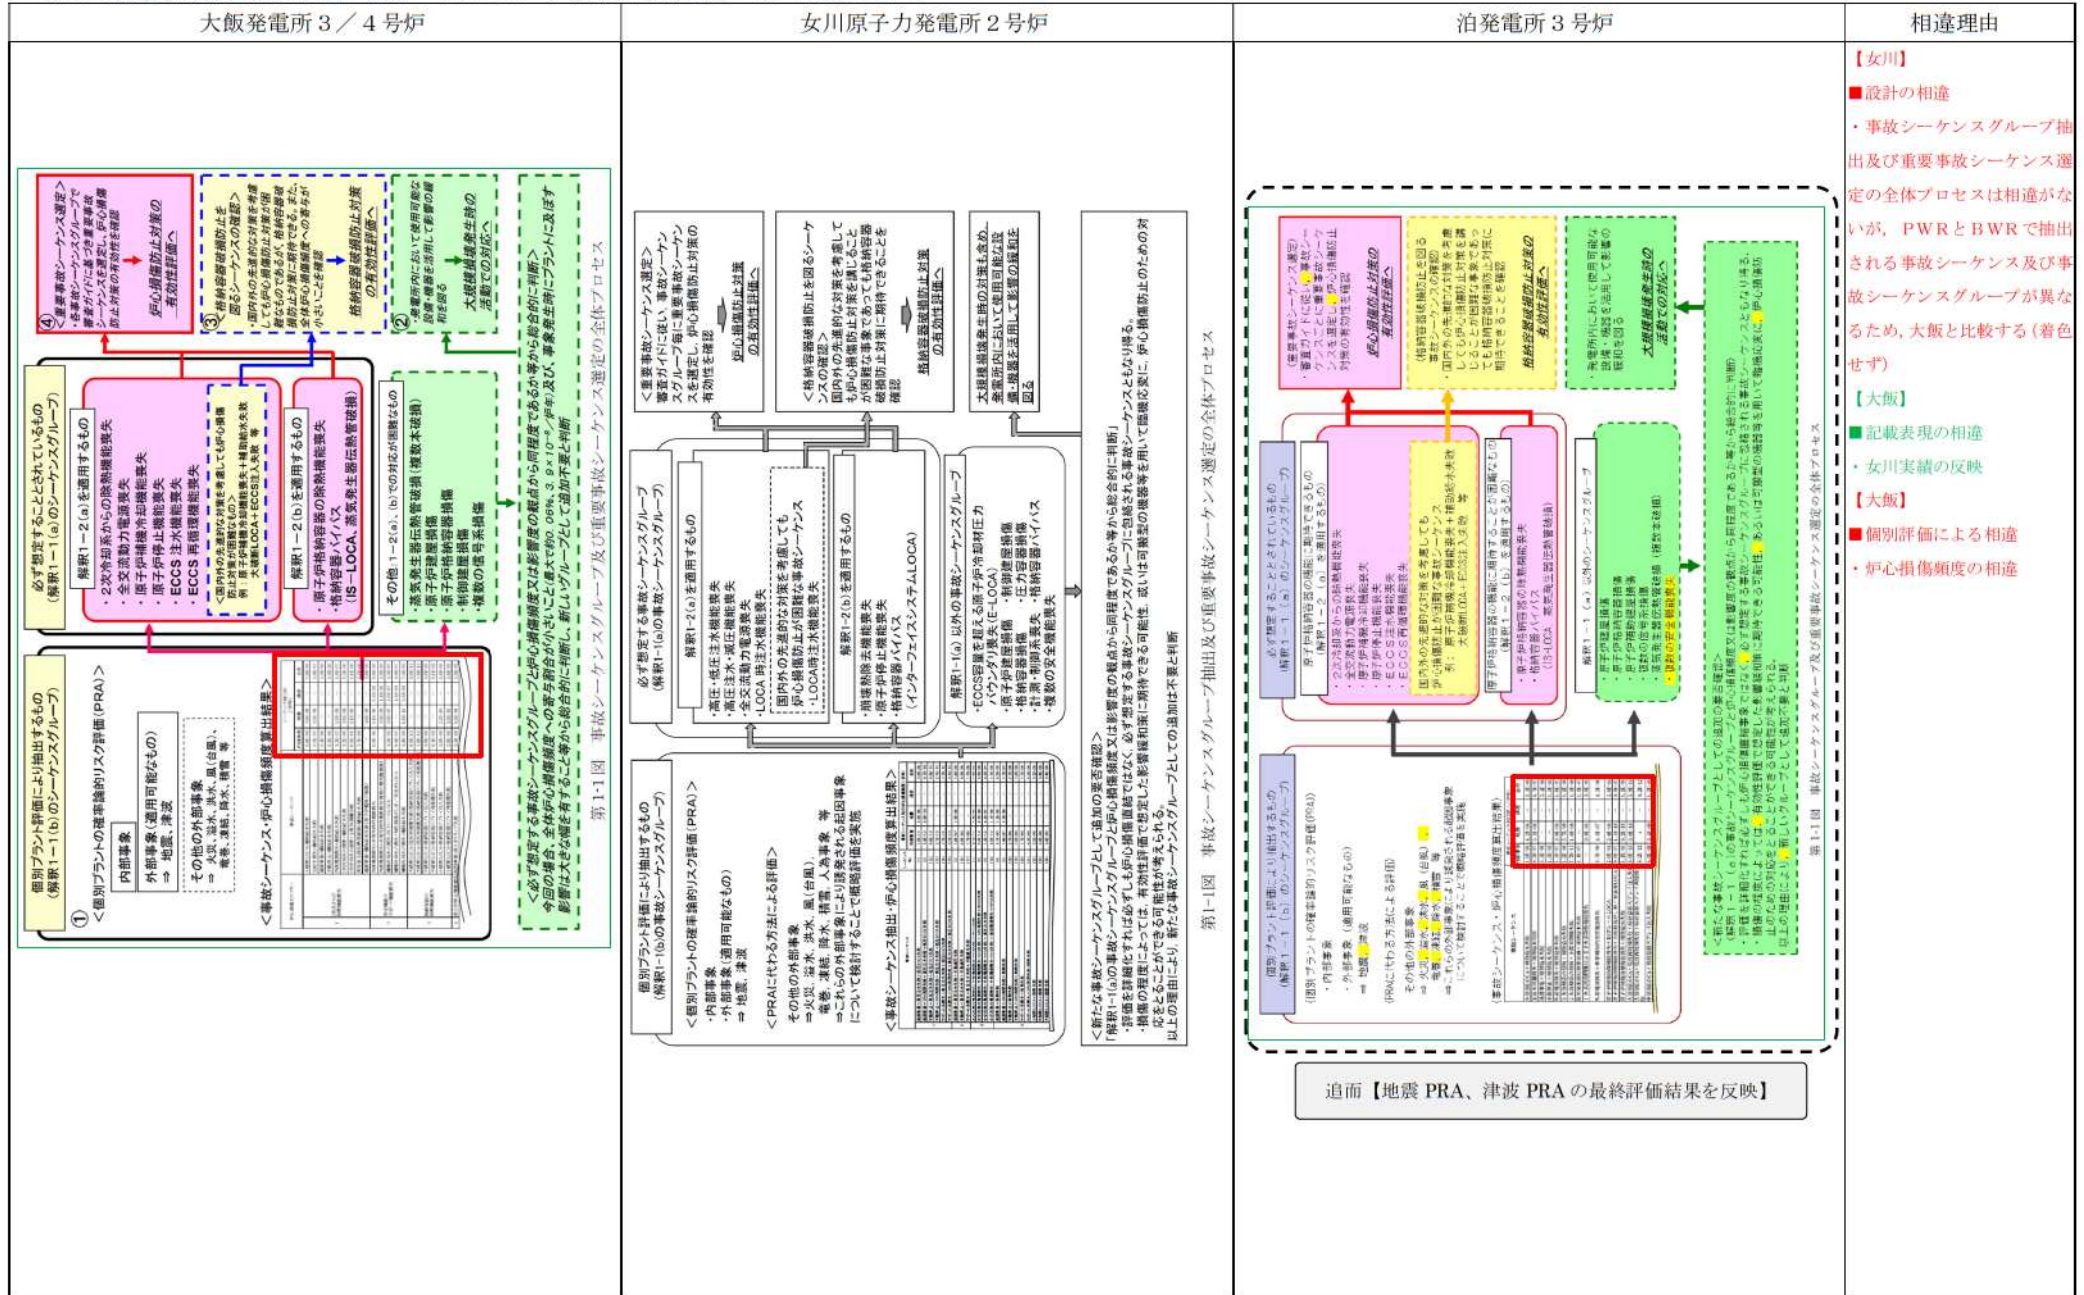




第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

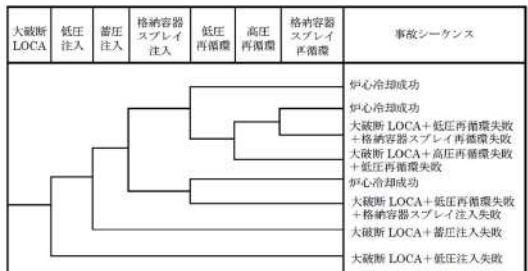
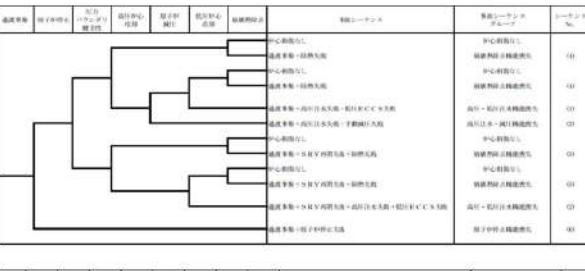
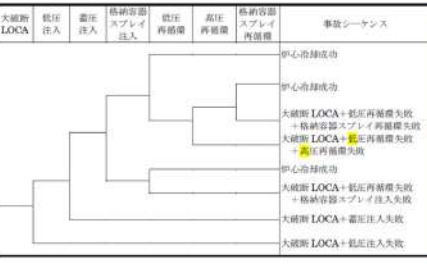
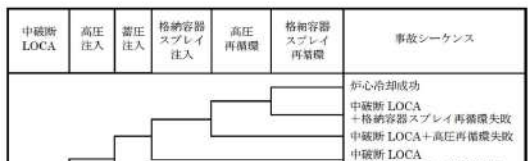


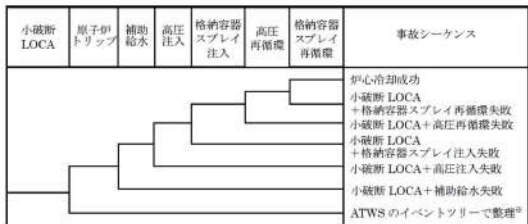

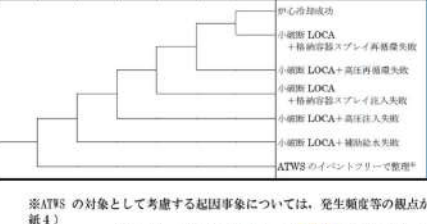
1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>大破断 LOCA 低圧注入 蓄圧注入 格納容器スプレイ注入 低圧再循環 高圧再循環 格納容器スプレイ再循環</p>  <p>事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心冷却成功</li> <li>炉心冷却成功</li> <li>大破断 LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>大破断 LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗</li> <li>炉心冷却成功</li> <li>大破断 LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>大破断 LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>大破断 LOCA+低圧注入失敗</li> </ul>	 <p>第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRA イベントツリー (1/3)</p>	<p>大破断 LOCA 低圧注入 蓄圧注入 格納容器スプレイ注入 低圧再循環 高圧再循環 格納容器スプレイ再循環</p>  <p>事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心冷却成功</li> <li>炉心冷却成功</li> <li>大破断 LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>大破断 LOCA+蓄圧再循環失敗</li> <li>炉心冷却成功</li> <li>大破断 LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>大破断 LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>大破断 LOCA+低圧注入失敗</li> </ul> <p>事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心損傷なし (1)</li> <li>炉心損傷なし (2)</li> <li>ECCS 再循環機能喪失 (3)</li> <li>炉心損傷なし (4)</li> <li>炉子が格納容器の除熱機能喪失 (5)</li> <li>ECCS 注水機能喪失 (6)</li> </ul>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・イベントツリー及び抽出される事故シーケンスについては、設計の相違により PWR と BWR で相違しているため、第1-2 図については大飯と比較する(女川に着色せず)(以下、相違理由説明を省略)</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊はイベントツリーにより抽出される事故シーケンスについて対応する事故シーケンスグループを記載し、第1-5 表に示した事故シーケンスの番号と紐づけを行っている(以下、相違理由説明を省略)</li> </ul>
<p>中破断 LOCA 高圧注入 蓄圧注入 格納容器スプレイ注入 高圧再循環 格納容器スプレイ再循環</p>  <p>事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心冷却成功</li> <li>中破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>中破断 LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>中破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>中破断 LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>中破断 LOCA+高圧注入失敗</li> </ul>		<p>中破断 LOCA 高圧注入 蓄圧注入 格納容器スプレイ注入 高圧再循環 格納容器スプレイ再循環</p>  <p>事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心冷却成功</li> <li>中破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>中破断 LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>中破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>中破断 LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>中破断 LOCA+高圧注入失敗</li> </ul> <p>事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心損傷なし (6)</li> <li>炉子が格納容器の除熱機能喪失 (7)</li> <li>ECCS 再循環機能喪失 (8)</li> <li>炉子が格納容器の除熱機能喪失 (9)</li> <li>ECCS 注水機能喪失 (10)</li> </ul>	
<p>小破断 LOCA 原子炉トリップ 補助給水 高圧注入 格納容器スプレイ注入 高圧再循環 格納容器スプレイ再循環</p>  <p>事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心冷却成功</li> <li>小破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>小破断 LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>小破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>小破断 LOCA+高圧注入失敗</li> <li>小破断 LOCA+補助給水失敗</li> <li>ATWS のイベントツリーで整理*</li> </ul>		<p>小破断 LOCA 原子炉トリップ 補助給水 高圧注入 格納容器スプレイ注入 高圧再循環 格納容器スプレイ再循環</p>  <p>事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心冷却成功</li> <li>小破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>小破断 LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>小破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>小破断 LOCA+高圧注入失敗</li> <li>小破断 LOCA+補助給水失敗</li> <li>ATWS のイベントツリーで整理*</li> </ul> <p>事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>炉心損傷なし (11)</li> <li>炉子が格納容器の除熱機能喪失 (12)</li> <li>ECCS 再循環機能喪失 (13)</li> <li>炉子が格納容器の除熱機能喪失 (14)</li> <li>ECCS 注水機能喪失 (15)</li> <li>2次冷却系からの除熱機能喪失 (16)</li> <li>ATWS -</li> </ul> <p>※ATWS の対象として考慮する起因事象については、発生頻度等の観点から別途整理する(別紙4)</p> <p>第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRA イベントツリー (1/3)</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について  
 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
<table border="1"> <tr> <td>インターフェイスシステムLOCA</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>事故シナシス</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">インターフェイスシステムLOCA ATWSのイベントツリーで整理<sup>※</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>補助給水</td> <td>事故シナシス</td> </tr> <tr> <td colspan="3">炉心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理<sup>※</sup></td> <td></td> </tr> </table>	インターフェイスシステムLOCA	原子炉トリップ	事故シナシス		インターフェイスシステムLOCA ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>				主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シナシス	炉心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>				<p>※「異常停止」及び「サポート系喪失」の2つの起因事象を含む</p>	<table border="1"> <tr> <td>インターフェイスシステムLOCA</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>事故シナシス</td> <td>事故シナシスグループ</td> <td>シナシスNo</td> </tr> <tr> <td colspan="3">インターフェイスシステムLOCA ATWSのイベントツリーで整理<sup>※</sup></td> <td>格納容器のイベント</td> <td>(10)</td> </tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>補助給水</td> <td>事故シナシス</td> <td>シナシスNo</td> </tr> <tr> <td colspan="3">炉心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理<sup>※</sup></td> <td>炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失</td> <td>(17)</td> </tr> </table>	インターフェイスシステムLOCA	原子炉トリップ	事故シナシス	事故シナシスグループ	シナシスNo	インターフェイスシステムLOCA ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>			格納容器のイベント	(10)	主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シナシス	シナシスNo	炉心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>			炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失	(17)	
インターフェイスシステムLOCA	原子炉トリップ	事故シナシス																																					
インターフェイスシステムLOCA ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>																																							
主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シナシス																																				
炉心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>																																							
インターフェイスシステムLOCA	原子炉トリップ	事故シナシス	事故シナシスグループ	シナシスNo																																			
インターフェイスシステムLOCA ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>			格納容器のイベント	(10)																																			
主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シナシス	シナシスNo																																			
炉心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>			炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失	(17)																																			
<table border="1"> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>非常用所内交流電源</td> <td>補助給水</td> <td>事故シナシス</td> </tr> <tr> <td colspan="3">炉心冷却成功 外部電源喪失+補助給水失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ATWSのイベントツリーで整理<sup>※</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	補助給水	事故シナシス	炉心冷却成功 外部電源喪失+補助給水失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>					<p>第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRA イベントツリー (2/3)</p>	<table border="1"> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>非常用所内交流電源</td> <td>補助給水</td> <td>事故シナシス</td> <td>事故シナシスグループ</td> <td>シナシスNo</td> </tr> <tr> <td colspan="3">炉心冷却成功 外部電源喪失+補助給水失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ATWSのイベントツリーで整理<sup>※</sup></td> <td>炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失 全交流動力電源喪失</td> <td>(18) (19)</td> <td></td> </tr> </table>	外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	補助給水	事故シナシス	事故シナシスグループ	シナシスNo	炉心冷却成功 外部電源喪失+補助給水失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>			炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失 全交流動力電源喪失	(18) (19)															
外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	補助給水	事故シナシス																																			
炉心冷却成功 外部電源喪失+補助給水失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>																																							
外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	補助給水	事故シナシス	事故シナシスグループ	シナシスNo																																	
炉心冷却成功 外部電源喪失+補助給水失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>			炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失 全交流動力電源喪失	(18) (19)																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">ATWS</td> <td>事故シナシス</td> </tr> <tr> <td colspan="3">起因事象<sup>※</sup>+原子炉トリップ失敗</td> <td></td> </tr> </table>	ATWS			事故シナシス	起因事象 <sup>※</sup> +原子炉トリップ失敗					<table border="1"> <tr> <td colspan="3">ATWS</td> <td>事故シナシス</td> <td>事故シナシスグループ</td> <td>シナシスNo</td> </tr> <tr> <td colspan="3">原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗</td> <td>原子炉停止機能喪失</td> <td>(20)</td> <td></td> </tr> </table>	ATWS			事故シナシス	事故シナシスグループ	シナシスNo	原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗			原子炉停止機能喪失	(20)																		
ATWS			事故シナシス																																				
起因事象 <sup>※</sup> +原子炉トリップ失敗																																							
ATWS			事故シナシス	事故シナシスグループ	シナシスNo																																		
原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗			原子炉停止機能喪失	(20)																																			
<table border="1"> <tr> <td>2次冷却系の破断</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>主蒸気隔離</td> <td>補助給水</td> <td>事故シナシス</td> </tr> <tr> <td colspan="3">炉心冷却成功 2次冷却系の破断+補助給水失敗 2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗 ATWSのイベントツリーで整理<sup>※</sup></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2次冷却系の破断	原子炉トリップ	主蒸気隔離	補助給水	事故シナシス	炉心冷却成功 2次冷却系の破断+補助給水失敗 2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗 ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>						<table border="1"> <tr> <td>2次冷却系の破断</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>主蒸気隔離</td> <td>補助給水</td> <td>事故シナシス</td> <td>事故シナシスグループ</td> <td>シナシスNo</td> </tr> <tr> <td colspan="3">炉心冷却成功 2次冷却系の破断+補助給水失敗 2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗 ATWSのイベントツリーで整理<sup>※</sup></td> <td>炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失</td> <td>(21) (22)</td> <td></td> </tr> </table>	2次冷却系の破断	原子炉トリップ	主蒸気隔離	補助給水	事故シナシス	事故シナシスグループ	シナシスNo	炉心冷却成功 2次冷却系の破断+補助給水失敗 2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗 ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>			炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失	(21) (22)															
2次冷却系の破断	原子炉トリップ	主蒸気隔離	補助給水	事故シナシス																																			
炉心冷却成功 2次冷却系の破断+補助給水失敗 2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗 ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>																																							
2次冷却系の破断	原子炉トリップ	主蒸気隔離	補助給水	事故シナシス	事故シナシスグループ	シナシスNo																																	
炉心冷却成功 2次冷却系の破断+補助給水失敗 2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗 ATWSのイベントツリーで整理 <sup>※</sup>			炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失	(21) (22)																																			
<p>※ATWSの対象として考慮する起因事象については発生頻度等の観点から別途整理する。(別紙4)</p> <p>第1-2図 PRAにおけるイベントツリー(2/3)</p>		<p>※ATWSの対象として考慮する起因事象については、発生頻度等の観点から別途整理する(別紙4)</p> <p>第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRA イベントツリー (2/3)</p>																																					

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について  
 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナリオグループ抽出及び重要事故シナリオ選定について

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																																	
<table border="1"> <tr> <th>蒸気発生器伝熱管破損</th> <th>原子炉トリップ</th> <th>補助給水</th> <th>破損側蒸気発生器の隔離</th> <th>事故シナリオ</th> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> <td>                     炉心冷却成功                      蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗                      蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗                      ATWSのイベントツリーで整理※                 </td> </tr> </table>	蒸気発生器伝熱管破損	原子炉トリップ	補助給水	破損側蒸気発生器の隔離	事故シナリオ					炉心冷却成功 蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗 蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※	<table border="1"> <tr> <th>蒸気発生器伝熱管破損</th> <th>原子炉トリップ</th> <th>補助給水</th> <th>破損側蒸気発生器の隔離</th> <th>事故シナリオ</th> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> <td>                     炉心冷却成功                      蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗                      蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗                      ATWSのイベントツリーで整理※                 </td> </tr> </table>	蒸気発生器伝熱管破損	原子炉トリップ	補助給水	破損側蒸気発生器の隔離	事故シナリオ					炉心冷却成功 蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗 蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※	<table border="1"> <tr> <th>蒸気発生器伝熱管破損</th> <th>原子炉トリップ</th> <th>補助給水</th> <th>破損側蒸気発生器の隔離</th> <th>事故シナリオ</th> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> <td>                     炉心冷却成功                      蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗                      蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗                      ATWSのイベントツリーで整理※                 </td> </tr> </table>	蒸気発生器伝熱管破損	原子炉トリップ	補助給水	破損側蒸気発生器の隔離	事故シナリオ					炉心冷却成功 蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗 蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※	炉心損傷なし 蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗 2次冷却系からの除熱機能喪失 ATWSへ						
蒸気発生器伝熱管破損	原子炉トリップ	補助給水	破損側蒸気発生器の隔離	事故シナリオ																																			
				炉心冷却成功 蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗 蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※																																			
蒸気発生器伝熱管破損	原子炉トリップ	補助給水	破損側蒸気発生器の隔離	事故シナリオ																																			
				炉心冷却成功 蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗 蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※																																			
蒸気発生器伝熱管破損	原子炉トリップ	補助給水	破損側蒸気発生器の隔離	事故シナリオ																																			
				炉心冷却成功 蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗 蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※																																			
<table border="1"> <tr> <th>過渡事象</th> <th>原子炉トリップ</th> <th>補助給水</th> <th>事故シナリオ</th> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> <td>                     炉心冷却成功                      過渡事象+補助給水失敗                      ATWSのイベントツリーで整理※                 </td> </tr> </table>	過渡事象	原子炉トリップ	補助給水	事故シナリオ				炉心冷却成功 過渡事象+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※	<table border="1"> <tr> <th>過渡事象</th> <th>原子炉トリップ</th> <th>補助給水</th> <th>事故シナリオ</th> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> <td>                     炉心冷却成功                      過渡事象+補助給水失敗                      ATWSのイベントツリーで整理※                 </td> </tr> </table>	過渡事象	原子炉トリップ	補助給水	事故シナリオ				炉心冷却成功 過渡事象+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※	<table border="1"> <tr> <th>過渡事象</th> <th>原子炉トリップ</th> <th>補助給水</th> <th>事故シナリオ</th> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> <td>                     炉心冷却成功                      過渡事象+補助給水失敗                      ATWSのイベントツリーで整理※                 </td> </tr> </table>	過渡事象	原子炉トリップ	補助給水	事故シナリオ				炉心冷却成功 過渡事象+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※	炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失 ATWSへ												
過渡事象	原子炉トリップ	補助給水	事故シナリオ																																				
			炉心冷却成功 過渡事象+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※																																				
過渡事象	原子炉トリップ	補助給水	事故シナリオ																																				
			炉心冷却成功 過渡事象+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※																																				
過渡事象	原子炉トリップ	補助給水	事故シナリオ																																				
			炉心冷却成功 過渡事象+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※																																				
<table border="1"> <tr> <th>原子炉補機冷却機能喪失</th> <th>原子炉トリップ</th> <th>補助給水</th> <th>加圧器逃がし弁/安全弁LOCA</th> <th>RCPシールドLOCA</th> <th>事故シナリオ</th> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> <td>                     炉心冷却成功                      原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールドLOCA                      原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁/安全弁LOCA                      原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗                      ATWSのイベントツリーで整理※                 </td> </tr> </table>	原子炉補機冷却機能喪失	原子炉トリップ	補助給水	加圧器逃がし弁/安全弁LOCA	RCPシールドLOCA	事故シナリオ						炉心冷却成功 原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールドLOCA 原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁/安全弁LOCA 原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※	<table border="1"> <tr> <th>原子炉補機冷却機能喪失</th> <th>原子炉トリップ</th> <th>補助給水</th> <th>加圧器逃がし弁/安全弁LOCA</th> <th>RCPシールドLOCA</th> <th>事故シナリオ</th> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> <td>                     炉心冷却成功                      原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールドLOCA                      原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁/安全弁LOCA                      原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗                      ATWSのイベントツリーで整理※                 </td> </tr> </table>	原子炉補機冷却機能喪失	原子炉トリップ	補助給水	加圧器逃がし弁/安全弁LOCA	RCPシールドLOCA	事故シナリオ						炉心冷却成功 原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールドLOCA 原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁/安全弁LOCA 原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※	<table border="1"> <tr> <th>原子炉補機冷却機能喪失</th> <th>原子炉トリップ</th> <th>補助給水</th> <th>加圧器逃がし弁/安全弁LOCA</th> <th>RCPシールドLOCA</th> <th>事故シナリオ</th> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> <td>                     炉心冷却成功                      原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールドLOCA                      原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁/安全弁LOCA                      原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗                      ATWSのイベントツリーで整理※                 </td> </tr> </table>	原子炉補機冷却機能喪失	原子炉トリップ	補助給水	加圧器逃がし弁/安全弁LOCA	RCPシールドLOCA	事故シナリオ						炉心冷却成功 原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールドLOCA 原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁/安全弁LOCA 原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※	炉心損傷なし 原子炉補機冷却機能喪失 2次冷却系からの除熱機能喪失 ATWSへ
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉トリップ	補助給水	加圧器逃がし弁/安全弁LOCA	RCPシールドLOCA	事故シナリオ																																		
					炉心冷却成功 原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールドLOCA 原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁/安全弁LOCA 原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※																																		
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉トリップ	補助給水	加圧器逃がし弁/安全弁LOCA	RCPシールドLOCA	事故シナリオ																																		
					炉心冷却成功 原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールドLOCA 原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁/安全弁LOCA 原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※																																		
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉トリップ	補助給水	加圧器逃がし弁/安全弁LOCA	RCPシールドLOCA	事故シナリオ																																		
					炉心冷却成功 原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールドLOCA 原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁/安全弁LOCA 原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理※																																		
<table border="1"> <tr> <th>手動停止</th> <th>補助給水</th> <th>事故シナリオ</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td>                     炉心冷却成功                      手動停止+補助給水失敗                 </td> </tr> </table>	手動停止	補助給水	事故シナリオ			炉心冷却成功 手動停止+補助給水失敗	<table border="1"> <tr> <th>手動停止</th> <th>補助給水</th> <th>事故シナリオ</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td>                     炉心冷却成功                      手動停止+補助給水失敗                 </td> </tr> </table>	手動停止	補助給水	事故シナリオ			炉心冷却成功 手動停止+補助給水失敗	<table border="1"> <tr> <th>手動停止</th> <th>補助給水</th> <th>事故シナリオ</th> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td>                     炉心冷却成功                      手動停止+補助給水失敗                 </td> </tr> </table>	手動停止	補助給水	事故シナリオ			炉心冷却成功 手動停止+補助給水失敗	炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失																		
手動停止	補助給水	事故シナリオ																																					
		炉心冷却成功 手動停止+補助給水失敗																																					
手動停止	補助給水	事故シナリオ																																					
		炉心冷却成功 手動停止+補助給水失敗																																					
手動停止	補助給水	事故シナリオ																																					
		炉心冷却成功 手動停止+補助給水失敗																																					

※ATWSの対象として考慮する起因事象については発生頻度等の観点から別途整理する。(別紙4)

第1-2図 PRAにおけるイベントツリー(3/3)

※「大破断LOCA」、「中破断LOCA」及び「小破断LOCA」の3つの起因事象を含む

第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRAイベントツリー(3/3)

※ATWSの対象として考慮する起因事象については、発生頻度等の観点から別途整理する(別紙4)  
 第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRA イベントツリー (3/3)

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉										女川原子力発電所2号炉										泊発電所3号炉										相違理由
<p>第1-3図 地震PRA階層イベントツリー</p> <p>※1 大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)、原子炉格納容器損傷、原子炉建屋損傷、制御建屋損傷、複数の信号系損傷、1次系管路閉塞による2次系熱交換機喪失                  ※2 蒸気発生器伝熱管破損 (複数本破損)</p>										<p>第1-3図 地震レベル1 PRA階層イベントツリー</p>										<p>第1-3図 地震レベル1 PRA階層イベントツリー</p>										<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・炉型が異なるため、抽出される起因事象が異なる。ただし、女川、泊ともに地震時特有の要因による分析を踏まえて起因事象を抽出している。なお、泊は先行のPWRと同様の起因事象となっている</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川の実績反映</li> </ul>
<p>追而【地震PRAの最終評価結果を反映】</p>										<p>追而【地震PRAの最終評価結果を反映】</p>										<p>追而【地震PRAの最終評価結果を反映】</p>										



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<div style="text-align: center;"> <p>第1-4図(1) 地震レベル1 PRAイベントツリー (外部電源喪失)</p> </div>		<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■評価方針の相違</li> <li>・女川は外部電源が健全な場合は地震PRAの対象範囲外であり、階層イベントツリーの外部電源ヘディング以外の外部電源ヘディングに全て成功した場合、外部電源喪失として扱い外部電源喪失時イベントツリーに移行するが、泊は外部電源が健全な場合も地震PRAの対象範囲としていることから、階層イベントツリーから外部電源喪失のイベントツリーへは直接移行せず、外部電源喪失をフロントラインイベントツリーの1つとして扱っている（高浜、美浜と同様）</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">事故シーケンス No.</th> <th style="width: 20%;">事故シーケンスグループ</th> <th style="width: 40%;">事故シーケンス</th> <th style="width: 30%;">原子炉隔離時 常設系</th> <th style="width: 10%;">原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)</th> <th style="width: 10%;">原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)</th> <th style="width: 10%;">原子炉停止</th> <th style="width: 10%;">全交流 電源喪失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(7)</td> <td>全交流動力電源喪失 (長期T B)</td> <td>全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗</td> <td>原子炉隔離時 常設系</td> <td>原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)</td> <td>原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)</td> <td>原子炉停止</td> <td>全交流 電源喪失</td> </tr> <tr> <td>(9)</td> <td>全交流動力電源喪失 (T B U)</td> <td>全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+高圧注水失敗</td> <td>原子炉隔離時 常設系</td> <td>原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)</td> <td>原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)</td> <td>原子炉停止</td> <td>全交流 電源喪失</td> </tr> <tr> <td>(6)</td> <td>全交流動力電源喪失 (T B P)</td> <td>全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV閉鎖失敗+HPCS失敗</td> <td>原子炉隔離時 常設系</td> <td>原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)</td> <td>原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)</td> <td>原子炉停止</td> <td>全交流 電源喪失</td> </tr> <tr> <td>(38)</td> <td>—</td> <td>ECCS各巻線冷却系原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失 (E-LOCA)</td> <td>原子炉隔離時 常設系</td> <td>原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)</td> <td>原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)</td> <td>原子炉停止</td> <td>全交流 電源喪失</td> </tr> <tr> <td>(11)</td> <td>原子炉停止機能喪失</td> <td>全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗+原子炉停止失敗</td> <td>原子炉隔離時 常設系</td> <td>原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)</td> <td>原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)</td> <td>原子炉停止</td> <td>全交流 電源喪失</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">第1-4図(2) 地震レベル1 PRAイベントツリー (全交流動力電源喪失)</p> </div>	事故シーケンス No.	事故シーケンスグループ	事故シーケンス	原子炉隔離時 常設系	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)	原子炉停止	全交流 電源喪失	(7)	全交流動力電源喪失 (長期T B)	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗	原子炉隔離時 常設系	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)	原子炉停止	全交流 電源喪失	(9)	全交流動力電源喪失 (T B U)	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+高圧注水失敗	原子炉隔離時 常設系	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)	原子炉停止	全交流 電源喪失	(6)	全交流動力電源喪失 (T B P)	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV閉鎖失敗+HPCS失敗	原子炉隔離時 常設系	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)	原子炉停止	全交流 電源喪失	(38)	—	ECCS各巻線冷却系原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失 (E-LOCA)	原子炉隔離時 常設系	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)	原子炉停止	全交流 電源喪失	(11)	原子炉停止機能喪失	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗+原子炉停止失敗	原子炉隔離時 常設系	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)	原子炉停止	全交流 電源喪失		<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 評価方針の相違</li> <li>・ 女川は全交流動力電源喪失時の緩和設備の使用可否により炉心損傷状態を分類しているが、泊は全交流動力電源喪失に至ると緩和設備に期待できないため全交流動力電源喪失時イベントツリーはない（高浜、美浜と同様）</li> </ul>
事故シーケンス No.	事故シーケンスグループ	事故シーケンス	原子炉隔離時 常設系	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)	原子炉停止	全交流 電源喪失																																												
(7)	全交流動力電源喪失 (長期T B)	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗	原子炉隔離時 常設系	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)	原子炉停止	全交流 電源喪失																																												
(9)	全交流動力電源喪失 (T B U)	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+高圧注水失敗	原子炉隔離時 常設系	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)	原子炉停止	全交流 電源喪失																																												
(6)	全交流動力電源喪失 (T B P)	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+SRV閉鎖失敗+HPCS失敗	原子炉隔離時 常設系	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)	原子炉停止	全交流 電源喪失																																												
(38)	—	ECCS各巻線冷却系原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失 (E-LOCA)	原子炉隔離時 常設系	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)	原子炉停止	全交流 電源喪失																																												
(11)	原子炉停止機能喪失	全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗+原子炉停止失敗	原子炉隔離時 常設系	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 内閉鎖)	原子炉圧力制御 (過剰圧安全弁 閉)	原子炉停止	全交流 電源喪失																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																				
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">事故シーケンスNo.</th> <th style="width: 15%;">事故シーケンスグループ</th> <th style="width: 30%;">事故シーケンス</th> <th style="width: 45%;">シナリクスNo.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(17)</td> <td>主給水系統喪失へ</td> <td>内部停巻運転転用レベル1PRAイベントツリーの「主給水系統喪失」と同じ</td> <td>(17)</td> </tr> <tr> <td>(18), (19)</td> <td>外部電源喪失へ</td> <td>内部停巻運転転用レベル1PRAイベントツリーの「外部電源喪失」と同じ</td> <td>(18), (19)</td> </tr> <tr> <td>(26), (27), (28)</td> <td>原子炉補機冷却機能喪失へ</td> <td>内部停巻運転転用レベル1PRAイベントツリーの「原子炉補機冷却機能喪失」と同じ</td> <td>(26), (27), (28)</td> </tr> <tr> <td>(19)</td> <td>全交流動力電源喪失</td> <td>外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</td> <td>(19)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>第1-4図 地震レベル1 PRA イベントツリー（過渡分類イベントツリー）</b></p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">                 追而【地震PRAの最終評価結果を反映】             </div>	事故シーケンスNo.	事故シーケンスグループ	事故シーケンス	シナリクスNo.	(17)	主給水系統喪失へ	内部停巻運転転用レベル1PRAイベントツリーの「主給水系統喪失」と同じ	(17)	(18), (19)	外部電源喪失へ	内部停巻運転転用レベル1PRAイベントツリーの「外部電源喪失」と同じ	(18), (19)	(26), (27), (28)	原子炉補機冷却機能喪失へ	内部停巻運転転用レベル1PRAイベントツリーの「原子炉補機冷却機能喪失」と同じ	(26), (27), (28)	(19)	全交流動力電源喪失	外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	(19)	<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■評価方針の相違</li> <li>・泊は起回事象の分類のためのイベントツリーを a. 起回事象階層イベントツリー、b. 過渡分類イベントツリーの2段階に分けているが、外部電源の扱いは異なるものの炉心損傷防止に有効な緩和設備の成否で事象を分類する考え方は女川と同様である（高浜、美浜と同様）</li> </ul> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■評価手法の相違</li> <li>・大飯は大イベントツリー法を用いているため、サポート系の損傷の有無による起回事象の分類はサポート系イベントツリーで可能であるため、過渡分類イベントツリーは不要である（高浜、美浜と同様）</li> </ul>
事故シーケンスNo.	事故シーケンスグループ	事故シーケンス	シナリクスNo.																				
(17)	主給水系統喪失へ	内部停巻運転転用レベル1PRAイベントツリーの「主給水系統喪失」と同じ	(17)																				
(18), (19)	外部電源喪失へ	内部停巻運転転用レベル1PRAイベントツリーの「外部電源喪失」と同じ	(18), (19)																				
(26), (27), (28)	原子炉補機冷却機能喪失へ	内部停巻運転転用レベル1PRAイベントツリーの「原子炉補機冷却機能喪失」と同じ	(26), (27), (28)																				
(19)	全交流動力電源喪失	外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	(19)																				

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について  
 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">津波</th> <th style="width: 10%;">直接炉心損傷に至る事象</th> <th style="width: 10%;">原子炉補機冷却機能喪失</th> <th style="width: 10%;">外部電源喪失</th> <th style="width: 10%;">主給水流量喪失</th> <th style="width: 10%;">過渡事象</th> <th style="width: 10%;">起因事象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>炉心冷却成功 過渡事象 主給水流量喪失 外部電源喪失 原子炉補機冷却機能喪失 直接炉心損傷</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">第1-4図 津波PRA階層イベントツリー</p> <p style="text-align: center;">※ 複数の信号系損傷</p> </div>	津波	直接炉心損傷に至る事象	原子炉補機冷却機能喪失	外部電源喪失	主給水流量喪失	過渡事象	起因事象							炉心冷却成功 過渡事象 主給水流量喪失 外部電源喪失 原子炉補機冷却機能喪失 直接炉心損傷	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">津波</th> <th style="width: 15%;">原子炉建屋又は建屋内への浸水 (0.P.+33.9m<sup>※1</sup>～)</th> <th style="width: 15%;">タービン建屋内への浸水 (0.P.+29m～0.P.+33.9m<sup>※1</sup>)</th> <th style="width: 15%;">発生する起因事象</th> <th style="width: 15%;">事故シナシスグループ</th> <th style="width: 15%;">事故シナシスNo.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>なし</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>内部事象 PRAの範囲</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>あり</td> <td>あり</td> <td>外部電源喪失</td> <td>—<sup>※2</sup></td> <td>—<sup>※2</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>敷地及び建屋内浸水</td> <td>複数の安全機能喪失</td> <td>(41)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">第1-5図 津波レベル1 PRA イベントツリー</p> <p style="font-size: small;">※1 0.P.+33.9mの津波に対して建屋が損傷発生せずに耐性を確保できることを確認。(別紙7)                  ※2 外部電源喪失が断絶直前に発生して防波堤が機能喪失せず耐性を確保できることを確認。(別紙7)</p> </div>	津波	原子炉建屋又は建屋内への浸水 (0.P.+33.9m <sup>※1</sup> ～)	タービン建屋内への浸水 (0.P.+29m～0.P.+33.9m <sup>※1</sup> )	発生する起因事象	事故シナシスグループ	事故シナシスNo.		なし	なし	—	内部事象 PRAの範囲	—		あり	あり	外部電源喪失	— <sup>※2</sup>	— <sup>※2</sup>				敷地及び建屋内浸水	複数の安全機能喪失	(41)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">津波</th> <th style="width: 15%;">原子炉建屋又は建屋内への浸水 (T.P.16.5m<sup>※1</sup>～)</th> <th style="width: 15%;">発生する起因事象</th> <th style="width: 15%;">事故シナシスグループ</th> <th style="width: 15%;">事故シナシスNo.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>内部事象 PRAの範囲</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>あり</td> <td>敷地及び建屋内浸水</td> <td>—</td> <td>(37)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">第1-5図 津波レベル1 PRA イベントツリー</p> <p style="font-size: small;">※1 T.P.16.5mの津波に対して防波堤が機能喪失せず耐性を確保できることを確認。(別紙7)</p> </div>	津波	原子炉建屋又は建屋内への浸水 (T.P.16.5m <sup>※1</sup> ～)	発生する起因事象	事故シナシスグループ	事故シナシスNo.		なし	—	内部事象 PRAの範囲	—		あり	敷地及び建屋内浸水	—	(37)	<p>相違理由</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 個別評価による相違</li> <li>・ 建屋の設置高さ等に基づきイベントツリーの分岐を設定</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 評価方針の相違</li> <li>・ 泊は津波 PRA で想定する起因事象に対して有効な緩和手段がないため、起因事象を影響の大きさを考慮した階層イベントツリーは作成せず、建屋への浸水状態を考慮したイベントツリーを作成している（女川と同様）</li> </ul>
津波	直接炉心損傷に至る事象	原子炉補機冷却機能喪失	外部電源喪失	主給水流量喪失	過渡事象	起因事象																																																		
						炉心冷却成功 過渡事象 主給水流量喪失 外部電源喪失 原子炉補機冷却機能喪失 直接炉心損傷																																																		
津波	原子炉建屋又は建屋内への浸水 (0.P.+33.9m <sup>※1</sup> ～)	タービン建屋内への浸水 (0.P.+29m～0.P.+33.9m <sup>※1</sup> )	発生する起因事象	事故シナシスグループ	事故シナシスNo.																																																			
	なし	なし	—	内部事象 PRAの範囲	—																																																			
	あり	あり	外部電源喪失	— <sup>※2</sup>	— <sup>※2</sup>																																																			
			敷地及び建屋内浸水	複数の安全機能喪失	(41)																																																			
津波	原子炉建屋又は建屋内への浸水 (T.P.16.5m <sup>※1</sup> ～)	発生する起因事象	事故シナシスグループ	事故シナシスNo.																																																				
	なし	—	内部事象 PRAの範囲	—																																																				
	あり	敷地及び建屋内浸水	—	(37)																																																				
<p>迫而【津波 PRA の最終評価結果を反映】</p>																																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について  
 1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大阪発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>大阪発電所3/4号炉</p> <p>事故シナシスグループ別</p> <p>事象別</p> <p>第1-5図 プラント全体の定量化結果</p> <p>内部事象レベル1 PRA</p> <p>地震レベル1 PRA</p> <p>津波レベル1 PRA</p> <p>第1-6図 レベル1 PRAの定量化結果 (事故シナシスグループごとの寄与割合)</p>	<p>女川原子力発電所2号炉</p> <p>事故シナシスグループ別</p> <p>事象（内部/外部）別</p> <p>第1-6図 プラント全体の炉心損傷頻度</p> <p>内部事象運転時レベル1 PRA</p> <p>地震レベル1 PRA</p> <p>津波レベル1 PRA</p> <p>第1-7図 事故シナシスグループ別の寄与割合</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>事故シナシスグループ別</p> <p>事象（内部/外部）別</p> <p>第1-6図 プラント全体の炉心損傷頻度</p> <p>内部事象運転時レベル1 PRA</p> <p>地震レベル1 PRA</p> <p>津波レベル1 PRA</p> <p>第1-7図 事故シナシスグループ別の寄与割合</p> <p>追而【地震 PRA、津波 PRA の最終評価結果を反映】</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWRとBWRで抽出される事故シナシス及び事故シナシスグループが異なるため、大阪と比較する（着色せず）</li> </ul> </li> <li>■記載表現の相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊の第1-6、1-7図のタイトル等、女川に記載統一</li> </ul> </li> <li>【大阪】</li> <li>■個別評価による相違                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・内部事象運転時レベル1 PRAについて、炉心損傷頻度に対して寄与割合の大きい事故シナシスグループについては大阪と同様である。泊の場合、原子炉補機冷却機能喪失はRCPシールLOCA発生確率を保守的に1.0と設定しているため寄与割合が大きくなる。その結果、2次冷却系からの除熱機能喪失及び全交流動力電源喪失の寄与割合が相対的に小さく現れている。</li> <li>・地震レベル1 PRAについて、泊はLOCA事象の炉心損傷頻度が相対的に高いことにより、「ECCS注水機能喪失」の寄与割合が大きい。ただし、LOCA事象の各事故シナシスの炉心損傷頻度は10<sup>-7</sup>オーダーまたはこれを下回っており、地震PRAの結果に対して有意な影響はない。なお、LOCA事象の寄与割合が大きい傾向</li> </ul> </li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシス選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			<p>については、高浜及び美浜と同様である。</p> <p>一方、大飯は「2次冷却系からの除熱機能喪失」の寄与割合が大きくなっているが、これは大飯の原子炉建屋の主蒸気管室のフラジリティが比較的小さく、「2次冷却系の破断＋主蒸気隔離失敗」の炉心損傷頻度への寄与割合が大きいことによるものである。</p>

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

### 比較結果等を取りまとめた資料

#### 1. 先行審査実績を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)

##### 1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯3 / 4号炉まとめ資料と比較した結果, 変更したもの : なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果, 変更したもの : なし
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果, 変更したもの : なし
- d. 当社が自主的に変更したもの : なし

##### 1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由

- a. 大飯3 / 4号炉まとめ資料と比較した結果, 変更したもの : なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果, 変更したもの : まとめ資料全般に対して, 女川2号炉審査実績の反映を行った
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果, 変更したもの : なし
- d. 当社が自主的に変更したもの : なし

#### 2. まとめ資料との比較結果の概要

- ・地震PRAは、確率論的地震ハザードが未確定のため、暫定ハザードに基づく再評価結果に基づき記載した。
- ・女川2号炉及び大飯3 / 4号炉と同様に、PRAを実施した結果、解釈に基づき必ず想定する格納容器破損モード以外の新たに追加する格納容器破損モードは抽出されなかった。
- ・内部事象運転時レベル1. 5 PRAの格納容器破損モード別格納容器破損頻度については、大飯3 / 4号炉と同様に水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損（δモード）が格納容器破損頻度に対して最も寄与割合が高くなる傾向となった。
- ・また、有効性評価の対象とする評価事故シーケンスの選定結果も大飯3 / 4号炉と同様の結果となっている。
- ・女川2号炉、大飯発電所3 / 4号炉と泊発電所3号炉の主要な相違点について、以下に取り纏めた。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

項目	詳細項目	大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理	格納容器破損モードの抽出結果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器伝熱管破損（gモード）</li> </ul> 蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。	(該当記載なし)	① 蒸気発生器伝熱管破損（gモード） 蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器をバイパスして1次冷却材が環境中に放出される事象として分類する。	【女川】 ・蒸気発生器の有無により、格納容器破損モードが相違している（大飯と同様） 【大飯】 ・女川に記載を統一したことにより、泊と大飯で記載表現が相違している
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・溶融物直接接触（μモード）</li> </ul> 1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。	⑧溶融物直接接触 原子炉圧力容器破損後に格納容器下部へ落下した溶融炉心が格納容器下部の床からその外側のドライウェルの床に拡がり、高温の溶融炉心がドライウェルの壁(バウンダリ)に接触してドライウェル壁の一部が溶融貫通し、格納容器の破損に至る事象として分類する。	⑥溶融物直接接触（μモード） 1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。	【女川】 ・PWRは原子炉格納容器が大きく溶融炉心が壁面に流れる構造ではないことから、1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に溶融炉心が急激に分散し原子炉格納容器壁に付着する事象を溶融物直接接触として分類している（大飯と同様） ・記載順が泊と女川で相違している
	格納容器破損モードの抽出結果	(該当記載なし)	①雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未臨界確保失敗）） 原子炉停止失敗時に、炉心で発生した大量の水蒸気が格納容器へ放出され、格納容器圧力が早期に上昇して、格納容器が過圧破損に至る事象として分類する。	(該当記載なし)	【女川】 ・PWR、BWRでのプラント構成及び原子炉格納容器の体積の違いにより、原子炉停止失敗で即座に原子炉格納容器破損に至るような大量の水蒸気が炉心損傷前に放出されることはないため、PWRでは格納容器破損モードとして抽出していない（大飯と同様）
2.1.2 内部事象レベル1.5PRAの定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討	必ず想定する格納容器破損モードのうち、水素燃焼の取り扱い	(該当記載なし)	女川原子力発電所2号炉では、運転中、格納容器内を窒素で置換し、酸素濃度を低く管理しているため、水素濃度及び酸素濃度が可燃限界に至る可能性は十分低い。このため、本破損モードはレベル1.5PRAの定量化において想定する格納容器破損モードからは除外した。	(該当記載なし)	【女川】 ・PWRは窒素置換を行っておらず、水素燃焼本破損モードをレベル1.5PRAにて考慮する格納容器破損モードとしている（大飯と同様） （水素燃焼を有効性評価の評価対象としている点は泊、大飯と女川と同様）



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について  
 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナシスの選定について

項目	詳細項目	大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.2.1 評価対象とするPDSの選定	PDSを定義するに当たって着目している属性	原子炉格納容器内事故進展を把握するために以下に示す3種類の属性を用いて炉心損傷時のプラント損傷状態(PDS)を定義している。	格納容器内の事故進展の特徴を把握するために「格納容器破損時期」、「原子炉圧力容器圧力」、「炉心損傷時期」及び「電源有無」の4つの属性に着目してレベル1PRAから抽出された事故シナシスグループを分類し、PDSとして定義している。	原子炉格納容器内の事故進展の特徴を把握するために「事故のタイプと1次冷却材圧力」「炉心損傷時期」「格納容器内事故進展」の3つの属性に着目してレベル1PRAから抽出された事故シナシスグループを分類し、PDSとして定義している。	【女川】 ・炉型の相違により、PDSを定義するに当たって着目している属性が異なる（大飯と同様） ・設備名称の相違（格納容器⇔原子炉格納容器）
2.2.2 評価事故シナシス選定の考え方及び選定結果	評価事故シナシス選定結果	評価事故シナシスの選定結果は第2-4表及び2.2.3項の記載を参照。 （以下、相違例を示す） 格納容器破損モード：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） ・最も厳しいPDS：AED ・評価事故シナシス：大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗（全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮）	評価事故シナシスの選定結果は第2-4表を参照。 （以下、相違例を示す） 格納容器破損モード：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）： ・最も厳しいPDS：AE+SBO ・評価事故シナシス：大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗+損傷炉心冷却失敗+（デブリ冷却成功）+長期冷却失敗	評価事故シナシスの選定結果は第2-4表及び2.2.2項の記載を参照。 （以下に相違例を示す） 格納容器破損モード：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） ・最も厳しいPDS：AED ・評価事故シナシス：大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗（全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮）	【女川】 ・設計の相違により、泊の第2-4表及び2.2.2項で整理した評価事故シナシスが相違している（大飯と同様） 【大飯】 ・評価事故シナシス選定結果については、女川実績の反映により、泊は2.2.2項、大飯は2.2.3項に記載している

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について</p> <p>格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンス選定の全体プロセスは第2-1図に示すとおりであり、以下に各検討ステップにおける実施内容を整理した。</p> <p>【概要】</p> <p>① 内部事象レベル1.5 PRA及びPRAを適用できない外部事象に係る定性的検討から格納容器破損モードを抽出し、解釈の記載との比較検討及び分類を行った。</p> <p>② 抽出された格納容器破損モードのうち、炉心損傷発生時点で原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できない格納容器バイパス、格納容器先行破損に該当するものは、解釈に基づき炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とした。</p> <p>③ 国内外で得られている知見や実プラントでの運用等も踏まえた検討を行い、新たに追加すべき格納容器破損モードはないものと判断した。</p> <p>④ 格納容器破損モードごとに格納容器破損モード発生観点で厳しいプラント損傷状態（PDS）を選定し、その中で厳しい事故シーケンスを検討し、格納容器破損防止対策の有効性評価の評価事故シーケンスとして選定した。</p> <p>2.1 格納容器破損モードの分析について</p> <p>解釈において、格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容器破損モードの選定の個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。</p> <p>2-1</p> <p>(b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード</p> <p>① 個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれ</p>	<p>2 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について</p> <p>格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンス選定の全体プロセスを第2-1図に示す。また、以下に各検討ステップにおける実施内容を整理した。</p> <p>【概要】</p> <p>① 内部事象レベル1.5 PRA及びPRAを適用できない外部事象に係る定性的検討から格納容器破損モードを抽出し、解釈の記載との比較検討・分類を実施した。</p> <p>② 抽出された格納容器破損モードのうち、炉心損傷発生時点で格納容器の機能に期待できない格納容器バイパス、格納容器先行破損に該当するものは、解釈1-2(b)に基づき炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とした。</p> <p>③ 国内外で得られている知見や実プラントでの運用等も踏まえた検討を行い、新たに追加すべき格納容器破損モードの可否を検討した。</p> <p>④ 格納容器破損モードごとに格納容器破損モード発生観点で厳しいプラント損傷状態（以下「PDS」という。）を選定し、その中で厳しい事故シーケンスを検討し、格納容器破損防止対策の有効性評価の評価事故シーケンスとして選定した。</p> <p>2.1 格納容器破損モードの分析について</p> <p>解釈には、格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容器破損モードの個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり示されている。</p> <p>2-1</p> <p>(a) 必ず想定する格納容器破損モード</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）</li> <li>・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</li> <li>・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> <li>・ 格納容器直接接触（シェルアタック）</li> <li>・ 溶融炉心・コンクリート相互作用</li> </ul> <p>(b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード</p> <p>① 個別プラントの内部事象に関するPRA及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を</p>	<p>2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について</p> <p>格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンス選定の全体プロセスを第2-1図に示す。また、以下に各検討ステップにおける実施内容を整理した。</p> <p>【概要】</p> <p>① 内部事象レベル1.5PRA及びPRAを適用できない外部事象に係る定性的検討から格納容器破損モードを抽出し、解釈の記載との比較検討・分類を実施した。</p> <p>② 抽出された格納容器破損モードのうち、炉心損傷発生時点で原子炉格納容器の機能に期待できない格納容器バイパス、格納容器先行破損に該当するものは、解釈1-2(b)に基づき炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とした。</p> <p>③ 国内外で得られている知見や実プラントでの運用等も踏まえた検討を行い、新たに追加すべき格納容器破損モードの可否を検討した。</p> <p>④ 格納容器破損モードごとに格納容器破損モード発生観点で厳しいプラント損傷状態（以下「PDS」という。）を選定し、その中で厳しい事故シーケンスを検討し、格納容器破損防止対策の有効性評価の評価事故シーケンスとして選定した。</p> <p>2.1 格納容器破損モードの分析について</p> <p>解釈には、格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容器破損モードの個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり示されている。</p> <p>2-1</p> <p>(a) 必ず想定する格納容器破損モード</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）</li> <li>・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</li> <li>・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> <li>・ 格納容器直接接触（シェルアタック）</li> <li>・ 溶融炉心・コンクリート相互作用</li> </ul> <p>(b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード</p> <p>① 個別プラントの内部事象に関するPRA及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を</p>	<p>【女川】【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 女川に記載統一</li> </ul> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】</p> <p>■設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 格納容器⇔原子炉格納容器</li> </ul> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 女川実績の反映</li> <li>・ 大飯は解釈2-1(a)の記載を省略している</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>に代わる方法で評価を実施すること。</p> <p>② その結果、上記2-1(a)の格納容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽出された場合には、想定する格納容器破損モードとして追加すること。</p> <p>これを踏まえ、大飯3号炉及び4号炉を対象としたPRAの知見等を活用して、格納容器破損モードの分析を実施している。</p> <p>具体的には、炉心損傷防止対策に係る事故シーケンスグループの分析の場合と同様に、重大事故等対処設備の有効性評価を行う格納容器破損モードの選定という今回の原子炉設置変更許可申請での位置づけを考慮し、これまでに整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない、原子炉設置許可取得済の設備にのみ期待できるプラント状態を評価対象としたPRAモデルで内部事象レベル1.5PRAを実施している。</p> <p>また、外部事象については、地震レベル1.5PRAは原子炉格納容器本体、原子炉建屋、格納容器隔離弁等の損傷から原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過程に不確かさが大きくなる傾向にあり、国内でも試験解析例はあるものの、定量評価結果の活用には損傷箇所、損傷モード等の精緻化検討が必要であるため、現段階では事故シーケンス選定の検討に適用可能でないものと判断した。</p> <p>PRAが適用可能でないと判断した外部事象については定性的な検討から発生する事故シーケンスの分析を実施することとした。</p> <p>2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理                      (1) PRAに基づく整理                      内部事象レベル1.5PRAにおいては、事故の進展に伴い生じる原子炉格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から、後掲する①～③に示す格納容器破損モードの抽出を行っている。</p>	<p>実施すること。</p> <p>② その結果、上記2-1(a)の格納容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽出された場合には、想定する格納容器破損モードとして追加すること。</p> <p>上記2-1(b)①に基づき、内部事象レベル1.5PRAを実施し、格納容器破損モードを評価した。</p> <p>外部事象について、地震レベル1.5PRAは原子炉建屋、格納容器等の損傷から格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過程に不確かさが大きく、定量評価結果の活用には損傷箇所、損傷モード等の精緻化の検討が必要な段階であるため、現段階では事故シーケンス選定の検討に適用しないこととした。</p> <p>また、PRAの適用が困難と判断した外部事象については定性的な検討により発生する格納容器破損モードの分析を行った。</p> <p>実施した格納容器破損モード抽出に係る分析結果を以下に示す。</p> <p>2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理                      (1) PRAに基づく整理                      内部事象レベル1.5PRAを実施し、事故の進展に伴い生じる格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から、以下の①～②に示す格納容器破損モードの抽出を行った。</p>	<p>実施すること。</p> <p>② その結果、上記2-1(a)の格納容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽出された場合には、想定する格納容器破損モードとして追加すること。</p> <p>上記2-1(b)①に基づき、内部事象レベル1.5PRAを実施し、格納容器破損モードを評価した。</p> <p>具体的には、炉心損傷防止対策に係る事故シーケンスグループの分析の場合と同様に、重大事故等対処設備の有効性評価を行う格納容器破損モードの選定という今回の原子炉設置変更許可申請での位置づけを考慮し、これまでに整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない、原子炉設置許可取得済の設備にのみ期待できるプラント状態を評価対象としたPRAモデルで内部事象レベル1.5PRAを実施している。</p> <p>外部事象について、地震レベル1.5PRAは原子炉建屋、原子炉格納容器等の損傷から原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過程に不確かさが大きく、定量評価結果の活用には損傷箇所、損傷モード等の精緻化の検討が必要な段階であるため、現段階では事故シーケンス選定の検討に適用しないこととした。</p> <p>また、PRAの適用が困難と判断した外部事象については定性的な検討により発生する格納容器破損モードの分析を行った。</p> <p>実施した格納容器破損モード抽出に係る分析結果を以下に示す。</p> <p>2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理                      (1) PRAに基づく整理                      内部事象レベル1.5PRAを実施し、事故の進展に伴い生じる原子炉格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から、以下の①～②に示す格納容器破損モードの抽出を行った。</p>	<p>相違理由</p> <p>【女川】                      ■記載方針の相違                      ・泊は「はじめに」にて記載しているPRAで考慮する対象について改めて記載している                      ・女川には本記載がないため、大飯と比較する</p> <p>【大飯】                      ■記載方針の相違                      ・女川実績の反映                      ・泊は格納容器の破損モード単位で付番しており、大飯は</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>具体的には、第2-2図のとおり炉心損傷前、原子炉容器破損前、原子炉容器破損直後、原子炉容器破損以降の長期の各プラント状態に分類して、それぞれの状態で発生する負荷を抽出している。また、事故進展中に実施される緩和手段等から第2-3図に示す格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損モードを抽出して整理している。これらの各破損モードにおけるレベル1.5PRAの定量化結果を第2-1表及び第2-4図に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>泊と大飯の格納容器破損モードの記載を比較するため、1-2-7～8ページ（点線部分）の記載を再掲</p> </div> <p>&lt;抽出された格納容器破損モード&gt;</p> <p>①格納容器バイパス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>蒸気発生器伝熱管破損（gモード） 蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。</li> <li>インターフェイスシステムLOCA（vモード） インターフェイスシステムLOCAを起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。</li> </ul>	<p>具体的には第2-2図のとおり炉心損傷前、原子炉圧力容器破損前、原子炉圧力容器破損直後、原子炉圧力容器破損以降の各プラント状態に分類し、それぞれの状態で発生する負荷を抽出している。また、事故進展中に実施される緩和手段等を考慮し、第2-3図に示す格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損に至る格納容器破損モードを整理している。内部事象レベル1.5PRAから抽出された格納容器破損モード及び定量化結果を第2-1表に示す。また、格納容器破損モードごとの格納容器破損頻度への寄与割合を第2-4図に示す。</p> <p>③インターフェイスシステムLOCA インターフェイスシステムLOCAの発生により、格納容器をバイパスして原子炉冷却材が原子炉建屋内に放出される事象として分類する。</p>	<p>具体的には第2-2図のとおり炉心損傷前、原子炉容器破損前、原子炉容器破損直後、原子炉容器破損以降の各プラント状態に分類し、それぞれの状態で発生する負荷を抽出している。また、事故進展中に実施される緩和手段等を考慮し、第2-3図に示す格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損に至る格納容器破損モードを整理している。内部事象レベル1.5PRAから抽出された格納容器破損モード及び定量化結果を第2-1表に示す。また、格納容器破損モードごとの格納容器破損頻度への寄与割合を第2-4図に示す。</p> <p>①蒸気発生器伝熱管破損（gモード） 蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器をバイパスして1次冷却材が環境中に放出される事象として分類する。</p> <p>②インターフェイスシステムLOCA（vモード） インターフェイスシステムLOCAの発生により、原子炉格納容器をバイパスして1次冷却材が原子炉建屋内に放出される事象として分類する。</p>	<p>格納容器の状態に対して付番している (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■設備名称の相違 ・原子炉圧力容器⇔原子炉容器 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■設計の相違 ・蒸気発生器の有無により、格納容器破損モードが相違しているため、2.1.1(1)①については大飯と比較する</p> <p>【女川】 ■構成の相違 ・女川の2.1.1(1)①～③については、泊の構成に合わせて女川の記載順序を入替 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>■記載表現の相違 ・泊は格納容器破損モードのギリシャ文字での割り当てを記載している（大飯と同</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>②格納容器隔離失敗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>格納容器隔離失敗（βモード）                      事故時には原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能維持のために原子炉格納容器の隔離を行うが、この隔離操作に失敗する事象として抽出。</li> </ul> <p>③格納容器物理的破損</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉容器内での水蒸気爆発（αモード）                      原子炉容器内において、高温の熔融炉心と水が接触して生じる水蒸気爆発により原子炉格納容器の健全性が脅かされる事象として抽出。</li> <li>格納容器内の水蒸気爆発又は圧力スパイク（ηモード）                      原子炉格納容器内において、高温の熔融炉心と水が接触して生じる水蒸気爆発又は圧力スパイクにより原子炉格納容器の健全性が脅かされる事象として抽出。</li> <li>溶融物直接接触（μモード）                      1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、熔融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。</li> </ul>	<p>④格納容器隔離失敗</p> <p>炉心が損傷した時点で、格納容器の隔離に失敗しており、格納容器の閉じ込め機能を喪失している事象として分類する。</p> <p>⑤原子炉圧力容器内での水蒸気爆発</p> <p>高温の熔融炉心が下部プレナムの水中に落下して水蒸気爆発が発生し、その際の発生エネルギーによって原子炉圧力容器の蓋がミサイルとなって格納容器に衝突し、格納容器破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑦原子炉圧力容器外での水蒸気爆発</p> <p>高温の熔融炉心が格納容器下部の水中に落下し、水蒸気爆発又は水蒸気による圧力スパイクが発生する可能性がある。このときに格納容器に付加される機械的エネルギーによって格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑧溶融物直接接触</p> <p>原子炉圧力容器破損後に格納容器下部へ落下した熔融炉心が格納容器下部の床からその外側のドライウエルの床に拡がり、高温の熔融炉心がドライウエルの壁(バウンダリ)に接触してドライウエル壁の一部が溶融貫通し、格納容器の破損に至る事象として分類する。</p>	<p>③格納容器隔離失敗（βモード）</p> <p>炉心が損傷した時点で、原子炉格納容器の隔離に失敗しており、原子炉格納容器の閉じ込め機能を喪失している事象として分類する。</p> <p>④原子炉容器内での水蒸気爆発（αモード）</p> <p>高温の熔融炉心が下部プレナムの水中に落下して水蒸気爆発が発生し、その際の発生エネルギーによって原子炉容器の蓋がミサイルとなって原子炉格納容器に衝突し、原子炉格納容器破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑤格納容器内の水蒸気爆発又は圧力スパイク（ηモード）</p> <p>高温の熔融炉心が原子炉格納容器下部の水中に落下し、水蒸気爆発又は水蒸気による圧力スパイクが発生する可能性がある。このときに原子炉格納容器に付加される機械的エネルギーによって原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑥溶融物直接接触（μモード）</p> <p>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、熔融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p>	<p>標)</p> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉冷却材⇄1次冷却材</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>格納容器破損モードの名称が相違している（内容は相違なし）</li> </ul> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PWRは原子炉格納容器が大きく熔融炉心が壁面に流れる構造ではないことから、1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に熔融炉心が急激に分散し原子炉格納容器壁に付着する事象を溶融物直接接触として分類している</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・格納容器雰囲気直接加熱（σモード）                      1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶解炉心が原子炉格納容器雰囲気中を飛散する過程及びエントレインメント現象で微粒子化し、雰囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱及び加温により原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。</p> <p>・水素燃焼又は水素爆轟（γモード、γ'モード、γ''モード）                      燃料被覆管と水蒸気の反応（ジルコニウム-水反応）、溶解炉心・コンクリート相互作用により発生する水素等の可燃性ガスが、大量に原子炉格納容器内に蓄積され燃焼する事象や、さらにガス濃度が高い場合に爆燃又は爆轟が発生し機械的荷重により原子炉格納容器が破損する事象として抽出しており、発生時期により原子炉容器破損以前（γモード）、直後（γ'モード）及び長時間経過後（γ''モード）に分類する。</p> <p>・ベースマット溶解貫通（εモード）                      溶解炉心が原子炉下部キャビティへ落下した後、冷却ができない場合に崩壊熱によりコンクリートが侵食される状況となり、原子炉格納容器のベースマットが貫通する事象として抽出。</p> <p>・格納容器貫通部過温破損（τモード）                      原子炉格納容器雰囲気温度が異常に上昇して過熱している状態で貫通部の熱的に脆弱な部分が過温破損する事象として抽出。</p>	<p>⑥格納容器雰囲気直接加熱                      高圧状態で原子炉压力容器が破損した場合に、溶解炉心が格納容器の雰囲気中を飛散する過程で微粒子化し、雰囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱・加圧の結果、格納容器圧力が上昇し格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑫水素燃焼                      格納容器内に酸素等の反応性のガスが混在していた場合にジルコニウム-水反応等によって発生した水素と反応して激しい燃焼が生じ、格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑪溶解炉心・コンクリート相互作用                      原子炉压力容器の破損後、格納容器内に放出された溶解炉心が十分に冷却できない状態が継続した場合に、格納容器下部の側壁のコンクリートが侵食され、原子炉压力容器支持機能の喪失により格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑩雰囲気圧力・温度による静的負荷（過温破損）                      原子炉压力容器破損後、格納容器内で溶解炉心が冷却できない状態が継続した場合に、溶解炉心からの放射及び対流によって格納容器の雰囲気が加熱され、格納容器の貫通部等が熱的に損傷し、格納容器の破損に至る事象として分類する。</p>	<p>⑦格納容器雰囲気直接加熱（σモード）                      1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶解炉心が原子炉格納容器の雰囲気中を飛散する過程で微粒子化し、雰囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱・加圧の結果、原子炉格納容器圧力が上昇し原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑧水素燃焼又は水素爆轟（γモード、γ'モード、γ''モード）                      燃料被覆管と水蒸気の反応（ジルコニウム-水反応）、溶解炉心・コンクリート相互作用により発生する水素等の可燃性ガスが、大量に原子炉格納容器内に蓄積され燃焼する事象や、さらにガス濃度が高い場合に爆燃又は爆轟が発生し機械的荷重により原子炉格納容器が破損する事象として抽出しており、発生時期により原子炉容器破損以前（γモード）、直後（γ'モード）及び長時間経過後（γ''モード）に分類する。</p> <p>⑨ベースマット溶解貫通（εモード）                      原子炉容器の破損後、原子炉下部キャビティへ落下した溶解炉心が十分に冷却できない状態が継続した場合に、崩壊熱によりコンクリートが侵食される状況となり、原子炉格納容器のベースマットが貫通する事象又は原子炉格納容器下部の側壁のコンクリートが侵食され、原子炉容器支持機能の喪失により原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑩格納容器貫通部過温破損（τモード）                      原子炉容器破損後、原子炉格納容器内で溶解炉心が冷却できない状態が継続した場合に、溶解炉心からの放射及び対流によって原子炉格納容器の雰囲気が加熱され、原子炉格納容器の貫通部等が熱的に損傷し、原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p>	<p>【女川】                      ■記載表現の相違                      ・泊は水素燃焼及び水素爆轟それぞれについて説明を記載するとともに、γ、γ'、γ''モードの分類について説明を加えている（大飯と同様）                      ・女川は運転中に格納容器内を窒素で置換していることを踏まえた記載となっている</p> <p>【女川】                      ■記載表現の相違                      ・泊はεモードの説明としてベースマット貫通事象と側壁のコンクリート侵食による破損の両方を記載している</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損（δモード）                      熔融炉心の崩壊熱により発生する水蒸気及び熔融炉心・コンクリート相互作用で発生する非凝縮性ガス（CO<sub>2</sub>等）の蓄積によって、原子炉格納容器が過圧破損する事象として抽出。</p> <p>・水蒸気蓄積による格納容器先行破損（θモード）                      熔融炉心の崩壊熱により水蒸気の発生が継続し、原子炉格納容器圧力が徐々に上昇し原子炉格納容器が炉心損傷前に過圧破損する事象として抽出。</p> <p>(2) PRAに代わる検討に基づく整理                      外部事象の影響としては、地震時には建屋損傷等の炉心損傷直結事象が発生した場合の原子炉格納容器破損への影響が想定されるが、これは地震レベル1 PRAの知見からも損傷モードとして抽出されており、今回内部事象から選定した格納容器破損モードに追加すべきものはないものと考えられる。津波やその他の自然現象においても原子炉格納容器及び内部構造物が直接破損する可能性は低く、新たに追加すべき格納容器破損モードは発生しないものと推定される（別紙1）。</p>	<p>⑨ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（長期冷却失敗））                      炉心損傷後に熔融炉心の冷却が達成される中で、崩壊熱によって発生する水蒸気によって格納容器が過圧され、破損に至る事象又は熔融炉心が冷却されない場合に、熔融炉心・コンクリート相互作用による非凝縮性ガスの発生が継続し、格納容器内が過圧されて格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑩ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（崩壊熱除去失敗））                      炉心の冷却が達成される中で、水蒸気の蓄積による準静的加圧で格納容器が炉心損傷前に破損する事象として分類する。</p> <p>⑪ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未臨界確保失敗））                      原子炉停止失敗時に、炉心で発生した大量の水蒸気が格納容器へ放出され、格納容器圧力が早期に上昇して、格納容器が過圧破損に至る事象として分類する。</p> <p>(2) PRAに代わる検討に基づく整理                      地震、津波及びその他の外部事象等に対する格納容器破損モードについて、内部事象レベル1.5 PRAの知見等を活用して検討した結果、地震、津波及びその他の外部事象等についても、炉心損傷後の格納容器内の事象進展は内部事象と同等であると考えることから、格納容器破損モードは内部事象と同等であり、今回、内部事象PRAから選定した格納容器破損モードに追加すべきものはないものと判断した。（別紙1）</p>	<p>⑪ 水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損（δモード）                      炉心損傷後に熔融炉心の冷却が達成される中で、崩壊熱によって発生する水蒸気によって原子炉格納容器が過圧され、破損に至る事象又は熔融炉心が冷却されない場合に、熔融炉心・コンクリート相互作用による非凝縮性ガスの発生が継続し、原子炉格納容器内が過圧されて原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑫ 水蒸気蓄積による格納容器先行破損（θモード）                      炉心の冷却が達成される中で、水蒸気の蓄積による準静的加圧で原子炉格納容器が炉心損傷前に破損する事象として分類する。</p> <p>(2) PRAに代わる検討に基づく整理                      地震、津波及びその他の外部事象等に対する格納容器破損モードについて、内部事象レベル1.5 PRAの知見等を活用して検討した結果、地震、津波及びその他の外部事象等についても、炉心損傷後の格納容器内の事象進展は内部事象と同等であると考えることから、格納容器破損モードは内部事象と同等であり、今回内部事象PRAから選定した格納容器破損モードに追加すべきものはないものと判断した。（別紙1）</p>	<p>【女川】                      ■設計の相違                      ・PWR、BWRでのプラント構成及び原子炉格納容器の体積の違いにより、原子炉停止失敗で即座に原子炉格納容器破損に至るような大量の水蒸気が炉心損傷前に放出されることはないため、PWRでは格納容器破損モードとして抽出していない</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊と大飯の格納容器破損モードの記載を比較するため、1-2-3~6ページ（実線部分）に再掲</p> <p>&lt;抽出された格納容器破損モード&gt;</p> <p>①格納容器パイパス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器伝熱管破損（gモード） 蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。</li> <li>・インターフェイスシステムLOCA（vモード） インターフェイスシステムLOCAを起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。</li> </ul> <p>②格納容器隔離失敗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器隔離失敗（βモード） 事故時には原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能維持のために原子炉格納容器の隔離を行うが、この隔離操作に失敗する事象として抽出。</li> </ul> <p>③格納容器物理的破損</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉容器内での水蒸気爆発（αモード） 原子炉容器内において、高温の熔融炉心と水が接触して生じる水蒸気爆発により原子炉格納容器の健全性が脅かされる事象として抽出。</li> <li>・格納容器内の水蒸気爆発又は圧力スパイク（ηモード） 原子炉格納容器内において、高温の熔融炉心と水が接触して生じる水蒸気爆発又は圧力スパイクにより原子炉格納容器の健全性が脅かされる事象として抽出。</li> <li>・熔融物直接接触（μモード） 1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、熔融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。</li> <li>・格納容器雰囲気直接加熱（σモード） 1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、</li> </ul>			<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載箇所の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナリオの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>溶融炉心が原子炉格納容器雰囲気中を飛散する過程及びエントレインメント現象で微粒子化し、雰囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱及び加温により原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>水素燃焼又は水素爆轟（<math>\gamma</math>モード、<math>\gamma'</math>モード、<math>\gamma''</math>モード）                      燃料被覆管と水蒸気の反応（ジルコニウム-水反応）、溶融炉心・コンクリート相互作用により発生する水素等の可燃性ガスが、大量に原子炉格納容器内に蓄積され燃焼する事象や、さらにガス濃度が高い場合に爆燃又は爆轟が発生し機械的荷重により原子炉格納容器が破損する事象として抽出しており、発生時期により原子炉容器破損以前（<math>\gamma</math>モード）、直後（<math>\gamma'</math>モード）及び長時間経過後（<math>\gamma''</math>モード）に分類する。</li> <li>ベースマツト溶融貫通（<math>\varepsilon</math>モード）                      溶融炉心が原子炉下部キャビティへ落下した後、冷却ができない場合に崩壊熱によりコンクリートが侵食される状況となり、原子炉格納容器のベースマツトが貫通する事象として抽出。</li> <li>格納容器貫通部過温破損（<math>\zeta</math>モード）                      原子炉格納容器雰囲気温度が異常に上昇して過熱している状態で貫通部の熱的に脆弱な部分が過温破損する事象として抽出。</li> <li>水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損（<math>\delta</math>モード）                      溶融炉心の崩壊熱により発生する水蒸気及び溶融炉心・コンクリート相互作用で発生する非凝縮性ガス（<math>\text{CO}_2</math>等）の蓄積によって、原子炉格納容器が過圧破損する事象として抽出。</li> <li>水蒸気蓄積による格納容器先行破損（<math>\theta</math>モード）                      溶融炉心の崩壊熱により水蒸気の発生が継続し、原子炉格納容器圧力が徐々に上昇し原子炉格納容器が炉心損傷前に過圧破損する事象として抽出。</li> </ul>			
<p>2.1.2 レベル1. 5PRAの定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討                      第2-1表に示す格納容器破損モードについて、<b>解釈に基づき</b>必ず想定する以下の格納容器破損モードとの対応について検討を</p>	<p>2.1.2 内部事象レベル1. 5PRAの定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討                      第2-1表に示す格納容器破損モードについて、2.1.1項に示すレベル1. 5PRAから抽出された格納容器破損モードと解釈2</p>	<p>2.1.2 内部事象レベル <b>1.5PRA</b> の定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討                      第2-1表に示す格納容器破損モードについて、2.1.1項に示すレベル <b>1.5PRA</b> から抽出された格納容器破損モードと解釈2</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>行った。</p> <p>2-1                      (a) 必ず想定する格納容器破損モード</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）</li> <li>・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</li> <li>・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> <li>・ 格納容器直接接触（シェルアタック）</li> <li>・ 溶融炉心・コンクリート相互作用</li> </ul> <p>その結果、上記の必ず想定する格納容器破損モードに分類されない破損モードが抽出されたため、新たな格納容器破損モードとして設定する必要性について検討を実施した。</p> <p>なお、必ず想定する格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触（シェルアタック）については、原子炉格納容器が小さく、原子炉下部のペDESTALに開口部があるBWRマークI型の原子炉格納容器に特有の事象とみなされている。PWRでは原子炉格納容器が大きく、溶融炉心が壁面に流れる構造ではないため、発生の可能性がないと考えられることから、解析による評価対象として想定する格納容器破損モードとはしていない（別紙7）。</p>	<p>－1 (a) に示されている必ず想定する以下の格納容器破損モードとの対応について検討を行った。</p> <p>2-1                      (a) 必ず想定する格納容器破損モード</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）</li> <li>・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</li> <li>・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> <li>・ 格納容器直接接触（シェルアタック）</li> <li>・ 溶融炉心・コンクリート相互作用</li> </ul> <p>確認の結果、上記の必ず想定する格納容器破損モードに分類されない以下(1)～(4)の破損モードが抽出されたため、これを新たな格納容器破損モードとして追加することの要否について検討を実施した。</p> <p>なお、必ず想定する格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触※（シェルアタック）は、格納容器下部の床面とその外側のドライウエルの床面とが同じ高さに設計されているBWRマークI型の格納容器に特有の破損モードであり、女川原子力発電所2号炉のMark-I改良型格納容器では、溶融炉心が格納容器バウナダリに直接接触することはない構造であることから、格納容器破損モードとして考慮しない。（別紙8）</p>	<p>－1 (a) に示されている必ず想定する以下の格納容器破損モードとの対応について検討を行った。</p> <p>2-1                      (a) 必ず想定する格納容器破損モード</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）</li> <li>・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</li> <li>・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用</li> <li>・ 水素燃焼</li> <li>・ 格納容器直接接触（シェルアタック）</li> <li>・ 溶融炉心・コンクリート相互作用</li> </ul> <p>確認の結果、上記の必ず想定する格納容器破損モードに分類されない以下(1)～(3)の破損モードが抽出されたため、これを新たな格納容器破損モードとして追加することの要否について検討を実施した。</p> <p>なお、必ず想定する格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触※（シェルアタック）は、原子炉格納容器が小さく、原子炉容器下部のペDESTALに開口部があるBWRマークI型の原子炉格納容器に特有の事象とみなされている。PWRでは原子炉格納容器が大きく、溶融炉心が壁面に流れる構造ではないため、発生の可能性がないと考えられることから、格納容器破損モードとして考慮しない。（別紙8）</p>	<p>相違理由</p> <p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 女川実績の反映</li> <li>・ 泊は蒸気発生器伝熱管破損、インターフェイスシステムLOCA及び格納容器隔離失敗をまとめて記載しており、女川は格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCAをまとめて記載していることにより、分類されない破損モードの項目数が異なる</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 格納容器直接接触（シェルアタック）を格納容器破損モードとして考慮しない理由について、炉型に即した記載をしている（大飯と同様）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■資料番号の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナシスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>※格納容器直接接触には、原子炉圧力容器が高圧の状態破損した場合に、溶融炉心が急激に噴出し、噴出した溶融炉心が格納容器壁に接触しこれを侵食する事象が含まれる。本事象は、原子炉圧力容器の破損までに減圧することが対策であり、「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」も対策が同一であることから、この事象に含まれると整理</p> <p>また、女川原子力発電所2号炉では、運転中、格納容器内を窒素で置換し、酸素濃度を低く管理しているため、水素濃度及び酸素濃度が可燃限界に至る可能性は十分低い。このため、本破損モードからは除外した。一方、格納容器内の窒素置換が水素燃焼の発生防止対策であることを踏まえ、窒素置換対策の有効性として炉心の著しい損傷が起こるような重大事故時においても格納容器の雰囲気の水素の可燃限界以下(水素濃度がドライ条件に換算して4 vol%以下又は酸素濃度5 vol%以下)に維持できることを確認する必要があると考える。よって、水素燃焼については、有効性評価の評価対象とする格納容器破損モードとした。(別紙8)</p> <p>(3) 格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCA</p> <p>これらの破損モードは、事象の発生と同時に格納容器の隔離機能を喪失している事象であり、解釈の要求事項における「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの(格納容器先行破損シナシス、格納容器バイパス等)にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」に該当する事故シナシスグループである。</p> <p>このため、講じるべき対策は炉心損傷防止であり、これらの破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>以下に、格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCA</p>	<p>※格納容器直接接触には、原子炉容器が高圧の状態破損した場合に、溶融炉心が急激に噴出し、噴出した溶融炉心が原子炉格納容器壁に接触しこれを侵食する事象が含まれる。本事象は、原子炉容器の破損までに減圧することが対策であり、「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」も対策が同一であることから、この事象に含まれると整理</p> <p>(1) 蒸気発生器伝熱管破損、インターフェイスシステムLOCA及び格納容器隔離失敗</p> <p>これらの破損モードは、事象の発生と同時に原子炉格納容器の隔離機能を喪失している事象であり、解釈の要求事項における「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの(格納容器先行破損シナシス、格納容器バイパス等)にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」に該当する事故シナシスグループである。</p> <p>このため、講じるべき対策は炉心損傷防止であり、これらの破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>以下に、蒸気発生器伝熱管破損、インターフェイスシステムLOCA</p>	<p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は原子炉容器が高圧の状態破損した場合に、溶融炉心が急激に噴出し、噴出した溶融炉心が格納容器壁に接触し侵食する事象の整理について記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・PWRは窒素置換を行っておらず、水素燃焼をレベル1.5 PRAにて考慮する格納容器破損モードとしている</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■構成の相違</li> <li>・女川の2.1.2(1)～(4)については、泊の構成に合わせて女川の記載順序を入替</li> </ul> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・蒸気発生器の有無により、格納容器破損モードが相違している</li> </ul> <p>(大飯についても泊と同様)</p> <p>【大飯】</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナシの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(1) 蒸気発生器伝熱管破損（gモード）</p> <p>本破損モードはレベル1.5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項として「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シナシ、格納容器バイパス等）にあつては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」とされており、炉心損傷防止対策の事故シナシグループ「格納容器バイパス」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度（CFF）<math>(5.1 \times 10^{-7} / \text{炉年})</math>は、全CFFの約1.0%の寄与割合であり、比較的小さい。</p> <p>また、当該破損モードの1つの破損形態として温度誘因蒸気発生器伝熱管破損（TI-SGTR）が想定される。</p> <p>本事象は炉心損傷後に1次冷却系が高圧かつ2次冷却系への給水がない限定的な条件で発生する可能性が生じるものであり、レベル1 PRAの結果から同様のプラント状態に該当する事故シナシグループは以下の3つの事故シナシグループとなる。</p> <p>【TI-SGTR発生の可能性を有する事故シナシグループ】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 2次冷却系からの除熱機能喪失</li> <li>(b) 全交流動力電源喪失</li> <li>(c) 原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul> <p>これらに対しては、国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シナシ「原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗」及び「1次系流路閉塞による2</p>	<p>OCAで想定した事象を格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した理由を示す。</p>	<p>LOCA及び格納容器隔離失敗で想定した事象を格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した理由を示す。</p> <p>a. 蒸気発生器伝熱管破損（gモード）</p> <p>本破損モードはレベル1.5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項として「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シナシ、格納容器バイパス等）にあつては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」とされており、炉心損傷防止対策の事故シナシグループ「格納容器バイパス」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度（CFF）<math>(4.5 \times 10^{-7} / \text{炉年})</math>は、全格納容器破損頻度の約0.2%の寄与割合であり、比較的小さい。</p> <p>また、当該破損モードの1つの破損形態として温度誘因蒸気発生器伝熱管破損（TI-SGTR）が想定される。</p> <p>本事象は炉心損傷後に1次冷却系が高圧かつ2次冷却系への給水がない限定的な条件で発生する可能性が生じるものであり、レベル1 PRAの結果から同様のプラント状態に該当する事故シナシグループは以下の3つの事故シナシグループとなる。</p> <p>【TI-SGTR発生の可能性を有する事故シナシグループ】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 2次冷却系からの除熱機能喪失</li> <li>(b) 全交流動力電源喪失</li> <li>(c) 原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul> <p>これらに対しては、国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シナシ「原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗」及び「1次系流路閉塞による2</p>	<p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は蒸気発生器伝熱管破損、格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCAをまとめて(1)にて記載しているが、大飯は格納容器破損モードごとに個別で記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸気発生器の有無により、格納容器破損モードが相違しているため、2.1.2(1)a.については大飯と比較する</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■個別評価による相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナシスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>次系除熱機能喪失」は、その発生頻度が<math>2.7 \times 10^{-8}</math>（/炉年）と非常に小さいが、主給水による蒸気発生器への給水により、炉心損傷を回避できる場合があること、さらに1次冷却系が高圧状態では、破損モード「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」への対策として1次冷却系強制減圧を行うことから、これが成功するとT I - S G T Rの発生確率はさらに低減される。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が極めて低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものではないことから、個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した（別紙8）。</p> <p>(2) インターフェイスシステムLOCA（γモード）                      本破損モードはレベル1、5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項として「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シナシス、格納容器バイパス等）にあつては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」とされており、炉心損傷防止対策の事故シナシスグループ「格納容器バイパス」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>また、頻度の観点からは、当該破損モードのCFF（<math>3.0 \times 10^{-11}</math>（/炉年））は、全CFFの0.1%以下の寄与割合であり、極めて小さい。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が極めて低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものではないことから、個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>(3) 格納容器隔離失敗（βモード）                      本破損モードは事故時に原子炉格納容器の隔離に失敗する事象を想定したものである。格納容器隔離失敗は炉心損傷の発生に伴う物理的な現象に由来するものではなく、炉心損傷時に偶然に原子炉格納容器の隔離に失敗していることを示している。格納容器隔離失敗としては、原子炉格納容器貫通部スリーブか</p>	<p>女川原子力発電所2号炉</p> <p>b. インターフェイスシステムLOCA                      本破損モードは、発生と同時に格納容器の隔離機能は喪失しているものの、炉心損傷までには時間余裕のある事象である。対策としては炉心損傷の防止又は炉心損傷までに格納容器の隔離機能を復旧することが挙げられる。炉心損傷防止の観点では内部事象レベル1 PRAの結果から重要事故シナシスとして抽出し、有効性評価の対象としている。</p> <p>格納容器の隔離機能を復旧したものの、炉心損傷を防止できなかった場合、その後の事象進展は原子炉圧力容器内の状況に応じて、評価対象とした評価事故シナシスに包絡されるものと考ええる。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度（<math>2.4 \times 10^{-9}</math>/炉年）の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.1%未満である。</p> <p>a. 格納容器隔離失敗                      本破損モードは炉心が損傷した時点で格納容器の隔離に失敗している事象を想定したものである。</p> <p>格納容器隔離失敗は炉心損傷の発生に伴う物理的な現象に由来するものではなく、炉心損傷時点で格納容器が隔離機能を喪失している事象を示している。隔離機能喪失の原因として、ラン</p>	<p>泊発電所3号炉</p> <p>次系除熱機能喪失」は、その発生頻度が<math>4.1 \times 10^{-8}</math>/炉年と非常に小さいが、主給水による蒸気発生器への給水により、炉心損傷を回避できる場合があること、さらに1次冷却系が高圧状態では、破損モード「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」への対策として1次冷却系強制減圧を行うことから、これが成功するとT I - S G T Rの発生確率はさらに低減される。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が極めて低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものではないことから、個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。（別紙9）</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">                 追而【地震 PRA の最終評価結果を反映】             </div> <p>b. インターフェイスシステムLOCA（γモード）                      本破損モードは、発生と同時に原子炉格納容器の隔離機能は喪失しているものの、炉心損傷までには時間余裕のある事象である。対策としては炉心損傷の防止又は炉心損傷までに原子炉格納容器の隔離機能を復旧することが挙げられる。炉心損傷防止の観点では内部事象レベル1 PRAの結果から重要事故シナシスとして抽出し、有効性評価の対象としている。</p> <p>原子炉格納容器の隔離機能を復旧したものの、炉心損傷を防止できなかった場合、その後の事象進展は原子炉容器内の状況に応じて、評価対象とした評価事故シナシスに包絡されるものと考ええる。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度（<math>3.0 \times 10^{-11}</math>/炉年）の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.1%未満である。</p> <p>c. 格納容器隔離失敗（βモード）                      本破損モードは炉心が損傷した時点で原子炉格納容器の隔離に失敗している事象を想定したものである。</p> <p>格納容器隔離失敗は炉心損傷の発生に伴う物理的な現象に由来するものではなく、炉心損傷時点で原子炉格納容器が隔離機能を喪失している事象を示している。隔離機能喪失の原因とし</p>	<p>【大飯】                      ■個別評価による相違</p> <p>【女川】                      ■個別評価による相違</p> <p>【女川】</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>らの漏えい等の機械的な破損や漏えい試験配管のフランジ閉め忘れ等の人的過誤による弁及びフランジの復旧忘れが考えられる（別紙9）。</p> <p>これらの格納容器隔離失敗を防止するため、定期検査時及び原子炉起動前における格納容器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施している。さらに、原子炉運転時には原子炉格納容器圧力を12時間に1回確認する運用となっているほか、エアロック開放時には警報発信により速やかに検知可能である。また、事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態を運転員が確認する手順となっており、炉心損傷時に格納容器隔離失敗が発生している可能性は低いと考えられ、事故発生時に一定の確率で格納容器隔離失敗することを想定した場合においても、すべての炉心損傷防止対策の有効性を確認していることから、原子炉格納容器外への放射性物質の大規模な放出は防止可能である。</p> <p>今回のレベル1.5PRAでは、国内PWRプラントの格納容器隔離失敗の実績がないことから、NUREG/CR-4220に記載された米国における通常運転時の長時間の格納容器隔離失敗実績（別紙9）に基づき当該破損モードのCFF（<math>3.2 \times 10^{-7}</math> / 炉年）、全CFFに対する寄与割合約0.6%）を定量化した。国内の運転管理実績を考慮すれば、当該破損モードのCFFはさらに小さく推察される。</p> <p>以上のことから、格納容器隔離失敗シーケンスについては、格納容器隔離に失敗しないように運用上の対策をとっていること、すべての炉心損傷防止対策が有効であることから、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p>	<p>ダム要因による貫通部の機器の破損や人的過誤を考慮している。</p> <p>現状の運転管理として格納容器内の圧力を日常的に監視しているほか、格納容器圧力について1日1回記録を採取していることから、格納容器隔離失敗に伴う大規模な漏えいが生じた場合、速やかに検知できる可能性が高いと考える。（別紙9）</p> <p>今回実施した内部事象レベル1.5PRAでは、国内BWRプラントの格納容器隔離失敗の実績がないことから、NUREG/CR-4220で評価された隔離失敗確率を固定分岐確率として設定し、当該破損モードの格納容器破損頻度（<math>9.4 \times 10^{-10}</math> / 炉年、全格納容器破損頻度に対する寄与割合0.1%未満）を定量化した。国内の運転管理実績を考慮すれば、当該破損モードの格納容器破損頻度はさらに小さく推定される。（別紙9）</p> <p>以上、本事象は発生と同時に格納容器が隔離機能を喪失している事象であり、格納容器内で発生する物理化学現象を重大事故等対処設備を用いて抑制し、格納容器の機能喪失を防止する対策とはならない。通常の運転管理において格納容器の状態を確認する運用とすることが対策であり、本破損モードにより格納容器隔離機能が喪失する頻度は十分に低く、本格納容器破損モードに至る前に炉心損傷を防止することが重要と考えることから、格納容器隔離失敗を個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>また、格納容器隔離失敗については地震レベル1PRAにおいても抽出されており、地震レベル1PRAでは、地震によって</p>	<p>て、原子炉格納容器貫通部スリーブからの漏えい等の機械的な破損や漏えい試験配管のフランジ閉め忘れ等の人的過誤による弁及びフランジの復旧忘れが考えられる。</p> <p>これらの格納容器隔離失敗を防止するため、定期検査時及び原子炉起動前における格納容器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施している。さらに、現状の運転管理として原子炉格納容器内の圧力を日常的に監視しているほか、原子炉格納容器圧力について12時間に1回確認する運用となっており、エアロック開放時には警報が発信することから、格納容器隔離失敗に伴う大規模な漏えいが生じた場合、速やかに検知できる可能性が高いと考える。また、事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態を運転員が確認する手順となっており、炉心損傷時に格納容器隔離失敗が発生している可能性は低いと考えられ、事故発生時に一定の確率で格納容器隔離失敗することを想定した場合においても、すべての炉心損傷防止対策の有効性を確認していることから、原子炉格納容器外への放射性物質の大規模な放出は防止可能である。（別紙10）</p> <p>今回実施した内部事象レベル1.5PRAでは、国内PWRプラントの格納容器隔離失敗の実績がないことから、NUREG/CR-4220で評価された隔離失敗確率を固定分岐確率として設定し、当該破損モードの格納容器破損頻度（<math>1.1 \times 10^{-6}</math> / 炉年、全格納容器破損頻度に対する寄与割合約0.5%）を定量化した。国内の運転管理実績を考慮すれば、当該破損モードの格納容器破損頻度はさらに小さく推察される。（別紙10）</p> <p>以上、本事象は発生と同時に原子炉格納容器が隔離機能を喪失している事象であり、原子炉格納容器内で発生する物理化学現象を重大事故等対処設備を用いて抑制し、原子炉格納容器の機能喪失を防止する対策とはならない。通常の運転管理において原子炉格納容器の状態を確認する運用とすることが対策であり、本破損モードにより格納容器隔離機能が喪失する頻度は十分に低く、本格納容器破損モードに至る前に炉心損傷を防止することが重要と考えることから、格納容器隔離失敗を個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p>	<p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は隔離機能喪失の原因や格納容器隔離失敗の防止手段について詳細に記載している（大飯と同様）</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■運用の相違</li> <li>・原子炉格納容器圧力を確認する周期が相違している（大飯と同様）</li> </ul> <p>【女川】【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 原子炉容器内での水蒸気爆発（αモード）</p> <p>本破損モードは熔融炉心が原子炉容器下部プレナムの冷却水中に落下する際に水蒸気爆発が発生し、その衝撃により発生する原子炉容器構造物破損物がミサイルとなって原子炉格納容器を破損する事象を想定したものである。当該破損モードについては各種研究により得られた知見から原子炉格納容器の破損に至る可能性は極めて低いと評価されており（NUREG-1116、NUREG-1524）、国内においてもリスクの観点からは大きな影響がないものと認識されている（別紙10）。また、当該破損モードのCFR（<math>1.4 \times 10^{-9}</math>（/炉年））についても全CFRに対する寄与割合は0.01%以下と極めて小さい。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>(5) 水蒸気蓄積による格納容器先行破損（θモード）</p>	<p>格納容器を貫通する高圧及び低圧設計の配管が格納容器外で破断する事象を想定している。</p> <p>破断箇所や破断の程度の組合せを特定することは困難であり、本破損モードについては、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして単独で定義するものではなく、発生する事象の程度や組合せに応じて対応していくべきものとする。また、地震レベル1PRAの評価から、本破損モードにより格納容器隔離機能が喪失する頻度は十分に低いことを確認している。</p> <p>この観点から、地震レベル1PRAで抽出された格納容器隔離失敗についても、個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>(4) 原子炉压力容器内での水蒸気爆発</p> <p>本破損モードについては各種研究により得られた知見から格納容器の破損に至る可能性は極めて低いと評価されており、国内においてもリスクの観点からは大きな影響がないものと認識されている。（別紙10）</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして評価事故シーケンスに追加する必要はないと判断した。</p> <p>(2) 過圧破損（崩壊熱除去失敗）</p>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>追而【地震PRAの最終評価結果を反映】</p> </div> <p>(2) 原子炉容器内での水蒸気爆発（αモード）</p> <p>本破損モードは熔融炉心が原子炉容器下部プレナムの冷却水中に落下する際に水蒸気爆発が発生し、その衝撃により発生する原子炉容器構造物破損物がミサイルとなって原子炉格納容器を破損する事象を想定したものである。本破損モードについては各種研究により得られた知見から原子炉格納容器の破損に至る可能性は極めて低いと評価されており（NUREG-1116、NUREG-1524）、国内においてもリスクの観点からは大きな影響がないものと認識されている。（別紙11）また、当該破損モードの格納容器破損頻度（<math>1.7 \times 10^{-9}</math> /炉年）についても全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.01%以下と極めて小さい。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして評価事故シーケンスに追加する必要はないと判断した。</p> <p>(3) 水蒸気蓄積による格納容器先行破損（θモード）</p>	<p>・泊は地震レベル1PRAでは格納容器隔離失敗にあたる事象を抽出していない（大飯と同様）</p> <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>・泊は本破損モードがどういった事象を想定しているかについて詳細に記載している（大飯と同様）</p> <p>【女川】</p> <p>■個別評価による相違</p> <p>・女川は各種研究により得られた知見から原子炉容器内の水蒸気爆発をPRA評価対象外と整理しているが、泊は当該破損モードをレベル1.5PRAの評価対象としている（大飯と同様）</p> <p>【大飯】</p> <p>■個別評価による相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナシスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>本破損モードはレベル1.5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項として「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シナシス、格納容器バイパス等）にあつては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」とされており、炉心損傷防止対策の事故シナシスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの CFF (<math>5.4 \times 10^{-8}</math> /炉年) は全 CFF の約 0.1% の寄与割合であり小さい。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものでないことから、個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>以上より、PRAの知見等を踏まえ、解釈で必ず想定する格納容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが新たに追加されないことを確認した。</p> <p>2.2 評価事故シナシスの選定について</p>	<p>本破損モードは内部事象レベル1.5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シナシス、格納容器バイパス等）にあつては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」と記載されており、炉心損傷防止対策の事故シナシスグループ「崩壊熱除去機能喪失」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (<math>5.5 \times 10^{-8}</math> /炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は約 100% である。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>(1) 過圧破損（未臨界確保失敗）</p> <p>本破損モードは内部事象レベル1.5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シナシス、格納容器バイパス等）にあつては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」と記載されており、炉心損傷防止対策の事故シナシスグループ「原子炉停止機能喪失」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (<math>3.9 \times 10^{-9}</math> /炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は 0.1% 未満である。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>以上から、PRAの知見等を踏まえて、格納容器破損防止対策の有効性評価において、追加すべき新たな格納容器破損モードはないことを確認した。</p> <p>2.2 評価事故シナシスの選定について</p>	<p>本破損モードは内部事象レベル 1.5PRA 上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シナシス、格納容器バイパス等）にあつては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」と記載されており、炉心損傷防止対策の事故シナシスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (<math>8.2 \times 10^{-8}</math> /炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は 0.1% 以下である。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>以上から、PRAの知見等を踏まえて、格納容器破損防止対策の有効性評価において、追加すべき新たな格納容器破損モードはないことを確認した。</p> <p>2.2 評価事故シナシスの選定について</p>	<p>【女川】                  ■個別評価による相違（大飯と同様）</p> <p>【女川】【大飯】                  ■個別評価による相違</p> <p>【女川】                  ■設計の相違                  ・PWR、BWRでのプラント構成及び原子炉格納容器の体積の違いにより、原子炉停止失敗で即座に原子炉格納容器破損に至るような大量の水蒸気が炉心損傷前に放出されることはないため、PWRでは格納容器破損モードとして抽出していない</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>原子炉設置変更許可申請における格納容器破損防止対策の有効性評価の実施に際しては格納容器破損モードごとに評価事故シーケンスの選定を実施している。</p> <p>評価事故シーケンス選定に当たっては、審査ガイド「3.2.3 格納容器破損モードの主要解析条件等」の各破損モードの主要解析条件として、以下のとおり評価事故シーケンスはPRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から当該破損モード発生の観点で厳しい評価事故シーケンスを選定することとされている。</p> <p>(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 過圧及び過温の観点から厳しいシーケンスを選定する。また炉心損傷防止対策における「想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるもの」を包絡するものとする。</p> <p>(2) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 原子炉圧力が高く維持され、減圧の観点から厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の観点から厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>(4) 水素燃焼 水素燃焼の観点から厳しいシーケンスを選定する。また、炉心内の金属－水反応による水素発生量は、原子炉容器の下部が破損するまでに全炉心内のジルコニウム量の75%が水と反応するものとする。</p>	<p>設置変更許可申請における格納容器破損防止対策の有効性評価の実施に際しては、格納容器破損モードごとに評価事故シーケンスを選定している。</p> <p>評価事故シーケンス選定にあたっては、審査ガイド「3.2.3 格納容器破損モードの主要解析条件等」の各破損モードの主要解析条件に示されている、当該破損モードの観点で厳しいシーケンスの選定を考慮している。</p> <p>(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、過圧及び過温の観点で厳しいシーケンスを選定する。また、炉心損傷防止対策における「想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるもの」を包絡するものとする。</p> <p>(2) 格納容器雰囲気直接加熱 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、原子炉圧力が高く維持され、原子炉圧力容器破損までの余裕時間の観点で厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の観点で厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>(4) 水素燃焼 水素燃焼の観点で厳しいシーケンスを選定する。女川原子力発電所2号炉では、運転中、格納容器内を窒素で置換し、酸素濃度を低く管理しているため、水素濃度が可燃限界に至る可能性が十分小さいことから、本破損モードはレベル1.5 PRAの定量化において想定する格納容器破損モードから除外しているが、評価事故シーケンスとしては炉心損傷後の格納容器内の酸素濃度上昇の観点で厳しいシーケンスを選定する。</p>	<p>原子炉設置変更許可申請における格納容器破損防止対策の有効性評価の実施に際しては、格納容器破損モードごとに評価事故シーケンスを選定している。</p> <p>評価事故シーケンス選定に当たっては、審査ガイド「3.2.3 格納容器破損モードの主要解析条件等」の各破損モードの主要解析条件に示されている、当該破損モードの観点で厳しいシーケンスの選定を考慮している。</p> <p>(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、過圧及び過温の観点で厳しいシーケンスを選定する。また、炉心損傷防止対策における「想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるもの」を包絡するものとする。</p> <p>(2) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、原子炉圧力が高く維持され、減圧の観点で厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の観点で厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>(4) 水素燃焼 水素燃焼の観点で厳しいシーケンスを選定する。また、炉心内の金属－水反応による水素発生量は、原子炉容器の下部が破損するまでに全炉心内のジルコニウム量の75%が水と反応するものとする。</p>	<p>【女川】 ■記載表現の相違 ・設置変更許可申請⇒原子炉設置変更許可申請</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は審査ガイドの記載に準じた記載としている（大飯と同様）</p> <p>【女川】 ■設計の相違 ・女川は運転中に格納容器内を窒素で置換しているが、泊では窒素置換を行っていない</p> <p>■評価方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(5) 熔融炉心・コンクリート相互作用                      熔融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)の観点から厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>これに基づき、レベル1.5PRAの知見を活用した格納容器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選定方法として、<b>第一ステップ</b>として格納容器破損モードごとに結果が厳しくなると判断される<b>プラント損傷状態(PDS)</b>を選定し、<b>第二ステップ</b>にて選定されたPDSの中から結果が厳しくなると判断される<b>事故シーケンス</b>を評価事故シーケンスとして選定することとした。</p> <p>2.2.1 評価対象とする<b>プラント損傷状態(PDS)</b>の選定                      レベル1.5PRAでは、レベル1PRAで炉心損傷に至る可能性があるものとして抽出された事故シーケンスから、さらに<b>事故が進展して原子炉格納容器の破損に至る事故シーケンス</b>について<b>定量評価を行うが、その際には原子炉格納容器内事故進展を把握するために以下に示す3種類の属性を用いて炉心損傷時のプラント損傷状態(PDS)を定義している。</b></p>	<p>(5) 熔融炉心・コンクリート相互作用                      PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、熔融炉心・コンクリート相互作用の観点から厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>上記に基づき、内部事象レベル1.5PRAの知見を活用した格納容器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選定では、先ず格納容器破損モードごとに格納容器の破損の際の結果が厳しくなると判断されるPDSを選定し、その後、選定したPDSを含むシーケンスの中から結果が厳しくなると判断されるシーケンスを評価事故シーケンスとして選定することとした。この選定プロセスにより、有効性評価に適した、厳しいシーケンスが選定されるものとする。</p> <p>2.2.1 評価対象とするPDSの選定                      内部事象レベル1.5PRAでは、内部事象レベル1PRAで炉心損傷に至る可能性があるものとして抽出された事故シーケンスから、さらに<b>事故が進展して格納容器の破損に至る事故シーケンス</b>を<b>定量化している。</b>                      その際、<b>格納容器内の事故進展の特徴を把握するために「格納容器破損時期」、「原子炉圧力容器圧力」、「炉心損傷時期」及び「電源有無」の4つの属性に着目してレベル1PRAから抽出された事故シーケンスグループを分類し、PDSとして定義している。</b>                      PDSの分類結果を第2-2表に示す。</p>	<p>(5) 熔融炉心・コンクリート相互作用                      PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、熔融炉心・コンクリート相互作用の観点から厳しいシーケンスを選定する。</p> <p>上記に基づき、内部事象レベル1.5PRAの知見を活用した格納容器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選定では、先ず格納容器破損モードごとに格納容器の破損の際の結果が厳しくなると判断されるPDSを選定し、その後、選定したPDSを含むシーケンスの中から結果が厳しくなると判断されるシーケンスを評価事故シーケンスとして選定することとした。この選定プロセスにより、有効性評価に適した、厳しいシーケンスが選定されるものとする。</p> <p>2.2.1 評価対象とするPDSの選定                      内部事象レベル1.5PRAでは、内部事象レベル1PRAで炉心損傷に至る可能性があるものとして抽出された事故シーケンスから、さらに<b>事故が進展して原子炉格納容器の破損に至る事故シーケンス</b>について<b>定量化している。</b>                      その際、<b>原子炉格納容器内の事故進展の特徴を把握するために「事故のタイプと1次冷却材圧力」「炉心損傷時期」「格納容器内事故進展」の3つの属性に着目してレベル1PRAから抽出された事故シーケンスグループを分類し、PDSとして定義している。</b>                      PDSの分類結果を第2-2表に示す。</p>	<p>・泊は審査ガイドの記載に則って有効性評価における水素燃焼の事故条件を定めており、女川は酸素濃度の上昇の観点から有効性評価における水素燃焼の事故条件を定めている（大飯と同様）</p> <p>【女川】                      ■設計の相違                      ・PDSを定義するに当たって着目している属性が異なる（大飯についても泊と同様の属性に着目している）</p> <p>【大飯】                      ■記載方針の相違                      ・女川実績の反映                      ・泊は第2-2表にてPDSの分</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																								
<p>(1) 事故のタイプと1次冷却材圧力</p> <table border="1" data-bbox="152 295 685 496"> <thead> <tr> <th>分類記号</th> <th>状態の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：大中破断LOCA)</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：小破断LOCA)</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：過渡事象)</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>格納容器バイパスで中圧状態のもの (起回事象：SGTR)</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>格納容器バイパスで低圧状態のもの (起回事象：IS-LOCA)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 炉心損傷時期</p> <table border="1" data-bbox="152 544 685 627"> <thead> <tr> <th>分類記号</th> <th>状態の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 原子炉格納容器内事故進展（原子炉格納容器破損時期、溶融炉心の冷却手段）</p> <table border="1" data-bbox="152 699 685 986"> <thead> <tr> <th>分類記号</th> <th>状態の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの</td> </tr> </tbody> </table> <p>上記のPDSの分類にしたがい、格納容器破損モードごとに格納容器破損頻度、当該破損モードに至る可能性のあるすべてのPDSを整理した。また、各格納容器破損モードの発生の観点で事故進展が最も厳しくなると考えられるPDSの検討を行い、評価対象とするPDSの選定を実施した。選定結果を第2-2表に示す。</p>	分類記号	状態の説明	A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：大中破断LOCA)	S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：小破断LOCA)	T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：過渡事象)	G	格納容器バイパスで中圧状態のもの (起回事象：SGTR)	V	格納容器バイパスで低圧状態のもの (起回事象：IS-LOCA)	分類記号	状態の説明	E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの	L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの	分類記号	状態の説明	D	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	W	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	I	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	C	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの	<p>このPDSの定義に従い、格納容器破損モードごとに格納容器破損頻度、当該破損モードに至る可能性のある全てのPDSを整理した。また、各格納容器破損モードの発生の観点で事象進展が最も厳しくなると考えられるPDSを検討し、評価対象とするPDSの選定を実施した。選定結果を第2-3表に示す。(別紙11)</p>	<p>(1) 事故のタイプと1次冷却材圧力</p> <table border="1" data-bbox="1335 295 1868 496"> <thead> <tr> <th>分類記号</th> <th>状態の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：大中破断LOCA)</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：小破断LOCA)</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：過渡事象)</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>格納容器バイパスで中圧状態のもの (起回事象：SGTR)</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>格納容器バイパスで低圧状態のもの (起回事象：IS-LOCA)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 炉心損傷時期</p> <table border="1" data-bbox="1335 544 1868 627"> <thead> <tr> <th>分類記号</th> <th>状態の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 原子炉格納容器内事故進展（原子炉格納容器破損時期、溶融炉心の冷却手段）</p> <table border="1" data-bbox="1335 699 1868 986"> <thead> <tr> <th>分類記号</th> <th>状態の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの</td> </tr> </tbody> </table> <p>このPDSの定義に従い、格納容器破損モードごとに格納容器破損頻度、当該破損モードに至る可能性のあるすべてのPDSを整理した。また、各格納容器破損モードの発生の観点で事象進展が最も厳しくなると考えられるPDSを検討し、評価対象とするPDSの選定を実施した。選定結果を第2-3表に示す。</p>	分類記号	状態の説明	A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：大中破断LOCA)	S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：小破断LOCA)	T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：過渡事象)	G	格納容器バイパスで中圧状態のもの (起回事象：SGTR)	V	格納容器バイパスで低圧状態のもの (起回事象：IS-LOCA)	分類記号	状態の説明	E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの	L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの	分類記号	状態の説明	D	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	W	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	I	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	C	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの	<p>類結果を記載している</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・泊は各分類記号の意味合いについて説明を記載している（本表については大飯と比較する）</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載表現の相違</li> <li>【女川】</li> <li>■個別評価による相違</li> <li>・女川の別紙11は、BWR特有の事故シーケンスの扱いに関する説明であることから、泊では別紙を作成していない</li> <li>【大飯】</li> <li>■付番の相違</li> </ul>
分類記号	状態の説明																																																										
A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：大中破断LOCA)																																																										
S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：小破断LOCA)																																																										
T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：過渡事象)																																																										
G	格納容器バイパスで中圧状態のもの (起回事象：SGTR)																																																										
V	格納容器バイパスで低圧状態のもの (起回事象：IS-LOCA)																																																										
分類記号	状態の説明																																																										
E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの																																																										
L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの																																																										
分類記号	状態の説明																																																										
D	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																																																										
W	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																																																										
I	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																																																										
C	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの																																																										
分類記号	状態の説明																																																										
A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：大中破断LOCA)																																																										
S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：小破断LOCA)																																																										
T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起回事象：過渡事象)																																																										
G	格納容器バイパスで中圧状態のもの (起回事象：SGTR)																																																										
V	格納容器バイパスで低圧状態のもの (起回事象：IS-LOCA)																																																										
分類記号	状態の説明																																																										
E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの																																																										
L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの																																																										
分類記号	状態の説明																																																										
D	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																																																										
W	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																																																										
I	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																																																										
C	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの																																																										

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.2.2 評価事故シーケンス選定の考え方</p> <p>前項で格納容器破損モードごとに選定した評価対象PDSに属する事故シーケンスを比較し、格納容器破損モードの発生の観点で事故進展が最も厳しくなると考えられる事故シーケンスの検討を行い、以下のとおり評価事故シーケンスの選定を実施した。</p> <p>評価事故シーケンスについては、事故進展を厳しくする観点から、複数の緩和機能の喪失を考慮する。なお、定量評価を行う際は、事故発生後に要求される安全機能の時系列に着目し、炉心損傷の直接要因となる安全機能が喪失する事故シーケンスに整理している。さらに、重大事故等対処設備の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮する。</p> <p>評価事故シーケンスの選定結果を第2-3表に示す（別紙12）。</p>	<p>なお、第2-2表において、格納容器破損時期が炉心損傷前と分類されているTW, TC, ISLOCAについては、格納容器先行破損又は格納容器バイパスに該当するPDSであることから、解釈の要求事項を踏まえ、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」、「原子炉停止機能喪失」、「格納容器バイパス(インターフェイスシステムLOCA)」にて炉心損傷防止対策の有効性評価の対象としている。したがって、これらのPDSは、第2-3表に示す評価対象とするPDSの選定では考慮していない。</p> <p>2.2.2 評価事故シーケンス選定の考え方及び選定結果</p> <p>2.2.1項で格納容器破損モードごとに選定したPDSに属する事故シーケンスを比較し、格納容器破損モードの発生の観点で事象進展が最も厳しくなると考えられる事故シーケンスを検討し、評価事故シーケンスを選定した。</p> <p>選定結果を第2-4表に示す。</p>	<p>なお、第2-2表において、原子炉格納容器破損時期が炉心損傷前と分類されているALC, SLC, V, Gについては、格納容器先行破損又は格納容器バイパスに該当するPDSであることから、解釈の要求事項を踏まえ、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」「格納容器バイパス」にて炉心損傷防止対策の有効性評価の対象としている。したがって、これらのPDSは、第2-3表に示す評価対象とするPDSの選定では考慮していない。</p> <p>2.2.2 評価事故シーケンス選定の考え方及び選定結果</p> <p>2.2.1項で格納容器破損モードごとに選定したPDSに属する事故シーケンスを比較し、格納容器破損モードの発生の観点で事象進展が最も厳しくなると考えられる事故シーケンスを検討し、評価事故シーケンスを選定した。</p> <p>評価事故シーケンスについては、事故進展を厳しくする観点から、複数の緩和機能の喪失を考慮する。なお、定量評価を行う際は、事故発生後に要求される安全機能の時系列に着目し、炉心損傷の直接要因となる安全機能が喪失する事故シーケンスに整理している。さらに、重大事故等対処設備の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮する。</p> <p>選定結果を第2-4表に示す。（別紙13）</p>	<p>・女川実績反映による図番の相違                  (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <p>■個別評価による相違</p> <p>・格納容器先行破損又は格納容器バイパスに該当するPDSや事故シーケンスグループが相違している(大飯に記載はないが、泊と同様の結果となっている)</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・女川実績の反映</p> <p>・泊は炉心損傷防止対策の有効性評価の対象としているPDSについて本文中に記載している</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・女川実績の反映</p> <p>・大飯は2.2.3にて選定結果を記載している</p> <p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・泊は複数の緩和機能の喪失等を考慮していることについて、本文中に記載している</p> <p>・女川には本記載がないため、大飯と比較する</p> <p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、各格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるPDSと主要なカットセットの整理を実施し、これらの格納容器破損頻度の観点で支配的となるカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを概ね確認している（別紙5 2.内部事象レベル1、5 PRA）。</p> <p>2.2.3 評価事故シーケンスの選定結果</p>	<p>なお、重大事故等対処設備により、炉心損傷後の原子炉圧力容器底部の損傷及び格納容器下部への熔融炉心の落下を防止できるため、原子炉圧力容器の損傷が前提となる「高压熔融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外熔融燃料－冷却材相互作用」、「熔融炉心・コンクリート相互作用」の有効性評価では、物理現象及びその対策の有効性を確認する観点から、一部の重大事故等対処設備に期待せず、炉心損傷後の原子炉圧力容器底部の損傷及び格納容器下部への熔融炉心の落下に至る状況を仮定している。</p> <p>また、格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるPDSと主要なカットセットの整理を実施し、これらの格納容器破損頻度の観点で支配的となるカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。（別紙5）</p>	<p>また、格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるPDSと主要なカットセットの整理を実施し、これらの格納容器破損頻度の観点で支配的となるカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。（別紙5）</p> <p>評価事故シーケンスの選定結果を以下に示す。</p>	<p>・泊は別紙にて評価事故シーケンス選定の詳細について記載している（大飯と同様）</p> <p>【女川】</p> <p>■評価方針の相違</p> <p>・泊は選定した評価事故シーケンスはいずれも国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷を防止することが困難な事故シーケンスに当たり、炉心損傷防止対策に期待できない事故シーケンスであることから、一部格納容器破損モードにおいて原子炉容器損傷前に重大事故等対処設備に期待しないといった仮定をしていない（大飯についても泊と同様）</p> <p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・泊は評価事故シーケンスの選定結果を本文中にも記載している</p> <p>・女川には本記載がないため、2.2.2(1)～(6)については大飯と比較する</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・女川実績の反映</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナリオの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）                      破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出され、原子炉格納容器内への注水により圧力上昇が抑制されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シナリオ                      ・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗                      ・中破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>② 選定理由                      これらの事故シナリオのうち、破断規模が大きく、原子炉格納容器圧力上昇の観点で厳しくなる大破断LOCAに起因する事故シナリオとして「大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を選定する。                      なお、評価事故シナリオにおいては、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮する。</p> <p>③ 選定結果                      ・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗                      （全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮）</p> <p>④ 格納容器破損防止対策                      ・恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ+格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却</p>		<p>(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）                      破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出され、原子炉格納容器内への注水により圧力上昇が抑制されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シナリオ                      ・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗                      ・中破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>② 選定理由                      これらの事故シナリオのうち、破断規模が大きく、原子炉格納容器圧力上昇の観点で厳しくなる大破断LOCAに起因する事故シナリオとして「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を選定する。                      なお、評価事故シナリオにおいては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮する。</p> <p>③ 選定結果                      ・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗                      （全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮）</p> <p>④ 格納容器破損防止対策                      ・代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ+格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却</p>	<p>・泊は2.2.2にて選定結果を記載している</p> <p>【大飯】                      ■記載表現の相違                      (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】                      ■設計の相違                      ・代替格納容器スプレイに関しては、大飯は燃料取替用水ピットと海水を水源として、異なる2種類のポンプで注水するが、泊は燃料取替用水ピットを水源とするポンプを使用し、燃料取替用水ピットが枯渇する前までに海水をピットに補給することでスプレイを継続する設計となっている（伊方と同様）                      (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】                      ■設備名称の相違                      ・大容量ポンプ⇔可搬型大型送水ポンプ車                      (以下、相違理由説明を省略)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナリオの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）</p> <p>原子炉容器破損時に溶融炉心が高压で原子炉格納容器内に分散することで原子炉格納容器内雰囲気への伝熱が大きく、補助給水及び原子炉格納容器内への注水がなく温度上昇が抑制されないTEDから選定する。</p> <p>① TEDに該当する事故シナリオ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</li> <li>・手動停止+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・過渡事象+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・主給水流量喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗</li> <li>・ATWS+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・2次冷却系の破断+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・外部電源喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シナリオのうち、1次冷却材圧力が高压で原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が多く、また、溶融炉心からの加熱により放出ガスが高温になる事故シナリオとして「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、外部電源喪失時の緩和機能である補助給水の失敗も考慮した「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗」を評価事故シナリオとして選定する。</p> <p>なお、評価事故シナリオにおいては、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重量も考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗                      （原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮）</li> </ul> <p>④ 格納容器破損防止対策</p>		<p>(2) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）</p> <p>原子炉容器破損時に溶融炉心が高压で原子炉格納容器内に分散することで原子炉格納容器内雰囲気への伝熱が大きく、補助給水及び原子炉格納容器内への注水がなく温度上昇が抑制されないTEDから選定する。</p> <p>① TEDに該当する事故シナリオ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</li> <li>・手動停止+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・過渡事象+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・主給水流量喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗</li> <li>・ATWS+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・2次冷却系の破断+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・外部電源喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シナリオのうち、1次冷却材圧力が高压で原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が多く、また、溶融炉心からの加熱により放出ガスが高温になる事故シナリオとして「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、外部電源喪失時の緩和機能である補助給水の失敗も考慮した「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗」を評価事故シナリオとして選定する。</p> <p>なお、評価事故シナリオにおいては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ及び可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重量も考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗                      （原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮）</li> </ul> <p>④ 格納容器破損防止対策</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナリオの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧+恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ+格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却</p> <p>(3) 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱                      1次冷却系が高圧で維持され、原子炉格納容器内への注水がなく高圧溶融物放出時の格納容器雰囲気直接加熱が抑制されないTEDから選定する。                      ① TEDに該当する事故シナリオ                      「(2) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」に示した事故シナリオと同様。                      ② 選定理由                      これらの事故シナリオのうち、1次冷却材圧力が高圧で、原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が大きくなる事故シナリオとして「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、外部電源喪失時の緩和機能である補助給水の失敗も考慮した「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗」を評価事故シナリオとして選定する。                      なお、評価事故シナリオにおいては、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重量も考慮する。                      ③ 選定結果                      ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗                      （原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮）                      ④ 格納容器破損防止対策                      ・加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧</p> <p>(4) 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用                      破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内が冷却されないAEWから選定する。                      ① AEWに該当する事故シナリオ</p>		<p>・加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧+代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ+格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却</p> <p>(3) 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱                      1次冷却系が高圧で維持され、原子炉格納容器内への注水がなく高圧溶融物放出時の格納容器雰囲気直接加熱が抑制されないTEDから選定する。                      ① TEDに該当する事故シナリオ                      「(2) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」に示した事故シナリオと同様。                      ② 選定理由                      これらの事故シナリオのうち、1次冷却材圧力が高圧で、原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が大きくなる事故シナリオとして「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、外部電源喪失時の緩和機能である補助給水の失敗も考慮した「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗」を評価事故シナリオとして選定する。                      なお、評価事故シナリオにおいては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ及び可搬式大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重量も考慮する。                      ③ 選定結果                      ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗                      （原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮）                      ④ 格納容器破損防止対策                      ・加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧</p> <p>(4) 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用                      破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内が冷却されないAEWから選定する。                      ① AEWに該当する事故シナリオ</p>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナリオの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・中破断LOCA+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シナリオのうち、破断規模が大きく原子炉容器破損時の崩壊熱が高いた大破断LOCAを起因とし、炉心損傷を早める観点から低圧注入失敗を、また原子炉下部キャビティ水のサブクール度が小さくなる観点から格納容器スプレイ再循環失敗を想定した「大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を選定する。さらに、炉心損傷を早め、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、高圧注入の失敗を考慮した「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を評価事故シナリオとして選定する。</p> <p>また、原子炉下部キャビティに溜まる水のサブクール度が相対的に小さい方が、冷却水から蒸気が急激に生成し事象が厳しくなるため、格納容器スプレイによる注水は考慮せず、恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイによる注</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li>   <li>・大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li> <li>・中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> <li>・中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</li>   <li>・中破断LOCA+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シナリオのうち、破断規模が大きく原子炉容器破損時の崩壊熱が高いた大破断LOCAを起因とし、炉心損傷を早める観点から低圧注入失敗を、また原子炉下部キャビティ水のサブクール度が小さくなる観点から格納容器スプレイ再循環失敗を想定した「大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を選定する。さらに、炉心損傷を早め、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、高圧注入の失敗を考慮した「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を評価事故シナリオとして選定する。</p> <p>また、原子炉下部キャビティに溜まる水のサブクール度が相対的に小さい方が、冷却水から蒸気が急激に生成し事象が厳しくなるため、格納容器スプレイによる注水は考慮せず、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイによ</p>	<p>【大飯】                  ■設備名称の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>水を想定する。恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイは、格納容器スプレイポンプより開始時間が遅く流量も小さいため、原子炉下部キャビティ水のサブクール度は小さくなり、事象は厳しくなる。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量も考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大破断 LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗                      （全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮。また、恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ注入の成功を想定。）</li> </ul> <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不要（原子炉格納容器の耐力にて健全性を維持可能）</li> </ul> <p>(5) 水素燃焼</p> <p>破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで事故進展に伴う水素発生速度が大きく、格納容器スプレイによる水蒸気の凝縮により原子炉格納容器内の水素濃度が高くなるAEIから選定する。</p> <p>① AEIに該当する事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大破断 LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗</li> <li>大破断 LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>大破断 LOCA+低圧注入失敗</li> <li>中破断 LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>中破断 LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>中破断 LOCA+高圧注入失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく事故進展が早くなり、初期から水素放出が開始され、かつ水素放出速度が大きくなる事故シーケンスとして「大破断 LOCA+低圧注入失敗」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、高圧注入の失敗を考慮した</p>		<p>る注水を想定する。代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイは、格納容器スプレイポンプより開始時間が遅く流量も小さいため、原子炉下部キャビティ水のサブクール度は小さくなり、事象は厳しくなる。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量も考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大破断 LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗                      （全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮。また、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ注入の成功を想定。）</li> </ul> <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不要（原子炉格納容器の耐力にて健全性を維持可能）</li> </ul> <p>(5) 水素燃焼</p> <p>破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで事故進展に伴う水素発生速度が大きく、格納容器スプレイによる水蒸気の凝縮により原子炉格納容器内の水素濃度が高くなるAEIから選定する。</p> <p>① AEIに該当する事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大破断 LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗</li> <li>大破断 LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>大破断 LOCA+低圧注入失敗</li> <li>中破断 LOCA+高圧再循環失敗</li> <li>中破断 LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>中破断 LOCA+高圧注入失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく事故進展が早くなり、初期から水素放出が開始され、かつ水素放出速度が大きくなる事故シーケンスとして「大破断 LOCA+低圧注入失敗」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、高圧注入の失敗を考慮した</p>	<p>・恒設代替低圧注水ポンプ⇔代替格納容器スプレイポンプ                      （以下、相違理由説明を省略）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナリオの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗」を評価事故シナリオとして選定する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗</li> </ul> <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・静的触媒式水素再結合装置</li> </ul> <p>(6) 溶融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内への注水がなく原子炉下部キャビティへ落下する溶融炉心が冷却されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シナリオ</p> <p>「(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」に示した事故シナリオと同様。</p> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シナリオのうち、破断規模が大きく、事故進展が早く原子炉格納容器破損時の崩壊熱が高くなる大破断LOCAに起因する事故シナリオとして「大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレィ注入失敗」を評価事故シナリオとして選定する。</p> <p>なお、評価事故シナリオにおいては、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレィ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレィ注入失敗</li> </ul> <p>(全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮)</p> <p>④ 格納容器破損防止対策</p>		<p>「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗」を評価事故シナリオとして選定する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗</li> </ul> <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉格納容器内水素処理装置</li> </ul> <p>(6) 溶融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内への注水がなく原子炉下部キャビティへ落下する溶融炉心が冷却されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シナリオ</p> <p>「(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」に示した事故シナリオと同様。</p> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シナリオのうち、破断規模が大きく、事故進展が早く原子炉格納容器破損時の崩壊熱が高くなる大破断LOCAに起因する事故シナリオとして「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレィ注入失敗」を評価事故シナリオとして選定する。</p> <p>なお、評価事故シナリオにおいては、代替格納容器スプレィポンプによる代替格納容器スプレィ及び可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレィ注入失敗</li> </ul> <p>(全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮)</p> <p>④ 格納容器破損防止対策</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設備名称の相違</li> <li>・静的触媒式水素再結合装置</li> <li>⇔原子炉格納容器内水素処理装置</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナリオの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ</p> <p>2.2.4 炉心損傷防止が困難な事故シナリオにおける格納容器破損防止対策の有効性</p> <p>国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難なシナリオとして整理した事故シナリオは、1.2で示した以下の6つである。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗</li> <li>2. 1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失</li> <li>3. 大破断LOCA+低圧注入失敗</li> <li>4. 大破断LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>5. 中破断LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>6. 大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)</li> </ol> <p>これらのうち、1.~5.の事故シナリオについては、格納容器破損防止対策の有効性評価の各格納容器破損モードの評価事故シナリオとしてより厳しい事故シナリオを選定しているため、今回整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できる。</p> <p>6.のExcess LOCAについては、地震により複数のRCS配管や原子炉容器等が損傷することを想定しており、原子炉冷却材圧力バウンダリの様々な損傷の程度及び組合せが考えられ、大破断LOCAと比較すると事故進展が異なることが考えられる。一方で、原子炉格納容器内へ放出される1次冷却系保有エネルギーは同じであり、長期的な挙動は大破断LOCAと同等と考えられるため、大破断LOCAの事故シナリオを代表として格納容器破損防止対策の有効性を評価している（別紙13）。</p> <p>なお、Excess LOCAの発生を想定した場合においても、整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能を維持できることを別途確認している。</p>	<p>2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シナリオ等に対する格納容器破損防止対策の有効性</p> <p>国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シナリオグループのうち、格納容器破損防止対策に期待できるものについては、今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している。</p> <p>国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シナリオのうち、以下の事故シナリオは、「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できる」事故シナリオである。（1.2項参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗</li> </ul> <p>格納容器破損防止対策の有効性評価における評価シナリオの選定では、上記の事故シナリオを含めて格納容器破損モードごとに選定している。したがって、炉心損傷防止が困難な事故シナリオ等についても、今回整備した格納容器破損防止対策により、格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している。</p>	<p>・代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ</p> <p>2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シナリオ等に対する格納容器破損防止対策の有効性</p> <p>国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シナリオグループのうち、格納容器破損防止対策に期待できるものについては、今回整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している。</p> <p>国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シナリオのうち、以下の事故シナリオは、「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できる」事故シナリオである。（1.2項参照）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗</li> <li>②1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失</li> <li>③大破断LOCA+低圧注入失敗</li> <li>④大破断LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>⑤中破断LOCA+蓄圧注入失敗</li> <li>⑥大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)</li> </ol> <p>これらのうち、①~⑤の事故シナリオについては、格納容器破損防止対策の有効性評価の各格納容器破損モードの評価事故シナリオとしてより厳しい事故シナリオを選定しているため、今回整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できる。</p> <p>⑥のExcess LOCAについては、地震により複数のRCS配管や原子炉容器等が損傷することを想定しており、原子炉冷却材圧力バウンダリの様々な損傷の程度及び組合せが考えられ、大破断LOCAと比較すると事故進展が異なることが考えられる。一方で、原子炉格納容器内へ放出される1次冷却系保有エネルギーは同じであり、長期的な挙動は大破断LOCAと同等と考えられるため、大破断LOCAの事故シナリオを代表として格納容器破損防止対策の有効性を評価している（別紙14）。</p> <p>なお、Excess LOCAの発生を想定した場合においても、整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能を維持できることを別途確認している。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■付番の相違</li> <li>・女川実績反映による項目番号の相違</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・炉心の著しい損傷に至る可能性がある事故シナリオについては、設計の相違によりPWRとBWRで相違しているため、大飯と比較する（着色せず）</li> </ul>

追而【地震PRAの最終評価結果を反映】

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナシの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>2.2.4 直接的に炉心損傷に至る事故シナシに対する対策</p> <p>1.1.2.2 項において、炉心損傷防止に係る有効性評価において想定する事故シナシグループとして新たに追加する必要がないと判断した事故シナシグループについては、炉心損傷後の格納容器の閉じ込め機能に期待することが困難な場合が考えられる。一方で、プラントの損傷規模によっては、設計基準事故対処設備や今回整備した重大事故等対処設備により格納容器破損の防止が可能な場合も考えられる。</p> <p>格納容器の閉じ込め機能が喪失するような大規模損傷が生じた場合は、可搬型のポンプ・電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による対応も含め、敷地外への放射性物質の拡散抑制等を行い、事故の影響緩和を図る。</p>	<p>2.2.4 直接的に炉心損傷に至る事故シナシに対する対策</p> <p>1.1.2.2 項において、炉心損傷防止に係る有効性評価において想定する事故シナシグループとして新たに追加する必要がないと判断した事故シナシグループについては、炉心損傷後の原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待することが困難な場合が考えられる。一方で、プラントの損傷規模によっては、設計基準事故対処設備や今回整備した重大事故等対処設備により格納容器破損の防止が可能な場合も考えられる。</p> <p>原子炉格納容器の閉じ込め機能が喪失するような大規模損傷が生じた場合は、可搬型のポンプ・電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による対応も含め、敷地外への放射性物質の拡散抑制等を行い、事故の影響緩和を図る。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は直接的に炉心損傷に至る事故シナシに対する対策について記載している</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナリオの選定について

第2-1表 格納容器破損モード別格納容器破損程度

格納容器の状態	想定される破損モード	破損モード別(10年)CFR 寄与率		備考
		CFR (%)	破損モード	
格納容器バイパス	格納容器内での水素気爆発生	5.1E-07	なし	* 格納容器(10年)に基づき、「内心の著しい損傷を防止する対策により発生する可能性のある事故シナリオグループ」格納容器バイパス → 事故シナリオグループ「格納容器破損防止」によるCFR寄与率(5.1E-07)を考慮している。 * 格納容器破損防止対策(別紙)が、格納容器破損モード「格納容器内での水素気爆発生」に寄与している可能性があるため、格納容器破損モード「格納容器破損防止」のCFR寄与率(5.1E-07)を考慮している。
	格納容器内での水素気爆発生(ガス)	<0.1%	なし	
格納容器破損失敗	格納容器内での水素気爆発生	3.0E-11	なし	* 格納容器(10年)に基づき、「内心の著しい損傷を防止する対策により発生する可能性のある事故シナリオグループ」格納容器破損失敗 → 事故シナリオグループ「格納容器破損防止」によるCFR寄与率(3.0E-11)を考慮している。 * 格納容器破損防止対策(別紙)が、格納容器破損モード「格納容器内での水素気爆発生」に寄与している可能性があるため、格納容器破損モード「格納容器破損防止」のCFR寄与率(3.0E-11)を考慮している。
	格納容器内での水素気爆発生(ガス)	0.0%	なし	
早期格納容器破損	格納容器内での水素気爆発生又は圧力オーバー	1.4E-09	なし	* 格納容器(10年)に基づき、「内心の著しい損傷を防止する対策により発生する可能性のある事故シナリオグループ」格納容器破損 → 事故シナリオグループ「格納容器破損防止」によるCFR寄与率(1.4E-09)を考慮している。 * 格納容器破損防止対策(別紙)が、格納容器破損モード「格納容器内での水素気爆発生」に寄与している可能性があるため、格納容器破損モード「格納容器破損防止」のCFR寄与率(1.4E-09)を考慮している。
	格納容器内での水素気爆発生	7.4E-09	なし	
中期格納容器破損	格納容器内での水素気爆発生又は圧力オーバー	4.0E-07	なし	* 格納容器(10年)に基づき、「内心の著しい損傷を防止する対策により発生する可能性のある事故シナリオグループ」格納容器破損 → 事故シナリオグループ「格納容器破損防止」によるCFR寄与率(4.0E-07)を考慮している。 * 格納容器破損防止対策(別紙)が、格納容器破損モード「格納容器内での水素気爆発生」に寄与している可能性があるため、格納容器破損モード「格納容器破損防止」のCFR寄与率(4.0E-07)を考慮している。
	格納容器内での水素気爆発生	4.7E-07	なし	
後期格納容器破損	格納容器内での水素気爆発生又は圧力オーバー	2.7E-10	なし	* 格納容器(10年)に基づき、「内心の著しい損傷を防止する対策により発生する可能性のある事故シナリオグループ」格納容器破損 → 事故シナリオグループ「格納容器破損防止」によるCFR寄与率(2.7E-10)を考慮している。 * 格納容器破損防止対策(別紙)が、格納容器破損モード「格納容器内での水素気爆発生」に寄与している可能性があるため、格納容器破損モード「格納容器破損防止」のCFR寄与率(2.7E-10)を考慮している。
	格納容器内での水素気爆発生	9.4E-08	なし	
格納容器破損防止対策	格納容器内での水素気爆発生又は圧力オーバー	1.3E-06	なし	* 格納容器(10年)に基づき、「内心の著しい損傷を防止する対策により発生する可能性のある事故シナリオグループ」格納容器破損防止 → 事故シナリオグループ「格納容器破損防止」によるCFR寄与率(1.3E-06)を考慮している。 * 格納容器破損防止対策(別紙)が、格納容器破損モード「格納容器破損防止」に寄与している可能性があるため、格納容器破損モード「格納容器破損防止」のCFR寄与率(1.3E-06)を考慮している。
	格納容器内での水素気爆発生	7.6E-06	なし	
格納容器破損防止対策	格納容器内での水素気爆発生又は圧力オーバー	4.3E-05	なし	* 格納容器(10年)に基づき、「内心の著しい損傷を防止する対策により発生する可能性のある事故シナリオグループ」格納容器破損防止 → 事故シナリオグループ「格納容器破損防止」によるCFR寄与率(4.3E-05)を考慮している。 * 格納容器破損防止対策(別紙)が、格納容器破損モード「格納容器破損防止」に寄与している可能性があるため、格納容器破損モード「格納容器破損防止」のCFR寄与率(4.3E-05)を考慮している。
	格納容器内での水素気爆発生	5.4E-05	なし	
合計			5.3E-05	100%

第2-1表 格納容器破損モード別格納容器破損程度

格納容器の状態	想定される破損モード	格納容器破損モード	寄与割合 (%)	格納容器破損モード別格納容器破損程度	
				CFR (%)	破損モード
格納容器バイパス	格納容器内での水素気爆発生	なし	なし	* 格納容器(10年)に基づき、「内心の著しい損傷を防止する対策により発生する可能性のある事故シナリオグループ」格納容器バイパス → 事故シナリオグループ「格納容器破損防止」によるCFR寄与率(なし)を考慮している。 * 格納容器破損防止対策(別紙)が、格納容器破損モード「格納容器内での水素気爆発生」に寄与している可能性があるため、格納容器破損モード「格納容器破損防止」のCFR寄与率(なし)を考慮している。	
	格納容器内での水素気爆発生(ガス)	なし	なし		
格納容器破損失敗	格納容器内での水素気爆発生	なし	なし	* 格納容器(10年)に基づき、「内心の著しい損傷を防止する対策により発生する可能性のある事故シナリオグループ」格納容器破損失敗 → 事故シナリオグループ「格納容器破損防止」によるCFR寄与率(なし)を考慮している。 * 格納容器破損防止対策(別紙)が、格納容器破損モード「格納容器内での水素気爆発生」に寄与している可能性があるため、格納容器破損モード「格納容器破損防止」のCFR寄与率(なし)を考慮している。	
	格納容器内での水素気爆発生(ガス)	なし	なし		

第2-1表 格納容器破損モード別格納容器破損程度

格納容器の状態	想定される破損モード	格納容器破損モード	寄与割合 (%)	格納容器破損モード別格納容器破損程度	
				CFR (%)	破損モード
格納容器バイパス	格納容器内での水素気爆発生	なし	なし	* 格納容器(10年)に基づき、「内心の著しい損傷を防止する対策により発生する可能性のある事故シナリオグループ」格納容器バイパス → 事故シナリオグループ「格納容器破損防止」によるCFR寄与率(なし)を考慮している。 * 格納容器破損防止対策(別紙)が、格納容器破損モード「格納容器内での水素気爆発生」に寄与している可能性があるため、格納容器破損モード「格納容器破損防止」のCFR寄与率(なし)を考慮している。	
	格納容器内での水素気爆発生(ガス)	なし	なし		
格納容器破損失敗	格納容器内での水素気爆発生	なし	なし	* 格納容器(10年)に基づき、「内心の著しい損傷を防止する対策により発生する可能性のある事故シナリオグループ」格納容器破損失敗 → 事故シナリオグループ「格納容器破損防止」によるCFR寄与率(なし)を考慮している。 * 格納容器破損防止対策(別紙)が、格納容器破損モード「格納容器内での水素気爆発生」に寄与している可能性があるため、格納容器破損モード「格納容器破損防止」のCFR寄与率(なし)を考慮している。	
	格納容器内での水素気爆発生(ガス)	なし	なし		

相違理由

相違理由
<p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・格納容器破損モードについては、設計の相違によりPWRとBWRで相違している</li> <li>・泊は格納容器先行破損に至るシナリオが占める寄与割合が小さく、寄与割合と格納容器先行破損に至るシナリオを除いた場合の寄与割合については記載していない(大飯と同様)</li> <li>・大飯はBWRにおいて考えられる格納容器破損モードの1つとして抽出したものの大飯では想定されないことから定量化の対象から除外した格納容器破損モードについて記載されているが、泊は格納容器破損モードとして抽出した後定量化の対象から除外していない(大飯と同様)</li> </ul> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載表現の相違</li> <li>・泊に格納容器破損モードのギリシャ文字での割り当てを記載している</li> </ul> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>【大飯】</li> <li>■記載表現の相違</li> <li>・大飯に記載統一</li> </ul>
<p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・泊は格納容器破損モードについては、設計の相違によりPWRとBWRで相違している</li> <li>・泊は格納容器先行破損に至るシナリオが占める寄与割合が小さく、寄与割合と格納容器先行破損に至るシナリオを除いた場合の寄与割合については記載していない(大飯と同様)</li> <li>・大飯はBWRにおいて考えられる格納容器破損モードの1つとして抽出したものの大飯では想定されないことから定量化の対象から除外した格納容器破損モードについて記載されているが、泊は格納容器破損モードとして抽出した後定量化の対象から除外していない(大飯と同様)</li> </ul> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載表現の相違</li> <li>・泊に格納容器破損モードのギリシャ文字での割り当てを記載している</li> </ul> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>【大飯】</li> <li>■記載表現の相違</li> <li>・大飯に記載統一</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																				
	<p style="text-align: center;">第2-2表 プラント損傷状態（PDS）の定義</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PDS</th> <th>PCV 破損時期</th> <th>原子炉圧力</th> <th>炉心損傷時期</th> <th>プラント損傷時点での電源有無（電源確保）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TQUV</td> <td>炉心損傷後</td> <td>低圧</td> <td>早期</td> <td>直流/交流電源有</td> </tr> <tr> <td>TQUX</td> <td>炉心損傷後</td> <td>高圧</td> <td>早期</td> <td>直流/交流電源有</td> </tr> <tr> <td>長期TB</td> <td>炉心損傷後</td> <td>高圧</td> <td>後期</td> <td>直流電源無 交流電源無</td> </tr> <tr> <td>TBU</td> <td>炉心損傷後</td> <td>高圧</td> <td>早期</td> <td>直流電源有 交流電源無</td> </tr> <tr> <td>TBP</td> <td>炉心損傷後</td> <td>低圧</td> <td>早期</td> <td>直流電源有 交流電源無</td> </tr> <tr> <td>TBD</td> <td>炉心損傷後</td> <td>高圧</td> <td>早期</td> <td>直流電源無 交流電源無</td> </tr> <tr> <td>TW</td> <td>炉心損傷前</td> <td>—</td> <td>後期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>TC</td> <td>炉心損傷前</td> <td>—</td> <td>早期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>AE</td> <td>炉心損傷後</td> <td>低圧</td> <td>早期</td> <td>直流/交流電源有</td> </tr> <tr> <td>S1E</td> <td>炉心損傷後</td> <td>低圧</td> <td>早期</td> <td>直流/交流電源有</td> </tr> <tr> <td>S2E</td> <td>炉心損傷後</td> <td>高圧</td> <td>早期</td> <td>直流/交流電源有</td> </tr> <tr> <td>ISLOCA</td> <td>炉心損傷前</td> <td>—</td> <td>早期</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 蓄電池枯渇により事象発生から8時間で原子炉隔離時冷却系が停止し、炉心損傷に至るためプラント損傷状態では直流電源が機能喪失している。</p> <p>注：ハッチングは格納容器先行破損に至る事故シーケンスであることから、解釈1-2(b)に基づき、「炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認」する。このため、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象外とするPDSを示す。</p>	PDS	PCV 破損時期	原子炉圧力	炉心損傷時期	プラント損傷時点での電源有無（電源確保）	TQUV	炉心損傷後	低圧	早期	直流/交流電源有	TQUX	炉心損傷後	高圧	早期	直流/交流電源有	長期TB	炉心損傷後	高圧	後期	直流電源無 交流電源無	TBU	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源有 交流電源無	TBP	炉心損傷後	低圧	早期	直流電源有 交流電源無	TBD	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源無 交流電源無	TW	炉心損傷前	—	後期	—	TC	炉心損傷前	—	早期	—	AE	炉心損傷後	低圧	早期	直流/交流電源有	S1E	炉心損傷後	低圧	早期	直流/交流電源有	S2E	炉心損傷後	高圧	早期	直流/交流電源有	ISLOCA	炉心損傷前	—	早期	—	<p style="text-align: center;">第2-2表 プラント損傷状態（PDS）の定義</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">PDS</th> <th rowspan="2">事故のタイプ</th> <th rowspan="2">RCS 圧力</th> <th rowspan="2">炉心損傷 時期</th> <th colspan="3">格納容器内事故進展</th> </tr> <tr> <th>RWSP水の 原子炉格納容 器への移送</th> <th>原子炉格納容器 破損時態</th> <th>原子炉格納容 器内蒸気発生 手続</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AED</td> <td>大中破断 LOCA</td> <td>低圧</td> <td>早期</td> <td>×</td> <td>炉心損傷後</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AEW</td> <td>大中破断 LOCA</td> <td>低圧</td> <td>早期</td> <td>○</td> <td>炉心損傷後</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AEI</td> <td>大中破断 LOCA</td> <td>低圧</td> <td>早期</td> <td>○</td> <td>炉心損傷後</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ALC</td> <td>大中破断 LOCA</td> <td>低圧</td> <td>後期</td> <td>○</td> <td>炉心損傷前</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SED</td> <td>小破断 LOCA</td> <td>中圧</td> <td>早期</td> <td>×</td> <td>炉心損傷後</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SEW</td> <td>小破断 LOCA</td> <td>中圧</td> <td>早期</td> <td>○</td> <td>炉心損傷後</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SEI</td> <td>小破断 LOCA</td> <td>中圧</td> <td>早期</td> <td>○</td> <td>炉心損傷後</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SLW</td> <td>小破断 LOCA</td> <td>中圧</td> <td>後期</td> <td>○</td> <td>炉心損傷後</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SLI</td> <td>小破断 LOCA</td> <td>中圧</td> <td>後期</td> <td>○</td> <td>炉心損傷後</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SLC</td> <td>小破断 LOCA</td> <td>中圧</td> <td>後期</td> <td>○</td> <td>炉心損傷前</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>TED</td> <td>Transient</td> <td>高圧</td> <td>早期</td> <td>×</td> <td>炉心損傷後</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>TEW</td> <td>Transient</td> <td>高圧</td> <td>早期</td> <td>○</td> <td>炉心損傷後</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>TEI</td> <td>Transient</td> <td>高圧</td> <td>早期</td> <td>○</td> <td>炉心損傷後</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>V</td> <td>インターフェイスシステム LOCA</td> <td>低圧</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>G</td> <td>SGTR</td> <td>中圧</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：ハッチングは格納容器先行破損又は格納容器バイパスに至る事故シーケンスであることから、解釈1-2(b)に基づき、「炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認」する。このため、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象外とするPDSを示す。</p>	No	PDS	事故のタイプ	RCS 圧力	炉心損傷 時期	格納容器内事故進展			RWSP水の 原子炉格納容 器への移送	原子炉格納容器 破損時態	原子炉格納容 器内蒸気発生 手続	1	AED	大中破断 LOCA	低圧	早期	×	炉心損傷後	×	2	AEW	大中破断 LOCA	低圧	早期	○	炉心損傷後	×	3	AEI	大中破断 LOCA	低圧	早期	○	炉心損傷後	○	4	ALC	大中破断 LOCA	低圧	後期	○	炉心損傷前	×	5	SED	小破断 LOCA	中圧	早期	×	炉心損傷後	×	6	SEW	小破断 LOCA	中圧	早期	○	炉心損傷後	×	7	SEI	小破断 LOCA	中圧	早期	○	炉心損傷後	○	8	SLW	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷後	×	9	SLI	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷後	○	10	SLC	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷前	×	11	TED	Transient	高圧	早期	×	炉心損傷後	×	12	TEW	Transient	高圧	早期	○	炉心損傷後	×	13	TEI	Transient	高圧	早期	○	炉心損傷後	○	14	V	インターフェイスシステム LOCA	低圧	—	—	—	—	15	G	SGTR	中圧	—	—	—	—	<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■評価方針の相違</li> <li>・プラント損傷状態（PDS）を定義するに当たって着目している属性が異なる（大飯に記載はないが、泊と同様の整理となっている）</li> <li>・泊はプラント損傷時点での電源有無をPDSを定義するにあたって着目する属性としていないため、女川にて記載されている※1については記載していない（大飯に記載はないが、泊と同様の整理となっている）</li> <li>・泊と女川で異なるPDSを定義している（大飯に記載はないが、泊と同様の整理となっている）</li> </ul> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は第2-2表にてプラント損傷状態（PDS）の定義について記載している</li> </ul>
PDS	PCV 破損時期	原子炉圧力	炉心損傷時期	プラント損傷時点での電源有無（電源確保）																																																																																																																																																																																																			
TQUV	炉心損傷後	低圧	早期	直流/交流電源有																																																																																																																																																																																																			
TQUX	炉心損傷後	高圧	早期	直流/交流電源有																																																																																																																																																																																																			
長期TB	炉心損傷後	高圧	後期	直流電源無 交流電源無																																																																																																																																																																																																			
TBU	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源有 交流電源無																																																																																																																																																																																																			
TBP	炉心損傷後	低圧	早期	直流電源有 交流電源無																																																																																																																																																																																																			
TBD	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源無 交流電源無																																																																																																																																																																																																			
TW	炉心損傷前	—	後期	—																																																																																																																																																																																																			
TC	炉心損傷前	—	早期	—																																																																																																																																																																																																			
AE	炉心損傷後	低圧	早期	直流/交流電源有																																																																																																																																																																																																			
S1E	炉心損傷後	低圧	早期	直流/交流電源有																																																																																																																																																																																																			
S2E	炉心損傷後	高圧	早期	直流/交流電源有																																																																																																																																																																																																			
ISLOCA	炉心損傷前	—	早期	—																																																																																																																																																																																																			
No	PDS	事故のタイプ	RCS 圧力	炉心損傷 時期	格納容器内事故進展																																																																																																																																																																																																		
					RWSP水の 原子炉格納容 器への移送	原子炉格納容器 破損時態	原子炉格納容 器内蒸気発生 手続																																																																																																																																																																																																
1	AED	大中破断 LOCA	低圧	早期	×	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
2	AEW	大中破断 LOCA	低圧	早期	○	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
3	AEI	大中破断 LOCA	低圧	早期	○	炉心損傷後	○																																																																																																																																																																																																
4	ALC	大中破断 LOCA	低圧	後期	○	炉心損傷前	×																																																																																																																																																																																																
5	SED	小破断 LOCA	中圧	早期	×	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
6	SEW	小破断 LOCA	中圧	早期	○	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
7	SEI	小破断 LOCA	中圧	早期	○	炉心損傷後	○																																																																																																																																																																																																
8	SLW	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
9	SLI	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷後	○																																																																																																																																																																																																
10	SLC	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷前	×																																																																																																																																																																																																
11	TED	Transient	高圧	早期	×	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
12	TEW	Transient	高圧	早期	○	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																																
13	TEI	Transient	高圧	早期	○	炉心損傷後	○																																																																																																																																																																																																
14	V	インターフェイスシステム LOCA	低圧	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																
15	G	SGTR	中圧	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナリオの選定について

大飯発電所 3 / 4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由																																																																																																																								
	<p>第2-3表 評価対象とするプラント損傷状態 (PDS) の選定について (2/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>損傷モード別 (1/4号炉)</th> <th>損傷モード別 (2/4号炉)</th> <th>発生する 評価対象とする PDS</th> <th>評価対象とするPDS に対する割合</th> <th>最も厳しいPDSの考え方</th> <th>評価対象と 選定したPDS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">高圧冷却炉放熱/格納容器破損/冷却剤添加</td> <td rowspan="10">高圧冷却炉放熱/格納容器破損/冷却剤添加</td> <td>SED</td> <td>96.7%</td> <td>【事故進展経路の余裕時間の観点】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。</td> <td rowspan="10">TWS</td> </tr> <tr> <td>TEI</td> <td>1.8%</td> <td>【事故進展の観点で厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。</td> </tr> <tr> <td>TWD</td> <td>1.5%</td> <td>【事故進展の観点で厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SEI</td> <td>5.01%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>TFS</td> <td>5.01%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SLW</td> <td>5.01%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SLI</td> <td>5.01%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SFW</td> <td>5.01%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>AEI</td> <td>25.2%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SEI</td> <td>20.0%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">原子炉圧力容器破損/冷却剤相互作用</td> <td rowspan="5">原子炉圧力容器破損/冷却剤相互作用</td> <td>AEI</td> <td>52.1%</td> <td>【事故進展経路の余裕時間の観点】 ・大中原動機LOCA「I+II」は、二次冷却系の減出を行うことから、本施設下がる可事故進展が早い。</td> <td rowspan="5">TWS</td> </tr> <tr> <td>AEI</td> <td>25.2%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SEI</td> <td>20.0%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SLW</td> <td>2.5%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SLI</td> <td>0.1%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SEI</td> <td>0.1%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> </tbody> </table> <p>ハッチング：格納容器破損モードの発生地点で事故進展が最も厳しくなると思われるPDS</p>	損傷モード別 (1/4号炉)	損傷モード別 (2/4号炉)	発生する 評価対象とする PDS	評価対象とするPDS に対する割合	最も厳しいPDSの考え方	評価対象と 選定したPDS	高圧冷却炉放熱/格納容器破損/冷却剤添加	高圧冷却炉放熱/格納容器破損/冷却剤添加	SED	96.7%	【事故進展経路の余裕時間の観点】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。	TWS	TEI	1.8%	【事故進展の観点で厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。	TWD	1.5%	【事故進展の観点で厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。	SEI	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	TFS	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SLW	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SLI	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SFW	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	AEI	25.2%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SEI	20.0%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	原子炉圧力容器破損/冷却剤相互作用	原子炉圧力容器破損/冷却剤相互作用	AEI	52.1%	【事故進展経路の余裕時間の観点】 ・大中原動機LOCA「I+II」は、二次冷却系の減出を行うことから、本施設下がる可事故進展が早い。	TWS	AEI	25.2%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SEI	20.0%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SLW	2.5%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SLI	0.1%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SEI	0.1%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	<p>第2-3表 評価対象とするプラント損傷状態 (PDS) の選定について (2/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>損傷モード別 (1/4号炉)</th> <th>損傷モード別 (2/4号炉)</th> <th>発生する 評価対象とする PDS</th> <th>評価対象とするPDS に対する割合</th> <th>最も厳しいPDSの考え方</th> <th>評価対象と 選定したPDS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">高圧冷却炉放熱/格納容器破損/冷却剤添加</td> <td rowspan="10">高圧冷却炉放熱/格納容器破損/冷却剤添加</td> <td>SED</td> <td>96.7%</td> <td>【事故進展経路の余裕時間の観点】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。</td> <td rowspan="10">TWS</td> </tr> <tr> <td>TEI</td> <td>1.8%</td> <td>【事故進展の観点で厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。</td> </tr> <tr> <td>TWD</td> <td>1.5%</td> <td>【事故進展の観点で厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SEI</td> <td>5.01%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>TFS</td> <td>5.01%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SLW</td> <td>5.01%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SLI</td> <td>5.01%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SFW</td> <td>5.01%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>AEI</td> <td>25.2%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SEI</td> <td>20.0%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">原子炉圧力容器破損/冷却剤相互作用</td> <td rowspan="5">原子炉圧力容器破損/冷却剤相互作用</td> <td>AEI</td> <td>52.1%</td> <td>【事故進展経路の余裕時間の観点】 ・大中原動機LOCA「I+II」は、二次冷却系の減出を行うことから、本施設下がる可事故進展が早い。</td> <td rowspan="5">TWS</td> </tr> <tr> <td>AEI</td> <td>25.2%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SEI</td> <td>20.0%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SLW</td> <td>2.5%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SLI</td> <td>0.1%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> <tr> <td>SEI</td> <td>0.1%</td> <td>【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。</td> </tr> </tbody> </table> <p>ハッチング：格納容器破損モードの発生地点で事故進展が最も厳しくなると思われるPDS</p>	損傷モード別 (1/4号炉)	損傷モード別 (2/4号炉)	発生する 評価対象とする PDS	評価対象とするPDS に対する割合	最も厳しいPDSの考え方	評価対象と 選定したPDS	高圧冷却炉放熱/格納容器破損/冷却剤添加	高圧冷却炉放熱/格納容器破損/冷却剤添加	SED	96.7%	【事故進展経路の余裕時間の観点】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。	TWS	TEI	1.8%	【事故進展の観点で厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。	TWD	1.5%	【事故進展の観点で厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。	SEI	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	TFS	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SLW	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SLI	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SFW	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	AEI	25.2%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SEI	20.0%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	原子炉圧力容器破損/冷却剤相互作用	原子炉圧力容器破損/冷却剤相互作用	AEI	52.1%	【事故進展経路の余裕時間の観点】 ・大中原動機LOCA「I+II」は、二次冷却系の減出を行うことから、本施設下がる可事故進展が早い。	TWS	AEI	25.2%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SEI	20.0%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SLW	2.5%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SLI	0.1%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	SEI	0.1%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。	<p>相違理由</p>
損傷モード別 (1/4号炉)	損傷モード別 (2/4号炉)	発生する 評価対象とする PDS	評価対象とするPDS に対する割合	最も厳しいPDSの考え方	評価対象と 選定したPDS																																																																																																																						
高圧冷却炉放熱/格納容器破損/冷却剤添加	高圧冷却炉放熱/格納容器破損/冷却剤添加	SED	96.7%	【事故進展経路の余裕時間の観点】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。	TWS																																																																																																																						
		TEI	1.8%	【事故進展の観点で厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。																																																																																																																							
		TWD	1.5%	【事故進展の観点で厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。																																																																																																																							
		SEI	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		TFS	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SLW	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SLI	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SFW	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		AEI	25.2%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SEI	20.0%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
原子炉圧力容器破損/冷却剤相互作用	原子炉圧力容器破損/冷却剤相互作用	AEI	52.1%	【事故進展経路の余裕時間の観点】 ・大中原動機LOCA「I+II」は、二次冷却系の減出を行うことから、本施設下がる可事故進展が早い。	TWS																																																																																																																						
		AEI	25.2%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SEI	20.0%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SLW	2.5%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SLI	0.1%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
SEI	0.1%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																									
損傷モード別 (1/4号炉)	損傷モード別 (2/4号炉)	発生する 評価対象とする PDS	評価対象とするPDS に対する割合	最も厳しいPDSの考え方	評価対象と 選定したPDS																																																																																																																						
高圧冷却炉放熱/格納容器破損/冷却剤添加	高圧冷却炉放熱/格納容器破損/冷却剤添加	SED	96.7%	【事故進展経路の余裕時間の観点】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。	TWS																																																																																																																						
		TEI	1.8%	【事故進展の観点で厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。																																																																																																																							
		TWD	1.5%	【事故進展の観点で厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で厳しい。																																																																																																																							
		SEI	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		TFS	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SLW	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SLI	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SFW	5.01%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		AEI	25.2%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SEI	20.0%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
原子炉圧力容器破損/冷却剤相互作用	原子炉圧力容器破損/冷却剤相互作用	AEI	52.1%	【事故進展経路の余裕時間の観点】 ・大中原動機LOCA「I+II」は、二次冷却系の減出を行うことから、本施設下がる可事故進展が早い。	TWS																																																																																																																						
		AEI	25.2%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SEI	20.0%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SLW	2.5%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
		SLI	0.1%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																							
SEI	0.1%	【事故進展の観点で最も厳しい】 ・原子炉が高圧の状態である場合に発生するシナリオは、過渡現象「TWS」であり、原子炉が減圧までの時間余裕の観点で最も厳しい。																																																																																																																									



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

Table with 3 columns: 大飯発電所3/4号炉, 女川原子力発電所2号炉, 泊発電所3号炉. Contains detailed accident scenarios and their corresponding prevention measures for each reactor.

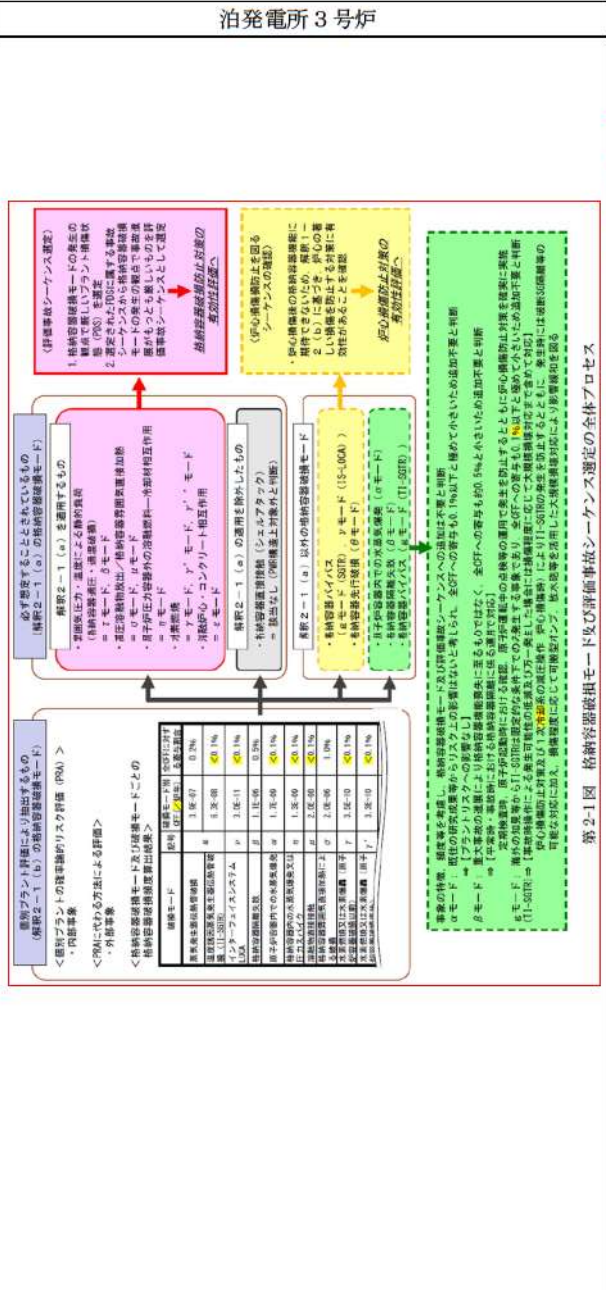
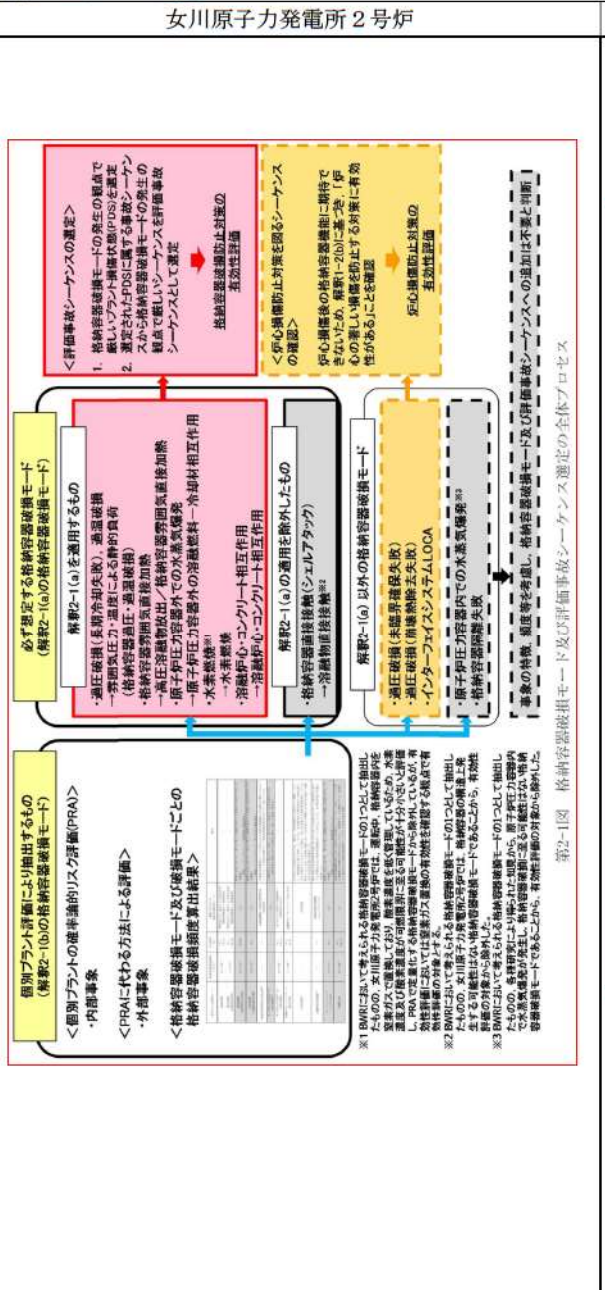
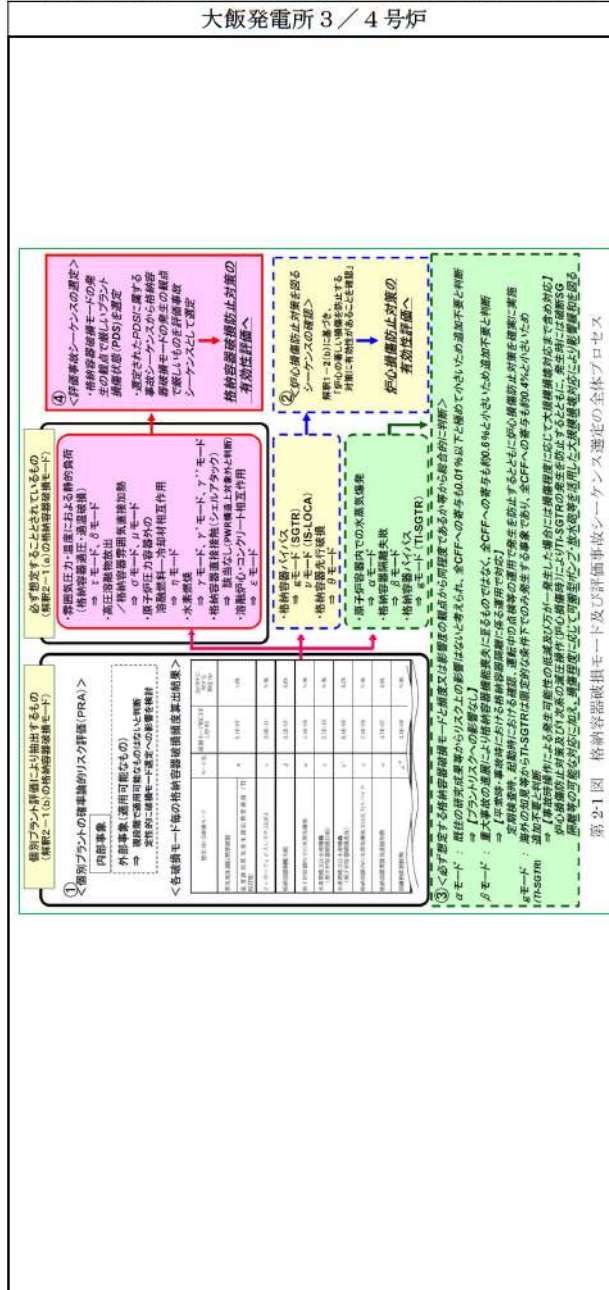
Table with 3 columns: 大飯発電所3/4号炉, 女川原子力発電所2号炉, 泊発電所3号炉. Contains comparison of accident scenarios and their prevention measures across the three reactors.

相違理由
【女川】
■設計の相違
・設計の相違により、泊と女川で事故シーケンスや格納容器破損防止対策が相違している
■評価方針の相違
・女川はPDS選定の段階でSBOと重畳させており、泊では評価事故シーケンス選定時にSBOや原子炉補機冷却機喪失と重畳させている（大飯と同様）
【大飯】
■記載表現の相違
・女川実績の反映
・泊は観点ごとに評価事故シーケンス選定の考え方を記載している
■設備名称の相違



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について  
 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナリオの選定について



相違理由

【女川】

- 設計の相違
  - ・泊と女川で抽出される格納容器破損モードが異なる (格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モードの抽出及び評価事故シナリオ選定のフローについては女川と相違はない) (大飯と同様)
- 記載表現の相違
  - ・女川実績の反映

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

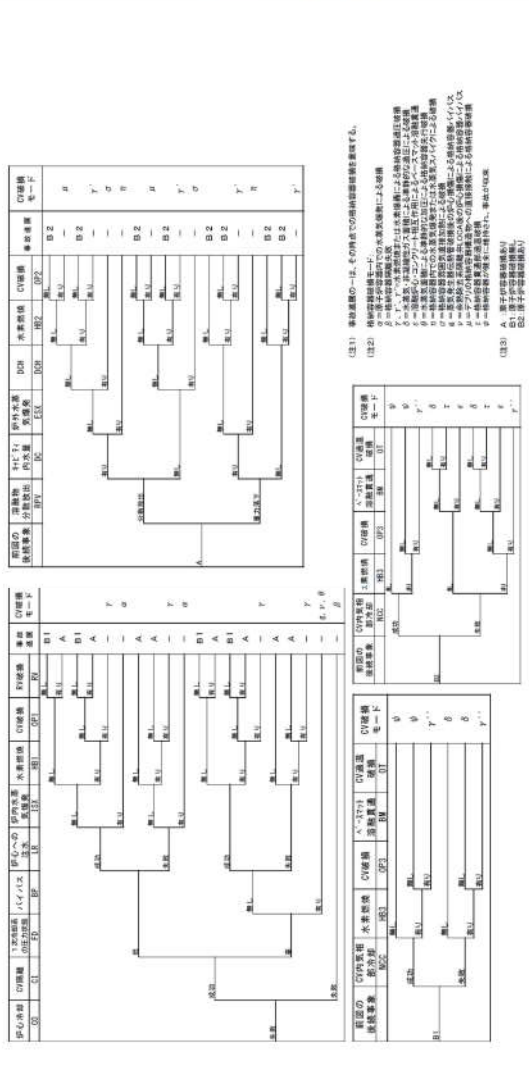
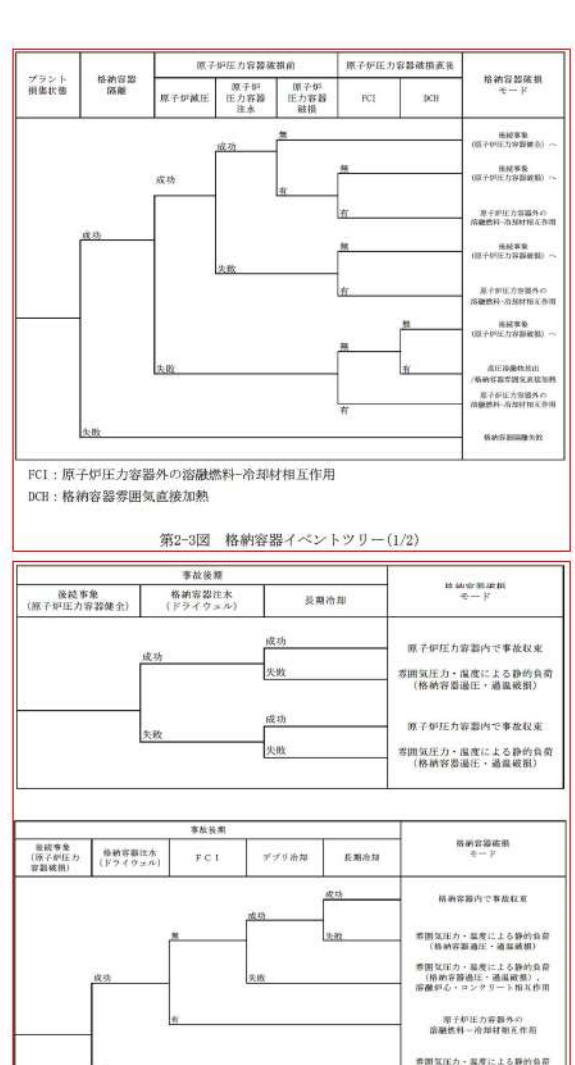
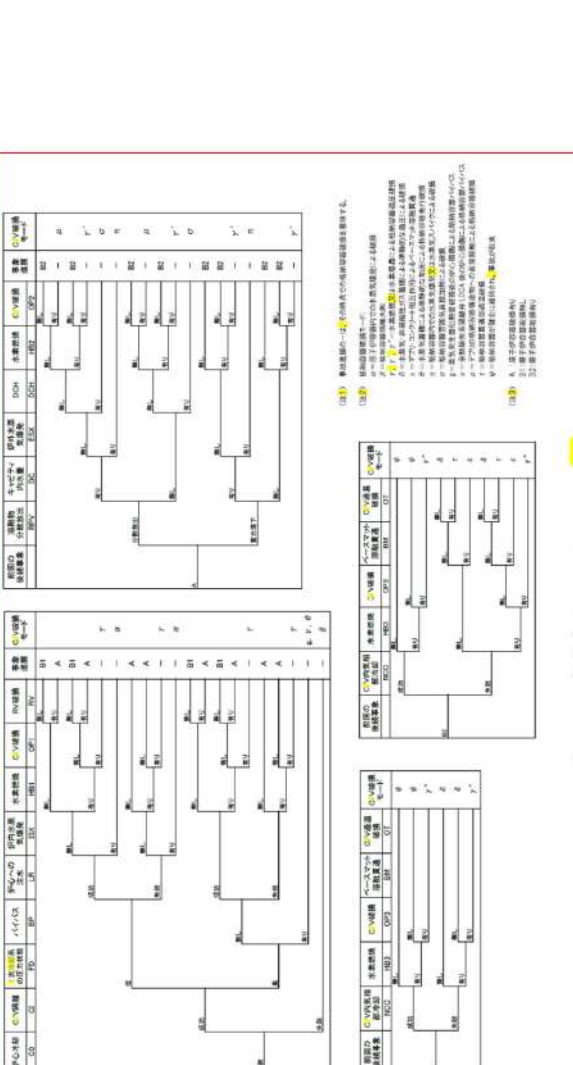
2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第2-2図 シビアアクシデントで想定される事故進展と格納容器破損モード</p>	<p>第2-2図 シビアアクシデントで想定される事故進展と格納容器破損モード</p>	<p>第2-2図 シビアアクシデントで想定される事故進展と格納容器破損モード</p>	<p><b>【女川】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・事故進展や格納容器破損モードについては、設計の相違により泊と女川で相違している（大飯と同様）</li> </ul> <p><b>【大飯】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は緩和手段やPDSについても図示している</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

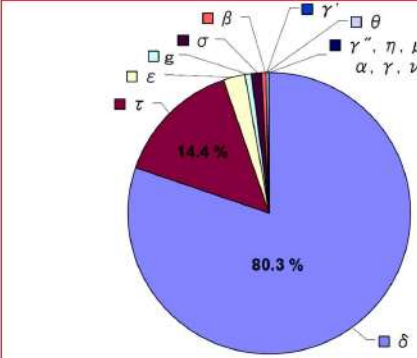
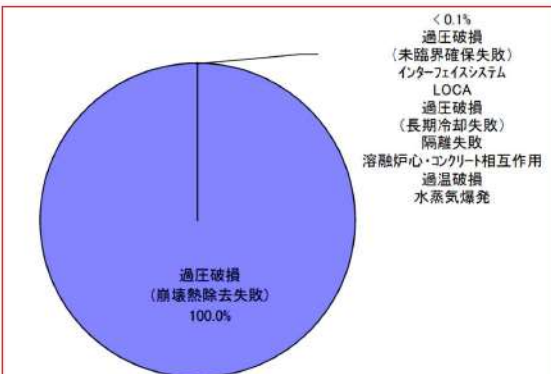
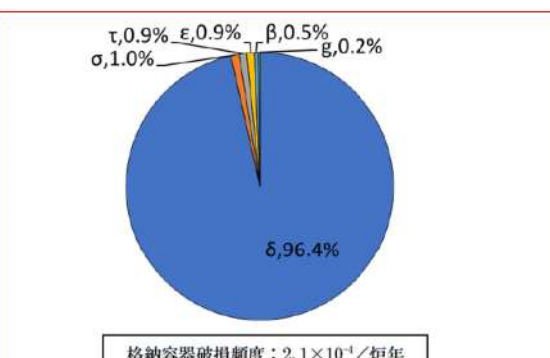
2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シナリオの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>(注1) 事故シナリオは、その中で評価対象となるものとする。              (注2) 格納容器破損モードは、その中で評価対象となるものとする。              (注3) A: 原子炉圧力容器破損、B: 格納容器破損、C: 格納容器破損防止対策の有効性評価対象となるものとする。</p>	 <p>FCI：原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用              DCH：格納容器雰囲気直接加熱</p> <p>第2-3図 格納容器イベントツリー(1/2)</p> <p>第2-3図 格納容器イベントツリー(2/2)</p>	 <p>第2-3図 格納容器イベントツリー</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計及び評価方針の相違</li> <li>・格納容器イベントツリーについては、設計及び評価方針の相違により泊と女川で相違している（大飯と同様）</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																												
 <table border="1" data-bbox="100 678 683 917"> <tr> <td>δ：水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損</td> <td>θ：水蒸気蓄積による格納容器先行破損</td> </tr> <tr> <td>ε：過温破損</td> <td>γ<sup>''</sup>：水素燃焼又は水素爆轟 (原子炉容器破損後長時間経過後)</td> </tr> <tr> <td>ε：ベースマツト溶融貫通</td> <td>η：原子炉容器外水蒸気爆発</td> </tr> <tr> <td>g：蒸気発生器伝熱管破損</td> <td>μ：溶融物直接接触</td> </tr> <tr> <td>σ：格納容器雰囲気直接加熱</td> <td>α：原子炉容器内水蒸気爆発</td> </tr> <tr> <td>β：格納容器隔離失敗</td> <td>γ：水素燃焼又は水素爆轟(原子炉容器破損以前)</td> </tr> <tr> <td>γ<sup>'</sup>：水素燃焼又は水素爆轟(原子炉容器破損直後)</td> <td>ν：インターフェイスシステム LOCA</td> </tr> </table> <p data-bbox="190 941 537 989">第2-4図 レベル1.5PRAの定量化結果 (格納容器破損モードごとの寄与割合)</p>	δ：水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損	θ：水蒸気蓄積による格納容器先行破損	ε：過温破損	γ <sup>''</sup> ：水素燃焼又は水素爆轟 (原子炉容器破損後長時間経過後)	ε：ベースマツト溶融貫通	η：原子炉容器外水蒸気爆発	g：蒸気発生器伝熱管破損	μ：溶融物直接接触	σ：格納容器雰囲気直接加熱	α：原子炉容器内水蒸気爆発	β：格納容器隔離失敗	γ：水素燃焼又は水素爆轟(原子炉容器破損以前)	γ <sup>'</sup> ：水素燃焼又は水素爆轟(原子炉容器破損直後)	ν：インターフェイスシステム LOCA	 <p data-bbox="862 726 1176 758">格納容器破損頻度：5.5×10<sup>-5</sup>/炉年</p> <p data-bbox="728 798 1288 861">第2-4図 内部事象運転時レベル1.5PRAの定量化結果 (格納容器破損モード別の寄与割合)</p>	 <p data-bbox="1456 622 1769 654">格納容器破損頻度：2.1×10<sup>-4</sup>/炉年</p> <table border="1" data-bbox="1344 678 1892 1189"> <thead> <tr> <th>破損モード</th> <th>寄与割合 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>δ：水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損</td> <td>96.4</td> </tr> <tr> <td>σ：格納容器雰囲気直接加熱</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>τ：格納容器貫通部過温破損</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>ε：ベースマツト溶融貫通</td> <td>0.9</td> </tr> <tr> <td>β：格納容器隔離失敗</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>g：蒸気発生器伝熱管破損</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>θ：水蒸気蓄積による格納容器先行破損</td> <td>&lt;0.1</td> </tr> <tr> <td>γ<sup>''</sup>：水素燃焼又は水素爆轟 (原子炉容器破損後長時間経過後)</td> <td>&lt;0.1</td> </tr> <tr> <td>μ：溶融物直接接触</td> <td>&lt;0.1</td> </tr> <tr> <td>α：原子炉容器内水蒸気爆発</td> <td>&lt;0.1</td> </tr> <tr> <td>η：原子炉容器外水蒸気爆発</td> <td>&lt;0.1</td> </tr> <tr> <td>γ：水素燃焼又は水素爆轟(原子炉容器破損以前)</td> <td>&lt;0.1</td> </tr> <tr> <td>γ<sup>'</sup>：水素燃焼又は水素爆轟(原子炉容器破損直後)</td> <td>&lt;0.1</td> </tr> <tr> <td>ν：インターフェイスシステム LOCA</td> <td>&lt;0.1</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1400 1220 1836 1276">第2-4図 内部事象運転時レベル1.5PRAの定量化結果 (格納容器破損モード別の寄与割合)</p>	破損モード	寄与割合 (%)	δ：水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損	96.4	σ：格納容器雰囲気直接加熱	1.0	τ：格納容器貫通部過温破損	0.9	ε：ベースマツト溶融貫通	0.9	β：格納容器隔離失敗	0.5	g：蒸気発生器伝熱管破損	0.2	θ：水蒸気蓄積による格納容器先行破損	<0.1	γ <sup>''</sup> ：水素燃焼又は水素爆轟 (原子炉容器破損後長時間経過後)	<0.1	μ：溶融物直接接触	<0.1	α：原子炉容器内水蒸気爆発	<0.1	η：原子炉容器外水蒸気爆発	<0.1	γ：水素燃焼又は水素爆轟(原子炉容器破損以前)	<0.1	γ <sup>'</sup> ：水素燃焼又は水素爆轟(原子炉容器破損直後)	<0.1	ν：インターフェイスシステム LOCA	<0.1	<p data-bbox="1926 231 1993 263">【女川】</p> <ul data-bbox="1926 263 2105 295" style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> </ul> <p data-bbox="1926 303 1993 335">【大飯】</p> <ul data-bbox="1926 335 2105 367" style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> </ul> <p data-bbox="1926 367 2150 670">・耐熱Oリングの設計の相違によるRCPシールLOCA発生確率の相違により、泊はプラント損傷状態：SEDの寄与割合が大きくなり、SEDは過圧破損に至る可能性が高いPDSであることから、泊はδモード(過圧破損)の寄与割合が高い</p> <p data-bbox="1926 678 2150 981">・プラント損傷状態：TEDの解析結果の相違(TEDの場合、泊は過圧破損、大飯は過温破損に至る可能性が高い)により、泊はδモード(過圧破損)の寄与割合が高く、大飯は泊と比較してεモード(過温破損)の寄与割合が高い</p> <p data-bbox="1926 989 2150 1149">(Oリングのモデル化については伊方、玄海と同様、TEDの解析結果の傾向については3ループプラントで同様となっている)</p>
δ：水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損	θ：水蒸気蓄積による格納容器先行破損																																														
ε：過温破損	γ <sup>''</sup> ：水素燃焼又は水素爆轟 (原子炉容器破損後長時間経過後)																																														
ε：ベースマツト溶融貫通	η：原子炉容器外水蒸気爆発																																														
g：蒸気発生器伝熱管破損	μ：溶融物直接接触																																														
σ：格納容器雰囲気直接加熱	α：原子炉容器内水蒸気爆発																																														
β：格納容器隔離失敗	γ：水素燃焼又は水素爆轟(原子炉容器破損以前)																																														
γ <sup>'</sup> ：水素燃焼又は水素爆轟(原子炉容器破損直後)	ν：インターフェイスシステム LOCA																																														
破損モード	寄与割合 (%)																																														
δ：水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損	96.4																																														
σ：格納容器雰囲気直接加熱	1.0																																														
τ：格納容器貫通部過温破損	0.9																																														
ε：ベースマツト溶融貫通	0.9																																														
β：格納容器隔離失敗	0.5																																														
g：蒸気発生器伝熱管破損	0.2																																														
θ：水蒸気蓄積による格納容器先行破損	<0.1																																														
γ <sup>''</sup> ：水素燃焼又は水素爆轟 (原子炉容器破損後長時間経過後)	<0.1																																														
μ：溶融物直接接触	<0.1																																														
α：原子炉容器内水蒸気爆発	<0.1																																														
η：原子炉容器外水蒸気爆発	<0.1																																														
γ：水素燃焼又は水素爆轟(原子炉容器破損以前)	<0.1																																														
γ <sup>'</sup> ：水素燃焼又は水素爆轟(原子炉容器破損直後)	<0.1																																														
ν：インターフェイスシステム LOCA	<0.1																																														



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

**比較結果等を取りまとめた資料**

**1. 先行審査実績を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)**

**1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由**

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの : なし
- d. 当社が自主的に変更したもの : なし

**1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由**

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : まとめ資料全般に対して、女川2号炉審査実績の反映を行った
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの : なし
- d. 当社が自主的に変更したもの : なし

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシスの選定について

## 2. まとめ資料との比較結果の概要

- ・女川2号炉及び大飯3/4号炉と同様に、PRAを実施した結果、解釈に基づき必ず想定する事故シナシスグループ以外の新たに追加する事故シナシスグループは抽出されなかった。
- ・内部事象停止時PRAの事故シナシスグループ別炉心損傷頻度については、大飯3/4号炉と同様に原子炉冷却材の流出が全炉心損傷頻度に対して最も寄与割合が高くなる傾向となった。
- ・また、有効性評価の対象とする重要事故シナシスの選定結果も大飯3/4号炉と同様の結果となっている。
- ・女川2号炉及び大飯発電所3/4号炉との主要な相違点について、以下に取り纏めた。

項目	詳細項目	大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3.1.2 抽出した事故シナシスの整理	事故シナシスの整理	(該当記載なし)	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失                      運転中の残留熱除去系の故障が発生した後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至る事故シナシスを解釈4-1(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失                      外部電源喪失の発生時に非常用交流電源の電源確保に失敗する等、全交流動力電源喪失の発生後に、崩壊熱除去・炉心冷却の失敗により、燃料損傷に至る事故シナシスを解釈4-1(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出                      原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等により原子炉冷却材が系外に流出後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至る事故シナシスを解釈4-1(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。                      なお、必ず想定する事故シナシスグループのうち「反応度の誤投入」については、プラント停止時には原則として全制御棒が挿入されており、複数の人的過誤や機器故障が重畳しない限り反応度事故に至る可能性はないこと、万一反応度事故が起こり臨界に至った場合でも、局所的な事象で収束し、燃料の著しい損傷に至ることは考え難いことから、今回の停止時PRAでは考慮していない。</p>	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失                      余熱除去系の故障に伴い余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シナシスを解釈4-1(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失                      外部電源喪失の発生時に非常用所内交流電源の電源確保に失敗する全交流動力電源喪失の発生により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シナシスを解釈4-1(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出                      原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等による原子炉冷却材の系外への流出により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シナシスを解釈4-1(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。</p> <p>(4) 反応度の誤投入                      プラント停止中に化学体積制御系の故障、誤操作等により反応度が添加されることで臨界に達し、燃料損傷に至る事故シナシスを解釈4-1(a)に記載の「反応度の誤投入」に分類する。</p>	<p>【女川】                      ・炉型の相違により抽出される事故シナシス及びそれらの各シナシスグループへの整理が相違している。また、泊は反応度の誤投入もPRAとして評価した上で事故シナシスとして選定している（大飯に記載はないが、泊と同様の評価となっている）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナシグループ抽出及び重要事故シナシの選定について

項目	詳細項目	大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3.2.2 重要事故シナシの選定結果	重要事故シナシの選定結果	(1) 崩壊熱除去機能喪失 ③選定結果 ・燃料取出前のミッドループ運転中における余熱除去機能喪失（充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重畳を考慮） (2) 全交流動力電源喪失 ③選定結果 ・燃料取出前のミッドループ運転中における外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失（原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮） (3) 原子炉冷却材の流出 ③選定結果 ・燃料取出前のミッドループ運転中における原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 (4) 反応度の誤投入 ③選定結果 ・原子炉起動時における化学体積制御系の弁の誤作動等による原子炉への純水流入	(1) 崩壊熱除去機能喪失 ①重要事故シナシ ・崩壊熱除去機能喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 (2) 全交流動力電源喪失 ①重要事故シナシ ・外部電源喪失＋交流電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 (3) 原子炉冷却材の流出 ①重要事故シナシ ・原子炉冷却材の流出（RHR切替時の冷却材流出）＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 (4) 反応度の誤投入 ①重要事故シナシ ・制御棒の誤引き抜き	(1) 崩壊熱除去機能喪失 ①重要事故シナシ ・燃料取出前のミッドループ運転中における余熱除去機能喪失（充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重畳を考慮） (2) 全交流動力電源喪失 ①重要事故シナシ ・燃料取出前のミッドループ運転中における外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失（原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮） (3) 原子炉冷却材の流出 ①重要事故シナシ ・燃料取出前のミッドループ運転中における原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 (4) 反応度の誤投入 ①重要事故シナシ ・原子炉起動時における化学体積制御系の弁の誤作動等による原子炉への純水流入	【女川】 ・炉型の相違により、選定される重要事故シナシが相違している（大飯と同様）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンスの選定について</p> <p>3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について                      解釈において、運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの選定の個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。</p> <p>4-1                      (a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ                      ・崩壊熱除去機能喪失（RHRの故障による停止時冷却機能喪失）                      ・全交流動力電源喪失                      ・原子炉冷却材の流出                      ・反応度の誤投入                      (b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケ</p>	<p>3 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について</p> <p>運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全体プロセスは第3-1図に示すとおりであり、本プロセスにより各検討ステップにおける実施内容を整理した。</p> <p>【概要】</p> <p>① 内部事象PRA及びPRAを適用できない外部事象等についての定性的検討から事故シーケンスの抽出を実施した。                      ② 抽出した事故シーケンスと必ず想定する事故シーケンスグループとの比較を行い、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない外部事象特有の事故シーケンスについて、頻度、影響等を確認し、事故シーケンスグループとしての追加要否を検討した。                      ③ 有効性評価において想定する事故シーケンスグループごとに、審査ガイドに記載の観点（余裕時間、設備容量、代表性）に基づき、有効性評価の対象とする重要事故シーケンスを選定した。</p> <p>3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について                      解釈において、運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。</p> <p>4-1                      (a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ                      ・崩壊熱除去機能喪失（RHRの故障による停止時冷却機能喪失）                      ・全交流動力電源喪失                      ・原子炉冷却材の流出                      ・反応度の誤投入                      (b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケ</p>	<p>3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について</p> <p>運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全体プロセスは第3-1図に示すとおりであり、本プロセスにより各検討ステップにおける実施内容を整理した。</p> <p>【概要】</p> <p>① 内部事象PRA及びPRAを適用できない外部事象等についての定性的検討から事故シーケンスの抽出を実施した。                      ② 抽出した事故シーケンスと必ず想定する事故シーケンスグループとの比較を行い、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない外部事象特有の事故シーケンスについて、頻度、影響等を確認し、事故シーケンスグループとしての追加要否を検討した。                      ③ 有効性評価において想定する事故シーケンスグループごとに、審査ガイドに記載の観点（余裕時間、設備容量、代表性）に基づき、有効性評価の対象とする重要事故シーケンスを選定した。</p> <p>3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について                      解釈において、運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。</p> <p>4-1                      (a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ                      ・崩壊熱除去機能喪失（RHRの故障による停止時冷却機能喪失）                      ・全交流動力電源喪失                      ・原子炉冷却材の流出                      ・反応度の誤投入                      (b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケ</p>	<p>【女川】【大飯】                      ■記載表現の相違</p> <p>【大飯】                      ■記載表現の相違                      ・女川実績の反映                      (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】                      ■記載方針の相違                      ・女川実績の反映</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシスの選定について

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>シナシスグループ</p> <p>① 個別プラントの停止時に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実施すること。</p> <p>② その結果、上記4-1(a)の運転停止中事故シナシスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事故シナシスグループが抽出された場合には、想定する運転停止中事故シナシスグループとして追加すること。</p>	<p>シナシスグループ</p> <p>① 個別プラントの停止時に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実施すること。</p> <p>② その結果、上記4-1(a)の運転停止中事故シナシスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事故シナシスグループが抽出された場合には、想定する運転停止中事故シナシスグループとして追加すること。</p>	<p>シナシスグループ</p> <p>① 個別プラントの停止時に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実施すること。</p> <p>② その結果、上記4-1(a)の運転停止中事故シナシスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事故シナシスグループが抽出された場合には、想定する運転停止中事故シナシスグループとして追加すること。</p>	
<p>これを踏まえ、大阪3号炉及び4号炉を対象に停止時PRAの知見等を活用して、運転停止中事故シナシスグループの分析を実施している。</p> <p>具体的には、炉心損傷防止対策に係る事故シナシスグループの分析の場合と同様に、燃料損傷防止対策設備の有効性評価を行う事故シナシスグループの選定という今回の原子炉設置変更許可申請での位置づけを考慮し、これまで整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない、原子炉設置許可取得済の設備にのみ期待できる条件でPRAモデルを構築し内部事象の停止時レベル1 PRAを実施した。</p>	<p>上記4-1(b)を踏まえて、2号炉を対象とした内部事象停止時レベル1 PRA評価を実施し、事故シナシスグループの検討を行った。</p> <p>なお、事故シナシスグループの選定は、炉心損傷防止対策に係る事故シナシスグループの分析と同様、従来の設置許可取得時の設計で考慮していた設備のみ期待できる条件<sup>※1</sup>で評価した停止時PRAの結果を用いた。</p> <p>※1 従来から整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない条件</p>	<p>上記4-1(b)を踏まえて、泊3号炉を対象とした内部事象停止時レベル1 PRA評価を実施し、事故シナシスグループの検討を行った。</p> <p>なお、事故シナシスグループの選定は、炉心損傷防止対策に係る事故シナシスグループの分析と同様、従来の設置許可取得時の設計で考慮していた設備のみ期待できる条件<sup>※1</sup>で評価した停止時PRAの結果を用いた。</p> <p>※1 従来から整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない条件</p>	<p>【女川】                  ■名称の相違                  ・申請プラント</p>
<p>3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シナシスグループの検討・整理</p> <p>停止時レベル1 PRAの対象期間である定期検査中は、プラントの停止や起動に伴う運転員操作やメンテナンスに伴う1次冷却系の水位操作、機器の待機除外等によりプラント状態が様々に変化する。プラント状態の変化に伴って、崩壊熱除去に関連する機器の状態やパラメータも変化するため、停止時PRAにおいてはこのようなプラント状態を適切に分類して評価を行う必要がある。</p> <p>分類したプラント状態を、状態ごとのプラントの主要なパラメータとともに第3-1図に示す。</p>	<p>3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シナシスグループの抽出、整理</p> <p>定期検査中はプラントの状態が大きく変化することから、停止時レベル1 PRAにおいては、定期検査における評価対象期間を設定し、原子炉の水位、温度、圧力等のプラントパラメータの類似性、保守点検状況等に応じた緩和設備の使用可能性、起因事象、成功基準に関する類似性によって、評価対象期間を幾つかのプラント状態（以下「POS」という。）に分類し評価を行う。</p> <p>分類したPOSを、状態ごとのプラントの主要なパラメータとともに第3-2図に示す。また、POSごとの期間及び系統の待機状態を示した工程表を第3-3図に示す。</p>	<p>3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シナシスグループの抽出、整理</p> <p>定期検査中はプラントの状態が大きく変化することから、停止時レベル1 PRAにおいては、定期検査における評価対象期間を設定し、原子炉の水位、温度、圧力等のプラントパラメータの類似性、保守点検状況等に応じた緩和設備の使用可能性、起因事象、成功基準に関する類似性によって、評価対象期間を幾つかのプラント状態（以下「POS」という。）に分類し評価を行う。</p> <p>分類したPOSを状態ごとのプラントの主要なパラメータとともに第3-2図に示す。また、POSごとの期間及び系統の待機状態を示した工程表を第3-3図に示す。</p>	<p>【女川】                  ■記載表現の相違                  【大阪】                  ■付番の相違                  ・女川実績の反映による図番の相違                  （以下、相違理由説明を省略）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>停止時PRAにおいては、原子炉停止後の運転停止中の各プラント状態において燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象について、マスターロジックダイアグラム、過去の国内プラントのトラブル事例等から選定し、ここから燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段等の組合せを第3-2図のイベントツリーで分析し、燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出している。停止時PRAの定量化結果を第3-1表及び第3-3図に示す。</p> <p>3.1.1.1 選定した起因事象</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>余熱除去機能喪失 余熱除去系の弁やポンプの故障等により余熱除去機能が喪失する事象。</li> <li>外部電源喪失 外部電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用所内交流電源（ディーゼル発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼル発電機の起動に失敗した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失 原子炉補機冷却水系の弁やポンプの故障等により、原子炉補機冷却機能が喪失する事象。発生した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。</li> <li>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 配管破断や運転員の弁の誤操作等により原子炉冷却材が系外へ流出する事象。低温停止時には、配管破断による原子炉冷却材の流出の可能性は低いと考えられ、弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出を対象とする。</li> </ul>	<p>停止時PRAにおいては、原子炉停止後の運転停止中の各POSにおいて燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象について、マスターロジックダイアグラム、過去の国内プラントのトラブル事例等から選定し、ここから燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段の組合せ等を第3-4図のイベントツリーで分析し、燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出している。抽出した起因事象と発生頻度を第3-1表に示す。</p>	<p>停止時PRAにおいては、原子炉停止後の運転停止中の各POSにおいて燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象について、マスターロジックダイアグラム、過去の国内プラントのトラブル事例等から選定し、ここから燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段の組合せ等を第3-4図のイベントツリーで分析し、燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出している。抽出した起因事象と発生頻度を第3-1表に示す。</p> <p>3.1.1.1 選定した起因事象</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>余熱除去機能喪失 余熱除去系の弁やポンプの故障等により余熱除去機能が喪失する事象。</li> <li>外部電源喪失 外部電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用所内交流電源（ディーゼル発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼル発電機の起動に失敗した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。</li> <li>原子炉補機冷却機能喪失 原子炉補機冷却水系の弁やポンプの故障等により、原子炉補機冷却機能が喪失する事象。発生した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。</li> <li>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 配管破断や運転員の弁の誤操作等により原子炉冷却材が系外へ流出する事象。低温停止時には、配管破断による原子炉冷却材の流出の可能性は低いと考えられ、弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出を対象とする。</li> </ul>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・第3-3図を追加</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は起因事象と発生頻度の表を追加している。また、大飯に記載のある定量化結果は次級添に記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・記載充実のため選定した起因事象を説明している箇所であり、「反応度の誤投入」の説明部分まで大飯と比較する</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（水位維持失敗） ミッドループ運転中に何らかの原因によりRCS水位が低下し、かつ水位低下が継続する事象。</p> <p>・原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（オーバー dren） RCS水抜き操作時に、RCS水位がミッドループまで低下した後、水抜きを停止する通常の操作に失敗し、水位低下が継続する事象。</p> <p>・反応度の誤投入※ 希釈操作時の運転基準に基づき、必要な希釈量の算出又は設定に失敗し、異常の察知にも失敗する事象。 (※ 制御棒の誤引抜きについては、プラント停止中は高濃度ほう酸水で未臨界度が確保されること、起動時においてもほう素濃度が高い状況で制御バンクDを除く制御棒を全引抜きとすることから、制御棒誤引抜き時の反応度投入はわずかであることから本評価においては評価対象外と判断。)</p> <p>抽出された事故シーケンス別の炉心損傷頻度を整理するとともに、各事故シーケンスについて燃料損傷に至る主要因の観点で整理を行い、解釈で想定される事故シーケンスグループとの比較を行った（第3-1表参照）。 その結果、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループが新たに抽出されないことを確認した。</p>	<p>抽出された事故シーケンス別の炉心損傷頻度を整理し、審査ガイドの「必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」に含まれるか、それ以外の事故シーケンスグループであるかを確認するとともに、燃料損傷状態を分類した。事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度を第3-2表に示す。起回事象別の炉心損傷頻度への寄与割合を第3-5図に、事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度への寄与割合を第3-6図に示す。</p> <p>3.1.2 抽出した事故シーケンスの整理              3.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応              第3-2表に示す停止時PRAにより抽出した各事故シーケンスについて、緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び燃料損傷に至る要因の観点で必ず想定する事故シーケンスグループに対応する(1)から(3)の事故シーケンスグループとして整理した。</p>	<p>・原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（水位維持失敗） ミッドループ運転中に何らかの原因によりRCS水位が低下し、かつ水位低下が継続する事象。</p> <p>・原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（オーバー dren） RCS水抜き操作時に、RCS水位がミッドループまで低下した後、水抜きを停止する通常の操作に失敗し、水位低下が継続する事象。</p> <p>・反応度の誤投入※ 希釈操作時の運転要領に基づき、必要な希釈量の算出又は設定に失敗し、異常の察知にも失敗する事象。 (※ 制御棒の誤引抜きについては、プラント停止中は高濃度ほう酸水で未臨界度が確保されること、起動時においてもほう素濃度が高い状況で制御バンクDを除く制御棒を全引抜きとすることから、制御棒誤引抜き時の反応度投入はわずかであることから本評価においては評価対象外と判断。)</p> <p>抽出された事故シーケンス別の炉心損傷頻度を整理し、審査ガイドの「必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」に含まれるか、それ以外の事故シーケンスグループであるかを確認するとともに、燃料損傷状態を分類した。事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度を第3-2表に示す。起回事象別の炉心損傷頻度への寄与割合を第3-5図に、事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度への寄与割合を第3-6図に示す。</p> <p>3.1.2 抽出した事故シーケンスの整理              3.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応              第3-2表に示す停止時PRAにより抽出した各事故シーケンスについて、緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び燃料損傷に至る要因の観点で必ず想定する事故シーケンスグループに対応する(1)から(4)の事故シーケンスグループとして整理した。</p>	<p>【大飯】 ■名称の相違</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p> <p>【大飯】 ■記載箇所の相違 ・泊は大飯の「その結果～」に相当する内容を3.1.2.2項に記載している</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p> <p>【女川】 ■評価方針の相違 ・泊は反応度の誤投入もPRAとして評価した上で整理して</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナリオグループ抽出及び重要事故シナリオの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失                      運転中の残留熱除去系の故障が発生した後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至る事故シナリオを解釈4-1(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失                      外部電源喪失の発生時に非常用交流電源の電源確保に失敗する等、全交流動力電源喪失の発生後に、崩壊熱除去・炉心冷却の失敗により、燃料損傷に至る事故シナリオを解釈4-1(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出                      原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等により原子炉冷却材が系外に流出後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至る事故シナリオを解釈4-1(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。</p> <p>なお、必ず想定する事故シナリオグループのうち「反</p>	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失                      余熱除去系の故障に伴い余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シナリオを解釈4-1(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失                      外部電源喪失の発生時に非常用所内交流電源の電源確保に失敗する全交流動力電源喪失の発生により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シナリオを解釈4-1(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出                      原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等による原子炉冷却材の系外への流出により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シナリオを解釈4-1(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。</p> <p>(4) 反応度の誤投入</p>	<p>いることから数字が異なる                      (大飯に記載は無いが、泊と同様の評価である)</p> <p>【女川】                      ■評価方針・設計の相違                      ・泊は余熱除去系2系統の喪失を起回事象として評価していること及びPWRとBWRの設備構成の相違から記載が異なる(大飯に記載は無いが、泊と同様の評価である)</p> <p>【女川】                      ■記載表現の相違</p> <p>【女川】                      ■設計の相違                      ・PWRとBWRの設備構成の相違に伴い泊はSBO時に余熱除去機能に期待しない評価としていることから記載が異なる(大飯に記載は無いが、泊と同様の評価である)</p> <p>【女川】                      ■評価方針の相違                      ・泊は事象発生後の緩和策に期待しない評価としていることから記載が異なる(大飯に記載は無いが、泊と同様の評価である)</p> <p>【女川】</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナシグループ抽出及び重要事故シナシの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>原子炉設置変更許可申請における運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策設備の有効性評価の実施に際しては、運転停止中事故シナシグループごとに重要事故シナシの選定を実施している。重要事故シナシ選定に当たっては、以下に示す「<b>実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド</b>（以下「<b>審査ガイド</b>（運転停止中）」という。）に記載の3つの着眼点に沿って実施している。今回の<b>重要事故シナシの選定に当たっての具体的な検討内容を以下に示す。</b>（第3-2表参照）。</p> <p>泊と大飯の記載を比較するため、1-3-1-13 ページ（実線部分）に再掲</p>	<p>応度の誤投入」については、プラント停止時には原則として全制御棒が挿入されており、複数の人的過誤や機器故障が重畳しない限り反応度事故に至る可能性はないこと、万一反応度事故が起こり臨界に至った場合でも、局所的な事象で収束し、燃料の著しい損傷に至ることは考え難いことから、今回の停止時PRAでは考慮していない。</p> <p>ただし、万一上記のような反応度事故が起こった場合においても、実際に局所的な事象で収束し、燃料の著しい損傷に至らないことを確認するため、「反応度の誤投入」については、有効性評価の評価対象とする事故シナシグループとした。</p> <p>3.1.2.2 追加すべき事故シナシグループの検討                  今回実施したPRAでは、緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び燃料損傷に至る要因の観点で解釈4-1(a)に示されている必ず想定する事故シナシグループに対応しない事故シナシは抽出されなかった。そのため、解釈に基づき想定する事故シナシグループに追加すべき新たな事故シナシグループはないと判断した。</p> <p>3.2 重要事故シナシの選定について                  3.2.1 重要事故シナシの選定の考え方</p> <p>重要事故シナシの選定に当たっては、以下に示す審査ガイドに記載の着眼点に沿って実施しており、具体的な検討内容を以下に示す。（第3-3表）</p>	<p>プラント停止中に化学体積制御系の故障、誤操作等により反応度が添加されることで臨界に達し、燃料損傷に至る事故シナシを解釈4-1(a)に記載の「反応度の誤投入」に分類する。</p> <p>3.1.2.2 追加すべき事故シナシグループの検討                  今回実施した<b>PRA</b>では、緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び燃料損傷に至る要因の観点で解釈4-1(a)に示されている必ず想定する事故シナシグループに対応しない事故シナシは抽出されなかった。そのため、解釈に基づき想定する事故シナシグループに追加すべき新たな事故シナシグループはないと判断した。</p> <p>3.2 重要事故シナシの選定について                  3.2.1 重要事故シナシの選定の考え方</p> <p>原子炉設置変更許可申請における運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策設備の有効性評価の実施に際しては、運転停止中事故シナシグループごとに重要事故シナシの選定を実施している。重要事故シナシ選定に当たっては、以下に示す審査ガイドに記載の着眼点に沿って実施しており、具体的な検討内容を以下に示す（第3-3表）。</p>	<p>■評価方針の相違                  ・泊は反応度の誤投入もPRAとして評価した上で事故シナシとして選定している（大飯に記載は無いが、泊と同様の評価である）</p> <p>【大飯】                  ■記載方針の相違                  ・女川実績の反映</p> <p>【大飯】                  ■記載方針の相違                  ・女川の実績反映（3.2.1項目名の記載）</p> <p>【女川】                  ■記載方針の相違                  ・泊はシナシ選定に関する記載を充実させている（大飯と同様）</p> <p>【大飯】                  ■記載箇所の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシスの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、各事故シナシスグループに分類される事故シナシスについて、燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度の事故シナシスに占める割合の観点で主要なカットセットに対する燃料損傷防止対策の整備状況等を確認している（別紙5 3. 停止時レベル1 PRA）。</p>			<p>・女川実績の反映                  ・泊はカットセット確認に関する記載を3. 項末に記載している</p>
<p>【審査ガイド（運転停止中）に記載の着眼点】</p> <p>a. 燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。                  b. 燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。                  c. 運転停止中事故シナシスグループ内のシナシスの特徴を代表している。</p>	<p>【審査ガイドに記載の着眼点】</p> <p>a. 燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。                  b. 燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。                  c. 運転停止中事故シナシスグループ内のシナシスの特徴を代表している。</p>	<p>【審査ガイドに記載の着眼点】</p> <p>a. 燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。                  b. 燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。                  c. 運転停止中事故シナシスグループ内のシナシスの特徴を代表している。</p>	
	<p>a. 余裕時間                  崩壊熱が高く、余裕時間や必要な注水量の観点で厳しくなる事故シナシスを選定している。（第3-4表）なお、原子炉冷却材の流出量に対して、対策の余裕時間は比較的長いとした。                  なお、反応度の誤投入については、事象発生後も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため、それらの緩和措置実施までの余裕時間の考慮は不要である。（第3-3表、第3-4表）</p> <p>b. 設備容量                  設備容量については、事故シナシスグループ内での必要な設備容量の大きさに応じて「高」、「中」、「低」と3つに分類した。                  なお、反応度の誤投入については、事象発生後も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため、それらの緩和措置実施までの余裕時間の考慮は不要である。（第3-3表、第3-4表）</p> <p>c. 代表性</p>	<p>a. 余裕時間                  崩壊熱が高く、余裕時間や必要な注水量の観点で厳しくなる事故シナシスを選定している。                  なお、崩壊熱及び原子炉冷却材の保有水量の観点でより厳しいPOSにおける事故シナシスの発生を考慮する。</p> <p>b. 設備容量                  設備容量については、事故シナシスグループ内での必要な設備容量の大きさに応じて「高」、「中」、「低」と3つに分類した。</p> <p>c. 代表性</p>	<p>【大飯】                  ■記載方針の相違                  ・女川実績の反映（a, b及びc項の記載）                  【女川】                  ■記載方針の相違                  ・女川は、原子炉冷却材の流出についての補足事項を記載しているが、泊は起因事象や事故シナシスグループに関わらず着眼点として共通する考え方を記載している。                  【女川】                  ■記載方針の相違                  ・女川は反応度の誤投入を停止時PRAで考慮しないことに対する補足を記載しているが、泊は他事象同様評価していることから反応度の誤投入に関する記載をしていない（a及びb項）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナリオグループ抽出及び重要事故シナリオの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>以下に示す4つの事故シナリオグループから重要事故シナリオを選定するに当たって、具体的な検討内容を以下に示す。</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失（RHRの故障による停止時冷却機能喪失）</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出</p> <p>(4) 反応度の誤投入</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失</p> <p>① 事故シナリオ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 余熱除去機能喪失</li> <li>・ 外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗</li> <li>・ 原子炉補機冷却機能喪失</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 燃料取出前のミッドループ運転中における余熱除去機能喪失（充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重量を考慮）</li> </ul> <p>② 選定理由</p>	<p>第3-2表の事故シナリオごとの炉心損傷頻度を比較し、事故シナリオグループ内での寄与割合が支配的なものを「高」、事故シナリオグループ内での寄与割合が支配的な事故シナリオの炉心損傷頻度に対して10%以上のものを「中」、10%に満たないものを「低」と3つに分類した。</p> <p>3.2.2 重要事故シナリオの選定結果</p> <p>3.2.1 の選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シナリオグループに複数の事故シナリオが含まれる場合には、事象進展が早いもの等、より厳しい事故シナリオを重要事故シナリオとして選定した。</p> <p>各事故シナリオグループに対する重要事故シナリオの選定理由及び選定結果について、第3-3表及び以下に示す。</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失</p> <p>① 重要事故シナリオ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 崩壊熱除去機能喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p>	<p>第3-2表の事故シナリオごとの炉心損傷頻度を比較し、事故シナリオグループ内での寄与割合が支配的なものを「高」、事故シナリオグループ内での寄与割合が支配的な事故シナリオの炉心損傷頻度に対して10%以上のものを「中」、10%に満たないものを「低」と3つに分類した。</p> <p>3.2.2 重要事故シナリオの選定結果</p> <p>3.2.1 の選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シナリオグループに複数の事故シナリオが含まれる場合には、事象進展が早いもの等、より厳しい事故シナリオを重要事故シナリオとして選定した。</p> <p>各事故シナリオグループに対する重要事故シナリオの選定理由及び選定結果について、第3-3表及び以下に示す。</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失</p> <p>① 重要事故シナリオ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 燃料取出前のミッドループ運転中における余熱除去機能喪失（充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重量を考慮）</li> </ul> <p>② 選定理由</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違</li> <li>・ 女川実績の反映（3.2.2項の記載）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 構成の相違</li> <li>・ 女川実績の反映</li> <li>・ 泊は次の構成で記載</li> <li>①重要事故シナリオ</li> <li>②選定理由</li> <li>③炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</li> <li>・ 泊の構成に合わせて大飯の記載順序を代替（以降、同様の相違は「構成の相違」と表示）</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 個別評価による相違</li> <li>・ PWR と BWR の設計の相違により PRA で抽出される事故シナリオが異なり、選定シナリオも異なるため、①②③は大飯と比較する（着色せず）</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナシグループ抽出及び重要事故シナシの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>余裕時間について、「原子炉補機冷却機能喪失」はある一定期間余熱除去ポンプの利用が期待できる一方で、「余熱除去機能喪失」及び「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」は、余熱除去系が使用できず余裕時間が短くなる。「余熱除去機能喪失」及び「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」は、余裕時間は同等であるものの、「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」は「全交流動力電源喪失」に包絡される。このため、「余熱除去機能喪失」を代表として選定した。また、設備容量については各事象に差は生じない。</p> <p>なお、対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事象を選定した。</p> <p>また、蓄圧注入及び恒設代替低圧注水ポンプを用いた炉心注水の有効性を確認する観点から、充てんポンプ及び高圧注水ポンプの機能喪失の重量を考慮する。</p> <p>④ 燃料損傷防止対策                  ・蓄圧タンク+空冷式非常用発電装置+恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水</p>	<p>崩壊熱の高いPOS-Sを含む可能性のある事故シナシについては、余裕時間や必要な注水量の観点で比較的厳しくなると考えられることから、着眼点a及び着眼点bは「中」とした。一方、代表性の観点から、事故シナシグループの中で最も炉心損傷頻度の高い事故シナシである「崩壊熱除去機能喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を重要事故シナシとして選定した。</p> <p>なお、対策実施の時間余裕及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない原子炉停止1日後に、崩壊熱除去機能が喪失する事象を選定した。</p> <p>「外部電源喪失」を起因事象とする事故シナシの対策の有効性については、全交流動力電源喪失の事故シナシにて確認する。</p> <p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）                  ・待機中の残留熱除去系（LPCIモード）</p>	<p>余裕時間について、「原子炉補機冷却機能喪失」はある一定期間余熱除去ポンプの利用が期待できるため着眼点aを「中」とした。一方で、「余熱除去機能喪失」及び「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」は、余熱除去系が使用できず余裕時間が短くなるため着眼点aを「高」とした。「余熱除去機能喪失」及び「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」は、余裕時間は同等であるものの、「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」は「全交流動力電源喪失」に包絡される。このため、「余熱除去機能喪失」を代表として選定した。また、設備容量については各事象に差は生じないため着眼点bはいずれも「高」とした。</p> <p>なお、対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事象を選定した。</p> <p>また、代替格納容器スプレイポンプを用いた炉心注水の有効性を確認する観点から、充てんポンプ及び高圧注水ポンプの機能喪失の重量を考慮する。</p> <p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）                  ・代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水</p>	<p>【大飯】                  ■記載方針の相違                  ・女川実績の反映                  ・泊は各着眼点の分類について記載を充実させている</p> <p>【大飯】                  ■設計の相違                  ・泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンクを停止時の注水手段としていない（玄海と同様）</p> <p>【大飯】                  ■設備名称の相違                  ・恒設代替低圧注水ポンプ⇔代替格納容器スプレイポンプ                  （以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【大飯】                  ■設計の相違                  ・泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンクを停止時の注水手段としていない（玄海と同様）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナシグループ抽出及び重要事故シナシの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 全交流動力電源喪失</p> <p>① 事故シナシ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取出前のミッドループ運転中における外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失（原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮）</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>全交流動力電源喪失に係る事故シナシは当該シナシのみである。原子炉設置許可取得済みの設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいては、外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故シナシが想定される。対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に全交流動力電源が喪失する事象を選定する。さらに、従属的に発生する原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮する。</p>	<p>(2) 全交流動力電源喪失</p> <p>① 重要事故シナシ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>崩壊熱の高いPOS-Sを含む可能性のある事故シナシについては、余裕時間や必要な注水量の観点で比較的厳しくなると考えられることから、着眼点a及び着眼点bは「中」とし、崩壊熱除去・炉心冷却失敗を含まないシナシはPOS-Sを含まず、崩壊熱量は最大でもPOS-Sの約半分であるため「低」とした。</p> <p>着眼点a及び着眼点bの結果から「外部電源喪失+直流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」及び「外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」について「中」が同数となったが、代表性の観点から炉心損傷頻度が高い「外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を重要事故シナシとして選定した。</p> <p>なお、「外部電源喪失+直流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」及び「外部電源喪失+直流電源喪失」については、選定したシナシにおいて直流電源復旧操作の有効性を</p>	<p>(2) 全交流動力電源喪失</p> <p>① 重要事故シナシ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取出前のミッドループ運転中における外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失（原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮）</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>全交流動力電源喪失に係る事故シナシは当該シナシのみである。原子炉設置許可取得済みの設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいては、外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故シナシが想定される。対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に全交流動力電源が喪失する事象を選定する。さらに、従属的に発生する原子炉補機冷却機能喪失の重量を考慮する。</p>	<p>・泊は代替格納容器スプレイポンプは非常用母線から電源供給可能であるため、大飯の空冷式非常用発電装置に相当する設備は考慮不要（玄海と同様）</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■構成の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・PWRとBWRの設計の相違によりPRAで抽出される事故シナシが異なり、選定シナシも異なるため、①②③は大飯と比較する（着色せず）</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 燃料損傷防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>蓄圧タンク＋空冷式非常用発電装置＋恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水</li> </ul> <p>(3) 原子炉冷却材の流出</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</li> <li>水位維持失敗</li> <li>オーバードレン</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取出前のミッドループ運転中における原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>原子炉冷却材の流出として想定される起回事象としては、</p>	<p>確認することで重要事故シーケンスに包絡される。</p> <p>また、「外部電源喪失＋交流電源喪失」については、「外部電源喪失＋交流電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」と有効と考えられる主な燃料損傷防止対策に差異がないため、起回事象発生後の事象進展が早い「外部電源喪失＋交流電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」の事故シーケンスは包絡性を有している。</p> <p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）</li> <li>常設代替交流電源設備</li> </ul> <p>(3) 原子炉冷却材の流出</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉冷却材の流出（RHR切替時の冷却材流出）＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>緩和措置の実施に必要な時間はいずれのシーケンスにお</p>	<p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>代替非常用発電機＋代替格納容器スプレィポンプによる代替炉心注水</li> </ul> <p>(3) 原子炉冷却材の流出</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料取出前のミッドループ運転中における原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</li> </ul> <p>② 選定理由</p> <p>原子炉冷却材の流出として想定される起回事象としては、</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンクを停止時の炉心冷却手段としていない（玄海と同様）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設備名称の相違</li> <li>・空冷式非常用発電装置⇄代替非常用発電機</li> <li>（以下、相違理由説明を省略）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■構成の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・PWRとBWRの設計の相違によりPRAで抽出される事故シーケンスが異なり、選定シーケンスも異なるため、①②③は大飯と比較する（着色せず）</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナリオグループ抽出及び重要事故シナリオの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>プラント停止期間を通じて想定される弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出事象に加えて、1次冷却系の水抜き操作実施時の水抜き停止操作の失敗による流出継続、ミッドループ運転中に何らかの原因で1次冷却系の水位維持に失敗する事象が想定される。原子炉設置許可取得済の設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいて、これらは原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失として直接的に燃料損傷に至る同一の事故シナリオとして想定されるため、代表として1次冷却材の流出流量が多い原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失を選定する。</p> <p>なお、対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材が流出する事象を選定する。</p> <p>④ 燃料損傷防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 充てんポンプによる炉心注入</li> </ul> <p>(4) 反応度の誤投入</p> <p>① 事故シナリオ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 反応度の誤投入</li> </ul> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原子炉起動時における化学体積制御系の弁の誤動作等によ</li> </ul>	<p>いても同程度であることから、「中」とした。原子炉冷却材の流出流量が大きい「CRD交換時の冷却材流出」は、ECCSによる注水が必要であることから、設備容量の観点で、「中」とした。また、その他の事故シナリオについては、「低」とした。事故シナリオグループの中で最も炉心損傷頻度の高い事故シナリオについて、「高」とした。また、事故シナリオグループのうち最も炉心損傷頻度の高い事故シナリオの炉心損傷頻度に対して10%以上の事故シナリオについて、「中」とし、10%未満の事故シナリオについて、「低」とした。</p> <p>なお、「原子炉冷却材の流出(CUWブロー時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、炉心損傷頻度が比較的大きいものの、冷却材流出発生時には、ブロー水の排水先の放射性廃棄物処理設備の運転員による異常の認知にも期待でき、認知は容易であると考えられるため、選定から除外した。</p> <p>「原子炉冷却材の流出(CRD交換時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、必要な設備容量が大きいものの、運転操作に伴う冷却材流出事象と異なり、作業・操作場所と流出発生箇所が同一であるため認知は容易であると考えられるため、選定から除外した。</p> <p>「原子炉冷却材の流出(LPRM交換時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、必要な設備容量が比較的小さく、運転操作に伴う冷却材流出事象と異なり、作業・操作場所と流出発生箇所が同一であるため認知は容易であると考えられるため、選定から除外した。</p> <p>③燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 待機中残留熱除去系（LPCIモード）</li> </ul> <p>(4) 反応度の誤投入</p> <p>①重要事故シナリオ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 制御棒の誤引き抜き</li> </ul>	<p>プラント停止期間を通じて想定される弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出事象に加えて、1次冷却系の水抜き操作実施時の水抜き停止操作の失敗による流出継続、ミッドループ運転中に何らかの原因で1次冷却系の水位維持に失敗する事象が想定される。原子炉設置許可取得済の設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいて、これらは原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失として直接的に燃料損傷に至る同一の事故シナリオとして想定されるため、代表として1次冷却材の流出流量が多い原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失を着眼点a及びbの観点で「高」であるとして選定する。</p> <p>なお、対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材が流出する事象を選定する。</p> <p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 充てんポンプによる炉心注入</li> </ul> <p>(4) 反応度の誤投入</p> <p>① 重要事故シナリオ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原子炉起動時における化学体積制御系の弁の誤動作等によ</li> </ul>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・ 女川実績の反映</li> <li>・ 泊は各着眼点の分類について記載を充実させている</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■構成の相違</li> <li>・ 女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナシスグループ抽出及び重要事故シナシスの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>る原子炉への純水流入</p> <p>② 選定理由                      反応度の誤投入に係る事故シナシスは当該シナシスのみである。原子炉設置許可取得済の設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいては、原子炉起動時におけるほう素の希釈操作失敗に伴う反応度の誤投入が想定される。                      なお、原子炉起動前までは希釈が生じない措置を講じること及び臨界到達までの余裕時間を厳しく評価する観点から、原子炉起動前にほう素希釈運転中の化学体積制御系の弁の誤動作等による純水の注水により、1次冷却材が希釈され、原子炉が臨界に至る可能性がある事象を選定する。</p> <p>④ 燃料損傷防止対策                      ・純水注入停止操作</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>泊と大飯の記載を比較するため、1-3-1-6～7ページ（点線部分）を再掲</p> <p>なお、各事故シナシスグループに分類される事故シナシスについて、燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度の事故シナシスに占める割合の観点で主要なカットセットに対する燃料損傷防止対策の整備状況等を確認している（別紙5 3.停止時レベル1 PRA）。</p> </div>	<p>② 選定理由                      代表性の観点から停止中に実施される試験等により、制御棒1本が全引き抜きされている状態から、他の1本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作によって引き抜かれ、異常な反応度の投入を認知できずに燃料の損傷に至る事故を想定する。</p> <p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）                      ・起動領域モニタの原子炉周期短信号によるスクラム</p> <p>なお、各事故シナシスグループに分類される事故シナシスについて、燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度の事故シナシスに占める割合の観点で主要なカットセットに対する重大事故等対策の整備状況等を確認している。（別紙5）</p>	<p>る原子炉への純水流入</p> <p>② 選定理由                      反応度の誤投入に係る事故シナシスは当該シナシスのみである。原子炉設置許可取得済の設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいては、原子炉起動時におけるほう素の希釈操作失敗に伴う反応度の誤投入が想定される。                      なお、原子炉起動前までは希釈が生じない措置を講じること及び臨界到達までの余裕時間を厳しく評価する観点から、原子炉起動前にほう素希釈運転中の化学体積制御系の弁の誤動作等による純水の注水により、1次冷却材が希釈され、原子炉が臨界に至る可能性がある事象を選定する。</p> <p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）                      ・純水注入停止操作</p> <p>なお、各事故シナシスグループに分類される事故シナシスについて、燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度の事故シナシスに占める割合の観点で主要なカットセットに対する重大事故等対策の整備状況等を確認している（別紙5）。</p>	<p>■ 個別評価による相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWR と BWR の設計の相違により事故シナシスが異なるため、①②③は大飯と比較する（着色せず）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載箇所の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・大飯は3.2項の冒頭に同様の内容を記載</li> </ul>



第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																
	<p>第3-1表 内部事象停止レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th> <th>発生頻度</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RHRフロントライン系機能喪失</td> <td>5.7 × 10<sup>-6</sup>/日</td> <td>プラント停止時の主要な除熱設備であるRHR(SRCモードで運転中の系統)が故障した場合の除熱失敗を想定。</td> </tr> <tr> <td>RHRサポート系機能喪失</td> <td>7.1 × 10<sup>-6</sup>/日</td> <td>RHRサポート系が故障した場合、これらが必要としている複数の設備全てが使用不能となり、RHRフロントライン系の故障と比べてもその影響が大きいことから、RHRフロントライン系の故障と分けて考慮し、RHRサポート系の故障による除熱失敗を想定。</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>2.6 × 10<sup>-6</sup>/日</td> <td>送電系統のトラブルにより風動電源を喪失し除熱設備が運転停止する場合を想定。</td> </tr> <tr> <td>RHR切替時のLOCA</td> <td>2.4 × 10<sup>-6</sup>/回</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRU交換時のLOCA</td> <td>5.5 × 10<sup>-6</sup>/定期検査</td> <td>RHRの切替、CRUの交換、LPRIの交換の際に作業又は操作誤り等により、冷却材が原子炉冷却材圧力バウンダリ外に漏えいする可能性があるため、各々を起因事象として選定。PVS-BI及びPVS-R2において生じる作業。</td> </tr> <tr> <td>LPRI交換時のLOCA</td> <td>3.3 × 10<sup>-6</sup>/定期検査</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUWプロロープ時のLOCA</td> <td>8.1 × 10<sup>-6</sup>/回</td> <td>原子炉ウエルレベル過水状態から通常水位へ水位を下げる際には、CUWによる原子炉圧力容器の冷却材のプロロープが実施され、冷却材が系外である液体廃棄物処理系のLCW取集槽に移送される。CUWプロロープを終了させることを忘れた場合、燃料が露出する可能性があるため、起因事象として選定。PVS-CI及びPVS-DIにおいて生じる作業。</td> </tr> </tbody> </table>	起因事象	発生頻度	説明	RHRフロントライン系機能喪失	5.7 × 10 <sup>-6</sup> /日	プラント停止時の主要な除熱設備であるRHR(SRCモードで運転中の系統)が故障した場合の除熱失敗を想定。	RHRサポート系機能喪失	7.1 × 10 <sup>-6</sup> /日	RHRサポート系が故障した場合、これらが必要としている複数の設備全てが使用不能となり、RHRフロントライン系の故障と比べてもその影響が大きいことから、RHRフロントライン系の故障と分けて考慮し、RHRサポート系の故障による除熱失敗を想定。	外部電源喪失	2.6 × 10 <sup>-6</sup> /日	送電系統のトラブルにより風動電源を喪失し除熱設備が運転停止する場合を想定。	RHR切替時のLOCA	2.4 × 10 <sup>-6</sup> /回		CRU交換時のLOCA	5.5 × 10 <sup>-6</sup> /定期検査	RHRの切替、CRUの交換、LPRIの交換の際に作業又は操作誤り等により、冷却材が原子炉冷却材圧力バウンダリ外に漏えいする可能性があるため、各々を起因事象として選定。PVS-BI及びPVS-R2において生じる作業。	LPRI交換時のLOCA	3.3 × 10 <sup>-6</sup> /定期検査		CUWプロロープ時のLOCA	8.1 × 10 <sup>-6</sup> /回	原子炉ウエルレベル過水状態から通常水位へ水位を下げる際には、CUWによる原子炉圧力容器の冷却材のプロロープが実施され、冷却材が系外である液体廃棄物処理系のLCW取集槽に移送される。CUWプロロープを終了させることを忘れた場合、燃料が露出する可能性があるため、起因事象として選定。PVS-CI及びPVS-DIにおいて生じる作業。	<p>第3-1表 内部事象停止レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th> <th>発生頻度</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>余熱除去系の弁やポンプの故障等により余熱除去機能が喪失する事象。</td> <td>5.5E-8/hr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>5.5E-7/hr</td> <td>外部電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用内交流電源（ディーゼム発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼム発電機の起動に失敗した場合には自然除熱法が不可能となる可能性がある。</td> </tr> <tr> <td>原子炉凝縮冷却機能喪失</td> <td>2.3E-8/hr</td> <td>原子炉凝縮冷却水系の弁やポンプ等の故障により、原子炉凝縮冷却機能が喪失する事象。発生した場合には自然除熱法が不可能となる可能性がある。</td> </tr> <tr> <td>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</td> <td>8.2E-7/hr</td> <td>配管破損や運転員の弁の誤操作等により原子炉冷却材が系外へ流出する事象。低圧停止時には、配管破損による原子炉冷却材の流出の可能性は低いと考えられ、弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出を対象とする。</td> </tr> <tr> <td>水位維持失敗</td> <td>4.1E-6/ミッドグループ</td> <td>ミッドグループ運転中に何らかの原因によりRCS水位が低下し、かつ本水位低下が継続する事象。</td> </tr> <tr> <td>オーバードレン</td> <td>4.1E-6/demand</td> <td>RCS水位がミッドグループまで低下した後、水位を停止する通常の操作に失敗し、本水位低下が継続する事象。</td> </tr> <tr> <td>反応度の戻り</td> <td>3.1E-8/demand</td> <td>希釈操作時の運転要領に基づき、必要な希釈量の算出又は設定に失敗し、異常の戻りにも失敗する事象。                      ※ 制御棒の戻り引きについては、プラント停止中は高濃度ほうろく水でも濃度が確保されること、起動時においても高濃度が高い状態で制御バスケッドを除く制御棒を全引きすることから、制御棒戻り引き時の反応度戻りは極めて低いため本評価においては評価対象外と判断。</td> </tr> </tbody> </table>	起因事象	発生頻度	説明	余熱除去系の弁やポンプの故障等により余熱除去機能が喪失する事象。	5.5E-8/hr		外部電源喪失	5.5E-7/hr	外部電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用内交流電源（ディーゼム発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼム発電機の起動に失敗した場合には自然除熱法が不可能となる可能性がある。	原子炉凝縮冷却機能喪失	2.3E-8/hr	原子炉凝縮冷却水系の弁やポンプ等の故障により、原子炉凝縮冷却機能が喪失する事象。発生した場合には自然除熱法が不可能となる可能性がある。	原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失	8.2E-7/hr	配管破損や運転員の弁の誤操作等により原子炉冷却材が系外へ流出する事象。低圧停止時には、配管破損による原子炉冷却材の流出の可能性は低いと考えられ、弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出を対象とする。	水位維持失敗	4.1E-6/ミッドグループ	ミッドグループ運転中に何らかの原因によりRCS水位が低下し、かつ本水位低下が継続する事象。	オーバードレン	4.1E-6/demand	RCS水位がミッドグループまで低下した後、水位を停止する通常の操作に失敗し、本水位低下が継続する事象。	反応度の戻り	3.1E-8/demand	希釈操作時の運転要領に基づき、必要な希釈量の算出又は設定に失敗し、異常の戻りにも失敗する事象。 ※ 制御棒の戻り引きについては、プラント停止中は高濃度ほうろく水でも濃度が確保されること、起動時においても高濃度が高い状態で制御バスケッドを除く制御棒を全引きすることから、制御棒戻り引き時の反応度戻りは極めて低いため本評価においては評価対象外と判断。	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・起因事象や発生頻度等が異なる</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は記載充実のため本表を追加している</li> </ul>
起因事象	発生頻度	説明																																																	
RHRフロントライン系機能喪失	5.7 × 10 <sup>-6</sup> /日	プラント停止時の主要な除熱設備であるRHR(SRCモードで運転中の系統)が故障した場合の除熱失敗を想定。																																																	
RHRサポート系機能喪失	7.1 × 10 <sup>-6</sup> /日	RHRサポート系が故障した場合、これらが必要としている複数の設備全てが使用不能となり、RHRフロントライン系の故障と比べてもその影響が大きいことから、RHRフロントライン系の故障と分けて考慮し、RHRサポート系の故障による除熱失敗を想定。																																																	
外部電源喪失	2.6 × 10 <sup>-6</sup> /日	送電系統のトラブルにより風動電源を喪失し除熱設備が運転停止する場合を想定。																																																	
RHR切替時のLOCA	2.4 × 10 <sup>-6</sup> /回																																																		
CRU交換時のLOCA	5.5 × 10 <sup>-6</sup> /定期検査	RHRの切替、CRUの交換、LPRIの交換の際に作業又は操作誤り等により、冷却材が原子炉冷却材圧力バウンダリ外に漏えいする可能性があるため、各々を起因事象として選定。PVS-BI及びPVS-R2において生じる作業。																																																	
LPRI交換時のLOCA	3.3 × 10 <sup>-6</sup> /定期検査																																																		
CUWプロロープ時のLOCA	8.1 × 10 <sup>-6</sup> /回	原子炉ウエルレベル過水状態から通常水位へ水位を下げる際には、CUWによる原子炉圧力容器の冷却材のプロロープが実施され、冷却材が系外である液体廃棄物処理系のLCW取集槽に移送される。CUWプロロープを終了させることを忘れた場合、燃料が露出する可能性があるため、起因事象として選定。PVS-CI及びPVS-DIにおいて生じる作業。																																																	
起因事象	発生頻度	説明																																																	
余熱除去系の弁やポンプの故障等により余熱除去機能が喪失する事象。	5.5E-8/hr																																																		
外部電源喪失	5.5E-7/hr	外部電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用内交流電源（ディーゼム発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼム発電機の起動に失敗した場合には自然除熱法が不可能となる可能性がある。																																																	
原子炉凝縮冷却機能喪失	2.3E-8/hr	原子炉凝縮冷却水系の弁やポンプ等の故障により、原子炉凝縮冷却機能が喪失する事象。発生した場合には自然除熱法が不可能となる可能性がある。																																																	
原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失	8.2E-7/hr	配管破損や運転員の弁の誤操作等により原子炉冷却材が系外へ流出する事象。低圧停止時には、配管破損による原子炉冷却材の流出の可能性は低いと考えられ、弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出を対象とする。																																																	
水位維持失敗	4.1E-6/ミッドグループ	ミッドグループ運転中に何らかの原因によりRCS水位が低下し、かつ本水位低下が継続する事象。																																																	
オーバードレン	4.1E-6/demand	RCS水位がミッドグループまで低下した後、水位を停止する通常の操作に失敗し、本水位低下が継続する事象。																																																	
反応度の戻り	3.1E-8/demand	希釈操作時の運転要領に基づき、必要な希釈量の算出又は設定に失敗し、異常の戻りにも失敗する事象。 ※ 制御棒の戻り引きについては、プラント停止中は高濃度ほうろく水でも濃度が確保されること、起動時においても高濃度が高い状態で制御バスケッドを除く制御棒を全引きすることから、制御棒戻り引き時の反応度戻りは極めて低いため本評価においては評価対象外と判断。																																																	

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナリオグループ抽出及び重要事故シナリオの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉

事故シナリオ	シナリオ別 CDF (シ/年)	全CDFへの寄与割合 (シ/年)	グループ別 CDF (シ/年)	運転停止中事故シナリオグループ	備考
余熱除去機能喪失	6.4E-05	15.2%	7.6E-05	(a) 崩壊熱除去機能喪失 (RRHの故障による停止時冷却機能喪失)	全炉心損傷頻度の100%を燃料損傷防止対策にてカバー
外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗	2.7E-06	0.6%			
原子炉補機冷却機能喪失	9.2E-06	2.2%			
外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	1.0E-06	0.2%	1.0E-06	(b) 全交流電動力電源喪失	
原子炉冷却材圧力バウナリ機能喪失	3.3E-04	77.8%			
水位維持失敗	8.4E-06	2.0%	3.5E-04	(c) 原子炉冷却材の蒸出	
オーバードレン	8.4E-06	2.0%			
反応度の調整入	5.3E-08	<0.1%	5.3E-08	(d) 反応度の調整入	
合計	4.2E-04	100.0%	4.2E-04		

女川原子力発電所2号炉

第3-2表 運転停止中事故シナリオグループ別炉心損傷頻度

事故シナリオ	シナリオ No.	シナリオ別 CDF (事故シ/年)	炉心損傷に至る主要因	グループ別 CDF (事故シ/年)	全CDFへの寄与割合	運転停止中事故シナリオグループ	備考
崩壊熱除去機能喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗	(1)	9.0×10 <sup>-7</sup>	崩壊熱の除去に失敗	9.3×10 <sup>-7</sup>	94.8%	崩壊熱除去機能喪失	全炉心損傷頻度の100%を燃料損傷防止対策にてカバー
外部電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗	(2)	3.2×10 <sup>-8</sup>					
外部電源喪失+直流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗	(3)	2.2×10 <sup>-10</sup>					
外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗	(4)	1.7×10 <sup>-12</sup>	サポート機能(電源機能)の喪失	5.1×10 <sup>-8</sup>	5.1%	全交流電動力電源喪失	
外部電源喪失+直流電源喪失	(5)	3.5×10 <sup>-8</sup>					
外部電源喪失+交流電源喪失	(6)	1.6×10 <sup>-8</sup>					
原子炉冷却材の蒸出(RRH切替時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗	(7)	1.7×10 <sup>-10</sup> (1.7×10 <sup>-10</sup> /回)					
原子炉冷却材の蒸出(CUVプロローター時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗	(8)	1.7×10 <sup>-10</sup> (5.7×10 <sup>-11</sup> /回)					
原子炉冷却材の蒸出(CRD交換時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗	(9)	4.0×10 <sup>-12</sup> (4.0×10 <sup>-12</sup> /回)			<0.1%	原子炉冷却材の蒸出	
原子炉冷却材の蒸出(LPRM交換時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗	(10)	2.3×10 <sup>-12</sup> (2.3×10 <sup>-12</sup> /回)					
合計		9.8×10 <sup>-7</sup>		9.8×10 <sup>-7</sup>	100.0%		

泊発電所3号炉

第3-2表 運転停止中事故シナリオグループ別炉心損傷頻度

事故シナリオ	シナリオ No.	シナリオ別 CDF (事故シ/年)	炉心損傷に至る主要因	グループ別 CDF (事故シ/年)	全CDFへの寄与割合	運転停止中事故シナリオグループ	備考
全熱除去機能喪失	(1)	3.0E-5	約9%	約9%	約10%	(1) 崩壊熱除去機能喪失	全炉心損傷頻度の100%を燃料損傷防止対策にてカバー
外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗	(2)	1.1E-5	約2%	約2%			
原子炉補機冷却機能喪失	(3)	1.4E-5	約2%	約2%			
外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	(4)	1.4E-5	約2%	約2%	約2%	(2) 全交流電動力電源喪失	
原子炉冷却材圧力バウナリ機能喪失	(5)	5.1E-4	約85%	約85%			
水位維持失敗	(6)	8.2E-6	約1%	約1%	約97%	(3) 原子炉冷却材の蒸出	
オーバードレン	(7)	8.2E-6	約1%	約1%			
反応度の調整入	(8)	3.1E-8	<0.1%	<0.1%	約0.1%	(4) 反応度の調整入	
合計		6.0E-4	100%	6.0E-4	100%		

\*四捨五入の都合上、合計は100%にはならない

相違理由

【女川】  
 ■個別評価による相違  
 ・事故シナリオやCDF値等が異なる  
 【女川】  
 ■記載方針の相違  
 ・泊は事故シナリオ別の全CDFへの寄与割合を記載している(大飯と同様)  
 【女川】  
 ■記載表現の相違  
 ・泊は定検頻度が約1回/炉年であることからCDFの単位を出力時と同様(炉年)としている  
 【大飯】  
 ■個別評価による相違  
 ・CDF値の結果が異なる

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シナリオグループ抽出及び重要事故シナリオの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

第3-2表 重要事故シナリオ（運転停止中）の選定について

事故シナリオグループ	事故シナリオ	燃料損傷防止対策	重要事故シナリオの選定の考え方				
			1	2	3	4	5
1	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	高	高	高	高	高
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	中	中	中	中	中
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	低	低	低	低	低
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	低	低	低	低	低
2	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	高	高	高	高	高
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	中	中	中	中	中
3	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	高	高	高	高	高
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	中	中	中	中	中
4	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	高	高	高	高	高
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	中	中	中	中	中

○：選定した重要事故シナリオ

第3-3表 重要事故シナリオ（運転停止中）の選定について (1/3)

事故シナリオグループ	事故シナリオ	燃料損傷防止対策	重要事故シナリオの選定の考え方				
			1	2	3	4	5
1	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	高	高	高	高	高
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	中	中	中	中	中
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	低	低	低	低	低
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	低	低	低	低	低
2	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	高	高	高	高	高
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	中	中	中	中	中
3	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	高	高	高	高	高
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	中	中	中	中	中
4	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	高	高	高	高	高
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	中	中	中	中	中

注：停止時において炉内燃料損傷防止が実施された場合であっても、原子炉注水を実施する事で燃料損傷を防止できる。その後長期的な安定化措置の確保の為に炉内燃料除去等を行う。

第3-3表 重要事故シナリオ（運転停止中）の選定について (1/2)

事故シナリオグループ	事故シナリオ	燃料損傷防止対策	重要事故シナリオの選定の考え方				
			1	2	3	4	5
1	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	高	高	高	高	高
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	中	中	中	中	中
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	低	低	低	低	低
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	低	低	低	低	低
2	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	高	高	高	高	高
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	中	中	中	中	中
3	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	高	高	高	高	高
	炉内燃料損傷防止	燃料損傷防止対策	中	中	中	中	中

○：選定した重要事故シナリオ

【女川】  
 ■個別評価による相違  
 ・PWRとBWRの設計の相違により事故シナリオや燃料損傷防止策が異なるため第3-3表は大飯と比較する(着色せず)  
 【大飯】  
 ■記載内容の相違  
 ・女川実績の反映  
 ・泊は各着眼点についての説明や重要事故シナリオが他の事故シナリオを包括する説明を充実化している  
 ・泊はcの着眼点の高中低の分類について、女川の考え方に合わせている  
 ・泊は事故シナリオグループ内に事故シナリオが1つのみの場合は、各着眼点について「-」として重要事故シナリオとして選定している  
 【大飯】  
 ■設計の相違  
 ・泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンクを停止時の注水手段としていない(玄海と同様)  
 ・泊は代替格納容器スプレイポンプは非常用母線から電源供給可能であるため、大飯の空冷式非常用発電装置に相当する設備を記載していない(玄海と同様)



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																								
<p>第3-3表 重要事故シーケンス（運転停止中）の選定について（3/3）</p>																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">制約グループ</th> <th style="width: 15%;">①は選定した重要事故シーケンス</th> <th style="width: 15%;">②は選定しなかった重要事故シーケンス</th> <th style="width: 15%;">制約理由</th> <th style="width: 15%;">制約理由</th> <th style="width: 15%;">制約理由</th> <th style="width: 15%;">制約理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">原子炉 冷却材 の流出</td> <td>①原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗</td> <td>②原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> </tr> <tr> <td>③原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗</td> <td>④原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> </tr> </tbody> </table>	制約グループ	①は選定した重要事故シーケンス	②は選定しなかった重要事故シーケンス	制約理由	制約理由	制約理由	制約理由	原子炉 冷却材 の流出	①原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	②原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	③原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	④原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">制約グループ</th> <th style="width: 15%;">①は選定した重要事故シーケンス</th> <th style="width: 15%;">②は選定しなかった重要事故シーケンス</th> <th style="width: 15%;">制約理由</th> <th style="width: 15%;">制約理由</th> <th style="width: 15%;">制約理由</th> <th style="width: 15%;">制約理由</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">反応性 の制御が できない</td> <td>①原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗</td> <td>②原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> </tr> <tr> <td>③原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗</td> <td>④原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> <td>原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。</td> </tr> </tbody> </table>	制約グループ	①は選定した重要事故シーケンス	②は選定しなかった重要事故シーケンス	制約理由	制約理由	制約理由	制約理由	反応性 の制御が できない	①原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	②原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	③原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	④原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>個別評価による相違</li> <li>PWR と BWR の設計の相違により事故シーケンスや燃料損傷防止策が異なるため第3-3表は大飯と比較する（着色せず）</li> </ul>
制約グループ	①は選定した重要事故シーケンス	②は選定しなかった重要事故シーケンス	制約理由	制約理由	制約理由	制約理由																																					
原子炉 冷却材 の流出	①原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	②原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。																																					
	③原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	④原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。																																					
制約グループ	①は選定した重要事故シーケンス	②は選定しなかった重要事故シーケンス	制約理由	制約理由	制約理由	制約理由																																					
反応性 の制御が できない	①原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	②原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。																																					
	③原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	④原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出) → 単機燃料除去・炉心冷却失敗	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。	原子炉冷却材の流出(即交・機停時の冷却材流出)は、既に選定した重要事故シーケンスに含まれているため、重複して記載しないこととした。																																					

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
	<p style="text-align: center;">第37条 炉心損傷までの余裕時間について</p> <p>(a) 崩壊蒸気除去機喪失及び外炉部電源喪失を起因事象とする場合</p> <table border="1" data-bbox="840 845 1079 1109"> <thead> <tr> <th>POS</th> <th>炉心損傷までの余裕時間(h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>S</td><td>4</td></tr> <tr><td>A1</td><td>6</td></tr> <tr><td>A2</td><td>9</td></tr> <tr><td>B1</td><td>81</td></tr> <tr><td>B2</td><td>153</td></tr> <tr><td>C1</td><td>35</td></tr> <tr><td>C2</td><td>42</td></tr> <tr><td>D</td><td>43</td></tr> </tbody> </table> <p>(b) 一次冷却材バウンダリ機能喪失を起因事象とする場合</p> <table border="1" data-bbox="828 271 1012 742"> <thead> <tr> <th>POS</th> <th>CRD交換 B1</th> <th>LPRM交換 B1</th> <th>RHR切替 B2</th> <th>CVシロー C1,D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉心損傷に至る 流出量(a)<sup>1)</sup></td> <td colspan="4" rowspan="3" style="border: 2px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>冷却材流出量 (a')/b)</td> </tr> <tr> <td>炉心損傷までの 余裕時間(b)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 CRD口径が縮小した場合を想定          ※2 LPRM口径が縮小した場合を想定</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">             枠組みの内容は商業機密の観点から公開できません。         </div>	POS	炉心損傷までの余裕時間(h)	S	4	A1	6	A2	9	B1	81	B2	153	C1	35	C2	42	D	43	POS	CRD交換 B1	LPRM交換 B1	RHR切替 B2	CVシロー C1,D	炉心損傷に至る 流出量(a) <sup>1)</sup>					冷却材流出量 (a')/b)	炉心損傷までの 余裕時間(b)		<p>【女川】</p> <p>■評価方針の相違</p> <p>・泊は保守的に POS を想定した時間余裕を全 POS に適用しているため、POS ごとに余裕時間を整理した本表は不要としている（玄海と同様）</p>
POS	炉心損傷までの余裕時間(h)																																
S	4																																
A1	6																																
A2	9																																
B1	81																																
B2	153																																
C1	35																																
C2	42																																
D	43																																
POS	CRD交換 B1	LPRM交換 B1	RHR切替 B2	CVシロー C1,D																													
炉心損傷に至る 流出量(a) <sup>1)</sup>																																	
冷却材流出量 (a')/b)																																	
炉心損傷までの 余裕時間(b)																																	

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																														
	<p style="text-align: center;">第3-1図 運転停止中原子炉における事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全体プロセス</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>個別プラント評価により抽出するもの (規則解釈4-1(b)の事故シーケンスグループ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>内部事象</li> <li>個別プラントの種非論的リスク評価(PRA) &gt;</li> <li>&lt;PRAに代わる方法による評価&gt;</li> <li>地震、津波</li> <li>その他の外部事象</li> <li>火災、洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降雪、積雪、人為事象等</li> <li>これらの外部事象により誘発される起因事象について検討することで個別評価を実施</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>必ず想定する事故シーケンスグループ (規則解釈4-1(a)の事故シーケンスグループ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>崩壊熱除去機能喪失 (RHRの故障による停止時冷却機能喪失)</li> <li>全文流動力電源喪失</li> <li>原子炉冷却材の流出</li> <li>反応度の誤投入</li> </ul> <p>※PRAでは評価対象外としている。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>事故シーケンス群に審査ガイドに従い重要事故シーケンスを選定 燃料損傷防止対策の有効性評価へ</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <caption>&lt;事故シーケンス抽出・炉心損傷程度算出結果&gt;</caption> <thead> <tr> <th>事故シーケンス</th> <th>抽出率 (%)</th> <th>炉心損傷程度 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>崩壊熱除去機能喪失</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>全文流動力電源喪失</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>原子炉冷却材の流出</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>反応度の誤投入</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>その他の外部事象</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>火災</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>洪水</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>風(台風)</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>竜巻</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>降雪</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>積雪</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>人為事象</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	事故シーケンス	抽出率 (%)	炉心損傷程度 (%)	崩壊熱除去機能喪失	93.10%	100%	全文流動力電源喪失	93.10%	100%	原子炉冷却材の流出	93.10%	100%	反応度の誤投入	93.10%	100%	その他の外部事象	93.10%	100%	火災	93.10%	100%	洪水	93.10%	100%	風(台風)	93.10%	100%	竜巻	93.10%	100%	降雪	93.10%	100%	積雪	93.10%	100%	人為事象	93.10%	100%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>個別プラント評価により抽出するもの (規則解釈4-1(b)の事故シーケンスグループ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>個別プラントの種非論的リスク評価(PRA) &gt;</li> <li>&lt;PRAに代わる方法による評価&gt;</li> <li>地震、津波</li> <li>その他の外部事象</li> <li>火災、洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降雪、積雪、人為事象等</li> <li>これらの外部事象により誘発される起因事象について検討することで個別評価を実施</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>必ず想定する事故シーケンスグループ (規則解釈4-1(a)の事故シーケンスグループ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>崩壊熱除去機能喪失 (RHRの故障による停止時冷却機能喪失)</li> <li>全文流動力電源喪失</li> <li>原子炉冷却材の流出</li> <li>反応度の誤投入</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>事故シーケンス群に審査ガイドに従い重要事故シーケンスを選定 燃料損傷防止対策の有効性評価へ</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <caption>&lt;事故シーケンス抽出・炉心損傷程度算出結果&gt;</caption> <thead> <tr> <th>事故シーケンス</th> <th>抽出率 (%)</th> <th>炉心損傷程度 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>崩壊熱除去機能喪失</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>全文流動力電源喪失</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>原子炉冷却材の流出</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>反応度の誤投入</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>その他の外部事象</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>火災</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>洪水</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>風(台風)</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>竜巻</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>降雪</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>積雪</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>人為事象</td> <td>93.10%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	事故シーケンス	抽出率 (%)	炉心損傷程度 (%)	崩壊熱除去機能喪失	93.10%	100%	全文流動力電源喪失	93.10%	100%	原子炉冷却材の流出	93.10%	100%	反応度の誤投入	93.10%	100%	その他の外部事象	93.10%	100%	火災	93.10%	100%	洪水	93.10%	100%	風(台風)	93.10%	100%	竜巻	93.10%	100%	降雪	93.10%	100%	積雪	93.10%	100%	人為事象	93.10%	100%	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■評価方針の相違</li> <li>・泊は反応度の誤投入もPRAとして評価している（大飯に記載は無いが、泊と同様の評価となっている）</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・事故シーケンスやCDF値等が異なる</li> </ul> <p style="text-align: center;">第3-1図 運転停止中原子炉における事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全体プロセス</p>
事故シーケンス	抽出率 (%)	炉心損傷程度 (%)																																																																															
崩壊熱除去機能喪失	93.10%	100%																																																																															
全文流動力電源喪失	93.10%	100%																																																																															
原子炉冷却材の流出	93.10%	100%																																																																															
反応度の誤投入	93.10%	100%																																																																															
その他の外部事象	93.10%	100%																																																																															
火災	93.10%	100%																																																																															
洪水	93.10%	100%																																																																															
風(台風)	93.10%	100%																																																																															
竜巻	93.10%	100%																																																																															
降雪	93.10%	100%																																																																															
積雪	93.10%	100%																																																																															
人為事象	93.10%	100%																																																																															
事故シーケンス	抽出率 (%)	炉心損傷程度 (%)																																																																															
崩壊熱除去機能喪失	93.10%	100%																																																																															
全文流動力電源喪失	93.10%	100%																																																																															
原子炉冷却材の流出	93.10%	100%																																																																															
反応度の誤投入	93.10%	100%																																																																															
その他の外部事象	93.10%	100%																																																																															
火災	93.10%	100%																																																																															
洪水	93.10%	100%																																																																															
風(台風)	93.10%	100%																																																																															
竜巻	93.10%	100%																																																																															
降雪	93.10%	100%																																																																															
積雪	93.10%	100%																																																																															
人為事象	93.10%	100%																																																																															

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

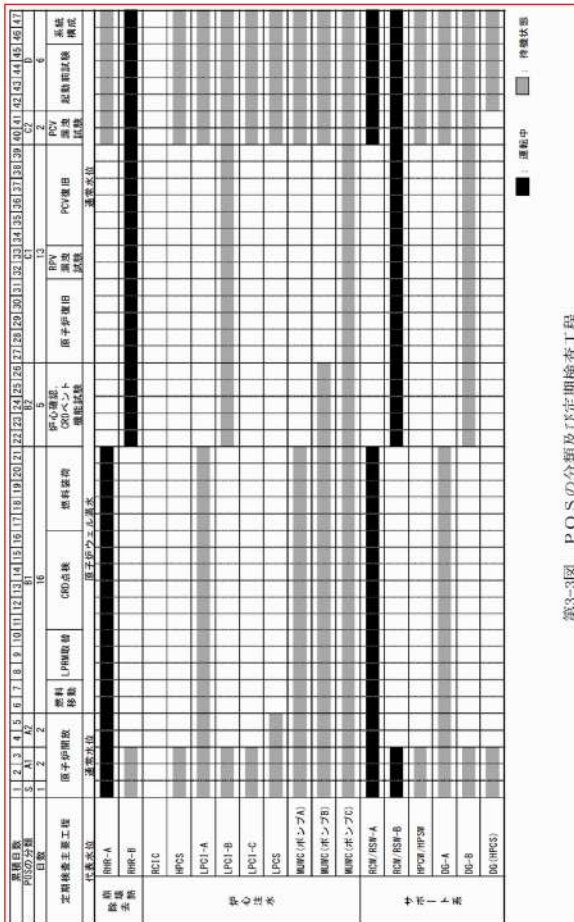
大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第3-1図 定期検査時のプラント状態と主要パラメータの推移</p>	<p>第3-2図 定期検査時のプラント状態と主要パラメータの推移</p>	<p>第3-2図 定期検査時のプラント状態と主要パラメータの推移</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・PWR と BWR の設計の相違により定検中のプラント状態が異なる（大飯と同様）</li> </ul>



第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: center;">第3-3図 POSの分類及び定期検査工程</p> 	<p style="text-align: center;">第3-3図 POSの分類及び定期検査工程(1/2)</p> 	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■運用の相違</li> <li>・評価対象とする定検における各POSの各系統の運転状態実績であるため、プラントごとに内容が異なる</li> </ul>

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大阪発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>第33-3図 PWSの分類及び定期検査工保(2/2)</p> <p>○：使用可能（運転中）                  △：使用可能（待機中）                  ×：使用不可                  —：検討対象外</p>	<p>【大阪】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■運用の相違</li> <li>・評価対象とする定検における各POSの各系統の運転状態実績であるため、プラントごとに内容が異なる</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉				相違理由																																
<table border="1"> <tr> <td>余熱除去機能喪失</td> <td>事故シーケンス</td> </tr> <tr> <td></td> <td>余熱除去機能喪失</td> </tr> </table>		余熱除去機能喪失	事故シーケンス		余熱除去機能喪失			<table border="1"> <tr> <td>余熱除去機能喪失</td> <td>事故シーケンス</td> <td>事故シーケンスグループ</td> <td>シーケンスNo.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>余熱除去機能喪失</td> <td>積熱除去機能喪失</td> <td>(1)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				余熱除去機能喪失	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.				余熱除去機能喪失	積熱除去機能喪失	(1)			<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・起因事象や事故シーケンスが相違している</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載内容の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊はイベントツリーにより抽出される事故シーケンスについて対応する事故シーケンスグループを記載し、第3-2表に示した事故シーケンスの番号と紐づけた</li> </ul>																
余熱除去機能喪失	事故シーケンス																																							
	余熱除去機能喪失																																							
余熱除去機能喪失	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.																																					
	余熱除去機能喪失	積熱除去機能喪失	(1)																																					
<table border="1"> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>非常用所内交流電源</td> <td>余熱除去系による冷却</td> <td>事故シーケンス</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>炉心冷却成功 外部電源喪失 +余熱除去系による冷却失敗 外部電源喪失 +非常用所内交流電源喪失</td> </tr> </table>		外部電源喪失	非常用所内交流電源	余熱除去系による冷却	事故シーケンス				炉心冷却成功 外部電源喪失 +余熱除去系による冷却失敗 外部電源喪失 +非常用所内交流電源喪失			<table border="1"> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>非常用所内交流電源</td> <td>余熱除去系による冷却</td> <td>事故シーケンス</td> <td>事故シーケンスグループ</td> <td>シーケンスNo.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>炉心冷却成功</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗</td> <td>積熱除去機能喪失</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失</td> <td>全交流動力電源喪失</td> <td>(4)</td> </tr> </table>				外部電源喪失	非常用所内交流電源	余熱除去系による冷却	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.					炉心冷却成功	-	-				外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗	積熱除去機能喪失	(2)				外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	全交流動力電源喪失	(4)
外部電源喪失	非常用所内交流電源	余熱除去系による冷却	事故シーケンス																																					
			炉心冷却成功 外部電源喪失 +余熱除去系による冷却失敗 外部電源喪失 +非常用所内交流電源喪失																																					
外部電源喪失	非常用所内交流電源	余熱除去系による冷却	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.																																			
			炉心冷却成功	-	-																																			
			外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗	積熱除去機能喪失	(2)																																			
			外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	全交流動力電源喪失	(4)																																			
<table border="1"> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>事故シーケンス</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> </tr> </table>		原子炉補機冷却機能喪失	事故シーケンス		原子炉補機冷却機能喪失			<table border="1"> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>事故シーケンス</td> <td>事故シーケンスグループ</td> <td>シーケンスNo.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>積熱除去機能喪失</td> <td>(3)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				原子炉補機冷却機能喪失	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.				原子炉補機冷却機能喪失	積熱除去機能喪失	(3)																			
原子炉補機冷却機能喪失	事故シーケンス																																							
	原子炉補機冷却機能喪失																																							
原子炉補機冷却機能喪失	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.																																					
	原子炉補機冷却機能喪失	積熱除去機能喪失	(3)																																					
<table border="1"> <tr> <td>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</td> <td>事故シーケンス</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</td> </tr> </table>		原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失	事故シーケンス		原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失			<table border="1"> <tr> <td>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</td> <td>事故シーケンス</td> <td>事故シーケンスグループ</td> <td>シーケンスNo.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</td> <td>原子炉冷却材の流出</td> <td>(5)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.				原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失	原子炉冷却材の流出	(5)																			
原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失	事故シーケンス																																							
	原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失																																							
原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.																																					
	原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失	原子炉冷却材の流出	(5)																																					
<table border="1"> <tr> <td>水位維持失敗</td> <td>事故シーケンス</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水位維持失敗</td> </tr> </table>		水位維持失敗	事故シーケンス		水位維持失敗			<table border="1"> <tr> <td>水位維持失敗</td> <td>事故シーケンス</td> <td>事故シーケンスグループ</td> <td>シーケンスNo.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>水位維持失敗</td> <td>原子炉冷却材の流出</td> <td>(6)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				水位維持失敗	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.				水位維持失敗	原子炉冷却材の流出	(6)																			
水位維持失敗	事故シーケンス																																							
	水位維持失敗																																							
水位維持失敗	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.																																					
	水位維持失敗	原子炉冷却材の流出	(6)																																					
<table border="1"> <tr> <td>オーバードレン</td> <td>事故シーケンス</td> </tr> <tr> <td></td> <td>オーバードレン</td> </tr> </table>		オーバードレン	事故シーケンス		オーバードレン			<table border="1"> <tr> <td>オーバードレン</td> <td>事故シーケンス</td> <td>事故シーケンスグループ</td> <td>シーケンスNo.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>オーバードレン</td> <td>原子炉冷却材の流出</td> <td>(7)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				オーバードレン	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.				オーバードレン	原子炉冷却材の流出	(7)																			
オーバードレン	事故シーケンス																																							
	オーバードレン																																							
オーバードレン	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.																																					
	オーバードレン	原子炉冷却材の流出	(7)																																					
<table border="1"> <tr> <td>反応度の誤投入</td> <td>事故シーケンス</td> </tr> <tr> <td></td> <td>反応度の誤投入</td> </tr> </table>		反応度の誤投入	事故シーケンス		反応度の誤投入			<table border="1"> <tr> <td>反応度の誤投入</td> <td>事故シーケンス</td> <td>事故シーケンスグループ</td> <td>シーケンスNo.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>反応度の誤投入</td> <td>反応度の誤投入</td> <td>(8)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				反応度の誤投入	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.				反応度の誤投入	反応度の誤投入	(8)																			
反応度の誤投入	事故シーケンス																																							
	反応度の誤投入																																							
反応度の誤投入	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンスNo.																																					
	反応度の誤投入	反応度の誤投入	(8)																																					

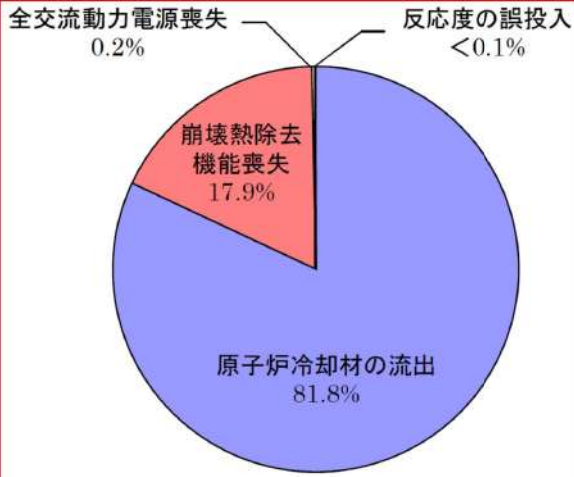

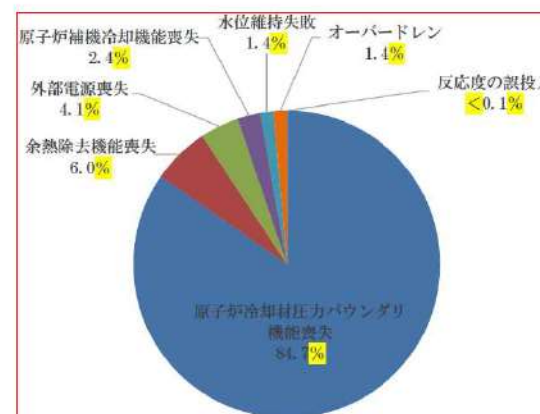
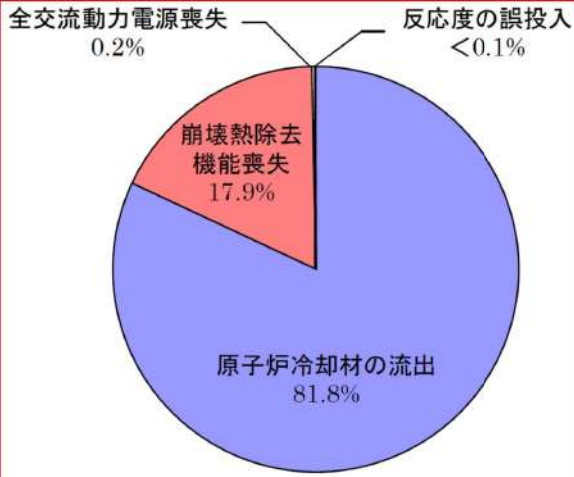
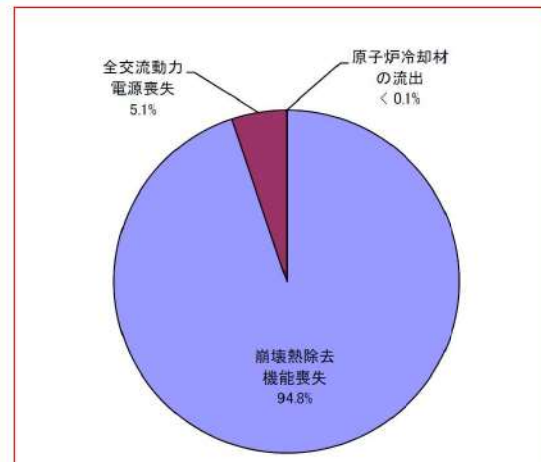

第3-2図 停止時PRAにおけるイベントツリー

第3-4図 停止時PRAにおけるイベントツリー

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第3-3図 停止時PRAの定量化結果                  (運転停止中事故シーケンスグループごとの寄与割合)</p>	 <p>第3-5図 起因果事象別の寄与割合</p>	 <p>第3-5図 起因果事象別の寄与割合</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・記載充実のため起因果事象別の寄与割合の図を記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・起因果事象や寄与割合等が異なる</li> </ul>
 <p>第3-3図 停止時PRAの定量化結果                  (運転停止中事故シーケンスグループごとの寄与割合)</p>	 <p>第3-6図 事故シーケンスグループ別の寄与割合</p>	 <p>第3-6図 事故シーケンスグループ別の寄与割合</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> <li>・崩壊熱除去機能喪失については、大飯は前半 POS での崩壊熱除去機能喪失による炉心損傷頻度(h)が泊より大きく、また、その前半 POS の継続時間が定検実績時間に占める割合も泊より高いことが主な要因となり、全体に占める寄与割合が泊と比べて高くなっていると考えられる</li> <li>・全交流動力電源喪失については、泊は事象発生前人的過誤に起因するサポート系喪失による非常用ディーゼル発電機の失敗が主な要因となり、全体に占める寄与割合が大飯と比べて高くなっていると考えられる</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について

4. 事故シナシグループ抽出及び重要事故シナシ等の選定に活用したPRAの実施プロセスについて

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定に活用したPRAの実施プロセスについて</p> <p>事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定に際して適用可能としたPRAの実施に際しては、一般社団法人日本原子力学会において標準化された実施基準を参考に評価を実施し、各実施項目について「PRAの説明における参照事項（原子力規制庁 平成25年9月）の記載事項への適合性を確認した（別紙14）。</p> <p>また、今回のPRAの評価プロセスの確認及び更なる品質向上を目的として、専門家によるピアレビューを実施した。</p> <p>その結果、今回実施したPRAにおいて、事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことを確認した（別紙15）。</p>	<p>4 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定に活用したPRAの実施プロセスについて</p> <p>事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定に際して適用可能としたPRAは、一般社団法人日本原子力学会において標準化された実施基準を参考に実施した。</p> <p>これらのPRAについて、PRAの実施プロセスの確認及び更なる品質向上を目的とし、一般社団法人日本原子力学会の実施基準への対応状況及びPRAの手法の妥当性について、海外のレビューを含む専門家によるピアレビューを実施した。</p> <p>なお、本ピアレビューでは、第三者機関から発行されている「PSAピアレビューガイドライン」（平成21年6月一般社団法人日本原子力技術協会）を参考にした。ピアレビューの結果、実施したPRAにおいて、事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことを確認した。その結果を別紙12に示す。</p> <p>また、各実施項目について、「PRAの説明における参照事項」（平成25年9月原子力規制庁）において参照すべき事項として挙げられているレベル1PRA（内部事象、内部事象（停止時）、外部事象（地震及び津波））、レベル1.5PRA（内部事象、外部事象（地震））の対応状況を確認した。その結果を別紙13に示す。</p>	<p>4. 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定に活用したPRAの実施プロセスについて</p> <p>事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定に際して適用可能としたPRAは、一般社団法人日本原子力学会において標準化された実施基準を参考に実施した。</p> <p>これらのPRAについて、PRAの実施プロセスの確認及び更なる品質向上を目的とし、一般社団法人日本原子力学会の実施基準への対応状況及びPRAの手法の妥当性について、海外のレビューを含む専門家によるピアレビューを実施した。</p> <p>なお、本ピアレビューでは、第三者機関から発行されている「PSAピアレビューガイドライン」（平成21年6月一般社団法人日本原子力技術協会）を参考にした。ピアレビューの結果、実施したPRAにおいて、事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことを確認した。その結果を別紙15に示す。</p> <p>また、各実施項目について、「PRAの説明における参照事項」（平成25年9月原子力規制庁）において参照すべき事項として挙げられているレベル1PRA（内部事象、内部事象（停止時）、外部事象（地震及び津波））、レベル1.5PRA（内部事象、外部事象（地震））の対応状況を確認した。その結果を別紙16に示す。</p>	<p>【女川】  <span style="color: green;">■</span>記載表現の相違</p> <p>【大飯】  <span style="color: green;">■</span>記載表現の相違                  ・女川実績の反映</p> <p>【大飯】  <span style="color: blue;">■</span>記載箇所の相違                  ・女川実績の反映</p> <p>【大飯】  <span style="color: blue;">■</span>記載方針の相違                  ・女川実績の反映（着色せず）</p> <p>【女川】  <span style="color: green;">■</span>記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">別紙1</p> <p>有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について</p> <p>重大事故等対策の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケンスグループ等の選定に際しては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関するPRA及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価すること。」と記載されている。</p> <p>今回の申請書作成に当たっては外部事象に関しては手法が適用可能な段階にあるものとして地震、津波のレベル1PRAを対象に実施した。火災、溢水及びその他外部事象についてはPRA手法の確立に向けた検討を実施中の段階であったり、起回事象発生頻度等現実的な定量評価の実施に際して必要となるデータの整備を実施していく段階であることから、現段階では「適用可能なもの」に含まれないものと判断したが、「それに代わる手法」として、これらの外部事象の影響を考慮した場合の事故シーケンスグループ等の選定への影響について以下のとおり検討・整理した。</p> <p>1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループの選定に係る検討（レベル1PRA）</p> <p>1.1 火災、溢水の影響</p> <p>外部事象のうち、火災、溢水についてはレベル1PRAの手法確立・個別プラントへの展開に係る検討作業がある程度進んでいることを踏まえ、PRAを念頭にして想定される起回事象を整理した結果を第1表及び第2表に示す。</p>	<p style="text-align: right;">別紙1</p> <p>有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について</p> <p>重大事故の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケンスグループの選定に際しては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実施すること。」と記載されている。</p> <p>今回の申請に当たって、外部事象に関しては手法が適用可能な段階にあると判断した地震、津波を対象にレベル1PRAを実施した。内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1PRA及び外部事象レベル1.5PRA並びに停止時レベル1PRAについては、PRA手法の確立に向けた検討が進められている段階又は現実的な定量評価の実施に向けて必要なデータ整備を進めていく段階であることから、現段階では「適用可能なもの」に含まれないと判断し、「それに代わる方法」として、これら外部事象の影響を考慮した場合の事故シーケンスグループ選定への影響について以下のとおり整理した。</p> <p>1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検討</p> <p>1.1 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>今回はPRAの適用を見合わせたが、内部溢水、内部火災についてはレベル1PRAの手法確立・個別プラントへの展開に係る検討作業がある程度進んでいる。</p> <p>このことを踏まえ、PRAを念頭にして、内部溢水、内部火災の発生によって誘発される可能性がある起回事象を、定性的な分析によって抽出した。抽出結果を表1に示す。</p>	<p style="text-align: right;">別紙1</p> <p>有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について</p> <p>重大事故等対策の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケンスグループ等の選定に際しては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価すること。」と記載されている。</p> <p>今回の申請に当たって、外部事象に関しては手法が適用可能な段階にあると判断した地震、津波を対象にレベル1PRAを実施した。内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1PRA及び外部事象レベル1.5PRA並びに停止時レベル1PRAについては、PRA手法の確立に向けた検討が進められている段階又は現実的な定量評価の実施に向けて必要なデータ整備を進めていく段階であることから、現段階では「適用可能なもの」に含まれないと判断し、「それに代わる方法」として、これら外部事象の影響を考慮した場合の事故シーケンスグループ等選定への影響について以下のとおり整理した。</p> <p>1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検討</p> <p>1.1 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>今回はPRAの適用を見合わせたが、内部溢水、内部火災についてはレベル1PRAの手法確立・個別プラントへの展開に係る検討作業がある程度進んでいる</p> <p>このことを踏まえ、PRAを念頭にして、内部溢水、内部火災の発生によって誘発される可能性がある起回事象を、定性的な分析によって抽出した。抽出結果を第1表に示す。</p>	<p>相違理由</p> <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>・泊は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の記載にあわせている</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>・女川に記載統一（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>・別紙1のタイトル、本文の「はじめに」に合わせて「事故シーケンスグループ等の選定」としている</p> <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
<div data-bbox="159 236 696 304" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     内部溢水及び内部火災により誘発される起回事象を比較するため、                      37条 付録1-別紙1-14（実践部分）に再掲している                 </div> <p data-bbox="235 327 600 386">                     第1表 内部溢水により誘発される起回事象                      （原子力学会標準附属書に記載の例）                 </p> <table border="1" data-bbox="152 395 719 675"> <thead> <tr> <th>起回事象</th> <th>起回事象を誘発する要因の例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断LOCA</td> <td>溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動</td> </tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td> <td>溢水による主給水ポンプ等の機能喪失</td> </tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td> <td>溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td> </tr> <tr> <td>過渡事象/手動停止</td> <td>溢水による原子炉トリップ/手動停止</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>溢水による常用母線等の機能喪失</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="235 721 600 743">                     第2表 内部火災により誘発される起回事象                 </p> <table border="1" data-bbox="152 751 719 1107"> <thead> <tr> <th>起回事象</th> <th>起回事象を誘発する要因の例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断LOCA</td> <td>火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPシール冷却機能喪失</td> </tr> <tr> <td>IS-LOCA</td> <td>火災による隔離弁制御回路の誤作動</td> </tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td> <td>火災による主給水ポンプの機能喪失</td> </tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td> <td>火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td> </tr> <tr> <td>過渡事象/手動停止</td> <td>火災による原子炉トリップ/手動停止</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>火災による常用母線の機能喪失</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失</td> </tr> </tbody> </table>	起回事象	起回事象を誘発する要因の例	小破断LOCA	溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	溢水による主給水ポンプ等の機能喪失	2次冷却系の破断	溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象/手動停止	溢水による原子炉トリップ/手動停止	外部電源喪失	溢水による常用母線等の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失	起回事象	起回事象を誘発する要因の例	小破断LOCA	火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPシール冷却機能喪失	IS-LOCA	火災による隔離弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	火災による主給水ポンプの機能喪失	2次冷却系の破断	火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象/手動停止	火災による原子炉トリップ/手動停止	外部電源喪失	火災による常用母線の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失	<p data-bbox="772 1161 1317 1321"> <span style="background-color: yellow;">表1</span>に示す起回事象が発生した場合、屋内に設置されている安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性があるが、これらに起因する事故シーケンスは、同機器のランダム故障・誤操作を想定する内部事象出力運転時レベル1PRAにおいて評価対象とした起回事象に含まれている。                 </p> <p data-bbox="772 1332 1317 1423">                     また、設計基準対象施設によって、内部溢水、内部火災の影響拡大防止が図られることで、異なる区画等、広範囲における重畳的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。                 </p>	<p data-bbox="1375 1161 1919 1321"> <span style="background-color: yellow;">第1表</span>に示す起回事象が発生した場合、屋内に設置されている安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性があるが、これらに起因する事故シーケンスは、同機器のランダム故障・誤操作を想定する内部事象出力運転時レベル1PRAにおいて評価対象とした起回事象に含まれている。                 </p> <p data-bbox="1375 1332 1919 1423">                     また、設計基準対象施設によって、内部溢水、内部火災の影響拡大防止が図られることで、異なる区画等、広範囲における重畳的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。                 </p>	<p data-bbox="1951 311 2159 571"> <span style="color: blue;">【大飯】</span>  <span style="color: blue;">■</span>記載方針の相違                      ・女川実績の反映                      ・泊は女川の記載方針に統一するため、図表の記載箇所や記載内容等が全般的に大飯と異なる                      （以下、相違理由説明を省略）                 </p>
起回事象	起回事象を誘発する要因の例																																
小破断LOCA	溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動																																
主給水流量喪失	溢水による主給水ポンプ等の機能喪失																																
2次冷却系の破断	溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																
過渡事象/手動停止	溢水による原子炉トリップ/手動停止																																
外部電源喪失	溢水による常用母線等の機能喪失																																
原子炉補機冷却機能喪失	溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失																																
起回事象	起回事象を誘発する要因の例																																
小破断LOCA	火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPシール冷却機能喪失																																
IS-LOCA	火災による隔離弁制御回路の誤作動																																
主給水流量喪失	火災による主給水ポンプの機能喪失																																
2次冷却系の破断	火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																
過渡事象/手動停止	火災による原子炉トリップ/手動停止																																
外部電源喪失	火災による常用母線の機能喪失																																
原子炉補機冷却機能喪失	火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失																																
<p data-bbox="152 1161 719 1289"> <span style="background-color: yellow;">第1表及び第2表</span>で抽出された起回事象は屋内に設置されている安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性を有するが、これらは同機器の故障等及び誤操作を想定する内部事象レベル1PRAから得られる起回事象に含まれている。                 </p> <p data-bbox="152 1332 719 1423">                     溢水、火災の発生の際には同一区画内に近接設置されている機器や制御回路が共通要因で機能喪失する可能性もあるが、設計基準対象施設により波及拡大に起因する広範囲における重畳                 </p>																																	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>的な事象発生を防止できることを考えると、定量化に際しては別途評価が必要であるものの、これらは内部事象レベル1 PRAから得られる事故シーケンスと同様の事象になるものと推定される。</p> <p>1.2 その他外部事象の影響</p> <p>その他の外部事象としては解釈第6条第2項に自然現象として、第8項に人為事象として具体的に以下が記載されている。</p> <p>&lt;自然現象&gt;                  敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるもの。</p> <p>&lt;人為事象&gt;                  敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等</p> <p>これらの外部事象については一般社団法人 日本原子力学会リスク専門部会においてリスク評価に係る考え方の議論が開始されている一方、具体的なPRA手法に係る検討は現段階では行われていないが、相当程度の構造強度を有する安全上重要度の高い建屋内部の設備に直接的な影響を及ぼす可能性は低く、建屋外部に設置された設備への影響が主要な検討対象になるものと推定される（第3表、第4表及び添付参照）。</p> <p>自然現象については、炉心損傷に至る可能性のある建屋外部の設備の機能喪失としては海水ポンプの機能喪失による原子炉</p>	<p>したがって、内部溢水・内部火災に起因した炉心損傷頻度の定量化には上記の課題が残るものの、定性的な起因事象の抽出結果から想定される事故シーケンスは、内部事象出力運転時レベル1 PRAの検討から得られる事故シーケンスの一部として分類できるため、新たに追加が必要となる事故シーケンスグループが発生する可能性は低いと考える。</p> <p>1.2 その他の外部事象の影響</p> <p>その他の外部事象としては、解釈第6条第2項に自然現象及び第8項に発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）として、具体的に以下が記載されている。</p> <p>第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）                  （中略）                  2 第1項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるものをいう。                  （中略）                  8 第3項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。</p> <p>これらの地震、津波を除く各種自然現象及び人為事象がプラントに与え得る影響について、設計基準及びそれを超える場合、現象等の重畳を含めて定性的に分析した結果を添付1に示す。</p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、起因事象発生の可能性を検討した結果、出力運転時を対象として実施した</p>	<p>したがって、内部溢水・内部火災に起因した炉心損傷頻度の定量化には上記の課題が残るものの、定性的な起因事象の抽出結果から想定される事故シーケンスは、内部事象出力運転時レベル1 PRAの検討から得られる事故シーケンスの一部として分類できるため、新たに追加が必要となる事故シーケンスグループが発生する可能性は低いと考える。</p> <p>1.2 その他外部事象の影響</p> <p>その他の外部事象としては、解釈第6条第2項に自然現象及び第8項に発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）として、具体的に以下が記載されている。</p> <p>第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）                  （中略）                  2 第1項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるものをいう。                  （中略）                  8 第3項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。</p> <p>これらの地震、津波を除く各種自然現象及び人為事象がプラントに与え得る影響について、設計基準及びそれを超える場合、現象等の重畳を含めて定性的に分析した結果を添付1に示す。</p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、起因事象発生の可能性を検討した結果、出力運転時を対象として実施した</p>	



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>補機冷却機能喪失、変圧器及び送電線等の機能喪失による全交流動力電源喪失が想定されるが、これらはいずれも今回PRA実施により抽出した事故シーケンスとしても確認されている。</p> <p>また、火山（火山灰の降下）では火山灰、森林火災ではばい煙の建屋開口部からの取り込みによる換気空調系機能への影響等は新たに考慮すべき可能性があるものと考えられるが、原子炉補機冷却機能喪失、全交流動力電源喪失発生時には同時に換気空調系機能喪失が想定されており、これらの事故シーケンスと類似した事象になるものと推定される。</p> <p>自然現象の重畳を考慮した場合でも、建屋外部に設置された設備への影響の程度が変わるのみであり、起因事象としては変わらないことから、新たな事故シーケンスグループが発生することはないと考える。</p> <p>人為事象についても、原子炉施設へ与える影響について評価した。評価対象事象のうち、飛来物（航空機衝突）及び電磁的障害については、発生確率が十分に低いと考えられるが、仮に発生を想定した場合でも大規模損壊対策による影響緩和が可能である。その他の人為事象については、大飯発電所の敷地及び敷地周辺の地域特性を考慮すると発生のおそれはないと考えられるが、仮に発生を想定した場合でも自然現象と同様に、建屋外部に設置された設備への影響を考慮すれば良いことから、新たな事故シーケンスグループが発生することはないと考える。</p> <p>なお、今回定性的な評価とした各評価や地震発生時に想定される地震随伴津波、地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象としたPRAについては、手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検討を順次進めていく予定である。</p> <p>2. 格納容器破損モード選定に係る検討（レベル1.5PRA）                      外部事象レベル1.5PRAについては、地震レベル1.5PRAのみ学会標準に一部関連する記載があるものの、その他の事象については標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を</p>	<p>内部事象、地震及び津波レベル1PRAにて抽出した起因事象を誘発する要因による事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>2. 格納容器破損防止対策の格納容器破損モードの抽出に係る検討                      外部事象レベル1.5PRAについては、地震PRAのみ学会標準に一部関連する記載があるものの、その他の事象については標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状</p>	<p>内部事象、地震及び津波レベル1PRAにて抽出した起因事象を誘発する要因による事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>2. 格納容器破損防止対策の格納容器破損モードの抽出に係る検討                      外部事象レベル1.5PRAについては、地震PRAのみ学会標準に一部関連する記載があるものの、その他の事象については標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は火山の影響については補足1-3、森林火災事象の影響については補足1-5に記載している</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は自然現象の重畳については「4. 設計基準を超える自然現象の重畳の考慮について」に記載している</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は人為事象の影響については補足2に記載している</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は地震随件事象のPRAについては「4. まとめ」に記載している</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>実施できる状況ではないため以下のとおり定性的な検討を実施した。</p> <p>2.1 地震の影響</p> <p>地震レベル1、5PRAの評価に際しては、原子炉格納容器本体、原子炉建屋、格納容器隔離弁等の損傷から原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過程に不確かさが大きくなる傾向にあり、国内でも試験事例はあるものの、定量評価に際しては損傷箇所、損傷モード等の精緻化検討が必要な段階であり、現在PWR電力共同で実機適用検討を実施中である。</p> <p>なお、地震特有の影響としては、地震動により原子炉格納容器本体あるいは原子炉建屋が損傷し直接的に原子炉格納容器が損傷する事象（Xモード）、格納容器隔離弁等が損傷し原子炉格納容器の隔離に失敗する事象（Bモード）、蒸気発生器伝熱管の複数本破損により原子炉格納容器をバイパスする事象（gモード）が考えられるが、Bモードとgモードについては内部事象レベル1、5PRAで抽出されている損傷モードである。また、Xモードについては地震動による直接的な原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失であり、地震レベル1PRAにおいて抽出した「原子炉建屋損傷」及び「原子炉格納容器損傷」が該当するが、これらについては格納容器破損防止対策の有効性を確認する格納容器破損モードとして選定するのではなく、発生する事象の程度や組み合わせに応じて対応していくべきものである。具体的には、炉心損傷に至らない小規模な事象の場合には、使用可能な炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、原子炉格納容器内部の安全系機器及び配管のすべてが機能を喪失するような深刻な事故の場合には、可搬型のポンプ、電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</p>	<p>況ではないことから、以下のとおり定性的な検討を実施した。</p> <p>2.1 地震の影響</p> <p>地震がプラントに与え得る特有の影響について、新たに有効性評価の対象として追加すべき格納容器破損モードの観点で定性的に分析した結果を添付2に示す。</p> <p>また、出力運転時を対象として実施した地震レベル1PRAの結果からは、地震特有の事象として原子炉建屋損傷や格納容器損傷等の炉心損傷直結事象が抽出されている。これらの事象については、深刻な事故の場合には格納容器も破損に至るが、この場合の格納容器破損は事象進展によって格納容器に負荷が加えられて破損に至るものではなく、地震による直接的な格納容器の閉じ込め機能喪失である。これらについては、耐震補強等による事象の発生防止を図ること、あるいは大規模損壊対策として可搬型のポンプ・電源、放水砲等を駆使した対応により影響緩和を試みることで対応していく事象であり、有効性評価において取り扱う事象としては適切でないと考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1、5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	<p>況ではないため以下のとおり定性的な検討を実施した。</p> <p>2.1 地震の影響</p> <p>地震がプラントに与え得る特有の影響について、新たに有効性評価の対象として追加すべき格納容器破損モードの観点で定性的に分析した結果を添付2に示す。</p> <p>また、出力運転時を対象として実施した地震レベル1PRAの結果からは、地震特有の影響として原子炉建屋損傷や原子炉格納容器損傷等の炉心損傷直結事象が抽出されている。これらの事象については、深刻な事故の場合には原子炉格納容器も破損に至るが、この場合の原子炉格納容器破損は事象進展によって原子炉格納容器に負荷が加えられて破損に至るものではなく、地震による直接的な原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失である。これらについては、耐震補強等による事象の発生防止を図ること、あるいは大規模損壊対策として可搬型のポンプ・電源、放水砲等を駆使した対応により影響緩和を試みることで対応していく事象であり、有効性評価において取り扱う事象としては適切でないと考えられる。</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は地震レベル1.5PRAについては添付2に記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設備名称の相違</li> <li>・格納容器⇔原子炉格納容器（以下、相違理由説明を省略）</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.2 津波の影響</p> <p>津波特有の影響として建屋外部の設備が機能喪失することは想定されるものの、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同等と考えられる。原子炉格納容器に直接影響を及ぼす物理的負荷としては津波による波力及び漂流物の衝撃力等が考えられるが、原子炉格納容器の配置や周辺の建屋により直接破損することは想定し難く、格納容器破損モードの追加は必要ないものとする。</p> <p>2.3 火災、溢水の影響</p> <p>レベル1PRAにおける発生可能性のある起因事象の検討からも、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象レベル1PRAに追加すべきものは発生しないものと推定しており、原子炉格納容器及び内部構造物が直接破損することも想定し難いことから、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同様と考えられ、格納容器破損モードとして追加すべきものは発生しないものとする。</p> <p>2.4 その他外部事象の影響</p> <p>レベル1PRAにおける検討からも、屋外施設の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象レベル1PRAに追加すべきものは発生しないものと推定しており、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同様と考えられ、格納容器破損モードとして追加すべきものは発生しないものとする。</p>	<p>2.2 津波の影響</p> <p>津波がプラントに与え得る特有の影響について、建物外部の設備が機能喪失することは想定されるものの、格納容器が津波による物理的負荷（波力・漂流物の衝撃力）によって直接損傷することは想定し難い。また、炉心損傷後の格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同様と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものとする。</p> <p>2.3 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>1.1に示した起因事象の検討からも、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象レベル1PRAで用いた事象以外に追加すべきものは発生しないものと推定しており、格納容器が直接破損することは想定し難い。また、炉心損傷後の格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同様と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものとする。</p> <p>2.4 その他外部事象の影響</p> <p>1.2に示したプラントに与え得る影響の検討からは、屋外施設の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては、内部事象レベル1PRAにて抽出された事故シーケンスグループに追加すべきものは発生しないものと推定している。また、炉心損傷後の格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同様と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものとする。</p>	<p>2.2 津波の影響</p> <p>津波がプラントに与え得る特有の影響について、建物外部の設備が機能喪失することは想定されるものの、原子炉格納容器が津波による物理的負荷（波力・漂流物の衝撃力）によって直接損傷することは想定し難い。また、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同様と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものとする。</p> <p>2.3 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>1.1に示した起因事象の検討からも、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象レベル1PRAで用いた事象以外に追加すべきものは発生しないものと推定しており、原子炉格納容器が直接破損することは想定し難い。また、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同様と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものとする。</p> <p>2.4 その他外部事象の影響</p> <p>1.2に示したプラントに与え得る影響の検討からは、屋外施設の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては、内部事象レベル1PRAにて抽出された事故シーケンスグループに追加すべきものは発生しないものと推定している。また、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5PRAで想定するものと同様と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものとする。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シナシグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>3. 停止時原子炉における燃料損傷防止対策の事故シナシグループ抽出に係る検討</p> <p>停止時レベル1 PRAについては、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1 PRAの標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状況にない。このため、出力運転時の地震・津波レベル1 PRAの評価結果、内部溢水・内部火災及びその他の外部事象に関する整理、<b>図1</b>に示す内部事象停止時レベル1 PRAのマスターロジックダイアグラムを参考に、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他の外部事象により発生する起因事象を以下のとおり定性的に分析し、<b>表2</b>にまとめた。</p> <p>さらに、抽出した起因事象を基に、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シナシグループ以外に新たに追加が必要となる事故シナシグループの有無を確認した。</p> <p>3.1 出力運転時と停止時のプラント状態等の差異</p> <p>停止時における燃料損傷防止対策の事故シナシグループの抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考に評価を行ったが、評価に当たってはその前提として、出力運転時と停止時のプラント状態等の差異を把握することが重要と考え、その整理を行った。整理に当たり、一般的な出力運転時と停止時の違いとして以下の観点に着目し、それぞれについて事故シナシグループの抽出において、考慮が必要であるか確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力</li> </ul> <p>停止時の崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力は出力運転時と比べ小さくなるため、事象進展は緩やかになるが、事故シナシグループの抽出においては影響しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料損傷防止に必要となる機能</li> </ul>	<p>3. 停止時原子炉における燃料損傷防止対策の事故シナシグループ抽出に係る検討</p> <p>停止時レベル1 PRAについては、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1 PRAの標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状況にない。このため、出力運転時の地震・津波レベル1 PRAの評価結果、内部溢水・内部火災及びその他の外部事象に関する整理、<b>第1図</b>に示す内部事象停止時レベル1 PRAのマスターロジックダイアグラムを参考に、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他の外部事象により発生する起因事象を以下のとおり定性的に分析し、<b>第2表</b>にまとめた。</p> <p>さらに、抽出した起因事象を基に、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シナシグループ以外に新たに追加が必要となる事故シナシグループの有無を確認した。</p> <p>3.1 出力運転時と停止時のプラント状態等の差異</p> <p>停止時における燃料損傷防止対策の事故シナシグループの抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考に評価を行ったが、評価に当たってはその前提として、出力運転時と停止時のプラント状態等の差異を把握することが重要と考え、その整理を行った。整理に当たり、一般的な出力運転時と停止時の違いとして以下の観点に着目し、それぞれについて事故シナシグループの抽出において、考慮が必要であるか確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力</li> </ul> <p>停止時の崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力は出力運転時と比べ小さくなるため、事象進展は緩やかになるが、事故シナシグループの抽出においては影響しない。一方、原子炉冷却材の温度・圧力に応じて原子炉冷却材の冷却手段が変わることにより期待できる緩和機能が異なるため、事故シナシグループの抽出においては、この差異について考慮する必要がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料損傷防止に必要となる機能</li> </ul>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は停止時の外部事象の評価を実施している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・PWRは、停止時の原子炉冷却材の温度・圧力に応じて、冷却方法を2次冷却系から余熱除去系に切り替える。（大飯に記載はないが、泊と同様となっている）</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>停止時の燃料損傷防止に必要となる機能は、出力運転時と異なり、原子炉停止機能が不要となる。そのため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>・原子炉水位、原子炉圧力容器・格納容器の状態</p> <p>原子炉水位の変化は時間余裕へ影響するものの、事故シーケンスグループ抽出には影響しない。</p> <p>停止時は原子炉圧力容器・格納容器が開放されている状態も考えられるが、これらの状態に依らず、停止時の必要な機能は変化しないため、事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。</p> <p>・緩和設備・サポート系設備の状態</p> <p>停止時において、一部の緩和設備及びサポート系設備の点検又は試験によりその機能に期待できない状態も推定される。ただし、期待できる設備は少なくなるものの、必要な機能は原子炉施設保安規定により担保されるものであり、また、既に内部事象停止レベル1 PRAでこれらの設備の点検又は試験により期待できないことは考慮されている。そのため、本観点は事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。</p> <p>・停止時特有の作業の影響</p> <p>停止時において、出力運転時とは異なり、点検作業等に伴う開口箇所の発生など現場の状態が異なることが考えられる。</p>	<p>停止時の燃料損傷防止に必要となる機能は、出力運転時と異なり、原子炉停止機能が不要となる。そのため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>・原子炉水位、原子炉容器・原子炉格納容器の状態</p> <p>プラントの停止起動に伴う運転員操作やメンテナンスに伴う1次冷却系の水位操作、機器の待機除外等によりプラント状態が様々に変化するため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>停止時は原子炉容器・原子炉格納容器が開放されている状態も考えられるが、これらの状態に依らず、停止時の必要な機能は変化しないため、事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。</p> <p>・緩和設備・サポート系設備の状態</p> <p>停止時において、一部の緩和設備及びサポート系設備の点検又は試験によりその機能に期待できない状態も推定される。ただし、期待できる設備は少なくなるものの、必要な機能は原子炉施設保安規定により担保されるものであり、また、既に内部事象停止レベル1 PRAでこれらの設備の点検又は試験により期待できないことは考慮されている。そのため、本観点は事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。</p> <p>・停止時特有の作業の影響</p> <p>停止時において、出力運転時とは異なり、点検作業等に伴う開口箇所の発生など現場の状態が異なることが考えられる。</p>	<p>停止時の燃料損傷防止に必要となる機能は、出力運転時と異なり、原子炉停止機能が不要となる。そのため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>・原子炉水位、原子炉容器・原子炉格納容器の状態</p> <p>プラントの停止起動に伴う運転員操作やメンテナンスに伴う1次冷却系の水位操作、機器の待機除外等によりプラント状態が様々に変化するため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>停止時は原子炉容器・原子炉格納容器が開放されている状態も考えられるが、これらの状態に依らず、停止時の必要な機能は変化しないため、事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。</p> <p>・緩和設備・サポート系設備の状態</p> <p>停止時において、一部の緩和設備及びサポート系設備の点検又は試験によりその機能に期待できない状態も推定される。ただし、期待できる設備は少なくなるものの、必要な機能は原子炉施設保安規定により担保されるものであり、また、既に内部事象停止レベル1 PRAでこれらの設備の点検又は試験により期待できないことは考慮されている。そのため、本観点は事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。</p> <p>・停止時特有の作業の影響</p> <p>停止時において、出力運転時とは異なり、点検作業等に伴う開口箇所の発生など現場の状態が異なることが考えられる。</p>	<p>相違理由</p> <p>【女川】              ■設備名称の相違              ・原子炉圧力容器⇔原子炉容器              (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】              ■設計の相違              ・PWRは、停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させるため、事故シーケンスグループ抽出の観点では重要な要素となる(大飯に記載はないが、泊と同様となっている)</p> <p>【女川】</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シナシグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>そのため、事故シナシグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>以上より、停止時における燃料損傷防止対策の事故シナシグループの抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考にする際は、「燃料損傷防止に必要となる機能」、「停止時特有の作業の影響」について考慮する必要がある。</p> <p>3.2 地震の影響</p> <p>地震により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は<b>残留熱除去系</b>及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される<b>所内電源設備</b>である。</p> <p>地震により<b>残留熱除去系</b>又は<b>原子炉補機冷却水系</b>が機能喪失</p>	<p>そのため、事故シナシグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>以上より、停止時における燃料損傷防止対策の事故シナシグループの抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考にする際は、「崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力」、「燃料損傷防止に必要となる機能」、「原子炉水位、原子炉容器・原子炉格納容器の状態」及び「停止時特有の作業の影響」について考慮する必要がある。</p> <p>3.2 地震の影響</p> <p>地震により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統<b>や原子炉水位に関連する系統</b>が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は<b>余熱除去系</b>及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される<b>所内電源系統</b>である。</p> <p>地震により<b>余熱除去系</b>が機能喪失すると「<b>余熱除去機能喪失</b>」</p>	<p>そのため、事故シナシグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>以上より、停止時における燃料損傷防止対策の事故シナシグループの抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考にする際は、「崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力」、「燃料損傷防止に必要となる機能」、「原子炉水位、原子炉容器・原子炉格納容器の状態」及び「停止時特有の作業の影響」について考慮する必要がある。</p> <p>3.2 地震の影響</p> <p>地震により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統<b>や原子炉水位に関連する系統</b>が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は<b>余熱除去系</b>及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される<b>所内電源系統</b>である。</p> <p>地震により<b>余熱除去系</b>が機能喪失すると「<b>余熱除去機能喪失</b>」</p>	<p>■記載表現の相違              ・など⇔等              (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】              ■評価結果の相違              ・PWRは、停止時の原子炉冷却材の温度・圧力に応じて、冷却方法を2次冷却系から余熱除去系に切り替え、また停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させるため、事故シナシグループ抽出の観点において考慮すべき項目が異なる(大飯に記載はないが、泊と同様となっている)</p> <p>【女川】              ■設計の相違              ・PWRは、停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させるため、事故シナシグループ抽出の観点では重要な要素となる。(大飯に記載はないが、泊と同様となっている)</p> <p>【女川】              ■名称の相違              ・残留熱除去系⇔余熱除去系              ・所内電源設備⇔所内電源系統              (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>すると「残留熱除去系の故障」の起回事象が発生し、碍子又は所内電源設備等の送受電設備が損傷すると「外部電源喪失」の起回事象が発生する。</p> <p>これらの起回事象が発生した場合、屋内に設置されている安全機能を有する系統が機能喪失した場合は燃料損傷に至るが、この事故シーケンスは、同じ系統がランダム故障等で発生することを想定している内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出される事故シーケンスと同じである。</p> <p>地震特有の事象として、原子炉建屋損傷、制御建屋損傷、格納容器損傷、圧力容器損傷、E-LOCA、計測・制御系喪失、格納容器バイパスの発生があげられるが、これらについては出力運転中を対象とした炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で燃料損傷防止を試みるものとする。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応するべきものとする。</p> <p>したがって、停止時の地震の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に</p>	<p>の起回事象、原子炉補機冷却水系や原子炉補機冷却海水系が機能喪失すると「原子炉補機冷却機能喪失」の起回事象、碍子又は所内電源系統等の送受電設備が損傷すると「外部電源喪失」の起回事象が発生する。また、地震により配管の破断や弁等の損傷が発生すると「原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失」の起回事象、原子炉水位の調整に係る機器の損傷が発生すると「水位維持失敗」の起回事象、原子炉冷却材の水抜き操作時に抽出ラインの機器の損傷が発生すると「オーバー dren」が発生する。</p> <p>これらの起回事象が発生した場合、屋内に設置されている安全機能を有する系統が機能喪失した場合は燃料損傷に至るが、この事故シーケンスは、同じ系統がランダム故障等で発生することを想定している内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出される事故シーケンスと同じである。</p> <p>地震特有の事象として、蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）、大破断 LOCA を上回る規模の LOCA (Excess LOCA)、原子炉建屋損傷、原子炉格納容器損傷、原子炉補助建屋損傷、電動弁損傷による原子炉補機冷却機能喪失、1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失、複数の信号系損傷の発生があげられるが、これらについては出力運転中を対象とした炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で燃料損傷防止を試みるものとする。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応するべきものとする。</p> <p>したがって、停止時の地震の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に</p>	<p>■名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・残留熱除去系の故障⇔余熱除去機能喪失</li> </ul> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <p>■評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・PWR は、停止時の原子炉冷却材の温度・圧力に応じて、冷却方法を2次冷却系から余熱除去系に切り替え、また停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させるため、事故シーケンスグループ抽出の観点において考慮すべき項目が異なる(大飯に記載はないが、泊と同様となっている)</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地震特有の事象については、評価結果の相違によりPWR とBWR で異なる(大飯に記載はないが、泊と同様となっている)</li> </ul>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>3.3 津波の影響</p> <p>停止時においては、点検作業等に伴い、出力運転時にはない開口が生じている可能性が考えられ、事故シーケンスの選定においては、この差異について考慮する必要があり、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と停止時で異なり、停止時には、燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去に関する系統及びそのサポート系であり、フロント系としては<b>残留熱除去系</b>、サポート系としては原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源が該当する。外部電源について、運転時の津波レベル1 PRAでは期待していないことから、停止時においても期待しないものとする、そのバックアップとなる非常用電源が重要となる。</p> <p>津波により海水が敷地内に浸水し、<b>浸水防止壁高さを越えた</b>場合に、原子炉補機冷却海水系の機能喪失が発生し、「<b>最終ヒートシンク喪失</b>」の起因事象が発生する。ただし、これを起因とする事故シーケンスに対しては、内部事象停止時レベル1 PRAから抽出される「全交流動力電源喪失」の事故シーケンスグループと同様、<b>常設代替交流電源設備、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）</b>等により燃料損傷を防止できる。</p> <p>津波特有の事象として「複数の安全機能喪失」の発生が挙げられるが、これについては出力運転中を対象とした炉心損傷に至</p>	<p>新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>3.3 津波の影響</p> <p>停止時においては、点検作業等に伴い、出力運転時にはない開口が生じている可能性が考えられ、事故シーケンスの選定においては、この差異について考慮する必要があり、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と停止時で異なり、停止時には、燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去に関する系統及びそのサポート系であり、フロント系としては<b>余熱除去系</b>、サポート系としては原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源が該当する。外部電源について、運転時の津波レベル1 <b>PRA</b>では期待していないことから、停止時においても期待しないものとする、そのバックアップとなる非常用電源が重要となる。</p> <p>津波により海水が敷地内に浸水し、<b>循環水ポンプ建屋外壁扉の下端レベルの高さを越えた</b>場合に、原子炉補機冷却海水系の機能喪失が発生し、「<b>原子炉補機冷却機能喪失</b>」の起因事象が発生する。ただし、これを起因とする事故シーケンスに対しては、内部事象停止時レベル1 <b>PRA</b>から抽出される「全交流動力電源喪失」の事故シーケンスグループと同様、<b>代替非常用発電機、代替格納容器スプレイポンプ</b>等により燃料損傷を防止できる。</p> <p>津波特有の事象として「複数の安全機能喪失」の発生が挙げられるが、これについては出力運転中を対象とした炉心損傷に至</p>	<p>新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>3.3 津波の影響</p> <p>停止時においては、点検作業等に伴い、出力運転時にはない開口が生じている可能性が考えられ、事故シーケンスの選定においては、この差異について考慮する必要があり、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と停止時で異なり、停止時には、燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去に関する系統及びそのサポート系であり、フロント系としては<b>余熱除去系</b>、サポート系としては原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源が該当する。外部電源について、運転時の津波レベル1 <b>PRA</b>では期待していないことから、停止時においても期待しないものとする、そのバックアップとなる非常用電源が重要となる。</p> <p>津波により海水が敷地内に浸水し、<b>循環水ポンプ建屋外壁扉の下端レベルの高さを越えた</b>場合に、原子炉補機冷却海水系の機能喪失が発生し、「<b>原子炉補機冷却機能喪失</b>」の起因事象が発生する。ただし、これを起因とする事故シーケンスに対しては、内部事象停止時レベル1 <b>PRA</b>から抽出される「全交流動力電源喪失」の事故シーケンスグループと同様、<b>代替非常用発電機、代替格納容器スプレイポンプ</b>等により燃料損傷を防止できる。</p>	<p>相違理由</p> <p>【女川】  <b>■設計の相違</b>          ・泊は原子炉補機冷却海水ポンプを屋内に設置しているため、女川と同様の浸水防止壁は設置していない。</p> <p>【女川】  <b>■名称の相違</b>          ・最終ヒートシンク喪失⇔原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>【女川】  <b>■設備名称の相違</b>          ・常設代替交流電源設備⇔代替非常用発電機          （以下、相違理由説明を省略）          ・低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）⇔代替格納容器スプレイポンプ</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シナシグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>る事故シナシの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものとする。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備又は重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応すべきものとする。</p> <p>以上より、停止時の津波の発生を考慮しても、内部事象停止レベル1 PRAにて抽出した事故シナシグループ以外に新たに追加が必要となる事故シナシグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時は、常設代替交流電源設備等の重大事故等対処設備が点検に伴い待機除外となる場合もあるものの、燃料損傷防止対策が<b>全て</b>喪失するような複数の同時点検等は実施しない運用とするとともに、必要な浸水防止対策が<b>全て</b>喪失することがないように複数の同時点検等は実施しない等、少なくとも1区分は機能維持可能な運用とする。</p> <p>3.4 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>内部溢水、内部火災により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は、<b>残留熱除去系</b>及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される<b>所内電源設備</b>である。</p> <p>内部溢水、内部火災により運転中の<b>残留熱除去系</b>又は原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が機能喪失すると「<b>残留熱除去系の故障</b>」の起回事象が発生し、外部電源設備が機能喪失する。</p>	<p>る事故シナシの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものとする。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備又は重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応すべきものとする。</p> <p>以上より、停止時の津波の発生を考慮しても、内部事象停止レベル1 <b>PRA</b>にて抽出した事故シナシグループ以外に新たに追加が必要となる事故シナシグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時は、<b>代替非常用発電機</b>等の重大事故等対処設備が点検に伴い待機除外となる場合もあるものの、燃料損傷防止対策が<b>すべて</b>喪失するような複数の同時点検等は実施しない運用とするとともに、必要な浸水防止対策が<b>すべて</b>喪失することがないように複数の同時点検等は実施しない等、少なくとも<b>1</b>区分は機能維持可能な運用とする。</p> <p>3.4 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>内部溢水、内部火災により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統や<b>原子炉水位に関連する系統</b>が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は、<b>余熱除去系</b>及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される<b>所内電源系統</b>である。</p> <p>内部溢水、内部火災により運転中の<b>余熱除去系</b>が機能喪失すると「<b>余熱除去機能喪失</b>」の起回事象、<b>原子炉補機冷却水系</b>や<b>原子炉補機冷却海水系</b>が機能喪失すると「<b>原子炉補機冷却機能喪失</b>」の起回事象が発生し、外部電源設備が機能喪失する。</p>	<p>る事故シナシの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものとする。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備又は重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応すべきものとする。</p> <p>以上より、停止時の津波の発生を考慮しても、内部事象停止レベル1 <b>PRA</b>にて抽出した事故シナシグループ以外に新たに追加が必要となる事故シナシグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時は、<b>代替非常用発電機</b>等の重大事故等対処設備が点検に伴い待機除外となる場合もあるものの、燃料損傷防止対策が<b>すべて</b>喪失するような複数の同時点検等は実施しない運用とするとともに、必要な浸水防止対策が<b>すべて</b>喪失することがないように複数の同時点検等は実施しない等、少なくとも<b>1</b>区分は機能維持可能な運用とする。</p> <p>3.4 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>内部溢水、内部火災により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統や<b>原子炉水位に関連する系統</b>が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は、<b>余熱除去系</b>及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される<b>所内電源系統</b>である。</p> <p>内部溢水、内部火災により運転中の<b>余熱除去系</b>が機能喪失すると「<b>余熱除去機能喪失</b>」の起回事象、<b>原子炉補機冷却水系</b>や<b>原子炉補機冷却海水系</b>が機能喪失すると「<b>原子炉補機冷却機能喪失</b>」の起回事象が発生し、外部電源設備が機能喪失する。</p>	<p>相違理由</p> <p>【女川】          ■記載表現の相違          ・全て⇔すべて          (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】          ■設計の相違          ・PWRは、停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させ、事故シナシグループ抽出の観点では重要な要素となる。(大飯に記載はないが、泊と同様となっている)</p> <p>【女川】          ■評価結果の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>失すると「外部電源喪失」の起因事象が発生するが、これらを起因とする事故シーケンスは、同系統の機器のランダム故障による機能喪失を想定する内部事象停止時レベル1 PRAで考慮している起因事象に含まれている。</p> <p>したがって、運転停止時の内部溢水又は内部火災の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 PRAにおいて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時においても、燃料損傷防止に必要な機能を全て喪失することのないよう、必要な内部溢水、内部火災の影響拡大防止対策を維持する運用とする。</p> <p>3.5 その他の外部事象の影響</p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、出力運転時を対象とした整理を参考に、停止時に起因事象が発生し得るかを確認した。</p> <p>その結果、その他の自然現象の発生に伴う起因事象は、内部事象停止時レベル1 PRAにおいて抽出した起因事象に包含されるため、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>3. まとめ</p> <p>今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して、現段階でPRA適用可能と判断した地震レベル1 PRA、津波レベル1 PRA以外の外部事象について、定性的な分析及び推定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ等は発生しないものと評価し</p>	<p>失」の起因事象、外部電源設備が機能喪失すると「外部電源喪失」の起因事象が発生する。また、内部溢水、内部火災により弁等の損傷が発生すると「原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失」の起因事象、原子炉水位の調整に係る機器の損傷が発生すると「水位維持失敗」の起因事象、原子炉冷却材の水抜き操作時に抽出ラインの機器の損傷が発生すると「オーバー dren」の起因事象、化学体積制御系の損傷により「反応度の誤投入」の起因事象が発生する。これらを起因とする事故シーケンスは、同系統の機器のランダム故障による機能喪失を想定する内部事象停止時レベル1 PRAで考慮している起因事象に含まれている。</p> <p>したがって、運転停止時の内部溢水又は内部火災の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 PRAにおいて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時においても、燃料損傷防止に必要な機能をすべて喪失することのないよう、必要な内部溢水、内部火災の影響拡大防止対策を維持する運用とする。</p> <p>3.5 その他の外部事象の影響</p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、出力運転時を対象とした整理を参考に、停止時に起因事象が発生し得るかを確認した。</p> <p>その結果、その他の自然現象の発生に伴う起因事象は、内部事象停止時レベル1 PRAにおいて抽出した起因事象に包含されるため、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>4. まとめ</p> <p>今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して、現段階でPRAを適用可能と判断した出力運転時地震レベル1 PRA、出力運転時津波レベル1 PRA以外の外部事象について、定性的な分析・推定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ及び格納</p>	<p>失」の起因事象、外部電源設備が機能喪失すると「外部電源喪失」の起因事象が発生する。また、内部溢水、内部火災により弁等の損傷が発生すると「原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失」の起因事象、原子炉水位の調整に係る機器の損傷が発生すると「水位維持失敗」の起因事象、原子炉冷却材の水抜き操作時に抽出ラインの機器の損傷が発生すると「オーバー dren」の起因事象、化学体積制御系の損傷により「反応度の誤投入」の起因事象が発生する。これらを起因とする事故シーケンスは、同系統の機器のランダム故障による機能喪失を想定する内部事象停止時レベル1 PRAで考慮している起因事象に含まれている。</p> <p>したがって、運転停止時の内部溢水又は内部火災の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 PRAにおいて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時においても、燃料損傷防止に必要な機能をすべて喪失することのないよう、必要な内部溢水、内部火災の影響拡大防止対策を維持する運用とする。</p> <p>3.5 その他の外部事象の影響</p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、出力運転時を対象とした整理を参考に、停止時に起因事象が発生し得るかを確認した。</p> <p>その結果、その他の自然現象の発生に伴う起因事象は、内部事象停止時レベル1 PRAにおいて抽出した起因事象に包含されるため、内部事象停止時レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>4. まとめ</p> <p>今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して、現段階でPRA適用可能と判断した出力運転時地震レベル1 PRA、出力運転時津波レベル1 PRA以外の外部事象について、定性的な分析・推定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ及び格納</p>	<p>【女川】</p> <p>■評価結果の相違</p> <p>・PWR は、停止時の原子炉冷却材の温度・圧力に応じて、冷却方法を2次冷却系から余熱除去系に切り替え、また停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させるため、事故シーケンスグループ抽出の観点において考慮すべき項目が異なる（大飯に記載はないが、泊と同様となっている）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>た。</p> <p>なお、今回定性的な分析とした各評価や地震発生時に想定される地震随伴津波、地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象としたPRAについては、手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検討を順次進めていく予定である。</p>	<p>容器破損モードはないものと評価した。</p> <p>なお、今回定性的な分析とした各PRAや地震発生時に想定される地震随伴津波、地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象としたPRAについては、手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検討を順次進めていく予定である。</p>	<p>容器破損モードは発生しないものと評価した。</p> <p>なお、今回定性的な分析とした各PRAや地震発生時に想定される地震随伴津波、地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象としたPRAについては、手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検討を順次進めていく予定である。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シナシスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																												
<div data-bbox="168 215 705 279" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     内部溢水及び内部火災により誘発される起回事象を比較するため、37条 付録1-別紙1-2の表（点線部分）を再掲している                 </div> <div data-bbox="224 319 593 383" style="text-align: center;">                     第1表 内部溢水により誘発される起回事象                      （原子力学会標準附属書に記載の例）                 </div> <table border="1" data-bbox="145 391 716 662"> <thead> <tr> <th>起回事象</th> <th>起回事象を誘発する要因の例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断LOCA</td> <td>溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動</td> </tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td> <td>溢水による主給水ポンプ等の機能喪失</td> </tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td> <td>溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td> </tr> <tr> <td>過渡事象/手動停止</td> <td>溢水による原子炉トリップ/手動停止</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>溢水による常用母線等の機能喪失</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="224 710 593 742" style="text-align: center;">                     第2表 内部火災により誘発される起回事象                 </div> <table border="1" data-bbox="145 742 716 1101"> <thead> <tr> <th>起回事象</th> <th>起回事象を誘発する要因の例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断LOCA</td> <td>火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPシール冷却機能喪失</td> </tr> <tr> <td>IS-LOCA</td> <td>火災による隔離弁制御回路の誤作動</td> </tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td> <td>火災による主給水ポンプの機能喪失</td> </tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td> <td>火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td> </tr> <tr> <td>過渡事象/手動停止</td> <td>火災による原子炉トリップ/手動停止</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>火災による常用母線の機能喪失</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失</td> </tr> </tbody> </table>	起回事象	起回事象を誘発する要因の例	小破断LOCA	溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	溢水による主給水ポンプ等の機能喪失	2次冷却系の破断	溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象/手動停止	溢水による原子炉トリップ/手動停止	外部電源喪失	溢水による常用母線等の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失	起回事象	起回事象を誘発する要因の例	小破断LOCA	火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPシール冷却機能喪失	IS-LOCA	火災による隔離弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	火災による主給水ポンプの機能喪失	2次冷却系の破断	火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象/手動停止	火災による原子炉トリップ/手動停止	外部電源喪失	火災による常用母線の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失	<div data-bbox="772 502 817 1093" style="text-align: center;">                     表1 内部溢水、内部火災により発生する代表的な起回事象                 </div> <table border="1" data-bbox="840 239 1288 1388"> <thead> <tr> <th>起回事象</th> <th>起回事象を誘発する要因の例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失</td> </tr> <tr> <td>非隔離事象</td> <td>内部溢水・内部火災によるタービン廻り設備の機能喪失</td> </tr> <tr> <td>隔離事象</td> <td>内部溢水・内部火災による循環水ポンプ等の機能喪失 内部溢水・内部火災による主復水器真空度低下</td> </tr> <tr> <td>全給水喪失</td> <td>内部溢水・内部火災による給復水ポンプ等の機能喪失</td> </tr> <tr> <td>S/R弁誤開放</td> <td>内部火災によるケール内の短絡によるS/R弁制御回路の誤作動</td> </tr> <tr> <td>手動停止</td> <td>内部溢水・内部火災による待機系設備の機能喪失（プラント自動停止に至らないケース）</td> </tr> </tbody> </table>	起回事象	起回事象を誘発する要因の例	外部電源喪失	内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失	非隔離事象	内部溢水・内部火災によるタービン廻り設備の機能喪失	隔離事象	内部溢水・内部火災による循環水ポンプ等の機能喪失 内部溢水・内部火災による主復水器真空度低下	全給水喪失	内部溢水・内部火災による給復水ポンプ等の機能喪失	S/R弁誤開放	内部火災によるケール内の短絡によるS/R弁制御回路の誤作動	手動停止	内部溢水・内部火災による待機系設備の機能喪失（プラント自動停止に至らないケース）	<div data-bbox="1355 494 1400 1077" style="text-align: center;">                     第1表 内部溢水、内部火災により発生する代表的な起回事象                 </div> <table border="1" data-bbox="1377 239 1915 1364"> <thead> <tr> <th>起回事象</th> <th>起回事象を誘発する要因の例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断LOCA</td> <td>内部溢水・内部火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 内部火災によるRCPシール冷却機能喪失</td> </tr> <tr> <td>インターフェイスシステムLOCA</td> <td>内部火災による隔離弁制御回路の誤作動</td> </tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td> <td>内部溢水・内部火災による主給水ポンプ等の機能喪失</td> </tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td> <td>内部溢水・内部火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td> </tr> <tr> <td>過渡事象/手動停止</td> <td>内部溢水・内部火災による原子炉トリップ/手動停止</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>内部溢水・内部火災による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失</td> </tr> </tbody> </table>	起回事象	起回事象を誘発する要因の例	小破断LOCA	内部溢水・内部火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 内部火災によるRCPシール冷却機能喪失	インターフェイスシステムLOCA	内部火災による隔離弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	内部溢水・内部火災による主給水ポンプ等の機能喪失	2次冷却系の破断	内部溢水・内部火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象/手動停止	内部溢水・内部火災による原子炉トリップ/手動停止	外部電源喪失	内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	内部溢水・内部火災による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失	<div data-bbox="1937 239 2161 406"> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 評価結果の相違</li> <li>・ 炉型の相違による起回事象の抽出結果の相違（大飯と同様）</li> </ul> </div>
起回事象	起回事象を誘発する要因の例																																																														
小破断LOCA	溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動																																																														
主給水流量喪失	溢水による主給水ポンプ等の機能喪失																																																														
2次冷却系の破断	溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																																														
過渡事象/手動停止	溢水による原子炉トリップ/手動停止																																																														
外部電源喪失	溢水による常用母線等の機能喪失																																																														
原子炉補機冷却機能喪失	溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失																																																														
起回事象	起回事象を誘発する要因の例																																																														
小破断LOCA	火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPシール冷却機能喪失																																																														
IS-LOCA	火災による隔離弁制御回路の誤作動																																																														
主給水流量喪失	火災による主給水ポンプの機能喪失																																																														
2次冷却系の破断	火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																																														
過渡事象/手動停止	火災による原子炉トリップ/手動停止																																																														
外部電源喪失	火災による常用母線の機能喪失																																																														
原子炉補機冷却機能喪失	火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失																																																														
起回事象	起回事象を誘発する要因の例																																																														
外部電源喪失	内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失																																																														
非隔離事象	内部溢水・内部火災によるタービン廻り設備の機能喪失																																																														
隔離事象	内部溢水・内部火災による循環水ポンプ等の機能喪失 内部溢水・内部火災による主復水器真空度低下																																																														
全給水喪失	内部溢水・内部火災による給復水ポンプ等の機能喪失																																																														
S/R弁誤開放	内部火災によるケール内の短絡によるS/R弁制御回路の誤作動																																																														
手動停止	内部溢水・内部火災による待機系設備の機能喪失（プラント自動停止に至らないケース）																																																														
起回事象	起回事象を誘発する要因の例																																																														
小破断LOCA	内部溢水・内部火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 内部火災によるRCPシール冷却機能喪失																																																														
インターフェイスシステムLOCA	内部火災による隔離弁制御回路の誤作動																																																														
主給水流量喪失	内部溢水・内部火災による主給水ポンプ等の機能喪失																																																														
2次冷却系の破断	内部溢水・内部火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																																														
過渡事象/手動停止	内部溢水・内部火災による原子炉トリップ/手動停止																																																														
外部電源喪失	内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失																																																														
原子炉補機冷却機能喪失	内部溢水・内部火災による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失																																																														

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																
	<p>表2 運転停止中における各外部事象で発生する起因事象及び事故シーケンスの抽出結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th> <th>外部事象</th> <th>地震</th> <th>津波</th> <th>津波</th> <th>内部火災・内部溢水</th> <th>その他の外部事象</th> <th>主な炉心損傷防止対策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>崩壊熱除去機能喪失</td> <td>崩壊熱除去機能喪失</td> <td>原子炉補機冷却系の損傷 ・ 冷却熱除去系の損傷 ・ 残熱除去系の損傷</td> <td>原子炉補機冷却系への機能喪失 ・ 原子炉建屋内浸水による残熱除去系の機能喪失</td> <td>内部火災・内部溢水 ・ 原子炉補機冷却系ポンプの機能喪失等</td> <td>原子炉補機冷却系への機能喪失 （電巻、凍結、積雪、落雪、火山の影響、森林火災）</td> <td>原子炉補機冷却系 ・ 原子炉建屋内浸水による残熱除去系の機能喪失 ・ 原子炉建屋内浸水による残熱除去系の機能喪失</td> <td>・ 常設冗長電源設備 ・ 原子炉建屋内浸水による残熱除去系の機能喪失（常設・可搬型）</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>外部電源喪失</td> <td>外部電源設備（送受電設備）の損傷<sup>※1</sup></td> <td>外部電源設備（送受電設備）の損傷<sup>※1</sup></td> <td>外部電源設備（送受電設備）の機能喪失</td> <td>外部電源設備（送受電設備）の機能喪失 （電巻、凍結、積雪、落雪、火山の影響、森林火災）</td> <td>外部電源設備（送受電設備）の機能喪失</td> <td>・ 出力運転中の地震 PRA 及び津波 PRA に基づき、直接炉心損傷に至る可能性のある起因事象を抽出しているが、評価方法にはかなりの保守性が有し、かつ、大きな不確かさを有する。出力運転中の取り扱いと同様、機能維持した際の事故効果評価が、及び炉心損傷防止対策を柔軟に活用し影響緩和を図ることでの対応すべきものと考えられる。</td> </tr> <tr> <td>原子炉冷却材の流出</td> <td>反応度の誤投入</td> <td>—<sup>※2</sup></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>直接炉心損傷に至る事象</td> <td>直接炉心損傷に至る事象</td> <td>原子炉建屋損傷 ・ 制御室損傷 ・ 格納容器損傷 ・ 圧力容器損傷 ・ E-LOCA ・ 許容、制御系喪失 ・ 格納容器バイパス</td> <td>複数の安全機能喪失</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>・ 出力運転中の地震 PRA 及び津波 PRA に基づき、直接炉心損傷に至る可能性のある起因事象を抽出しているが、評価方法にはかなりの保守性が有し、かつ、大きな不確かさを有する。出力運転中の取り扱いと同様、機能維持した際の事故効果評価が、及び炉心損傷防止対策を柔軟に活用し影響緩和を図ることでの対応すべきものと考えられる。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：出力運転時 PRA では交流電源高電圧・直流電源故障を起因事象として取り扱っているが、停止時 PRA では稼働系として取り扱っているため起因事象の抽出の対象としな い（事故シーケンスとしては全交直動力電源喪失を設定）。 ※2：原子炉冷却材圧力バウダリ喪失は「E-LOCA」として直接炉心損傷に至る事象に整理する。</p>	起因事象	外部事象	地震	津波	津波	内部火災・内部溢水	その他の外部事象	主な炉心損傷防止対策	崩壊熱除去機能喪失	崩壊熱除去機能喪失	原子炉補機冷却系の損傷 ・ 冷却熱除去系の損傷 ・ 残熱除去系の損傷	原子炉補機冷却系への機能喪失 ・ 原子炉建屋内浸水による残熱除去系の機能喪失	内部火災・内部溢水 ・ 原子炉補機冷却系ポンプの機能喪失等	原子炉補機冷却系への機能喪失 （電巻、凍結、積雪、落雪、火山の影響、森林火災）	原子炉補機冷却系 ・ 原子炉建屋内浸水による残熱除去系の機能喪失 ・ 原子炉建屋内浸水による残熱除去系の機能喪失	・ 常設冗長電源設備 ・ 原子炉建屋内浸水による残熱除去系の機能喪失（常設・可搬型）	外部電源喪失	外部電源喪失	外部電源設備（送受電設備）の損傷 <sup>※1</sup>	外部電源設備（送受電設備）の損傷 <sup>※1</sup>	外部電源設備（送受電設備）の機能喪失	外部電源設備（送受電設備）の機能喪失 （電巻、凍結、積雪、落雪、火山の影響、森林火災）	外部電源設備（送受電設備）の機能喪失	・ 出力運転中の地震 PRA 及び津波 PRA に基づき、直接炉心損傷に至る可能性のある起因事象を抽出しているが、評価方法にはかなりの保守性が有し、かつ、大きな不確かさを有する。出力運転中の取り扱いと同様、機能維持した際の事故効果評価が、及び炉心損傷防止対策を柔軟に活用し影響緩和を図ることでの対応すべきものと考えられる。	原子炉冷却材の流出	反応度の誤投入	— <sup>※2</sup>	—	—	—	—	—	直接炉心損傷に至る事象	直接炉心損傷に至る事象	原子炉建屋損傷 ・ 制御室損傷 ・ 格納容器損傷 ・ 圧力容器損傷 ・ E-LOCA ・ 許容、制御系喪失 ・ 格納容器バイパス	複数の安全機能喪失	—	—	—	・ 出力運転中の地震 PRA 及び津波 PRA に基づき、直接炉心損傷に至る可能性のある起因事象を抽出しているが、評価方法にはかなりの保守性が有し、かつ、大きな不確かさを有する。出力運転中の取り扱いと同様、機能維持した際の事故効果評価が、及び炉心損傷防止対策を柔軟に活用し影響緩和を図ることでの対応すべきものと考えられる。	<p>表2 運転停止中における各外部事象で発生する起因事象及び事故シーケンスの抽出結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th> <th>外部事象</th> <th>地震</th> <th>津波</th> <th>津波</th> <th>内部火災・内部溢水</th> <th>その他の外部事象</th> <th>主な燃料損傷防止対策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉冷却材圧力バウダリ機能喪失</td> <td>原子炉冷却材圧力バウダリ機能喪失</td> <td>配管の破断 ・ 弁等の損傷 ・ 充てん抽出装置の調整に係る機器の損傷</td> <td>—</td> <td>内部火災・内部溢水 ・ 弁等の損傷</td> <td>充てん抽出装置の調整に係る機器の損傷 ・ 抽出ラインの機器の損傷</td> <td>—</td> <td>・ 充てんポンプ又は代替格納容器スプレイポンプ等による代替炉心注水</td> </tr> <tr> <td>水位維持失敗</td> <td>水位維持失敗</td> <td>充てん抽出装置の調整に係る機器の損傷</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>オーバードレン</td> <td>オーバードレン</td> <td>抽出ラインの機器の損傷</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>余熱除去機能喪失</td> <td>余熱除去機能喪失</td> <td>余熱除去系の損傷</td> <td>—</td> <td>余熱除去系の損傷</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>外部電源喪失</td> <td>外部電源設備（送受電設備）の損傷</td> <td>外部電源設備（送受電設備）の破水、浸水</td> <td>外部電源設備（送受電設備）の損傷</td> <td>外部電源設備（送受電設備）の損傷（凍結、電巻、森林火災、落雪）</td> <td>外部電源設備（送受電設備）の損傷（凍結、電巻、森林火災、落雪）</td> <td>・ 代替非常用発電機による給電 ・ 代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水</td> </tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td> <td>原子炉補機冷却系又は格納容器冷却水の損傷</td> <td>原子炉補機冷却系への機能喪失</td> <td>原子炉補機冷却系又は格納容器冷却水の損傷</td> <td>原子炉補機冷却系又は格納容器冷却水の損傷</td> <td>原子炉補機冷却系又は格納容器冷却水の損傷</td> <td>・ 希釈停止操作 ・ 出力運転中の地震 PRA 及び津波 PRA に基づき、直接炉心損傷に至る可能性のある起因事象を抽出しているが、評価方法にはかなりの保守性が有し、かつ、大きな不確かさを有する。出力運転中の取り扱いと同様、機能維持した際の事故効果評価が、及び炉心損傷防止対策を柔軟に活用し影響緩和を図ることでの対応すべきものと考えられる。</td> </tr> <tr> <td>反応度の誤投入</td> <td>反応度の誤投入</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>直接燃料損傷に至る事象</td> <td>直接燃料損傷に至る事象</td> <td>蒸気発生炉伝熱管破断（浸水破損） ・ 大破損 LOCA を上回る規模の LOCA (Excess LOCA) ・ 原子炉建屋損傷 ・ 原子炉格納容器損傷 ・ 原子炉補助送水損傷 ・ 電動機損傷による原子炉冷却材供給機能喪失 ・ 二次系統断流による二次系統断流機能喪失 ・ 複数の炉巧系損傷</td> <td>複数の安全機能喪失</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	起因事象	外部事象	地震	津波	津波	内部火災・内部溢水	その他の外部事象	主な燃料損傷防止対策	原子炉冷却材圧力バウダリ機能喪失	原子炉冷却材圧力バウダリ機能喪失	配管の破断 ・ 弁等の損傷 ・ 充てん抽出装置の調整に係る機器の損傷	—	内部火災・内部溢水 ・ 弁等の損傷	充てん抽出装置の調整に係る機器の損傷 ・ 抽出ラインの機器の損傷	—	・ 充てんポンプ又は代替格納容器スプレイポンプ等による代替炉心注水	水位維持失敗	水位維持失敗	充てん抽出装置の調整に係る機器の損傷	—	—	—	—	—	オーバードレン	オーバードレン	抽出ラインの機器の損傷	—	—	—	—	—	余熱除去機能喪失	余熱除去機能喪失	余熱除去系の損傷	—	余熱除去系の損傷	—	—	—	外部電源喪失	外部電源喪失	外部電源設備（送受電設備）の損傷	外部電源設備（送受電設備）の破水、浸水	外部電源設備（送受電設備）の損傷	外部電源設備（送受電設備）の損傷（凍結、電巻、森林火災、落雪）	外部電源設備（送受電設備）の損傷（凍結、電巻、森林火災、落雪）	・ 代替非常用発電機による給電 ・ 代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水	原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却系又は格納容器冷却水の損傷	原子炉補機冷却系への機能喪失	原子炉補機冷却系又は格納容器冷却水の損傷	原子炉補機冷却系又は格納容器冷却水の損傷	原子炉補機冷却系又は格納容器冷却水の損傷	・ 希釈停止操作 ・ 出力運転中の地震 PRA 及び津波 PRA に基づき、直接炉心損傷に至る可能性のある起因事象を抽出しているが、評価方法にはかなりの保守性が有し、かつ、大きな不確かさを有する。出力運転中の取り扱いと同様、機能維持した際の事故効果評価が、及び炉心損傷防止対策を柔軟に活用し影響緩和を図ることでの対応すべきものと考えられる。	反応度の誤投入	反応度の誤投入	—	—	—	—	—	—	直接燃料損傷に至る事象	直接燃料損傷に至る事象	蒸気発生炉伝熱管破断（浸水破損） ・ 大破損 LOCA を上回る規模の LOCA (Excess LOCA) ・ 原子炉建屋損傷 ・ 原子炉格納容器損傷 ・ 原子炉補助送水損傷 ・ 電動機損傷による原子炉冷却材供給機能喪失 ・ 二次系統断流による二次系統断流機能喪失 ・ 複数の炉巧系損傷	複数の安全機能喪失	—	—	—	—	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 評価結果の相違</li> <li>・ 炉型の相違による 起因事象の抽出結果の相違</li> </ul>
起因事象	外部事象	地震	津波	津波	内部火災・内部溢水	その他の外部事象	主な炉心損傷防止対策																																																																																																												
崩壊熱除去機能喪失	崩壊熱除去機能喪失	原子炉補機冷却系の損傷 ・ 冷却熱除去系の損傷 ・ 残熱除去系の損傷	原子炉補機冷却系への機能喪失 ・ 原子炉建屋内浸水による残熱除去系の機能喪失	内部火災・内部溢水 ・ 原子炉補機冷却系ポンプの機能喪失等	原子炉補機冷却系への機能喪失 （電巻、凍結、積雪、落雪、火山の影響、森林火災）	原子炉補機冷却系 ・ 原子炉建屋内浸水による残熱除去系の機能喪失 ・ 原子炉建屋内浸水による残熱除去系の機能喪失	・ 常設冗長電源設備 ・ 原子炉建屋内浸水による残熱除去系の機能喪失（常設・可搬型）																																																																																																												
外部電源喪失	外部電源喪失	外部電源設備（送受電設備）の損傷 <sup>※1</sup>	外部電源設備（送受電設備）の損傷 <sup>※1</sup>	外部電源設備（送受電設備）の機能喪失	外部電源設備（送受電設備）の機能喪失 （電巻、凍結、積雪、落雪、火山の影響、森林火災）	外部電源設備（送受電設備）の機能喪失	・ 出力運転中の地震 PRA 及び津波 PRA に基づき、直接炉心損傷に至る可能性のある起因事象を抽出しているが、評価方法にはかなりの保守性が有し、かつ、大きな不確かさを有する。出力運転中の取り扱いと同様、機能維持した際の事故効果評価が、及び炉心損傷防止対策を柔軟に活用し影響緩和を図ることでの対応すべきものと考えられる。																																																																																																												
原子炉冷却材の流出	反応度の誤投入	— <sup>※2</sup>	—	—	—	—	—																																																																																																												
直接炉心損傷に至る事象	直接炉心損傷に至る事象	原子炉建屋損傷 ・ 制御室損傷 ・ 格納容器損傷 ・ 圧力容器損傷 ・ E-LOCA ・ 許容、制御系喪失 ・ 格納容器バイパス	複数の安全機能喪失	—	—	—	・ 出力運転中の地震 PRA 及び津波 PRA に基づき、直接炉心損傷に至る可能性のある起因事象を抽出しているが、評価方法にはかなりの保守性が有し、かつ、大きな不確かさを有する。出力運転中の取り扱いと同様、機能維持した際の事故効果評価が、及び炉心損傷防止対策を柔軟に活用し影響緩和を図ることでの対応すべきものと考えられる。																																																																																																												
起因事象	外部事象	地震	津波	津波	内部火災・内部溢水	その他の外部事象	主な燃料損傷防止対策																																																																																																												
原子炉冷却材圧力バウダリ機能喪失	原子炉冷却材圧力バウダリ機能喪失	配管の破断 ・ 弁等の損傷 ・ 充てん抽出装置の調整に係る機器の損傷	—	内部火災・内部溢水 ・ 弁等の損傷	充てん抽出装置の調整に係る機器の損傷 ・ 抽出ラインの機器の損傷	—	・ 充てんポンプ又は代替格納容器スプレイポンプ等による代替炉心注水																																																																																																												
水位維持失敗	水位維持失敗	充てん抽出装置の調整に係る機器の損傷	—	—	—	—	—																																																																																																												
オーバードレン	オーバードレン	抽出ラインの機器の損傷	—	—	—	—	—																																																																																																												
余熱除去機能喪失	余熱除去機能喪失	余熱除去系の損傷	—	余熱除去系の損傷	—	—	—																																																																																																												
外部電源喪失	外部電源喪失	外部電源設備（送受電設備）の損傷	外部電源設備（送受電設備）の破水、浸水	外部電源設備（送受電設備）の損傷	外部電源設備（送受電設備）の損傷（凍結、電巻、森林火災、落雪）	外部電源設備（送受電設備）の損傷（凍結、電巻、森林火災、落雪）	・ 代替非常用発電機による給電 ・ 代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水																																																																																																												
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却系又は格納容器冷却水の損傷	原子炉補機冷却系への機能喪失	原子炉補機冷却系又は格納容器冷却水の損傷	原子炉補機冷却系又は格納容器冷却水の損傷	原子炉補機冷却系又は格納容器冷却水の損傷	・ 希釈停止操作 ・ 出力運転中の地震 PRA 及び津波 PRA に基づき、直接炉心損傷に至る可能性のある起因事象を抽出しているが、評価方法にはかなりの保守性が有し、かつ、大きな不確かさを有する。出力運転中の取り扱いと同様、機能維持した際の事故効果評価が、及び炉心損傷防止対策を柔軟に活用し影響緩和を図ることでの対応すべきものと考えられる。																																																																																																												
反応度の誤投入	反応度の誤投入	—	—	—	—	—	—																																																																																																												
直接燃料損傷に至る事象	直接燃料損傷に至る事象	蒸気発生炉伝熱管破断（浸水破損） ・ 大破損 LOCA を上回る規模の LOCA (Excess LOCA) ・ 原子炉建屋損傷 ・ 原子炉格納容器損傷 ・ 原子炉補助送水損傷 ・ 電動機損傷による原子炉冷却材供給機能喪失 ・ 二次系統断流による二次系統断流機能喪失 ・ 複数の炉巧系損傷	複数の安全機能喪失	—	—	—	—																																																																																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊と大飯を比較するため、別添 3. レベル1PRA 3.1 内部事象 PRA 3.1.2 停止時 PRA の付録 1-別添 3-3.1-3.1.2-78 ページの大飯の第 1.1.2.b-1 図) を再掲している</p> <p>※原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失、水位維持失敗及びオーバードレンを想定</p> <p>第 1.1.2.b-1 図 燃料損傷に至る可能性のある異常事象のマスターロジックダイアグラム</p>	<p>図 1 起因事象の抽出に用いたマスターロジックダイアグラム</p>	<p>※原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失、水位維持失敗、オーバードレンを想定</p> <p>第 1 図 起因事象の抽出に用いたマスターロジックダイアグラム</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・PWR と BWR で抽出する起因事象が異なるため大飯と比較する（着色せず）</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は、燃料の機械的損傷を示している</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																										
<p style="text-align: center;">第3表 自然現象が原子炉施設へ与える影響</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">自然事象</th> <th style="width: 90%;">原子炉施設へ与える影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洪水</td> <td>敷地の地形及び汚流水の状況から判断して、敷地が洪水による被害を受けることは考えられない。また、発生する影響は溢水又は津波の影響に包含される。</td> </tr> <tr> <td>風（台風）</td> <td>安全施設に対する風荷重は、建築基準法に基づき、既往最大値を上回るものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、風による影響は考え難い。また、強風の影響としては竜巻の影響に包含される。</td> </tr> <tr> <td>竜巻</td> <td>過大な風荷重、気圧差荷重、飛来物により構築物等が破損し、構築物等に直接あるいは波及的影響を与える可能性があるが、日本で過去に発生した竜巻による最大風速及び国内最大規模の竜巻を想定しても、安全上重要な構築物等に影響を与えることはない。ただし、送電鉄塔倒壊による外部電源喪失が想定される。一方、屋外設備の海水ポンプには飛来物による破損が考えられ、海水ポンプ機能喪失による原子炉補機冷却機能喪失が想定される。なお、海水ポンプについては、飛来物への影響対策を講ずることとしている。</td> </tr> <tr> <td>凍結</td> <td>屋外機器で凍結のおそれのあるものは必要に応じて最低気温に適切な余裕を持った凍結防止対策を行うものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられる。ただし、暑氷による変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td> </tr> <tr> <td>降水</td> <td>溢水又は津波による影響に包含される。</td> </tr> <tr> <td>積雪</td> <td>過大な積雪荷重により構築物等が破損する可能性があるが、過去に記録された最大積雪量を想定しても、安全上重要な構築物等に影響を与えることはないと考えられる。ただし、変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td> </tr> <tr> <td>落雷</td> <td>原子炉格納施設等への避雷針の設置、接地網の布設による接地抵抗の低減等を行うとともに、安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回路設計とし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられるが、可能性としては海水ポンプモータ部への雷撃による損傷で、原子炉補機冷却機能喪失が想定される。また、変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td> </tr> <tr> <td>地滑り</td> <td>構築物等が損壊する可能性があるが、地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはない。ただし、発電所周辺では雨期に伴う送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td> </tr> <tr> <td>火山の影響</td> <td>火山灰による過大な積載荷重による構築物等の破損、火山灰による排気筒等の閉塞等の可能性があるが、想定される降灰厚さを考慮しても安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、安全上重要な構築物等に影響を与えることはない。ただし、荷重によるタービン建屋破損に伴う2次冷却系統熱機能喪失や送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td> </tr> <tr> <td>生物学的事象</td> <td>海生生物については、大量の襲来を原因とした海水ポンプの機能喪失による原子炉補機冷却機能喪失が想定される。なお、小動物については、屋外設置の端子箱内に侵入した場合に短絡、地絡事象の原因となり得るが、ケーブル貫通部等のシールドにより防止可能であり、トレン分離した安全機能が共通要因で機能喪失することはない。</td> </tr> <tr> <td>森林火災</td> <td>森林火災については、臨時燃焼による設備及び建屋への影響が想定されるが、安全施設は、森林火災に対して、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参照し、防火帯を設けていることから、安全性を損なうおそれはない。ただし、火災により森林内に設置された送電線の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td> </tr> <tr> <td>高潮</td> <td>安全施設は高潮による影響のない敷地高さに設置されていることから、安全性を損なうおそれはない。</td> </tr> </tbody> </table>	自然事象	原子炉施設へ与える影響	洪水	敷地の地形及び汚流水の状況から判断して、敷地が洪水による被害を受けることは考えられない。また、発生する影響は溢水又は津波の影響に包含される。	風（台風）	安全施設に対する風荷重は、建築基準法に基づき、既往最大値を上回るものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、風による影響は考え難い。また、強風の影響としては竜巻の影響に包含される。	竜巻	過大な風荷重、気圧差荷重、飛来物により構築物等が破損し、構築物等に直接あるいは波及的影響を与える可能性があるが、日本で過去に発生した竜巻による最大風速及び国内最大規模の竜巻を想定しても、安全上重要な構築物等に影響を与えることはない。ただし、送電鉄塔倒壊による外部電源喪失が想定される。一方、屋外設備の海水ポンプには飛来物による破損が考えられ、海水ポンプ機能喪失による原子炉補機冷却機能喪失が想定される。なお、海水ポンプについては、飛来物への影響対策を講ずることとしている。	凍結	屋外機器で凍結のおそれのあるものは必要に応じて最低気温に適切な余裕を持った凍結防止対策を行うものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられる。ただし、暑氷による変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	降水	溢水又は津波による影響に包含される。	積雪	過大な積雪荷重により構築物等が破損する可能性があるが、過去に記録された最大積雪量を想定しても、安全上重要な構築物等に影響を与えることはないと考えられる。ただし、変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	落雷	原子炉格納施設等への避雷針の設置、接地網の布設による接地抵抗の低減等を行うとともに、安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回路設計とし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられるが、可能性としては海水ポンプモータ部への雷撃による損傷で、原子炉補機冷却機能喪失が想定される。また、変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	地滑り	構築物等が損壊する可能性があるが、地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはない。ただし、発電所周辺では雨期に伴う送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	火山の影響	火山灰による過大な積載荷重による構築物等の破損、火山灰による排気筒等の閉塞等の可能性があるが、想定される降灰厚さを考慮しても安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、安全上重要な構築物等に影響を与えることはない。ただし、荷重によるタービン建屋破損に伴う2次冷却系統熱機能喪失や送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	生物学的事象	海生生物については、大量の襲来を原因とした海水ポンプの機能喪失による原子炉補機冷却機能喪失が想定される。なお、小動物については、屋外設置の端子箱内に侵入した場合に短絡、地絡事象の原因となり得るが、ケーブル貫通部等のシールドにより防止可能であり、トレン分離した安全機能が共通要因で機能喪失することはない。	森林火災	森林火災については、臨時燃焼による設備及び建屋への影響が想定されるが、安全施設は、森林火災に対して、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参照し、防火帯を設けていることから、安全性を損なうおそれはない。ただし、火災により森林内に設置された送電線の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	高潮	安全施設は高潮による影響のない敷地高さに設置されていることから、安全性を損なうおそれはない。			<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は女川の記載方針に統一するため、その他の自然現象の影響については【補足1】に記載している</li> </ul>
自然事象	原子炉施設へ与える影響																												
洪水	敷地の地形及び汚流水の状況から判断して、敷地が洪水による被害を受けることは考えられない。また、発生する影響は溢水又は津波の影響に包含される。																												
風（台風）	安全施設に対する風荷重は、建築基準法に基づき、既往最大値を上回るものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、風による影響は考え難い。また、強風の影響としては竜巻の影響に包含される。																												
竜巻	過大な風荷重、気圧差荷重、飛来物により構築物等が破損し、構築物等に直接あるいは波及的影響を与える可能性があるが、日本で過去に発生した竜巻による最大風速及び国内最大規模の竜巻を想定しても、安全上重要な構築物等に影響を与えることはない。ただし、送電鉄塔倒壊による外部電源喪失が想定される。一方、屋外設備の海水ポンプには飛来物による破損が考えられ、海水ポンプ機能喪失による原子炉補機冷却機能喪失が想定される。なお、海水ポンプについては、飛来物への影響対策を講ずることとしている。																												
凍結	屋外機器で凍結のおそれのあるものは必要に応じて最低気温に適切な余裕を持った凍結防止対策を行うものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられる。ただし、暑氷による変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																												
降水	溢水又は津波による影響に包含される。																												
積雪	過大な積雪荷重により構築物等が破損する可能性があるが、過去に記録された最大積雪量を想定しても、安全上重要な構築物等に影響を与えることはないと考えられる。ただし、変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																												
落雷	原子炉格納施設等への避雷針の設置、接地網の布設による接地抵抗の低減等を行うとともに、安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回路設計とし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられるが、可能性としては海水ポンプモータ部への雷撃による損傷で、原子炉補機冷却機能喪失が想定される。また、変圧器・送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																												
地滑り	構築物等が損壊する可能性があるが、地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはない。ただし、発電所周辺では雨期に伴う送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																												
火山の影響	火山灰による過大な積載荷重による構築物等の破損、火山灰による排気筒等の閉塞等の可能性があるが、想定される降灰厚さを考慮しても安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、安全上重要な構築物等に影響を与えることはない。ただし、荷重によるタービン建屋破損に伴う2次冷却系統熱機能喪失や送電線等の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																												
生物学的事象	海生生物については、大量の襲来を原因とした海水ポンプの機能喪失による原子炉補機冷却機能喪失が想定される。なお、小動物については、屋外設置の端子箱内に侵入した場合に短絡、地絡事象の原因となり得るが、ケーブル貫通部等のシールドにより防止可能であり、トレン分離した安全機能が共通要因で機能喪失することはない。																												
森林火災	森林火災については、臨時燃焼による設備及び建屋への影響が想定されるが、安全施設は、森林火災に対して、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参照し、防火帯を設けていることから、安全性を損なうおそれはない。ただし、火災により森林内に設置された送電線の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																												
高潮	安全施設は高潮による影響のない敷地高さに設置されていることから、安全性を損なうおそれはない。																												

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																
<p style="text-align: center;">第4表 外部人為事象が原子炉施設へ与える影響</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">外部人為事象</th> <th style="width: 85%;">原子炉施設へ与える影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有毒ガス</td> <td>幹線道路、鉄道路線、主要幹路及び石油コンビナートは発電所から十分な距離確保されており、危険物を搭載した車両及び船舶を含む事故等による発電所への有毒ガスの影響はない。</td> </tr> <tr> <td>飛来物 (航空機衝突)</td> <td>航空機落下確率評価結果が原設計の要否判断の基準である10<sup>-7</sup>(/年)を超えないため、航空機衝突による防護設計を必要としない。なお、当該事象が仮に発生した場合には、大規模損壊及び大規模な火災が発生することを想定し、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</td> </tr> <tr> <td>船舶の衝突 (乗船事故)</td> <td>周辺海域の船舶の航路としては、小浜湾内に観光船等の航路があるが、小浜湾口部では南方向の潮流と北方向の潮流が卓越しており、仮に漂流したとしても取水路に船舶が漂着する可能性は低い。また、取水路付近での漁業操業は行われていないことから、小型船舶が漂流し、取水路に侵入する可能性は極めて低い。仮に取水路に侵入し、3、4号炉海水ポンプ室前面に到達したとしても防護壁があり、海水ポンプの取水に影響を及ぼすおそれはない。</td> </tr> <tr> <td>爆発(プラント外での爆発)</td> <td>発電所の近くには、爆発により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、爆発による発電所への影響はない。</td> </tr> <tr> <td>電磁的障害</td> <td>原子炉安全保護計装盤及びケーブルは、ラインフィルタや絶縁回路の設置により、サージ・ノイズの侵入を防止するとともに、銅製筐体や金属シールド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、発生確率は小さいと考えられる。なお、仮に当該事象が発生した場合には、複数の信号系の損傷も想定されるが、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</td> </tr> <tr> <td>ダムの崩壊</td> <td>発電所の近くには、ダムは存在しないことから、安全性を損なうおそれはない。</td> </tr> <tr> <td>火災(近隣工場等の火災)</td> <td>発電所の近くには、火災により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、石油コンビナート施設等の火災による安全施設への影響はない。</td> </tr> </tbody> </table>	外部人為事象	原子炉施設へ与える影響	有毒ガス	幹線道路、鉄道路線、主要幹路及び石油コンビナートは発電所から十分な距離確保されており、危険物を搭載した車両及び船舶を含む事故等による発電所への有毒ガスの影響はない。	飛来物 (航空機衝突)	航空機落下確率評価結果が原設計の要否判断の基準である10 <sup>-7</sup> (/年)を超えないため、航空機衝突による防護設計を必要としない。なお、当該事象が仮に発生した場合には、大規模損壊及び大規模な火災が発生することを想定し、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。	船舶の衝突 (乗船事故)	周辺海域の船舶の航路としては、小浜湾内に観光船等の航路があるが、小浜湾口部では南方向の潮流と北方向の潮流が卓越しており、仮に漂流したとしても取水路に船舶が漂着する可能性は低い。また、取水路付近での漁業操業は行われていないことから、小型船舶が漂流し、取水路に侵入する可能性は極めて低い。仮に取水路に侵入し、3、4号炉海水ポンプ室前面に到達したとしても防護壁があり、海水ポンプの取水に影響を及ぼすおそれはない。	爆発(プラント外での爆発)	発電所の近くには、爆発により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、爆発による発電所への影響はない。	電磁的障害	原子炉安全保護計装盤及びケーブルは、ラインフィルタや絶縁回路の設置により、サージ・ノイズの侵入を防止するとともに、銅製筐体や金属シールド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、発生確率は小さいと考えられる。なお、仮に当該事象が発生した場合には、複数の信号系の損傷も想定されるが、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。	ダムの崩壊	発電所の近くには、ダムは存在しないことから、安全性を損なうおそれはない。	火災(近隣工場等の火災)	発電所の近くには、火災により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、石油コンビナート施設等の火災による安全施設への影響はない。			<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は女川の記載方針に統一するため、人為事象影響については補足2及び補足4に記載している</li> </ul>
外部人為事象	原子炉施設へ与える影響																		
有毒ガス	幹線道路、鉄道路線、主要幹路及び石油コンビナートは発電所から十分な距離確保されており、危険物を搭載した車両及び船舶を含む事故等による発電所への有毒ガスの影響はない。																		
飛来物 (航空機衝突)	航空機落下確率評価結果が原設計の要否判断の基準である10 <sup>-7</sup> (/年)を超えないため、航空機衝突による防護設計を必要としない。なお、当該事象が仮に発生した場合には、大規模損壊及び大規模な火災が発生することを想定し、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。																		
船舶の衝突 (乗船事故)	周辺海域の船舶の航路としては、小浜湾内に観光船等の航路があるが、小浜湾口部では南方向の潮流と北方向の潮流が卓越しており、仮に漂流したとしても取水路に船舶が漂着する可能性は低い。また、取水路付近での漁業操業は行われていないことから、小型船舶が漂流し、取水路に侵入する可能性は極めて低い。仮に取水路に侵入し、3、4号炉海水ポンプ室前面に到達したとしても防護壁があり、海水ポンプの取水に影響を及ぼすおそれはない。																		
爆発(プラント外での爆発)	発電所の近くには、爆発により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、爆発による発電所への影響はない。																		
電磁的障害	原子炉安全保護計装盤及びケーブルは、ラインフィルタや絶縁回路の設置により、サージ・ノイズの侵入を防止するとともに、銅製筐体や金属シールド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、発生確率は小さいと考えられる。なお、仮に当該事象が発生した場合には、複数の信号系の損傷も想定されるが、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。																		
ダムの崩壊	発電所の近くには、ダムは存在しないことから、安全性を損なうおそれはない。																		
火災(近隣工場等の火災)	発電所の近くには、火災により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、石油コンビナート施設等の火災による安全施設への影響はない。																		



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シナシグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	添付資料 添付1 有効性評価の事故シナシグループの選定に際しての地震、津波以外の外部事象の考慮について 添付2 地震レベル1、5PRAについて	添付資料 添付1 有効性評価の事故シナシグループの選定に際しての地震、津波以外の外部事象の考慮について 添付2 地震レベル <b>1.5PRA</b> について	【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は地震、津波以外の外部事象の影響については添付1、地震レベル1.5PRAについては添付2に記載している

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシナグループ及び重要事故シナシナ等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シナシナグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">別紙1（添付）</p> <p>外部事象（地震、津波、火災及び溢水を除く）の影響評価について</p> <p>「<a href="#">解釈第6条2項</a>に記載されている自然現象については、現段階でのPRAの実施は困難であるため、「それに代わる方法」として事故シナシナグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シナシナグループの有無について確認を行った。</p> <p>1. 評価対象事象                  設計基準において想定される外部事象（自然現象及び人為事象）について、添付-1のとおり抽出しているが、人為事象について</p>	<p style="text-align: right;">添付1</p> <p>有効性評価の事故シナシナグループの選定に際しての地震、津波以外の外部事象の考慮について</p> <p>「<a href="#">「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」</a>（原規技発第1306193号（平成26年6月19日原子力規制委員会決定））第37条第1-1項では、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないように設計することを求められる構造物、系統及び機器がその安全機能を喪失した場合であって、炉心の著しい損傷に至る可能性があるとして想定する事故シナシナグループを抽出するため、個別プラントのPRA又はそれに代わる方法で評価を実施することが求められている。</p> <p>外部事象のうち、日本原子力学会標準として実施基準が定められておりPRAの適用実績がある地震及び津波については、それぞれPRAを実施し事故シナシナグループの抽出を実施している。</p> <p>また、地震、津波以外の自然現象については現段階でのPRA評価は実施困難であるため、「それに代わる方法」として以下に示す方法にて定性的に事故シナシナグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シナシナグループの有無について確認を行った。</p> <p>さらに人為事象についても定性的に事故シナシナグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シナシナグループの有無について確認を行った。</p> <p>また、自然現象、人為事象が重畳することによる影響についても、定性的な評価を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シナシナグループの有無について確認を行った。</p> <p>1. 前提条件                  (1) 評価対象事象                  設計基準を設定する自然現象（以下「設計基準設定事象」という。）の設定は、一般的な事象に加え、国内外の規格基準から</p>	<p style="text-align: right;">添付1</p> <p>有効性評価の事故シナシナグループの選定に際しての地震、津波以外の外部事象の考慮について</p> <p>「<a href="#">「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」</a>（原規技発第1306193号（平成26年6月19日原子力規制委員会決定））第37条1-1項では、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないように設計することを求められる構造物、系統及び機器がその安全機能を喪失した場合であって、炉心の著しい損傷に至る可能性があるとして想定する事故シナシナグループを抽出するため、個別プラントのPRA又はそれに代わる方法で評価を実施することが求められている。</p> <p>外部事象のうち、日本原子力学会標準として実施基準が定められておりPRAの適用実績がある地震及び津波については、それぞれPRAを実施し事故シナシナグループの抽出を実施している。</p> <p>また、地震、津波以外の自然現象については現段階でのPRA評価は実施困難であるため、「それに代わる方法」として以下に示す方法にて定性的に事故シナシナグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シナシナグループの有無について確認を行った。</p> <p>さらに人為事象についても定性的に事故シナシナグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シナシナグループの有無について確認を行った。</p> <p>また、自然現象、人為事象が重畳することによる影響についても、定性的な評価を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シナシナグループの有無について確認を行った。</p> <p>1.前提条件                  (1) 評価対象事象                  設計基準を設定する自然現象（以下、「設計基準設定事象」という。）の設定は、一般的な事象に加え、国内外の規格基準から</p>	<p>【大飯】                  ■記載方針の相違                  ・女川実績の反映                  ・泊は自然現象、人為事象の重畳の評価を実施している</p> <p>【大飯】                  ■記載方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>は、発生のおそれがないこと等から、ここでは、自然現象（地震、津波、火災及び溢水を除く）に着目した評価を行った。</p> <p>なお、自然現象の評価に当たっては、以下の事象を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洪水</li> <li>・風（台風）</li> <li>・竜巻</li> <li>・凍結</li> <li>・降水</li> <li>・積雪</li> <li>・落雷</li> <li>・地滑り</li> <li>・火山の影響</li> <li>・生物学的影響</li> <li>・森林火災</li> <li>・高潮</li> </ul>	<p>集した様々な自然現象に対し、そもそも女川原子力発電所において発生する可能性があるか、プラントの安全性が損なわれる可能性があるか、影響度の大きさから代表事象による評価が可能かといった観点でスクリーニングを実施している。</p> <p>したがって、設計基準設定事象以外のものについては、そもそもプラントの安全性が損なわれる可能性がないか、有意な頻度では発生しないか、若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡されるものであるため、事故シーケンスの有無の確認は、設計基準設定事象である以下の10事象を対象に実施するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・風（台風）</li> <li>・竜巻</li> <li>・凍結</li> <li>・降水</li> <li>・積雪</li> <li>・落雷</li> <li>・火山の影響</li> <li>・生物学的事象</li> <li>・森林火災</li> <li>・高潮</li> </ul> <p>なお、設計基準設定事象以外については、上述のとおり、基本的には事故シーケンスに至ることはないか、有意な頻度では発生しないか、若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡されるものであると判断しているものの、各自然現象により想</p>	<p>収集した様々な自然現象に対し、そもそも泊発電所において発生する可能性があるか、プラントの安全性が損なわれる可能性があるか、影響度の大きさから代表事象による評価が可能かといった観点でスクリーニングを実施している。</p> <p>したがって、設計基準設定事象以外のものについては、そもそもプラントの安全性が損なわれる可能性がないか、有意な頻度では発生しないか、若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡されるものであるため、事故シーケンスの有無の確認は、設計基準設定事象である以下の11事象を対象に実施するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・風（台風）</li> <li>・竜巻</li> <li>・凍結</li> <li>・降水</li> <li>・積雪</li> <li>・落雷</li> <li>・地滑り</li> <li>・火山の影響</li> <li>・生物学的事象</li> <li>・森林火災</li> <li>・高潮</li> </ul> <p>なお、設計基準設定事象以外については、上述のとおり、基本的には事故シーケンスに至ることはないか、有意な頻度では発生しないか、若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡されるものであると判断しているものの、各自然現象により想</p>	<p>・女川実績の反映</p> <p>・泊は女川の記載方針に統一するため、人為事象の影響については補足2に記載している</p> <p>【女川】</p> <p>■名称の相違</p> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】</p> <p>■評価結果の相違</p> <p>・泊3は第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部事象）」において地滑りを考慮すべき外部事象として選定している</p> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【大飯】</p> <p>■評価結果の相違</p> <p>・大飯は地域特性を踏まえて洪水を選定しているが、泊では、同様の観点から対象外と判断している</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・女川実績の反映</p> <p>・泊は女川の記載方針に統一</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 想定範囲</p> <p>事故シーケンスグループの抽出に当たっては、上記自然現象のそれぞれについて、過酷と考えられる条件を基にその影響について評価を行う。</p>	<p>定される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ、考え得る起回事象について整理しており、その結果からも上記 10 事象に加え詳細評価が必要な事象は無いことを確認している。</p> <p>なお、このうち 4 事象については、他事象に包絡される（降水、風（台風）、高潮）か、起回事象の発生はない（生物学的事象）ことを確認している。（補足 1）</p> <p>また、各人為事象により想定される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ、考え得る起回事象についても整理しており、その結果から新たな起回事象がないこと、事象の影響として設計基準設定事象に包絡されることを確認している。（補足 2）</p> <p>(2) 想定範囲</p> <p>上記設計基準設定事象については、それぞれ考慮すべき最も過酷と考えられる条件を設定している。具体的には、設計基準設定を超えた規模を仮定する。</p> <p>2. 評価方法</p> <p>2.1 起回事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>1.にて示した風、積雪等の自然現象が設計基準を超える規模で発生した場合に、発電所に与える影響は地震、津波ほど十分な知見がない。そこで、ここでは国外の評価事例、国内のトラブル事例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し、対象とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。</p> <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性がある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>(3) 起回事象となり得るシナリオの選定</p>	<p>定される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ、考え得る起回事象について整理しており、その結果からも上記 11 事象に加え詳細評価が必要な事象は無いことを確認している。</p> <p>なお、このうち 5 事象については、他事象に包絡される（降水、風（台風）、高潮）か、起回事象の発生はない（地滑り、生物学的事象）ことを確認している。（補足 1）</p> <p>また、各人為事象により想定される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ、考え得る起回事象についても整理しており、その結果から新たな起回事象がないこと、事象の影響として設計基準設定事象に包絡されることを確認している。（補足 2）</p> <p>(2) 想定範囲</p> <p>上記設計基準設定事象については、それぞれ考慮すべき最も過酷と考えられる条件を設定している。具体的には、設計基準設定を超えた規模を仮定する。</p> <p>2. 評価方法</p> <p>2.1 起回事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>1.にて示した風、積雪等の自然現象が設計基準を超える規模で発生した場合に、発電所に与える影響は地震、津波ほど十分な知見がない。そこで、ここでは国外の評価事例、国内のトラブル事例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し、対象とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。</p> <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性がある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>(3) 起回事象になり得るシナリオの選定</p>	<p>するため、評価対象とする自然現象の考え方の補足を記載している</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・女川実績の反映</p> <p>・泊は女川の記載方針に統一するため、人為事象の影響については補足2に記載している</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・女川実績の反映</p> <p>・泊は女川の記載方針に統一するため、評価方法について記載している</p> <p>【女川】</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定する。</p> <p>シナリオの選定に当たっては、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起回事象となり得るシナリオを選定する。</p> <p>なお、起回事象の選定は、日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル1PSA編）：2008」（以下「学会標準」という。）に示される考え方などを参考に行う。</p> <p>(4) 起回事象の特定</p> <p>(3)で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起回事象の特定を行う。</p> <p>なお、過去の観測実績等をもとに発生可能性を評価可能なものについては、影響のある事故シーケンスの要因となる可能性について考察を行う。</p> <p>2.2 事故シーケンスの特定</p> <p>2.1(4)にて特定した起回事象について、内部事象レベル1 PRAや地震、津波レベル1 PRAにて考慮しておらず、重大事故の有効性評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつながる可能性のあるものの有無について確認を行う。</p> <p>また、新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起回事象が確認された場合、事故シーケンスに至る可能性について評価の上、有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確認を行う。</p> <p>事故シーケンスに至る可能性の評価については、旧原子力安全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法などを参考に実施するものとする。</p> <p>3. 個別事象評価のまとめ</p> <p>1.にて示した各評価対象事象について、事故シーケンスに至る可能性のある起回事象について特定した結果（補足1-1～6参照）、内部事象や地震、津波レベル1 PRAで考慮している起回事象に包含されることを確認した。また、各評価対象事象によって機能喪失</p>	<p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定する。</p> <p>シナリオの選定に当たっては、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起回事象となり得るシナリオを選定する。</p> <p>なお、起回事象の選定は、日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル1 PSA編）：2008」（以下「学会標準」という。）に示される考え方等を参考に行う。</p> <p>(4) 起回事象の特定</p> <p>(3)で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起回事象の特定を行う。</p> <p>なお、過去の観測実績等を基に発生可能性を評価可能なものについては、影響のある事故シーケンスの要因となる可能性について考察を行う。</p> <p>2.2 事故シーケンスの特定</p> <p>2.1(4)にて特定した起回事象について、内部事象レベル1 PRAや地震、津波レベル1 PRAにて考慮しておらず、重大事故の有効性評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつながる可能性のあるものの有無について確認を行う。</p> <p>また、新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起回事象が確認された場合、事故シーケンスに至る可能性について評価の上、有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確認を行う。</p> <p>事故シーケンスに至る可能性の評価については、旧原子力安全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法などを参考に実施するものとする。</p> <p>3. 個別事象評価のまとめ</p> <p>1.にて示した各評価対象事象について、事故シーケンスに至る可能性のある起回事象について特定した結果（補足1-1～6参照）、内部事象や地震、津波レベル1 PRAで考慮している起回事象に包含されることを確認した。また、各評価対象事象によって機能喪失</p>	<p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定する。</p> <p>シナリオの選定に当たっては、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起回事象となり得るシナリオを選定する。</p> <p>なお、起回事象の選定は、日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル1 PSA編）：2008」（以下「学会標準」という。）に示される考え方等を参考に行う。</p> <p>(4) 起回事象の特定</p> <p>(3)で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起回事象の特定を行う。</p> <p>なお、過去の観測実績等を基に発生可能性を評価可能なものについては、影響のある事故シーケンスの要因となる可能性について考察を行う。</p> <p>2.2 事故シーケンスの特定</p> <p>2.1(4)にて特定した起回事象について、内部事象レベル1 PRAや地震、津波レベル1 PRAにて考慮しておらず、重大事故の有効性評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつながる可能性のあるものの有無について確認を行う。</p> <p>また、新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起回事象が確認された場合、事故シーケンスに至る可能性について評価の上、有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確認を行う。</p> <p>事故シーケンスに至る可能性の評価については、旧原子力安全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法などを参考に実施するものとする。</p> <p>3. 個別事象評価のまとめ</p> <p>1.にて示した各評価対象事象について、事故シーケンスに至る可能性のある起回事象について特定した結果（補足1-1～6参照）、内部事象や地震、津波レベル1 PRAで考慮している起回事象に包含されることを確認した。また、各評価対象事象によって機能喪失</p>	<p>■記載表現の相違</p> <p>・他の箇所の同様のタイトルは全て「に」しており、表現を統一した。</p> <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>・もとに→基に</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>する可能性のある緩和設備について確認し、起因事象が発生した場合であっても、緩和設備が機能維持すること等により、必要な機能を確保することは可能であることを確認した（補足 1-7）。したがって、内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>4. 設計基準を超える自然現象の重畳の考慮について</p> <p>(1) 自然現象の重畳影響</p> <p>自然現象の重畳評価については、損傷・機能喪失モードの相違に応じて、以下に示す影響を考慮する。</p> <p>I. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し、重ね合わさって増長するケース                      (例：積雪と降下火砕物による堆積荷重の増加)</p> <p>II. ある自然現象の防護施設がほかの自然現象によって機能喪失することにより影響が増長するケース（例：地震により浸水防止機能が喪失して浸水量が増加）</p> <p>III-1. ほかの自然現象の作用により前提条件が変化し、影響が増長するケース                      (例：降水による降下火砕物密度の増加)</p> <p>III-2. ほかの自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース（例：斜面に降下火砕物が堆積した後大量の降水により滑り、プラント周辺まで降下火砕物を含んだ水が押し寄せる状態。単独事象としては想定していない。）</p> <p>(2) 自然現象の重畳によるシナリオの選定</p> <p>基本的には一般的な事象に加え、国内外の規格基準から収集した自然現象について(1) I～III-2 に示した重畳影響の確認を実施した。</p> <p>ただし、以下の観点から明らかに事故シーケンスにはつながらないと考えられるものについては重畳影響を考慮不要と判断し確認対象から除外した。</p> <p>○女川原子力発電所及びその周辺では発生しない（若しくは、発生が極めて稀）と判断した事象（No.は補足1参照）                      No.2：隕石、No.4：河川の迂回、No.5：砂嵐（塩を含んだ嵐）、No.9：雪崩、No.12：干ばつ、No.13：洪水、No.22：湖又は河川の水位低下、No.23：湖又は河川の水位上昇、No.26：地滑</p>	<p>する可能性のある緩和設備について確認し、起因事象が発生した場合であっても、緩和設備が機能維持すること等により、必要な機能を確保することは可能であることを確認した（補足 1-7）。したがって、内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>4. 設計基準を超える自然現象の重畳の考慮について</p> <p>(1) 自然現象の重畳影響</p> <p>自然現象の重畳評価については、損傷・機能喪失モードの相違に応じて、以下に示す影響を考慮する。</p> <p>I. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し、重ね合わさって増長するケース                      (例：積雪と降下火砕物による堆積荷重の増加)</p> <p>II. ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失することにより影響が増長するケース（例：地震により浸水防止機能が喪失して浸水量が増加）</p> <p>III-1. 他の自然現象の作用により前提条件が変化し、影響が増長するケース                      (例：降水による降下火砕物密度の増加)</p> <p>III-2. 他の自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース（例：斜面に降下火砕物が堆積した後大量の降水により滑り、プラント周辺まで降下火砕物を含んだ水が押し寄せる状態。単独事象としては想定していない。）</p> <p>(2) 自然現象の重畳によるシナリオの選定</p> <p>基本的には一般的な事象に加え、国内外の規格基準から収集した自然現象について(1) I～III-2 に示した重畳影響の確認を実施した。</p> <p>ただし、以下の観点から明らかに事故シーケンスにはつながらないと考えられるものについては重畳影響を考慮不要と判断し確認対象から除外した。</p> <p>○泊発電所及びその周辺では発生しない（若しくは、発生が極めて稀）と判断した事象（No.は補足1参照）                      No.2：隕石、No.4：河川の迂回、No.5：砂嵐（塩を含んだ嵐）、No.9：雪崩、No.12：干ばつ、No.13：洪水、No.20：氷晶、No.22：湖又は河川の水位低下、No.23：湖又は河川の水位上</p>	<p>【女川】                      ■個別評価による相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>り、No.27：カルスト</p> <p>○単独事象での評価において設備等への影響がない（若しくは、非常に小さい）と判断した事象で、他の事象との重畳を考慮しても明らかに設備等への影響が無いと判断した事象（No.は補足1参照）</p> <p>No.11：海岸侵食，No.16：濃霧，No.18：霜・白霜，No.19：極高温，No.24：もや，No.25：塩害，塩雲，No.29：高温水（海水温高），No.30：低温水（海水温低）</p> <p>確認した結果としては、重畳影響Ⅰ～Ⅲ-1については、以下に示す理由から、単独事象での評価において抽出されたシナリオ以外のシナリオが生じることはなく、重畳影響Ⅲ-2についても、他事象にて抽出したシナリオであり、新たなものが確認されなかった。個別自然現象の重畳影響の確認結果を補足3に示す。また、人為事象との重畳影響については、補足4に示すとおり自然現象の重畳影響に包絡されると判断した。</p> <p>I. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し、重ね合わさって増長するケース                  重畳により影響度合いが大きくなるのみであり、単独で設計基準を超える事象に対してシナリオの抽出を行っていることを踏まえると、新たなシナリオは生じない。</p> <p>II. ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失することにより、影響が増長するケース                  単独の自然現象に対するシナリオの選定において、設計基準を超える事象を評価対象としているということは、つまり設備耐力や防護対策に期待していないということであり、単独事象の評価において抽出された以外の新たなシナリオは生じない。</p> <p>Ⅲ-1. ほかの自然現象の作用により前提条件が変化し、影響が増長するケース                  一方の自然現象の前提条件が、他方の自然現象により変化し、元の自然現象の影響度が大きくなったとしても、</p>	<p>昇、No.27：カルスト</p> <p>○単独事象での評価において設備等への影響がない（若しくは、非常に小さい）と判断した事象で、他の事象との重畳を考慮しても明らかに設備等への影響が無いと判断した事象（No.は補足1参照）</p> <p>No.11：海岸侵食，No.16：濃霧，No.18：霜・白霜，No.19：極高温，No.24：もや，No.25：塩害，塩雲，No.26：地滑り，No.29：高温水（海水温高），No.30：低温水（海水温低）</p> <p>確認した結果としては、重畳影響Ⅰ～Ⅲ-1については、以下に示す理由から、単独事象での評価において抽出されたシナリオ以外のシナリオが生じることはなく、重畳影響Ⅲ-2については、該当するケースがなかった。個別自然現象の重畳影響の確認結果を補足3に示す。また、人為事象との重畳影響については、補足4に示すとおり自然現象の重畳影響に包絡されると判断した。</p> <p>I. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し、重ね合わさって増長するケース                  重畳により影響度合いが大きくなるのみであり、単独で設計基準を超える事象に対してシナリオの抽出を行っていることを踏まえると、新たなシナリオは生じない。</p> <p>II. ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失することにより、影響が増長するケース                  単独の自然現象に対するシナリオの選定において、設計基準を超える事象を評価対象としているということは、つまり設備耐力や防護対策に期待していないということであり、単独事象の評価において抽出された以外の新たなシナリオは生じない。</p> <p>Ⅲ-1. 他<sup>青</sup>の自然現象の作用により前提条件が変化し、影響が増長するケース                  一方の自然現象の前提条件が、他方の自然現象により変化し、元の自然現象の影響度が大きくなったとしても、</p>	<p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】                  ■記載表現の相違                  ・泊は表現を統一している                  （以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】                  ■個別評価による相違                  ・泊は重畳影響Ⅲ-2に該当するケースはなく、女川も補足3の自然現象の重畳確認結果においてはⅢ-2に該当するケースは抽出されておらず、実質的に相違はない                  （以下、相違理由説明を省略）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3. まとめ</p> <p>1.項に示した各評価対象事象について、事故シーケンスに至る可能性について検討を実施した結果（添付-2～7参照）、内部事象レベル1 PRA、地震PRA及び津波PRAにて抽出した事故シーケンスグループに対して新たに追加が必要となる事故シーケンスグループは発生しないものと判断した。</p>	<p>I.と同様、単独で設計基準を超える事象に対してシナリオ抽出を行っているため、新たなシナリオは生じない。</p> <p>III-2.ほかの自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース</p> <p>単独事象では影響が及ばない評価であったのに対し、事象が重畳することにより影響が及ぶようになるものは、降下火砕物と降水の組合せのみであったが、屋外設備（外部電源、海水ポンプ等）の損傷を想定しても、起因事象としては外部電源喪失、全交流動力電源喪失及び最終ヒートシンク喪失であり、新しいシナリオは生じない。</p> <p>(3) 重畳影響評価のまとめ</p> <p>事故シーケンスの抽出という観点においては、上述のとおり、自然現象・人為事象が重畳することにより、単独事象の評価で特定されたシナリオに対し新たなものが生じることはなく、自然現象の重畳により追加すべき新たな事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>5. 全体まとめ</p> <p>地震、津波以外の自然現象、人為事象について、事故シーケンスに至る可能性のある起因事象について特定した結果、内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>また、地震、津波を含む、各自然現象の重畳影響についても確認を実施した結果、単独事象での評価と同様に、内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p>	<p>I.と同様、単独で設計基準を超える事象に対してシナリオ抽出を行っているため、新たなシナリオは生じない。</p> <p>(3) 重畳影響評価のまとめ</p> <p>事故シーケンスの抽出という観点においては、上述のとおり、自然現象・人為事象が重畳することにより、単独事象の評価で特定されたシナリオに対し新たなものが生じることはなく、自然現象の重畳により追加すべき新たな事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>5. 全体まとめ</p> <p>地震、津波以外の自然現象、人為事象について、事故シーケンスに至る可能性のある起因事象について特定した結果、内部事象や地震PRA及び津波PRAにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>また、地震、津波を含む、各自然現象の重畳影響についても確認を実施した結果、単独事象での評価と同様に、内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は女川の記載方針に統一するため、自然現象の重畳の評価を実施している</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> </ul>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由																																																				
<p style="text-align: center;">表 事象の選定結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>事象</th> <th>備考</th> <th>詳細説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>洪水</td> <td>「津波」による影響評価に含まれる。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>風（台風）</td> <td>「竜巻」による影響評価に含まれる。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>竜巻</td> <td>当該事象に関する影響評価を行う。</td> <td>添付-2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>凍結</td> <td>当該事象に関する影響評価を行う。</td> <td>添付-3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>降水</td> <td>「津波」による影響評価に含まれる。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>積雪</td> <td>当該事象に関する影響評価を行う。</td> <td>添付-4</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>落雷</td> <td>当該事象に関する影響評価を行う。</td> <td>添付-5</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>地滑り</td> <td>地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としていることから、地滑りによる影響はない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>火山の影響</td> <td>当該事象に関する影響評価を行う。</td> <td>添付-6</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>生物学的影響</td> <td>海生生物襲来による海水ポンプ機能喪失、小動物等によるケーブル類の損傷を想定されるが、除塵装置及び小動物の侵入防止対策により、安全施設の機能が損なわれることはない。</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>森林火災</td> <td>当該事象に関する影響評価を行う。</td> <td>添付-7</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>高潮</td> <td>「津波」による影響評価に含まれる。</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>				No.	事象	備考	詳細説明	1	洪水	「津波」による影響評価に含まれる。	—	2	風（台風）	「竜巻」による影響評価に含まれる。	—	3	竜巻	当該事象に関する影響評価を行う。	添付-2	4	凍結	当該事象に関する影響評価を行う。	添付-3	5	降水	「津波」による影響評価に含まれる。	—	6	積雪	当該事象に関する影響評価を行う。	添付-4	7	落雷	当該事象に関する影響評価を行う。	添付-5	8	地滑り	地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としていることから、地滑りによる影響はない。	—	9	火山の影響	当該事象に関する影響評価を行う。	添付-6	10	生物学的影響	海生生物襲来による海水ポンプ機能喪失、小動物等によるケーブル類の損傷を想定されるが、除塵装置及び小動物の侵入防止対策により、安全施設の機能が損なわれることはない。	—	11	森林火災	当該事象に関する影響評価を行う。	添付-7	12	高潮	「津波」による影響評価に含まれる。	—	<p>（補足資料）</p> <p>補足1 過酷な自然現象により考え得る起回事象等</p> <p>補足1-1 凍結事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>補足1-2 積雪事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>補足1-3 火山の影響に対する事故シーケンス抽出</p> <p>補足1-4 竜巻事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>補足1-5 森林火災事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>補足1-6 落雷事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>補足1-7 起回事象の発生が考えられるその他の自然現象と起回事象発生時の対応</p> <p>補足2 過酷な人為事象により考え得る起回事象等</p> <p>補足3 自然現象の重畳確認結果</p> <p>補足4 人為事象に関わる重畳の影響について</p>				<p>（補足資料）</p> <p>補足1 過酷な自然現象により考え得る起回事象等</p> <p>補足1-1 凍結事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>補足1-2 積雪事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>補足1-3 火山の影響に対する事故シーケンス抽出</p> <p>補足1-4 竜巻事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>補足1-5 森林火災事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>補足1-6 落雷事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>補足1-7 起回事象の発生が考えられるその他の自然現象と起回事象発生時の対応</p> <p>補足2 過酷な人為事象により考え得る起回事象等</p> <p>補足3 自然現象の重畳確認結果</p> <p>補足4 人為事象に関わる重畳の影響について</p>				<p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・女川実績の反映</p>
No.	事象	備考	詳細説明																																																													
1	洪水	「津波」による影響評価に含まれる。	—																																																													
2	風（台風）	「竜巻」による影響評価に含まれる。	—																																																													
3	竜巻	当該事象に関する影響評価を行う。	添付-2																																																													
4	凍結	当該事象に関する影響評価を行う。	添付-3																																																													
5	降水	「津波」による影響評価に含まれる。	—																																																													
6	積雪	当該事象に関する影響評価を行う。	添付-4																																																													
7	落雷	当該事象に関する影響評価を行う。	添付-5																																																													
8	地滑り	地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としていることから、地滑りによる影響はない。	—																																																													
9	火山の影響	当該事象に関する影響評価を行う。	添付-6																																																													
10	生物学的影響	海生生物襲来による海水ポンプ機能喪失、小動物等によるケーブル類の損傷を想定されるが、除塵装置及び小動物の侵入防止対策により、安全施設の機能が損なわれることはない。	—																																																													
11	森林火災	当該事象に関する影響評価を行う。	添付-7																																																													
12	高潮	「津波」による影響評価に含まれる。	—																																																													

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
				補足1		補足1
過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (1/11)						
No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出
1	凍結 ※詳細は補足1-1参照	屋外タンク及び配管内流体の凍結 ヒートシンク（海水）の凍結	軽油タンク等の軽油が凍結するとともに、外部電源喪失が発生している状況下においては、非常用ディーゼルの燃料ダイタタの燃料供給場により「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 復水貯蔵タンクの保水が凍結した場合、復水補給水系の喪失により計画外停止に至るシナリオ。 女川原子力発電所周辺の海水が凍結することは起こりえないと考えられるため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。 送電線や母線へ着水することによって相間短絡を起し、「外部電源喪失」に至るシナリオ。	1	凍結 ※詳細は補足1-1参照	屋外タンク及び配管内流体の凍結 ヒートシンク（海水）の凍結
2	隕石	電気的影響 着水による送電線の相間短絡	安全施設の影響が及ぶ樹木の倒石等の衝突については有意な発生頻度とはならない。したがって、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	2	隕石	電気的影響 着水による送電線の相間短絡
3	降水	浸水 降水による設備の浸水 荷重（堆積）	津波の評価に包絡される。 積雪の評価に包絡される。（No.6参照）	3	降水	浸水 降水による設備の浸水 荷重（堆積）
4	河川の迂回	女川原子力発電所は海水を冷却源としていることから、河川等からの取水不可によるプラントへの影響はなく、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		4	河川の迂回	女川原子力発電所は海水を冷却源としていることから、河川等からの取水不可によるプラントへの影響はなく、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。
5	砂嵐 （風を含んだ風）	閉塞 空調フィルタの閉塞	周辺に砂丘等がないため考慮しない。 発生を想定してもその影響は火山の影響（No.8）の評価に包絡されることから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	5	砂嵐 （風を含んだ風）	閉塞 空調フィルタの閉塞
過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (1/11)						
No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出
1	凍結 ※詳細は補足1-1参照	屋外タンク及び配管内流体の凍結 ヒートシンク（海水）の凍結	ディーゼル発電機燃料油タンク及びディーゼル発電機燃料油タンクから燃料油サービスタンクまでの配管及び弁の凍結が想定した場合に、ディーゼル発電機が機能喪失することにより、「自動停止」に至るシナリオ。 外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。 泊発電所周辺の海水が凍結することは起こり得ないと考えられるため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	1	凍結 ※詳細は補足1-1参照	屋外タンク及び配管内流体の凍結 ヒートシンク（海水）の凍結
2	限行	電気的影響 荷重（衝突） 荷重（衝撃波） 限行に伴う津波による設備の浸水	送電線や母線へ着水することによって相間短絡を起し、「外部電源喪失」に至るシナリオ。 安全施設の影響が及ぶ樹木の倒石等については有意な発生頻度とはならない。したがって、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	2	限行	電気的影響 荷重（衝突） 荷重（衝撃波） 限行に伴う津波による設備の浸水
3	降水	浸水 降水による設備の浸水 荷重（堆積）	津波の評価に包絡される。 積雪の評価に包絡される。（No.6参照）	3	降水	浸水 降水による設備の浸水 荷重（堆積）
4	河川の迂回	女川原子力発電所は海水を冷却源としていることから、河川等からの取水不可によるプラントへの影響はなく、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		4	河川の迂回	女川原子力発電所は海水を冷却源としていることから、河川等からの取水不可によるプラントへの影響はなく、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。
5	砂嵐 （風を含んだ風）	閉塞 空調フィルタの閉塞	周辺に砂丘等がないため考慮しない。 発生を想定してもその影響は火山の影響（No.8）の評価に包絡されることから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	5	砂嵐 （風を含んだ風）	閉塞 空調フィルタの閉塞
6	積雪 ※詳細は補足1-2参照	荷重（堆積）	周辺に砂丘等がないため考慮しない。 発生を想定してもその影響は火山の影響（No.8）の評価に包絡されることから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	6	積雪 ※詳細は補足1-2参照	荷重（堆積）
過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (1/11)						
No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出
1	凍結 ※詳細は補足1-1参照	屋外タンク及び配管内流体の凍結 ヒートシンク（海水）の凍結	ディーゼル発電機燃料油タンク及びディーゼル発電機燃料油タンクから燃料油サービスタンクまでの配管及び弁の凍結が想定した場合に、ディーゼル発電機が機能喪失することにより、「自動停止」に至るシナリオ。 外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。 泊発電所周辺の海水が凍結することは起こり得ないと考えられるため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	1	凍結 ※詳細は補足1-1参照	屋外タンク及び配管内流体の凍結 ヒートシンク（海水）の凍結
2	限行	電気的影響 荷重（衝突） 荷重（衝撃波） 限行に伴う津波による設備の浸水	送電線や母線へ着水することによって相間短絡を起し、「外部電源喪失」に至るシナリオ。 安全施設の影響が及ぶ樹木の倒石等については有意な発生頻度とはならない。したがって、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	2	限行	電気的影響 荷重（衝突） 荷重（衝撃波） 限行に伴う津波による設備の浸水
3	降水	浸水 降水による設備の浸水 荷重（堆積）	津波の評価に包絡される。 積雪の評価に包絡される。（No.6参照）	3	降水	浸水 降水による設備の浸水 荷重（堆積）
4	河川の迂回	女川原子力発電所は海水を冷却源としていることから、河川等からの取水不可によるプラントへの影響はなく、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		4	河川の迂回	女川原子力発電所は海水を冷却源としていることから、河川等からの取水不可によるプラントへの影響はなく、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。
5	砂嵐 （風を含んだ風）	閉塞 空調フィルタの閉塞	周辺に砂丘等がないため考慮しない。 発生を想定してもその影響は火山の影響（No.8）の評価に包絡されることから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	5	砂嵐 （風を含んだ風）	閉塞 空調フィルタの閉塞
6	積雪 ※詳細は補足1-2参照	荷重（堆積）	周辺に砂丘等がないため考慮しない。 発生を想定してもその影響は火山の影響（No.8）の評価に包絡されることから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	6	積雪 ※詳細は補足1-2参照	荷重（堆積）

【大飯】  
■記載方針の相違  
・女川実績の反映  
・泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している  
【女川】  
■個別評価による相違

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故シナリオグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="757 1061 786 1098">No</th> <th data-bbox="786 1061 815 1098">自然現象</th> <th data-bbox="815 1061 844 1098">設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th> <th data-bbox="844 1061 873 1098">設計基準を想定した場合は発生する事象 (2/1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="757 1061 786 1098">6</td> <td data-bbox="786 1061 815 1098">積雪 ※詳細は補足1-2参照</td> <td data-bbox="815 1061 844 1098">積雪 ※詳細は補足1-2参照</td> <td data-bbox="844 1061 1070 1098"> <p>原子力発電所の建屋が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置している原子力炉建屋炉心冷却水のサーージタンクが物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所の建屋が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置している非常用ディーゼル発電機燃料タンクが物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所の建屋が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置しているタービン発電機に影響が及び、「非同期現象」に至るシナリオ。</p> <p>タービン建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置しているタービン発電機冷却水サーージタンクに影響が及び「タービン・サージトタンク故障」に至るシナリオ。</p> <p>副建屋の天井が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置している中央制御室が物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。その後、中央制御室の下部に位置している直流電源設備が内部漏水により機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>軽油タンク至内部が積雪荷重により崩壊した場合、軽油タンク機能喪失に至り、外部電源喪失が発生している状況下においては、非常用ディーゼル発電機設備（燃料タンク）の燃料枯渇により、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>66kV開閉所、変圧器が積雪荷重により崩壊し、外部電源系に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>復旧棟ターボコンタクト板が積雪荷重により崩壊し、復旧棟が喪失した場合、復旧棟給水系の喪失により「計測外停電」に至るシナリオ。</p> <p>積雪荷重により原子力用動力制御系統が物理的に損傷し、機能喪失及び高圧配管のブレイクが物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>積雪荷重により原子力用動力制御系統が物理的に損傷し、機能喪失し、非常用ディーゼル発電機が機能喪失し、蓄電池の喪失により、風力による「外部電源喪失」が同時に発生し、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を想定した場合は発生する事象 (2/1)	6	積雪 ※詳細は補足1-2参照	積雪 ※詳細は補足1-2参照	<p>原子力発電所の建屋が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置している原子力炉建屋炉心冷却水のサーージタンクが物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所の建屋が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置している非常用ディーゼル発電機燃料タンクが物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所の建屋が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置しているタービン発電機に影響が及び、「非同期現象」に至るシナリオ。</p> <p>タービン建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置しているタービン発電機冷却水サーージタンクに影響が及び「タービン・サージトタンク故障」に至るシナリオ。</p> <p>副建屋の天井が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置している中央制御室が物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。その後、中央制御室の下部に位置している直流電源設備が内部漏水により機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>軽油タンク至内部が積雪荷重により崩壊した場合、軽油タンク機能喪失に至り、外部電源喪失が発生している状況下においては、非常用ディーゼル発電機設備（燃料タンク）の燃料枯渇により、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>66kV開閉所、変圧器が積雪荷重により崩壊し、外部電源系に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>復旧棟ターボコンタクト板が積雪荷重により崩壊し、復旧棟が喪失した場合、復旧棟給水系の喪失により「計測外停電」に至るシナリオ。</p> <p>積雪荷重により原子力用動力制御系統が物理的に損傷し、機能喪失及び高圧配管のブレイクが物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>積雪荷重により原子力用動力制御系統が物理的に損傷し、機能喪失し、非常用ディーゼル発電機が機能喪失し、蓄電池の喪失により、風力による「外部電源喪失」が同時に発生し、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1368 1061 1397 1098">No</th> <th data-bbox="1397 1061 1426 1098">自然現象</th> <th data-bbox="1426 1061 1456 1098">設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th> <th data-bbox="1456 1061 1485 1098">設計基準を想定した場合の評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1368 1061 1397 1098">6</td> <td data-bbox="1397 1061 1426 1098">積雪 ※詳細は補足1-2参照</td> <td data-bbox="1426 1061 1456 1098">積雪 (積雪)</td> <td data-bbox="1456 1061 1682 1098"> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置している主要配管が物理的に損傷し、機能喪失すること、<b>「2次冷却系の破断」</b>又は<b>「自動停止」</b>に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置しているアンモニア純化設備が物理的に損傷し、機能喪失すること、<b>「自動停止」</b>に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置している空調用冷水膨張タンクが物理的に損傷し、機能喪失すること、<b>「自動停止」</b>に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置している中央制御室が物理的に損傷し、機能喪失すること、<b>「自動停止」</b>に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置している副建屋の下部に位置している直流電源設備が内部漏水により機能喪失に至るシナリオ。その後、中央制御室の下部に位置している直流電源設備が内部漏水により機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>軽油タンク至内部が積雪荷重により崩壊した場合、軽油タンク機能喪失に至り、外部電源喪失が発生している状況下においては、非常用ディーゼル発電機設備（燃料タンク）の燃料枯渇により、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>66kV開閉所、変圧器が積雪荷重により崩壊し、外部電源系に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>復旧棟ターボコンタクト板が積雪荷重により崩壊し、復旧棟が喪失した場合、復旧棟給水系の喪失により「計測外停電」に至るシナリオ。</p> <p>積雪荷重により原子力用動力制御系統が物理的に損傷し、機能喪失及び高圧配管のブレイクが物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>積雪荷重により原子力用動力制御系統が物理的に損傷し、機能喪失し、非常用ディーゼル発電機が機能喪失し、蓄電池の喪失により、風力による「外部電源喪失」が同時に発生し、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を想定した場合の評価	6	積雪 ※詳細は補足1-2参照	積雪 (積雪)	<p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置している主要配管が物理的に損傷し、機能喪失すること、<b>「2次冷却系の破断」</b>又は<b>「自動停止」</b>に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置しているアンモニア純化設備が物理的に損傷し、機能喪失すること、<b>「自動停止」</b>に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置している空調用冷水膨張タンクが物理的に損傷し、機能喪失すること、<b>「自動停止」</b>に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置している中央制御室が物理的に損傷し、機能喪失すること、<b>「自動停止」</b>に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置している副建屋の下部に位置している直流電源設備が内部漏水により機能喪失に至るシナリオ。その後、中央制御室の下部に位置している直流電源設備が内部漏水により機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>軽油タンク至内部が積雪荷重により崩壊した場合、軽油タンク機能喪失に至り、外部電源喪失が発生している状況下においては、非常用ディーゼル発電機設備（燃料タンク）の燃料枯渇により、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>66kV開閉所、変圧器が積雪荷重により崩壊し、外部電源系に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>復旧棟ターボコンタクト板が積雪荷重により崩壊し、復旧棟が喪失した場合、復旧棟給水系の喪失により「計測外停電」に至るシナリオ。</p> <p>積雪荷重により原子力用動力制御系統が物理的に損傷し、機能喪失及び高圧配管のブレイクが物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>積雪荷重により原子力用動力制御系統が物理的に損傷し、機能喪失し、非常用ディーゼル発電機が機能喪失し、蓄電池の喪失により、風力による「外部電源喪失」が同時に発生し、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> </ul>
No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を想定した場合は発生する事象 (2/1)																
6	積雪 ※詳細は補足1-2参照	積雪 ※詳細は補足1-2参照	<p>原子力発電所の建屋が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置している原子力炉建屋炉心冷却水のサーージタンクが物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所の建屋が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置している非常用ディーゼル発電機燃料タンクが物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所の建屋が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置しているタービン発電機に影響が及び、「非同期現象」に至るシナリオ。</p> <p>タービン建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置しているタービン発電機冷却水サーージタンクに影響が及び「タービン・サージトタンク故障」に至るシナリオ。</p> <p>副建屋の天井が積雪荷重により崩壊した場合、建屋最上層に設置している中央制御室が物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。その後、中央制御室の下部に位置している直流電源設備が内部漏水により機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>軽油タンク至内部が積雪荷重により崩壊した場合、軽油タンク機能喪失に至り、外部電源喪失が発生している状況下においては、非常用ディーゼル発電機設備（燃料タンク）の燃料枯渇により、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>66kV開閉所、変圧器が積雪荷重により崩壊し、外部電源系に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>復旧棟ターボコンタクト板が積雪荷重により崩壊し、復旧棟が喪失した場合、復旧棟給水系の喪失により「計測外停電」に至るシナリオ。</p> <p>積雪荷重により原子力用動力制御系統が物理的に損傷し、機能喪失及び高圧配管のブレイクが物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>積雪荷重により原子力用動力制御系統が物理的に損傷し、機能喪失し、非常用ディーゼル発電機が機能喪失し、蓄電池の喪失により、風力による「外部電源喪失」が同時に発生し、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。</p>																
No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を想定した場合の評価																
6	積雪 ※詳細は補足1-2参照	積雪 (積雪)	<p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置している主要配管が物理的に損傷し、機能喪失すること、<b>「2次冷却系の破断」</b>又は<b>「自動停止」</b>に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置しているアンモニア純化設備が物理的に損傷し、機能喪失すること、<b>「自動停止」</b>に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置している空調用冷水膨張タンクが物理的に損傷し、機能喪失すること、<b>「自動停止」</b>に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置している中央制御室が物理的に損傷し、機能喪失すること、<b>「自動停止」</b>に至るシナリオ。</p> <p>原子力発電所建屋最上層が積雪荷重により崩壊した場合、その直下に設置している副建屋の下部に位置している直流電源設備が内部漏水により機能喪失に至るシナリオ。その後、中央制御室の下部に位置している直流電源設備が内部漏水により機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>軽油タンク至内部が積雪荷重により崩壊した場合、軽油タンク機能喪失に至り、外部電源喪失が発生している状況下においては、非常用ディーゼル発電機設備（燃料タンク）の燃料枯渇により、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>66kV開閉所、変圧器が積雪荷重により崩壊し、外部電源系に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>復旧棟ターボコンタクト板が積雪荷重により崩壊し、復旧棟が喪失した場合、復旧棟給水系の喪失により「計測外停電」に至るシナリオ。</p> <p>積雪荷重により原子力用動力制御系統が物理的に損傷し、機能喪失及び高圧配管のブレイクが物理的に損傷し、機能喪失に至るシナリオ。</p> <p>積雪荷重により原子力用動力制御系統が物理的に損傷し、機能喪失し、非常用ディーゼル発電機が機能喪失し、蓄電池の喪失により、風力による「外部電源喪失」が同時に発生し、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。</p>																

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シークエンスグループ及び重要事故シークエンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シークエンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
	<p style="text-align: center;">過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (3/11)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="766 965 822 1125">No</th> <th data-bbox="766 687 822 965">自然現象</th> <th data-bbox="766 687 822 687">設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th> <th data-bbox="766 426 822 687">想定される起因事象等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="822 965 1093 1125">6</td> <td data-bbox="822 965 1093 1018">積雪 ※詳細は補足1-2 参照</td> <td data-bbox="822 687 1093 965">荷重 (凍気 等)</td> <td data-bbox="822 426 1093 965">積雪荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが破損した場合、原子炉補機冷却水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 積雪荷重により高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプが破損した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ。 積雪荷重によりタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水系の機能喪失による「タービン・サポータ系統故障」に至るシナリオ。 積雪荷重により循環水ポンプが破損した場合、復水器真空度喪失による「閉鎖事象」に至るシナリオ。 送電線や母子へ雪が着水 (着水層) することによって、相間短絡を引き起こし「外部電源喪失」に至るシナリオ。 積雪により非常用ディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、仮に外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 積雪により原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ。 タービン補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、タービン補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 循環水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、復水器真空度喪失による「閉鎖事象」に至るシナリオ。</td> </tr> </tbody> </table>	No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	6	積雪 ※詳細は補足1-2 参照	荷重 (凍気 等)	積雪荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが破損した場合、原子炉補機冷却水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 積雪荷重により高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプが破損した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ。 積雪荷重によりタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水系の機能喪失による「タービン・サポータ系統故障」に至るシナリオ。 積雪荷重により循環水ポンプが破損した場合、復水器真空度喪失による「閉鎖事象」に至るシナリオ。 送電線や母子へ雪が着水 (着水層) することによって、相間短絡を引き起こし「外部電源喪失」に至るシナリオ。 積雪により非常用ディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、仮に外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 積雪により原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ。 タービン補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、タービン補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 循環水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、復水器真空度喪失による「閉鎖事象」に至るシナリオ。	<p style="text-align: center;">過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (3/11)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1368 1086 1424 1230">No</th> <th data-bbox="1368 1086 1424 1230">自然現象</th> <th data-bbox="1368 1086 1424 1086">設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th> <th data-bbox="1368 825 1424 1086">想定される起因事象等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1424 1086 1675 1230">6</td> <td data-bbox="1424 1086 1675 1139">積雪 ※詳細は補足1-2 参照</td> <td data-bbox="1424 825 1675 1086">荷重 (凍気 等)</td> <td data-bbox="1424 563 1675 1086">燃料補給ポンプタンク系の頂板が積雪荷重により崩壊した場合に、ディーゼル発電機燃料油油槽の機能喪失に至り、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 積雪荷重によりディーゼル発電機の付風機が破損した場合、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 積雪荷重により主蒸気蒸気発生装置及びタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 積雪荷重によりタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 送電線や母子へ着雪することによって相間短絡を引き起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ。 積雪によりディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 積雪により原子炉補機冷却海水ポンプの気取入口が閉塞した場合、原子炉補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 積雪により主蒸気蒸気発生装置及びタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 積雪により主蒸気蒸気発生装置及びタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 津波の評価に包摂される。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1675 1086 1727 1230">7</td> <td data-bbox="1675 1086 1727 1139">高潮</td> <td data-bbox="1675 825 1727 1086">海水による設備の浸水</td> <td data-bbox="1675 563 1727 1086">原子炉建屋屋上が浸水して炉心の燃料貯蔵容器に落下した場合に、その直下に設置されている燃料取付機が破損し、燃料が炉内に落下し、燃料が炉内に落下することで、「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上が浸水して炉心の燃料貯蔵容器に落下した場合に、その直下に設置されている原子炉建屋屋上水サージタンクが物理的に破損し、機能喪失することで、「原子炉補機冷却電源喪失」に至るシナリオ。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1727 1086 1912 1230">8</td> <td data-bbox="1727 1086 1912 1139">火災の影響 ※詳細は補足1-3 参照</td> <td data-bbox="1727 825 1912 1086">荷重 (凍気 等)</td> <td data-bbox="1727 563 1912 1086"></td> </tr> </tbody> </table>	No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	6	積雪 ※詳細は補足1-2 参照	荷重 (凍気 等)	燃料補給ポンプタンク系の頂板が積雪荷重により崩壊した場合に、ディーゼル発電機燃料油油槽の機能喪失に至り、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 積雪荷重によりディーゼル発電機の付風機が破損した場合、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 積雪荷重により主蒸気蒸気発生装置及びタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 積雪荷重によりタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 送電線や母子へ着雪することによって相間短絡を引き起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ。 積雪によりディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 積雪により原子炉補機冷却海水ポンプの気取入口が閉塞した場合、原子炉補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 積雪により主蒸気蒸気発生装置及びタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 積雪により主蒸気蒸気発生装置及びタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 津波の評価に包摂される。	7	高潮	海水による設備の浸水	原子炉建屋屋上が浸水して炉心の燃料貯蔵容器に落下した場合に、その直下に設置されている燃料取付機が破損し、燃料が炉内に落下し、燃料が炉内に落下することで、「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上が浸水して炉心の燃料貯蔵容器に落下した場合に、その直下に設置されている原子炉建屋屋上水サージタンクが物理的に破損し、機能喪失することで、「原子炉補機冷却電源喪失」に至るシナリオ。	8	火災の影響 ※詳細は補足1-3 参照	荷重 (凍気 等)		<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>記載方針の相違</li> <li>女川実績の反映</li> <li>泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>個別評価による相違</li> </ul>
No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等																								
6	積雪 ※詳細は補足1-2 参照	荷重 (凍気 等)	積雪荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが破損した場合、原子炉補機冷却水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 積雪荷重により高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプが破損した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ。 積雪荷重によりタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水系の機能喪失による「タービン・サポータ系統故障」に至るシナリオ。 積雪荷重により循環水ポンプが破損した場合、復水器真空度喪失による「閉鎖事象」に至るシナリオ。 送電線や母子へ雪が着水 (着水層) することによって、相間短絡を引き起こし「外部電源喪失」に至るシナリオ。 積雪により非常用ディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、仮に外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 積雪により原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ。 タービン補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、タービン補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 循環水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、復水器真空度喪失による「閉鎖事象」に至るシナリオ。																								
No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等																								
6	積雪 ※詳細は補足1-2 参照	荷重 (凍気 等)	燃料補給ポンプタンク系の頂板が積雪荷重により崩壊した場合に、ディーゼル発電機燃料油油槽の機能喪失に至り、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 積雪荷重によりディーゼル発電機の付風機が破損した場合、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 積雪荷重により主蒸気蒸気発生装置及びタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 積雪荷重によりタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 送電線や母子へ着雪することによって相間短絡を引き起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ。 積雪によりディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 積雪により原子炉補機冷却海水ポンプの気取入口が閉塞した場合、原子炉補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 積雪により主蒸気蒸気発生装置及びタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 積雪により主蒸気蒸気発生装置及びタービン補機冷却海水ポンプが破損した場合、タービン補機冷却海水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 津波の評価に包摂される。																								
7	高潮	海水による設備の浸水	原子炉建屋屋上が浸水して炉心の燃料貯蔵容器に落下した場合に、その直下に設置されている燃料取付機が破損し、燃料が炉内に落下し、燃料が炉内に落下することで、「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上が浸水して炉心の燃料貯蔵容器に落下した場合に、その直下に設置されている原子炉建屋屋上水サージタンクが物理的に破損し、機能喪失することで、「原子炉補機冷却電源喪失」に至るシナリオ。																								
8	火災の影響 ※詳細は補足1-3 参照	荷重 (凍気 等)																									



第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故シナリオグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
<p>通称な自然現象により発生する事象の発生を想定した場合の評価 設計基準モードの抽出</p>		<p>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</p>		<p>設計基準モードの抽出</p>		<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>記載方針の相違</li> <li>女川実績の反映</li> <li>泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>個別評価による相違</li> </ul>
<p>No</p> <p>自然現象</p>	<p>8</p> <p>火山の影響 ※詳細は補足1-3参照</p>	<p>275MW機閉鎖、66kV機閉鎖、変圧器が降下火砕物による堆積荷重により崩落し、外部電源系に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ。 復水貯蔵タンク天板が降下火砕物による堆積荷重により崩落し、復水が喪失した場合、補給水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重により高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重によりタービン補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「タービン・サポート系統障」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重により蓄積水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「閉鎖事象」に至るシナリオ。 海水中の降下火砕物が高濃度の塩化ナトリウム、熱交換機の伝熱管、海水ポンプ軸受の閉塞による異常摩耗や海水ストレーナの自動産産物を上回ることに伴って閉塞により、海水系設備の機能喪失、最終ヒートシンク喪失に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、仮に外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 降下火砕物の吸込み又は給気口への堆積により、原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ。</p>	<p>275kW機閉鎖（表閉鎖）、変圧器が降下火砕物の堆積荷重により物理的に損傷し、復水器の補機冷却水の供給が停止し、外部電源系に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ。 復水貯蔵タンク天板が降下火砕物による堆積荷重により崩落し、「計画外停止」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重によりタービン補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重により高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重によりタービン補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「タービン・サポート系統障」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重により蓄積水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「閉鎖事象」に至るシナリオ。 海水中の降下火砕物が高濃度の塩化ナトリウム、熱交換機の伝熱管、海水ポンプ軸受の閉塞による異常摩耗や海水ストレーナの自動産産物を上回ることに伴って閉塞により、海水系設備の機能喪失、最終ヒートシンク喪失に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、仮に外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 降下火砕物の吸込み又は給気口への堆積により、原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ。</p>	<p>設計基準モードの抽出</p> <p>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>炉内（燃料）</p> <p>炉内（海水系）</p> <p>炉内（給気等）</p> <p>炉内（給気等）</p> <p>炉内（給気等）</p> <p>炉内（給気等）</p>	<p>275kW機閉鎖（表閉鎖）、変圧器が降下火砕物の堆積荷重により物理的に損傷し、復水器の補機冷却水の供給が停止し、外部電源系に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ。 復水貯蔵タンク天板が降下火砕物による堆積荷重により崩落し、「計画外停止」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重によりタービン補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重により高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重によりタービン補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「タービン・サポート系統障」に至るシナリオ。 降下火砕物による堆積荷重により蓄積水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「閉鎖事象」に至るシナリオ。 海水中の降下火砕物が高濃度の塩化ナトリウム、熱交換機の伝熱管、海水ポンプ軸受の閉塞による異常摩耗や海水ストレーナの自動産産物を上回ることに伴って閉塞により、海水系設備の機能喪失、最終ヒートシンク喪失に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、仮に外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ。 降下火砕物の吸込み又は給気口への堆積により、原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ。</p>	

第37条 付録1 事故シナエンスグループ及び重要事故シナエンス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故シナエンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由				
<p>自然現象</p> <p>No</p> <p>8</p> <p>火山の影響 ※詳細は補足1-3 参照</p>		<p>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>設計基準を越える事象の発生を想定した場合の評価</p> <p>想定される起因事象等</p> <p>タービン補機冷却海水系ポンプの空気冷却器給気口が閉塞又は軸受が異常摩耗した場合、タービン補機冷却海水系喪失による「タービン・サポータ系統断」に至るシナリオ。</p> <p>循環水ポンプの空気冷却器給気口が閉塞又は軸受が異常摩耗した場合、復水器真空度低下による「閉塞事象」に至るシナリオ。</p> <p>降下火砕物が屋外設備に付着することによる腐食については、屋外設備表面には耐食性の塗装（エポキシ樹脂系等）が施されており腐食の抑制効果が考えられること、腐食の進展速度の遅さを考慮し、適切な保守管理が可能と判断。</p> <p>降下火砕物が送電線の導子へ付着し、水分を吸収することによって、相間短絡を引き起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>建屋周辺に急峻な斜面がないことから、アラントの安全性に影響を与えるような雪崩は発生せず、本事象から事故シナエンスの抽出に当たっては考慮しない。</p>		<p>過酷な自然現象により考え得る起因事象等（6/11）</p> <p>想定される起因事象等</p> <p>タービン補機冷却海水系ポンプの空気冷却器給気口が閉塞した場合、原子力発電所2号炉の運転が停止し、最終シフトシフトシフト機に到達するシナリオが考えられるが、除塵装置により海生物等の懸濁体の付着を抑制しており、取水口及び海水システム等の閉塞は考え難いため、本事象から事故シナエンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。</p> <p>普通部のシールドの設計により侵入を防止する設計としており、設備の損傷・機能喪失が発生するシナリオは考え難いため、本事象から事故シナエンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。</p> <p>げっ歯類（ネズミ等）によるケーブル類の損傷</p> <p>海岸浸食は時間スケールの長い事象であり、発電所の運転に支障をきたす程度の短期間で事象が進展することから、適切な運転管理や保守管理により対応可能と判断。本事象から事故シナエンスの抽出に当たっては考慮しない。</p> <p>女川原子力発電所は海水を冷却源としていることから、河川等からの取水不可によるアラントへの影響はなく、本事象から事故シナエンスの抽出に当たっては考慮しない。</p>		<p>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>設計基準を越える事象の発生を想定した場合の評価</p> <p>想定される起因事象等</p> <p>タービン補機冷却海水系ポンプの空気冷却器給気口が閉塞又は軸受が異常摩耗した場合、タービン補機冷却海水系喪失による「タービン・サポータ系統断」に至るシナリオ。</p> <p>循環水ポンプの空気冷却器給気口が閉塞又は軸受が異常摩耗した場合、復水器真空度低下による「閉塞事象」に至るシナリオ。</p> <p>降下火砕物が屋外設備に付着することによる腐食については、屋外設備表面には耐食性の塗装（エポキシ樹脂系等）が施されており腐食の抑制効果が考えられること、腐食の進展速度の遅さを考慮し、適切な保守管理が可能と判断。</p> <p>降下火砕物が送電線の導子へ付着し、水分を吸収することによって、相間短絡を引き起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>建屋周辺に急峻な斜面がないことから、アラントの安全性に影響を与えるような雪崩は発生せず、本事象から事故シナエンスの抽出に当たっては考慮しない。</p>		<p>過酷な自然現象により考え得る起因事象等（6/11）</p> <p>想定される起因事象等</p> <p>タービン補機冷却海水系ポンプの空気冷却器給気口が閉塞した場合、原子力発電所2号炉の運転が停止し、最終シフトシフトシフト機に到達するシナリオが考えられるが、除塵装置により海生物等の懸濁体の付着を抑制しており、取水口及び海水システム等の閉塞は考え難いため、本事象から事故シナエンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。</p> <p>普通部のシールドの設計により侵入を防止する設計としており、設備の損傷・機能喪失が発生するシナリオは考え難いため、本事象から事故シナエンスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。</p> <p>げっ歯類（ネズミ等）によるケーブル類の損傷</p> <p>海岸浸食は時間スケールの長い事象であり、発電所の運転に支障をきたす程度の短期間で事象が進展することから、適切な運転管理や保守管理により対応可能と判断。本事象から事故シナエンスの抽出に当たっては考慮しない。</p> <p>女川原子力発電所は海水を冷却源としていることから、河川等からの取水不可によるアラントへの影響はなく、本事象から事故シナエンスの抽出に当たっては考慮しない。</p>		<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>記載方針の相違</li> <li>女川実績の反映</li> <li>泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>個別評価による相違</li> </ul>
<p>9</p> <p>雪崩</p>		<p>降下火砕物の付着による送電線短絡</p> <p>降下火砕物の付着による送電線短絡</p>		<p>降下火砕物の付着による送電線短絡</p> <p>降下火砕物の付着による送電線短絡</p>						
<p>10</p> <p>生物学的事象</p>		<p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p> <p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p>		<p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p> <p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p>						
<p>11</p> <p>海岸浸食</p>		<p>げっ歯類（ネズミ等）によるケーブル類の損傷</p> <p>げっ歯類（ネズミ等）によるケーブル類の損傷</p>		<p>げっ歯類（ネズミ等）によるケーブル類の損傷</p> <p>げっ歯類（ネズミ等）によるケーブル類の損傷</p>						
<p>12</p> <p>干ばつ</p>		<p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p> <p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p>		<p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p> <p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p>						
<p>13</p> <p>洪水</p>		<p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p> <p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p>		<p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p> <p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p>						
<p>14</p> <p>風（台風）</p>		<p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p> <p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p>		<p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p> <p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p>						
<p>15</p> <p>竜巻</p> <p>※詳細は補足1-1 参照</p>		<p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p> <p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p>		<p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p> <p>取水口、海水トレレーナ等の閉塞</p>						





赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シークエンスグループ及び重要事故シークエンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シークエンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">過酷な自然現象により考え得る起因事象等（8/11）</th> <th>設計基準を越える事象の発生を想定した場合の評価</th> </tr> <tr> <th>自然現象</th> <th>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th> <th>想定される起因事象等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">15 異常 ※詳細は補足1-1 参照</td> <td>荷重（風圧及び気圧変動）</td> <td>風荷重により循環水系が損傷した場合、「隔離事象」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により非常用ガス処理系（屋外露出部）が損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水喪失による「タービン、サポート系破断」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 ほうげん水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。</td> </tr> <tr> <td>荷重（衝突）</td> <td>飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水喪失による「タービン、サポート系破断」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 ほうげん水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。</td> </tr> </tbody> </table>	過酷な自然現象により考え得る起因事象等（8/11）		設計基準を越える事象の発生を想定した場合の評価	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	15 異常 ※詳細は補足1-1 参照	荷重（風圧及び気圧変動）	風荷重により循環水系が損傷した場合、「隔離事象」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により非常用ガス処理系（屋外露出部）が損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水喪失による「タービン、サポート系破断」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 ほうげん水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。	荷重（衝突）	飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水喪失による「タービン、サポート系破断」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 ほうげん水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">過酷な自然現象により考え得る事象の発生を想定した場合の評価</th> <th>設計基準を越える事象の発生を想定した場合の評価</th> </tr> <tr> <th>自然現象</th> <th>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th> <th>想定される起因事象等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">15 異常 ※詳細は補足1-1 参照</td> <td>荷重（衝突）</td> <td>飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水喪失による「タービン、サポート系破断」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 ほうげん水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。</td> </tr> <tr> <td>荷重（衝突）</td> <td>飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水喪失による「タービン、サポート系破断」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 ほうげん水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。</td> </tr> </tbody> </table>	過酷な自然現象により考え得る事象の発生を想定した場合の評価		設計基準を越える事象の発生を想定した場合の評価	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	15 異常 ※詳細は補足1-1 参照	荷重（衝突）	飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水喪失による「タービン、サポート系破断」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 ほうげん水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。	荷重（衝突）	飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水喪失による「タービン、サポート系破断」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 ほうげん水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> </ul>
過酷な自然現象により考え得る起因事象等（8/11）		設計基準を越える事象の発生を想定した場合の評価																							
自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等																							
15 異常 ※詳細は補足1-1 参照	荷重（風圧及び気圧変動）	風荷重により循環水系が損傷した場合、「隔離事象」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により非常用ガス処理系（屋外露出部）が損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水喪失による「タービン、サポート系破断」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 ほうげん水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。																							
	荷重（衝突）	飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水喪失による「タービン、サポート系破断」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 ほうげん水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。																							
過酷な自然現象により考え得る事象の発生を想定した場合の評価		設計基準を越える事象の発生を想定した場合の評価																							
自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等																							
15 異常 ※詳細は補足1-1 参照	荷重（衝突）	飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水喪失による「タービン、サポート系破断」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 ほうげん水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。																							
	荷重（衝突）	飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水喪失による「タービン、サポート系破断」に至るシナリオ。 飛来物の衝撃荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 原子炉建屋屋上階に設置されている原子炉建屋循環水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 ほうげん水注入系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。 非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ。																							



第37条 付録1 事故シナエクスグループ及び重要事故シナエクス等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故シナエクスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																																																		
<p>通断自然現象により考え得る起因事象等 (10/11)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>自然現象</th> <th>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th> <th>設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>霜・白霜</td> <td>建物及び屋外機器への覆付着による影響はないため、プラントの安全性が損なわれるような影響は発生せず、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。</td> <td>想定される起因事象等</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>極高温</td> <td>空調設計条件を超過する可能性があるものの、1日の中でも気温の変動があり高温状態が長時間にわたり継続しないこと、空調設備が余裕をもって設計されていること、また、外気温が高により即安全性が損なわれることはないことから、安全施設の機能が損なわれることはない。したがって、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>氷晶</td> <td>ヒートシンク（海水）の凍結</td> <td>凍結の評価に包絡される。(No.1参照) ノイズにより安全保護回路が誤動作した場合、「隔離事象」又は「RPS誤動作等」に至るシナリオ。 屋内外計測制御設備が発生するノイズ</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>落雷 ※詳細は補足1-6参照</td> <td>電氣的影響</td> <td>直撃雷により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 直撃雷により送電電設備が損傷した場合、外部電源系の機能喪失による「外部電源喪失」に至るシナリオ。 直撃雷により高圧圧縮機冷却海水ポンプが損傷した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 直撃雷によりタービン補機冷却海水ポンプが損傷した場合、タービン補機冷却海水系の機能喪失による「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ。 直撃雷により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 誘導雷サージにより計測制御系が損傷した場合、計測・制御系喪失により制御不能に至るシナリオ。</td> </tr> </tbody> </table>		No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価	18	霜・白霜	建物及び屋外機器への覆付着による影響はないため、プラントの安全性が損なわれるような影響は発生せず、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	想定される起因事象等	19	極高温	空調設計条件を超過する可能性があるものの、1日の中でも気温の変動があり高温状態が長時間にわたり継続しないこと、空調設備が余裕をもって設計されていること、また、外気温が高により即安全性が損なわれることはないことから、安全施設の機能が損なわれることはない。したがって、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		20	氷晶	ヒートシンク（海水）の凍結	凍結の評価に包絡される。(No.1参照) ノイズにより安全保護回路が誤動作した場合、「隔離事象」又は「RPS誤動作等」に至るシナリオ。 屋内外計測制御設備が発生するノイズ	21	落雷 ※詳細は補足1-6参照	電氣的影響	直撃雷により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 直撃雷により送電電設備が損傷した場合、外部電源系の機能喪失による「外部電源喪失」に至るシナリオ。 直撃雷により高圧圧縮機冷却海水ポンプが損傷した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 直撃雷によりタービン補機冷却海水ポンプが損傷した場合、タービン補機冷却海水系の機能喪失による「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ。 直撃雷により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 誘導雷サージにより計測制御系が損傷した場合、計測・制御系喪失により制御不能に至るシナリオ。	<p>過酷自然現象により考え得る起因事象等 (10/11)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>自然現象</th> <th>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th> <th>設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>電害 ※詳細は補足1-4参照</td> <td>取水口の閉塞</td> <td>想定される起因事象等 機材物が取水口周辺の隙に入り取水口を閉塞させる可能性があるが、取水口は右開口が広く、閉塞させるほどの資機材や車両等の飛散は考えられないことから、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>濃霧</td> <td>—</td> <td>安全施設の機能が損なわれることはなく、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>森林火災 ※詳細は補足1-5参照</td> <td>輻射熱</td> <td>送電線が森林火災の輻射熱により損傷した場合に、「外部電源喪失」に至るシナリオ。 想定し得る最大の火災影響評価において、防火帯外縁（水災線）から十分な距離確保があることを考慮すると、設備等が損傷することはない。</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>霜・白霜</td> <td>給気口等の閉塞</td> <td>給気口が閉塞した場合でも、フィルターの取替え及び清掃が可能であることから、本事象から事故シナエクスへの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>極高温</td> <td>外気温度高による冷却機能への影響</td> <td>従来型の屋外機器への覆付着による影響はないため、プラントの安全性が損なわれるような影響は発生せず、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。 空調設計条件を超過する可能性があるものの、1日の中でも気温の変動があり高温状態が長時間にわたり継続しないこと、空調設備が余裕をもって設計されていること、また、外気温が高により即安全性が損なわれることはないことから、安全施設の機能が損なわれることはない。したがって、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>氷晶</td> <td>ヒートシンク（海水）の凍結</td> <td>凍結の評価に包絡される。(No.1参照) ノイズにより安全保護回路が誤動作した場合、「隔離事象」又は「RPS誤動作等」に至るシナリオ。 先）又は「自動停止」に至るシナリオ。 直撃雷により25kV開閉所、66kV開閉所（後編）変圧器又は送電線が損傷し、機能喪失することによって、「外部電源喪失」に至るシナリオ。</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>落雷 ※詳細は補足1-6参照</td> <td>電氣的影響</td> <td>誘導雷サージによる電氣室内の回路損傷</td> </tr> </tbody> </table>		No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価	15	電害 ※詳細は補足1-4参照	取水口の閉塞	想定される起因事象等 機材物が取水口周辺の隙に入り取水口を閉塞させる可能性があるが、取水口は右開口が広く、閉塞させるほどの資機材や車両等の飛散は考えられないことから、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	16	濃霧	—	安全施設の機能が損なわれることはなく、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	17	森林火災 ※詳細は補足1-5参照	輻射熱	送電線が森林火災の輻射熱により損傷した場合に、「外部電源喪失」に至るシナリオ。 想定し得る最大の火災影響評価において、防火帯外縁（水災線）から十分な距離確保があることを考慮すると、設備等が損傷することはない。	18	霜・白霜	給気口等の閉塞	給気口が閉塞した場合でも、フィルターの取替え及び清掃が可能であることから、本事象から事故シナエクスへの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	19	極高温	外気温度高による冷却機能への影響	従来型の屋外機器への覆付着による影響はないため、プラントの安全性が損なわれるような影響は発生せず、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。 空調設計条件を超過する可能性があるものの、1日の中でも気温の変動があり高温状態が長時間にわたり継続しないこと、空調設備が余裕をもって設計されていること、また、外気温が高により即安全性が損なわれることはないことから、安全施設の機能が損なわれることはない。したがって、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	20	氷晶	ヒートシンク（海水）の凍結	凍結の評価に包絡される。(No.1参照) ノイズにより安全保護回路が誤動作した場合、「隔離事象」又は「RPS誤動作等」に至るシナリオ。 先）又は「自動停止」に至るシナリオ。 直撃雷により25kV開閉所、66kV開閉所（後編）変圧器又は送電線が損傷し、機能喪失することによって、「外部電源喪失」に至るシナリオ。	21	落雷 ※詳細は補足1-6参照	電氣的影響	誘導雷サージによる電氣室内の回路損傷	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■個別評価による相違</li> </ul>
No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価																																																					
18	霜・白霜	建物及び屋外機器への覆付着による影響はないため、プラントの安全性が損なわれるような影響は発生せず、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	想定される起因事象等																																																					
19	極高温	空調設計条件を超過する可能性があるものの、1日の中でも気温の変動があり高温状態が長時間にわたり継続しないこと、空調設備が余裕をもって設計されていること、また、外気温が高により即安全性が損なわれることはないことから、安全施設の機能が損なわれることはない。したがって、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。																																																						
20	氷晶	ヒートシンク（海水）の凍結	凍結の評価に包絡される。(No.1参照) ノイズにより安全保護回路が誤動作した場合、「隔離事象」又は「RPS誤動作等」に至るシナリオ。 屋内外計測制御設備が発生するノイズ																																																					
21	落雷 ※詳細は補足1-6参照	電氣的影響	直撃雷により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 直撃雷により送電電設備が損傷した場合、外部電源系の機能喪失による「外部電源喪失」に至るシナリオ。 直撃雷により高圧圧縮機冷却海水ポンプが損傷した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。 直撃雷によりタービン補機冷却海水ポンプが損傷した場合、タービン補機冷却海水系の機能喪失による「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ。 直撃雷により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 誘導雷サージにより計測制御系が損傷した場合、計測・制御系喪失により制御不能に至るシナリオ。																																																					
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価																																																					
15	電害 ※詳細は補足1-4参照	取水口の閉塞	想定される起因事象等 機材物が取水口周辺の隙に入り取水口を閉塞させる可能性があるが、取水口は右開口が広く、閉塞させるほどの資機材や車両等の飛散は考えられないことから、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。																																																					
16	濃霧	—	安全施設の機能が損なわれることはなく、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。																																																					
17	森林火災 ※詳細は補足1-5参照	輻射熱	送電線が森林火災の輻射熱により損傷した場合に、「外部電源喪失」に至るシナリオ。 想定し得る最大の火災影響評価において、防火帯外縁（水災線）から十分な距離確保があることを考慮すると、設備等が損傷することはない。																																																					
18	霜・白霜	給気口等の閉塞	給気口が閉塞した場合でも、フィルターの取替え及び清掃が可能であることから、本事象から事故シナエクスへの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。																																																					
19	極高温	外気温度高による冷却機能への影響	従来型の屋外機器への覆付着による影響はないため、プラントの安全性が損なわれるような影響は発生せず、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。 空調設計条件を超過する可能性があるものの、1日の中でも気温の変動があり高温状態が長時間にわたり継続しないこと、空調設備が余裕をもって設計されていること、また、外気温が高により即安全性が損なわれることはないことから、安全施設の機能が損なわれることはない。したがって、本事象から事故シナエクスの抽出に当たっては考慮すべき起因事象の発生はないと判断。																																																					
20	氷晶	ヒートシンク（海水）の凍結	凍結の評価に包絡される。(No.1参照) ノイズにより安全保護回路が誤動作した場合、「隔離事象」又は「RPS誤動作等」に至るシナリオ。 先）又は「自動停止」に至るシナリオ。 直撃雷により25kV開閉所、66kV開閉所（後編）変圧器又は送電線が損傷し、機能喪失することによって、「外部電源喪失」に至るシナリオ。																																																					
21	落雷 ※詳細は補足1-6参照	電氣的影響	誘導雷サージによる電氣室内の回路損傷																																																					

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシグループ等の選定について  
別紙1 有効性評価の事故シナシグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (11/11)						
設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価		想定される起因事象等				
No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等		
22	湖又は河川の水位低下	女川原子力発電所は海水を冷却源としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプラントへの影響はなく、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	女川原子力発電所は海水を冷却源としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプラントへの影響はなく、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	泊発電所は海水を冷却源としていること、海水淡水化設備により淡水確保可能であること及び泊発電所周辺において安全施設の機能に影響を及ぼすような湖や河川はないことから、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		
23	湖又は河川の水位上昇	女川原子力発電所は海水を冷却源としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプラントへの影響はなく、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	女川原子力発電所は海水を冷却源としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプラントへの影響はなく、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	泊発電所は海水を冷却源としていること及び泊発電所周辺において安全施設の機能に影響を及ぼすような湖や河川はないことから、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		
24	もや	安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		
25	植害、植雲	腐食は、発電所の運転に支障をきたす時間スケールで事象進展せず、安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	腐食は、発電所の運転に支障をきたす時間スケールで事象進展せず、安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	腐食は、発電所の運転に支障をきたす時間スケールで事象進展せず、安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		
26	地滑り	地すべり地形分布図及び土砂災害危険箇所図によると、女川原子力発電所の敷地には地滑りを起こすような地形は存在しないことから、女川原子力発電所敷地内において地滑りが発生することはないと判断。	地すべり地形分布図及び土砂災害危険箇所図によると、女川原子力発電所の敷地には地滑りを起こすような地形は存在しないことから、女川原子力発電所敷地内において地滑りが発生することはないと判断。	地すべり地形分布図及び土砂災害危険箇所図によると、女川原子力発電所の敷地には地滑りを起こすような地形は存在しないことから、女川原子力発電所敷地内において地滑りが発生することはないと判断。		
27	カルスト	女川原子力発電所の周囲にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプラントへの影響はないことから、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	女川原子力発電所の周囲にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプラントへの影響はないことから、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。	女川原子力発電所の周囲にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプラントへの影響はないことから、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		
28	太陽フレア、磁気嵐	電気の影響	磁気嵐による誘導電流	落雷の評価に包摂される。(No. 21参照)		
29	高温水 (海水温高)	海水温の上昇に伴う取水温度の上昇により、復水器真空度が低下し、定格出力維持が困難な場合が生じたとしても、出力低下又はプラント停止措置を講じることにより、安全施設の機能に影響を及ぼすことはない。	海水温の上昇に伴う取水温度の上昇により、復水器真空度が低下し、定格出力維持が困難な場合が生じたとしても、出力低下又はプラント停止措置を講じることにより、安全施設の機能に影響を及ぼすことはない。	海水温の上昇に伴う取水温度の上昇により、復水器真空度が低下し、定格出力維持が困難な場合が生じたとしても、出力低下又はプラント停止措置を講じることにより、安全施設の機能に影響を及ぼすことはない。		
30	低温水 (海水温低)	海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の冷却性能に影響を及ぼすことはない。	海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の冷却性能に影響を及ぼすことはない。	海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の冷却性能に影響を及ぼすことはない。		
過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (11/11)						
設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価		想定される起因事象等				
No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等		
22	湖又は河川の水位低下	工業用水の枯渇	工業用水の枯渇	泊発電所は海水を冷却源としていること、海水淡水化設備により淡水確保可能であること及び泊発電所周辺において安全施設の機能に影響を及ぼすような湖や河川はないことから、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		
23	湖又は河川の水位上昇	設備の浸水	設備の浸水	泊発電所は海水を冷却源としていること及び泊発電所周辺において安全施設の機能に影響を及ぼすような湖や河川はないことから、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		
24	もや	—	—	安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		
25	植害・植雲	腐食	腐食	腐食については、屋外設備表面には腐食性の塗装（アクリルシリコン樹脂系又はシリコン樹脂系）が施されており、腐食の抑制効果が考えられること、腐食の進展速度の遅さを考慮し、適切な保全管理が可能であることから、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		
26	地滑り	荷重	荷重 (衝突)	発電可能範囲内において、地滑りが発生する可能性はあるが、安全上の重大な設備とは十分な確認調査を有しており、プラントの安全性が損なわれるような影響は発生しない。したがって、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		
27	カルスト	地震安定性	建屋、屋外設備の損傷	泊発電所の周囲にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプラントへの影響はないと判断。		
28	太陽フレア、磁気嵐	電気的影响	磁気嵐による誘導電流	落雷の評価に包摂される。(No. 21参照)		
29	高温水 (海水温高)	温度	冷却機能への影響	長期継続することはなく、長期的には水温上昇は緩慢であることから、出力低下等の措置を講じることができ、安全施設の冷却性能に影響を及ぼすことはないため、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		
30	低温水 (海水温低)	温度	—	海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の冷却性能に影響を及ぼすことはないため、本事象から事故シナシの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はないと判断。		

【大飯】  
 ■記載方針の相違  
 ・女川実績の反映  
 ・泊は女川の記載方針に統一するため、評価結果の表を記載している  
 【女川】  
 ■個別評価による相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付-1 設計基準において想定される自然現象及び原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの選定</p> <p>設計基準において想定される自然現象及び原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「外部人為事象」という。）について選定を行った。</p> <p>(1) 自然現象及び外部人為事象に係る外部ハザードの抽出                  設置許可基準規則の解釈第6条2項及び8項において、「設計基準において想定される自然現象（地震及び津波を除く。）」と「設計基準において想定される外部人為事象」として、以下のとおり例示されている。</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>第6条（外部からの衝撃による損傷の防止）                      （中略）</p> <p>2 第1項に想定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然現象を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるものをいう。                      （中略）</p> <p>8 第3項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」としては、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。</p> </div> <p>大飯発電所での設計上考慮すべき事象の選定に当たっては、想定される自然現象及び外部人為事象に係る外部ハザードを幅広く検討するために、以下の国内外の基準や文献等を参考に網羅的に自然現象及び外部人為事象に係る外部ハザードの抽出を行った。結果を第1.1表及び第1.2表に示す。</p> <p>・資料1：Specific Safety Guide No.SSG-3“Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety</p>			<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は女川の記載方針に統一するため、図表の記載箇所や記載内容等が全般的に大飯と異なる</li> </ul> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシグループ等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シナシグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>Assessment for Nuclear Power Plants”, IAEA, April 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・資料 2 : Safety Requirements No.NS-R-3 “Site Evaluation for Nuclear Installations”, IAEA, November 2003</li> <li>・資料 3 : NUREG/CR-2300 “PRA PROCEDURES GUIDE”, NRC, January 1983</li> <li>・資料 4 : NUREG -1407 “Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities”, NRC, June 1991</li> <li>・資料 5 : ASME/ANS RA-Sa-2009 “Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications”, February 2009</li> <li>・資料 6 : NEI 12-06[Rev.0] “DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE”, NEI, August 2012</li> <li>・資料 7 : 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈</li> <li>・資料 8 : 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則及びその解釈</li> <li>・資料 9 : “日本の自然災害” 国会資料編纂会、1998年</li> <li>・資料 10 : “産業災害全史”, 日外アソシエーツ, 2010年1月</li> <li>・資料 11 : “日本災害史事典 1868-2009”, 日外アソシエーツ, 2010年9月</li> <li>・資料 12 : NEI 06-12 “B.5.b Phase2&amp;3 Submittal Guideline”, NEI, December 2006</li> </ul>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉											女川原子力発電所2号炉											泊発電所3号炉											相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p>第1.1表 外部ハザードの抽出結果（自然現象）(1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>事象</th> <th>資料1</th> <th>資料2</th> <th>資料3</th> <th>資料4</th> <th>資料5</th> <th>資料6</th> <th>資料7</th> <th>資料8</th> <th>資料9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>地震</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>2</td><td>陥没、地盤沈下、地滑り</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>地盤隆起</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>4</td><td>地滑り</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>5</td><td>地下水位による地滑り</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>泥湧</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>7</td><td>山崩れ、崖崩れ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>8</td><td>津波</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>9</td><td>静沈</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>高潮</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>11</td><td>波浪・高波</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>12</td><td>海水面高（高潮）</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>13</td><td>海水面低</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>ハリケーン</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>嵐（台風）</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>16</td><td>竜巻</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>17</td><td>暴風</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>極端増大水害</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>洪水</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>20</td><td>洪水</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>21</td><td>土石流</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>22</td><td>降雹</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>23</td><td>降雪</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>24</td><td>森林火災</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>25</td><td>草原火災</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>遊性ガス</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>高温</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>資料1: Specific Safety Guide No.SSG-3 "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010                  資料2: Safety Requirements No.NSR-18-3 "Site Evaluation for Nuclear Installations", IAEA, November 2003                  資料3: NUREG/CR-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1983                  資料4: NUREG-1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events (IPEEG) for Severe Accident Vulnerabilities", NRC, June 1991                  資料5: ASMEANS RA-Sr2009 "Addenda to ASMEANS RA-S 2008 Standard for Level 1 (Large Early Release Frequency) Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications", February 2009                  資料6: NEI 12-00(Rev.0) "DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (DFLEX) IMPLEMENTATION GUIDE", NEI, August 2012                  資料7: 実用型原子力炉及びその附属施設の内位置、構造及び設備の配置に関する規則の施行                  資料8: 実用型原子力炉及びその附属施設の技術基準に関する規則及びその施行                  資料9: "日本の自然災害" 国会資料編纂会、1989年</p>																						No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9	1	地震	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	陥没、地盤沈下、地滑り		○						○		3	地盤隆起	○	○							○	4	地滑り	○	○	○		○	○	○		○	5	地下水位による地滑り	○									6	泥湧									○	7	山崩れ、崖崩れ									○	8	津波	○	○	○		○	○	○	○	○	9	静沈		○	○		○	○				10	高潮		○	○		○	○			○	11	波浪・高波		○	○		○	○			○	12	海水面高（高潮）	○		○		○				○	13	海水面低	○									14	ハリケーン			○		○	○				15	嵐（台風）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16	竜巻	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17	暴風	○	○	○	○	○	○				18	極端増大水害	○	○								19	洪水	○	○	○		○	○	○	○	○	20	洪水		○	○	○	○	○	○		○	21	土石流									○	22	降雹	○	○	○	○	○	○			○	23	降雪	○	○	○	○	○	○	○	○	○	24	森林火災			○	○	○	○	○	○	○	25	草原火災				○	○					26	遊性ガス			○		○					27	高温	○	○	○	○	○	○			○
No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	地震	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	陥没、地盤沈下、地滑り		○						○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	地盤隆起	○	○							○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	地滑り	○	○	○		○	○	○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	地下水位による地滑り	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6	泥湧									○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	山崩れ、崖崩れ									○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	津波	○	○	○		○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	静沈		○	○		○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	高潮		○	○		○	○			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11	波浪・高波		○	○		○	○			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12	海水面高（高潮）	○		○		○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13	海水面低	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
14	ハリケーン			○		○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	嵐（台風）	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	竜巻	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17	暴風	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	極端増大水害	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19	洪水	○	○	○		○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
20	洪水		○	○	○	○	○	○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21	土石流									○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22	降雹	○	○	○	○	○	○			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
23	降雪	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
24	森林火災			○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
25	草原火災				○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
26	遊性ガス			○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
27	高温	○	○	○	○	○	○			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉		女川原子力発電所2号炉										泊発電所3号炉										相違理由
第1.1表 外部ハザードの抽出結果（自然現象）(2/2)																						
No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9	資料10	資料11	資料12	資料13	資料14	資料15	資料16	資料17	資料18	資料19	資料20	
28	低風、凍結	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29	氷結	○		○																		○
30	氷晶	○																				
31	氷壁	○																				
32	高水温	○	○																			
33	低水温	○	○																			
34	干ばつ	○		○			○	○														○
35	霧	○		○			○	○														
36	霧、もや	○		○			○	○														
37	火山の噴霧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
38	熱風																					○
39	積雪	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40	雪崩	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
41	生物学的事象							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42	動物	○																				
43	塩害	○																				
44	隕石	○		○	○	○	○	○														
45	土壌の収縮、膨張（収縮比現象）		○	○			○	○														○
46	海鳥の糞			○			○	○														
47	地下水による浸食	○	○																			
48	カルスト	○	○																			
49	湖沼しくはけり水が露下	○		○			○	○														
50	湖沼しくはけり水が上昇	○		○			○	○														
51	水中の有機物	○																				
52	大規模なレア、融氷																					
53	湖沼はけり、閉塞		○	○			○	○														

資料1: Specific Safety Guide No. SSC-3 "Development and Analysis of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010  
 資料2: Safety Requirements No. SR-R-3 "Site Evaluation for Nuclear Installations", IAEA, November 2003  
 資料3: NUREG/CR-2100 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1988  
 資料4: NUREG-1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events (PEEG) for Severe Accident Vulnerabilities", NRC, June 1991  
 資料5: ASME/ANS RA-3a/2009 "Addenda to ASME/ANS RA-3/2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications", February 2009  
 資料6: NEI 12-06 (Rev. 0) "DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (DFCS) IMPLEMENTATION GUIDE", NEI, August 2012  
 資料7: 実用発電用原子炉及びその附属施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解説  
 資料8: 実用発電用原子炉及びその附属施設等の位置基準に関する規則及びその解説  
 資料9: "日本の自然災害" 国土資料編纂会、1969年



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉														女川原子力発電所2号炉														泊発電所3号炉														相違理由																																																																																																																																																																																																																															
<p>第1.2表 外部ハザードの抽出結果（外部人為事象）(1/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>事象</th> <th>資料1</th> <th>資料2</th> <th>資料3</th> <th>資料4</th> <th>資料5</th> <th>資料6</th> <th>資料7</th> <th>資料8</th> <th>資料9</th> <th>資料10</th> <th>資料11</th> <th>資料12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>人工衛星の落下</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>飛来物（航空機墜下）</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>工業施設又は軍事施設事故（爆発、化学物質放出）</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>パイプライン事故（爆発、化学物質放出）</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>自動車又は船舶の爆発</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>閉鎖工事（撤去事故）、土木建設現場の事故（爆発、化学物質放出）</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>船舶の衝突</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>船舶事故（固体液体流出）</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>交通事故（化学物質流出含む）</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>タービンミシイール（他のユニットからのミシイール）</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>有毒ガス</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ダムの大規模</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>爆発（プラント内外での爆発）</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>火災（設備工事等の火災）</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>資料1: Specific Safety Guide No.SSG-3 "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010                  資料2: Safety Requirements No.NS-R-3 "Site Evaluation for Nuclear Installations", IAEA, November 2003                  資料3: NUREGCR-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1983                  資料4: NUREG-1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities", NRC, June 1991                  資料5: ASME/ANS RA-3a-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1 Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications", February 2009                  資料6: NEI 12-06(Rev.0) "DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE", NEI, August 2012                  資料7: 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解説                  資料8: 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に關する規則及びその解説                  資料9: "日本の自然災害", 国土資料編纂会, 1998年                  資料10: "産業災害全史", 日外アソシエーツ, 2010年9月                  資料11: "日本災害被害集 1868-2009", 日外アソシエーツ, 2010年9月                  資料12: NEI 06-12-B.5.b Phase2&amp;3 Submittal Guideline", NEI, December 2006</p>														No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9	資料10	資料11	資料12	1	人工衛星の落下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	飛来物（航空機墜下）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3	工業施設又は軍事施設事故（爆発、化学物質放出）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4	パイプライン事故（爆発、化学物質放出）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	自動車又は船舶の爆発	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6	閉鎖工事（撤去事故）、土木建設現場の事故（爆発、化学物質放出）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7	船舶の衝突	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8	船舶事故（固体液体流出）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	交通事故（化学物質流出含む）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	タービンミシイール（他のユニットからのミシイール）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	有毒ガス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	ダムの大規模	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13	爆発（プラント内外での爆発）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14	火災（設備工事等の火災）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																										
No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9	資料10	資料11	資料12																																																																																																																																																																																																																																																												
1	人工衛星の落下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
2	飛来物（航空機墜下）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
3	工業施設又は軍事施設事故（爆発、化学物質放出）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
4	パイプライン事故（爆発、化学物質放出）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
5	自動車又は船舶の爆発	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
6	閉鎖工事（撤去事故）、土木建設現場の事故（爆発、化学物質放出）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
7	船舶の衝突	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
8	船舶事故（固体液体流出）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
9	交通事故（化学物質流出含む）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
10	タービンミシイール（他のユニットからのミシイール）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
11	有毒ガス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
12	ダムの大規模	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
13	爆発（プラント内外での爆発）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												
14	火災（設備工事等の火災）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉												女川原子力発電所2号炉												泊発電所3号炉												相違理由											
第1.2表 外部ハザードの抽出結果（外部人為事象）(2/2)																																															
No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9	資料10	資料11	資料12																																		
15	原子炉からのミサイル	○																																													
16	サイト内貯蔵の化学物質の放出	○	○																																												
17	プラント外での化学物質の放出	○	○																																												
18	電磁的障害	○						○	○																																						
19	内部火災	○			○			○	○																																						
20	内部溢水（他のユニットからの内部溢水）	○		○				○	○																																						
21	水中への化学物質放出	○																																													
<p>資料1: Specific Safety Guide No.SSG-3 "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010                      資料2: Safety Requirements No.NS-R-3 "Site Evaluation for Nuclear Installations", IAEA, November 2003                      資料3: NUREG/CR-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1993                      資料4: NUREG-1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities", NRC, June 1991                      資料5: ASME/ANS RA.Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA.S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications", February 2009                      資料6: NEI 12-06(Rev.0) "DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE", NEI, August 2012                      資料7: 実用発電用原子炉及びその附属施設的位置、構造及び設備の基準に関する規則の解説                      資料8: 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則及びその解説                      資料9: "日本の自然災害" 国土資料編纂会, 1998年                      資料10: "産業災害辞典", 日外アソシエーツ, 2010年1月                      資料11: "日本災害事典 1868-2009", 日外アソシエーツ, 2010年9月                      資料12: NEI 06-12 "B.5.b Phase2&amp;3 Submittal Guideline", NEI, December 2006</p>																																															

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>(2) 設計上考慮すべき自然現象（地震及び津波を除く。）及び外部人為事象の選定</p> <p>(1)で網羅的に抽出した事象について、大飯発電所において設計上考慮すべき自然現象（地震及び津波を除く。）及び外部人為事象を選定するため、敷地の自然現象や敷地及び敷地周辺の状況を考慮し、海外での評価手法※を参考とした第1.3表の除外基準のいずれかに該当するものは除外して事象の選定を行った。</p> <table border="1" data-bbox="141 507 723 1150"> <caption>第1.3表 考慮すべき事象の除外基準（参考1参照）</caption> <tr> <td>基準1</td> <td>当該原子炉施設に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。</td> </tr> <tr> <td>基準2</td> <td>ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。</td> </tr> <tr> <td>基準3</td> <td>当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。</td> </tr> <tr> <td>基準4</td> <td>影響が他の事象に含まれる。</td> </tr> <tr> <td>基準5</td> <td>発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。</td> </tr> <tr> <td>基準6</td> <td>外部から衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施している。又は故意の人為事象等外部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。</td> </tr> </table> <p>※ ASME/ANS RA-Sa-2009 “Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications”</p> <p>(3) 設計上考慮すべき想定される自然現象及び外部人為事象の選定結果</p> <p>(2)で検討した除外基準に基づき、大飯発電所において設計上考慮すべき想定される自然現象及び外部人為事象を選定した結果を第1.4表及び第1.5表に示す。</p> <p>第6条に該当する「設計基準において想定される自然現</p>	基準1	当該原子炉施設に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。	基準2	ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。	基準3	当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。	基準4	影響が他の事象に含まれる。	基準5	発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。	基準6	外部から衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施している。又は故意の人為事象等外部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。			
基準1	当該原子炉施設に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。														
基準2	ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。														
基準3	当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。														
基準4	影響が他の事象に含まれる。														
基準5	発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。														
基準6	外部から衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施している。又は故意の人為事象等外部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。														

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>象（地震及び津波を除く。）」として、以下の12事象を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洪水</li> <li>・風（台風）</li> <li>・竜巻</li> <li>・凍結</li> <li>・降水</li> <li>・積雪</li> <li>・落雷</li> <li>・地滑り</li> <li>・火山の影響</li> <li>・生物学的事象</li> <li>・森林火災</li> <li>・高潮</li> </ul> <p>また、「設計基準において想定される外部人為事象」として、以下の7事象を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・飛来物（航空機落下）</li> <li>・ダムの崩壊</li> <li>・爆発</li> <li>・近隣工場等の火災</li> <li>・有毒ガス</li> <li>・船舶の衝突</li> <li>・電磁的障害</li> </ul>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シナシスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由	
第1.4表 設計基準において想定される自然現象の選定結果(1/4)							
No.	事象 <sup>1)</sup>	選定基準 <sup>2)</sup>				備考	
		基準1	基準2	基準3	基準4		
1.	地震*						
2.	船殻、地盤沈下、地割れ		✓		✓	X	第四条（地震による損傷の防止）にて評価する。 安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、地震の異常性に係る影響であるため、「地震」（崩壊）の影響評価に含まれる。
3.	地盤隆起		✓		✓	X	安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、地震の異常性に係る影響であるため、「地震」（崩壊）の影響評価に含まれる。
4.	地滑り <sup>4)</sup>					○	地域特性を踏まえて評価対象とする。
5.	地下水による地滑り		✓		✓	X	安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、地震の異常性に係る影響であるため、「地震」（崩壊）の影響評価に含まれる。
6.	配管漏		✓		✓	X	安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、地震の異常性に係る影響であるため、「地震」（崩壊）の影響評価に含まれる。
7.	山崩れ、崖崩れ		✓		✓	X	安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、地震の異常性に係る影響であるため、「地震」（崩壊）の影響評価に含まれる。
8.	津波*				✓	X	第五條（津波による損傷の防止）にて評価する。 安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、影響は津波と同様と考慮されるため、「津波」の影響評価に含まれる。
9.	幹線	✓			✓	X	地域特性を踏まえて評価対象とする。
10.	高潮					○	影響は津波と同様と考慮されるため、「津波」の影響評価に含まれる。
11.	波浪、高波				✓	X	影響は津波と同様と考慮されるため、「津波」の影響評価に含まれる。
12.	海水逆流（噴潮）				✓	X	影響は津波と同様と考慮されるため、「津波」の影響評価に含まれる。
13.	海水逆流				✓	X	影響は津波と同様と考慮されるため、「津波」の影響評価に含まれる。
14.	ハリケーン				✓	X	台風と同様の気象現象であるため、「風（台風）」の影響評価に含まれる。

注1：枠組みの事象は、設置許可基準規則の解説第6条に示されている事象。  
 注2：選定基準は以下のとおり。  
 基準1：当該原子炉施設に影響を及ぼすほど接近した場所に存在しない。  
 基準2：ハザード運転・警報が運く、事前にそのリスクを予知・検知することによってハザードを排除できる。  
 基準3：当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。  
 基準4：影響が他の事象に含まれる。  
 基準5：発生頻度が他の事象に比べて非常に低い。  
 基準6：外部から衝撃による損傷の防止とは別の表現により評価を実施している。又は故意の人為事象等が部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事象である。  
 注3：選定結果において「○」としている事象は、設置許可基準規則第9条の表で考慮する事象、「X」としている事象は、発生する可能性を評価した結果、考慮する必要がないと判断した事象。  
 \*：「屋敷用海水原子炉施設に関する安全設計書高圧部」に記載の事象

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シークエンスグループ及び重要事故シークエンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シークエンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																																																																																																																																													
<p>第1.4表 設計基準において想定される自然現象の選定結果(2/4)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">事象<sup>1)</sup></th> <th colspan="6">選定基準<sup>2)</sup></th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>基準1</th> <th>基準2</th> <th>基準3</th> <th>基準4</th> <th>基準5</th> <th>基準6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>風(台風)等</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>地震</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>砂嵐</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>× 発電所周辺には砂嵐がないため発生しない。</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>短路的な気圧</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>× 電圧降下として短路的な気圧による影響を考慮するため、「電圧」の影響評価に含まれる。</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>海水</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>洪水</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>土石流</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>× 土石流を地滑りの評価で考慮するため、「地滑り」の影響評価に含まれる。</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>降雪</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>× 安全施設の種類に影響を及ぼす可能性は極めて低い等、電圧評価として想定される即時機材物による影響を考慮するため、「電圧」の影響評価に含まれる。</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>降雪</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>雷害火災</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>雷害火災</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>× 外部火災評価として発電所周辺の電線を適切に考慮するため、「雷害」(雷)の影響評価に含まれる。</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>燃焼ガス</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>× 煙霧から発生する燃焼ガス等は燃焼の性状に由来するため、「燃焼」(雷)と同じく気温変化は顕著であること、燃焼評価は燃焼ガスと「燃焼」(雷)から、安全施設の種類に影響を及ぼす可能性は低くないと認められる。</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>高温</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>× 地物特性を踏まえて評価対象とする。</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>低圧・減圧等</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：発電所の事象は、設置許可基準範囲の解説第6表に例示されている事象に該当する事象。          注2：選定基準は以下のとおり          基準1：当該原子炉施設に影響を及ぼすとは認定した事象に発生しない。          基準2：ハザード評価・機材の選定・事象にそのリスクを予知・検知することによってハザードを排除できる。          基準3：当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して取極等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれないこと。          基準4：影響が他の事象に含まれる。          基準5：発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。          基準6：外部から燃焼による燃焼の防止とは別の事項により評価を考慮している。又は燃焼の人身事象等外部からの燃焼による燃焼の防止の対象外の事項である。          注3：選定結果において「○」としている事象は、設置許可基準範囲第6表の条文中で考慮する事象、「×」としている事象は、発生する可能性を抑制した結果、考慮する必要がないと判断された事象。          *：「発電所用雨水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」に記載の事象。</p>							No.	事象 <sup>1)</sup>	選定基準 <sup>2)</sup>						備考	基準1	基準2	基準3	基準4	基準5	基準6	15	風(台風)等							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。	16	地震							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。	17	砂嵐	✓						× 発電所周辺には砂嵐がないため発生しない。	18	短路的な気圧			✓				× 電圧降下として短路的な気圧による影響を考慮するため、「電圧」の影響評価に含まれる。	19	海水							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。	20	洪水							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。	21	土石流				✓			× 土石流を地滑りの評価で考慮するため、「地滑り」の影響評価に含まれる。	22	降雪			✓				× 安全施設の種類に影響を及ぼす可能性は極めて低い等、電圧評価として想定される即時機材物による影響を考慮するため、「電圧」の影響評価に含まれる。	23	降雪							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。	24	雷害火災							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。	25	雷害火災				✓			× 外部火災評価として発電所周辺の電線を適切に考慮するため、「雷害」(雷)の影響評価に含まれる。	26	燃焼ガス				✓			× 煙霧から発生する燃焼ガス等は燃焼の性状に由来するため、「燃焼」(雷)と同じく気温変化は顕著であること、燃焼評価は燃焼ガスと「燃焼」(雷)から、安全施設の種類に影響を及ぼす可能性は低くないと認められる。	27	高温				✓			× 地物特性を踏まえて評価対象とする。	28	低圧・減圧等							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。
No.	事象 <sup>1)</sup>	選定基準 <sup>2)</sup>							備考																																																																																																																																										
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5	基準6																																																																																																																																												
15	風(台風)等							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。																																																																																																																																											
16	地震							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。																																																																																																																																											
17	砂嵐	✓						× 発電所周辺には砂嵐がないため発生しない。																																																																																																																																											
18	短路的な気圧			✓				× 電圧降下として短路的な気圧による影響を考慮するため、「電圧」の影響評価に含まれる。																																																																																																																																											
19	海水							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。																																																																																																																																											
20	洪水							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。																																																																																																																																											
21	土石流				✓			× 土石流を地滑りの評価で考慮するため、「地滑り」の影響評価に含まれる。																																																																																																																																											
22	降雪			✓				× 安全施設の種類に影響を及ぼす可能性は極めて低い等、電圧評価として想定される即時機材物による影響を考慮するため、「電圧」の影響評価に含まれる。																																																																																																																																											
23	降雪							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。																																																																																																																																											
24	雷害火災							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。																																																																																																																																											
25	雷害火災				✓			× 外部火災評価として発電所周辺の電線を適切に考慮するため、「雷害」(雷)の影響評価に含まれる。																																																																																																																																											
26	燃焼ガス				✓			× 煙霧から発生する燃焼ガス等は燃焼の性状に由来するため、「燃焼」(雷)と同じく気温変化は顕著であること、燃焼評価は燃焼ガスと「燃焼」(雷)から、安全施設の種類に影響を及ぼす可能性は低くないと認められる。																																																																																																																																											
27	高温				✓			× 地物特性を踏まえて評価対象とする。																																																																																																																																											
28	低圧・減圧等							○ 地物特性を踏まえて評価対象とする。																																																																																																																																											

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシスグループ及び重要事故シナシス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シナシスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																																																																																																																																																						
<p>第1.4表 設計基準において想定される自然現象の選定結果(3/4)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">事象<sup>1)</sup></th> <th colspan="6">選定基準<sup>2)</sup></th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>基準1</th> <th>基準2</th> <th>基準3</th> <th>基準4</th> <th>基準5</th> <th>基準6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td> <td>水没</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>影響は津波と同じと考えられるため、「津波」の影響評価に包含される。</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>氷害</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>影響は津波と同じと考えられるため、「津波」の影響評価に包含される。</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>氷壁</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>影響は津波と同じと考えられるため、「津波」の影響評価に包含される。其間隔継続することはない。其間隔には水面上昇は何等でもあり、出力低下等の措置を講ずることができるとは、安全機能を損なうおそれはない。</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>洪水氾濫</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>取水施設(取水)が浸透することはない。</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>洪水氾濫</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>安全施設の機能に影響を及ぼすことはないことから除外する。なお、取水量は洪水で有り、平ばつの影響を受けない。</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>干ばつ</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いことから除外する。</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>霧</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いことから除外する。</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>霞、しや</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いことから除外する。</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>火山の影響</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>噴火発生により発生する事象として評価対象とする。</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>熱帯</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>火山事象により発生する事象であるため、「火山の影響」の評価に包含される。なお、発電所周辺では火山がないため、熱帯の影響はない。</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>雷鳴</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>地域特性を踏まえて評価対象とする。</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>雷鳴</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>周辺の地形から、雷鳴雷以上の影響がある雷鳴は発生しないことから除外する。</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>生物学的事象</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>地域特性を踏まえて評価対象とする。</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>動物</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低い。小動物や鳥類等の事象として考慮するため、「生物学的事象」の影響評価に包含される。</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>落石</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>落石の重さは適切に管理可能なことから除外する。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：外周の事象は、設置許可基準規定の取扱いに示されている事象に該当する事象。          注2：選定基準は以下のとおり。          基準1：当該原子炉施設に影響を及ぼすおそれはない。          基準2：ハザード低減・除去が速く、事象にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。          基準3：当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なはれることがない。          基準4：影響が他の事象に包含される。          基準5：安全機能が他の事象と比較して非常に低い。          基準6：外部から事象による影響の防止とは別の事項により評価を表現している。又は設置の人身事象等部分からの影響による影響の防止の事項である。          注3：選定結果において「○」としている事象は、設置許可基準規定の取扱いで考慮する事象、「×」としている事象は、発生する可能性を検討した結果、考慮する必要がないと判断した事象。          *：「発電所取水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」に記載の事象</p>							No.	事象 <sup>1)</sup>	選定基準 <sup>2)</sup>						備考	基準1	基準2	基準3	基準4	基準5	基準6	29	水没		✓					影響は津波と同じと考えられるため、「津波」の影響評価に包含される。	30	氷害		✓					影響は津波と同じと考えられるため、「津波」の影響評価に包含される。	31	氷壁		✓					影響は津波と同じと考えられるため、「津波」の影響評価に包含される。其間隔継続することはない。其間隔には水面上昇は何等でもあり、出力低下等の措置を講ずることができるとは、安全機能を損なうおそれはない。	32	洪水氾濫		✓					取水施設(取水)が浸透することはない。	33	洪水氾濫	✓						安全施設の機能に影響を及ぼすことはないことから除外する。なお、取水量は洪水で有り、平ばつの影響を受けない。	34	干ばつ			✓				安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いことから除外する。	35	霧			✓				安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いことから除外する。	36	霞、しや			✓				安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いことから除外する。	37	火山の影響							噴火発生により発生する事象として評価対象とする。	38	熱帯		✓		✓			火山事象により発生する事象であるため、「火山の影響」の評価に包含される。なお、発電所周辺では火山がないため、熱帯の影響はない。	39	雷鳴							地域特性を踏まえて評価対象とする。	40	雷鳴		✓					周辺の地形から、雷鳴雷以上の影響がある雷鳴は発生しないことから除外する。	41	生物学的事象							地域特性を踏まえて評価対象とする。	42	動物				✓			安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低い。小動物や鳥類等の事象として考慮するため、「生物学的事象」の影響評価に包含される。	43	落石		✓					落石の重さは適切に管理可能なことから除外する。
No.	事象 <sup>1)</sup>	選定基準 <sup>2)</sup>							備考																																																																																																																																																			
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5	基準6																																																																																																																																																					
29	水没		✓					影響は津波と同じと考えられるため、「津波」の影響評価に包含される。																																																																																																																																																				
30	氷害		✓					影響は津波と同じと考えられるため、「津波」の影響評価に包含される。																																																																																																																																																				
31	氷壁		✓					影響は津波と同じと考えられるため、「津波」の影響評価に包含される。其間隔継続することはない。其間隔には水面上昇は何等でもあり、出力低下等の措置を講ずることができるとは、安全機能を損なうおそれはない。																																																																																																																																																				
32	洪水氾濫		✓					取水施設(取水)が浸透することはない。																																																																																																																																																				
33	洪水氾濫	✓						安全施設の機能に影響を及ぼすことはないことから除外する。なお、取水量は洪水で有り、平ばつの影響を受けない。																																																																																																																																																				
34	干ばつ			✓				安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いことから除外する。																																																																																																																																																				
35	霧			✓				安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いことから除外する。																																																																																																																																																				
36	霞、しや			✓				安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低いことから除外する。																																																																																																																																																				
37	火山の影響							噴火発生により発生する事象として評価対象とする。																																																																																																																																																				
38	熱帯		✓		✓			火山事象により発生する事象であるため、「火山の影響」の評価に包含される。なお、発電所周辺では火山がないため、熱帯の影響はない。																																																																																																																																																				
39	雷鳴							地域特性を踏まえて評価対象とする。																																																																																																																																																				
40	雷鳴		✓					周辺の地形から、雷鳴雷以上の影響がある雷鳴は発生しないことから除外する。																																																																																																																																																				
41	生物学的事象							地域特性を踏まえて評価対象とする。																																																																																																																																																				
42	動物				✓			安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極めて低い。小動物や鳥類等の事象として考慮するため、「生物学的事象」の影響評価に包含される。																																																																																																																																																				
43	落石		✓					落石の重さは適切に管理可能なことから除外する。																																																																																																																																																				

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																																																																																												
<p>第1.4表 設計基準において想定される自然現象の選定結果(4/4)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">事象<sup>※1</sup></th> <th colspan="4">選定基準<sup>※2</sup></th> <th rowspan="2">選定<sup>※3</sup> 結果</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>基準1</th> <th>基準2</th> <th>基準3</th> <th>基準4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44</td> <td>隕石</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>×</td> <td>安全施設の種類に影響を及ぼす隕石等の事象は、極端な事象であることから除外する。（参考2参照）</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>土壌の収縮・膨張（凍結化現象）</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>×</td> <td>種類の危険性に関する影響であるため、「地震」（地震）の影響評価に含まれる。</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>樹幹腐食</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td>腐食速度が著しく遅いため、時間的余裕があり、安全施設の機能を損なうおそれはない。</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>地下水による浸食</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td>安全施設の種類に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、浸食の危険性に係る影響であるため、「地震」（地震）の影響評価に含まれる。</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>カエルスト</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td>カエルスト形状ではないことから除外する。</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>凍結しつぱりの氷柱落下</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td>設置所に影響を及ぼす可能性は極めて低いため除外する。</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>凍結しつぱりの氷柱上昇</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td>設置所に影響を及ぼす可能性は極めて低いため除外する。</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>水圧の増大</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td>水圧の増大は、設置場所の構造として考慮するため、「自然現象（地震）」の影響評価に含まれる。</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>太陽フレア、磁嵐</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>×</td> <td>太陽フレアによる磁気嵐により誘導電流が発生する可能性はあるが、日本では、磁気嵐度、外磁気場の条件から地磁気変動が電力系統に影響を及ぼす可能性は極めて小さく、その影響は限定的に留められる。また、太陽フレアによる電離層擾乱については、上記の上りおろしに起因する影響は極めて小さいことを鑑みれば、安全施設回線等には、落雷や電磁気的干渉を行い、調整器等に故障を発生させるおそれはない。なお、これらで国内で問題となることにより、安全施設の種類に影響を及ぼすような何回はないと判断される。</td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>河川の氾濫、噴霧</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>×</td> <td>本所では、河川の氾濫、噴霧は、設置場所の構造に起因する影響を及ぼす可能性は極めて低いため除外する。</td> </tr> </tbody> </table> <p>注1：地震以外の事象は、設置許可基準適用の除外条件に開示されている事象に該当する事象。          注2：選定基準は以下のとおり。          基準1：当該原子力発電所に影響を及ぼすおそれのある自然現象に発生しない。          基準2：ハザード回避・軽減・発生を著しく、事前にそのリスクを予知・検知することでのハードを排除できる。          基準3：当該原子力発電所の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響が同等若しくはそれ以下、又は当該原子力発電所の安全性能が損なわれない。          基準4：影響が他の事象と比べて著重にない。          基準5：発生確度が他の事象と比べて著重にない。          注3：選定結果において「○」としている事象は、設置許可基準適用の除外条件で考慮する事象、「×」としている事象は、発生する可能性を除外した結果、考慮する必要がないと判断された事象。          ※1：発電所内・当該原子力発電所に起因する自然現象（地震）に起因する事象。</p>							No.	事象 <sup>※1</sup>	選定基準 <sup>※2</sup>				選定 <sup>※3</sup> 結果	備考	基準1	基準2	基準3	基準4	44	隕石			✓		×	安全施設の種類に影響を及ぼす隕石等の事象は、極端な事象であることから除外する。（参考2参照）	45	土壌の収縮・膨張（凍結化現象）			✓		×	種類の危険性に関する影響であるため、「地震」（地震）の影響評価に含まれる。	46	樹幹腐食		✓			×	腐食速度が著しく遅いため、時間的余裕があり、安全施設の機能を損なうおそれはない。	47	地下水による浸食		✓			×	安全施設の種類に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、浸食の危険性に係る影響であるため、「地震」（地震）の影響評価に含まれる。	48	カエルスト	✓				×	カエルスト形状ではないことから除外する。	49	凍結しつぱりの氷柱落下	✓				×	設置所に影響を及ぼす可能性は極めて低いため除外する。	50	凍結しつぱりの氷柱上昇	✓				×	設置所に影響を及ぼす可能性は極めて低いため除外する。	51	水圧の増大		✓			×	水圧の増大は、設置場所の構造として考慮するため、「自然現象（地震）」の影響評価に含まれる。	52	太陽フレア、磁嵐			✓		×	太陽フレアによる磁気嵐により誘導電流が発生する可能性はあるが、日本では、磁気嵐度、外磁気場の条件から地磁気変動が電力系統に影響を及ぼす可能性は極めて小さく、その影響は限定的に留められる。また、太陽フレアによる電離層擾乱については、上記の上りおろしに起因する影響は極めて小さいことを鑑みれば、安全施設回線等には、落雷や電磁気的干渉を行い、調整器等に故障を発生させるおそれはない。なお、これらで国内で問題となることにより、安全施設の種類に影響を及ぼすような何回はないと判断される。	53	河川の氾濫、噴霧	✓				×	本所では、河川の氾濫、噴霧は、設置場所の構造に起因する影響を及ぼす可能性は極めて低いため除外する。
No.	事象 <sup>※1</sup>	選定基準 <sup>※2</sup>				選定 <sup>※3</sup> 結果			備考																																																																																									
		基準1	基準2	基準3	基準4																																																																																													
44	隕石			✓		×	安全施設の種類に影響を及ぼす隕石等の事象は、極端な事象であることから除外する。（参考2参照）																																																																																											
45	土壌の収縮・膨張（凍結化現象）			✓		×	種類の危険性に関する影響であるため、「地震」（地震）の影響評価に含まれる。																																																																																											
46	樹幹腐食		✓			×	腐食速度が著しく遅いため、時間的余裕があり、安全施設の機能を損なうおそれはない。																																																																																											
47	地下水による浸食		✓			×	安全施設の種類に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、浸食の危険性に係る影響であるため、「地震」（地震）の影響評価に含まれる。																																																																																											
48	カエルスト	✓				×	カエルスト形状ではないことから除外する。																																																																																											
49	凍結しつぱりの氷柱落下	✓				×	設置所に影響を及ぼす可能性は極めて低いため除外する。																																																																																											
50	凍結しつぱりの氷柱上昇	✓				×	設置所に影響を及ぼす可能性は極めて低いため除外する。																																																																																											
51	水圧の増大		✓			×	水圧の増大は、設置場所の構造として考慮するため、「自然現象（地震）」の影響評価に含まれる。																																																																																											
52	太陽フレア、磁嵐			✓		×	太陽フレアによる磁気嵐により誘導電流が発生する可能性はあるが、日本では、磁気嵐度、外磁気場の条件から地磁気変動が電力系統に影響を及ぼす可能性は極めて小さく、その影響は限定的に留められる。また、太陽フレアによる電離層擾乱については、上記の上りおろしに起因する影響は極めて小さいことを鑑みれば、安全施設回線等には、落雷や電磁気的干渉を行い、調整器等に故障を発生させるおそれはない。なお、これらで国内で問題となることにより、安全施設の種類に影響を及ぼすような何回はないと判断される。																																																																																											
53	河川の氾濫、噴霧	✓				×	本所では、河川の氾濫、噴霧は、設置場所の構造に起因する影響を及ぼす可能性は極めて低いため除外する。																																																																																											



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由	
第1.5表 設計基準において想定される外部人為事象の選定結果(1/2)							
No.	事象 <sup>(1)</sup>	選定基準 <sup>(2)</sup>					備考
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5	
1	人工作業の終了				✓		安全施設の状態に影響を及ぼす人工作業の終了は、極低頻度の事象であることから除外する。(参考:別項)
2	廃棄物 (航空機墜下)						地味特性を踏まえて評価対象とする。(ここでは航空機墜下のみを評価する。)
3	工業施設又は軍事施設事故 (爆発、化学物質放出)	✓					爆発、化学物質放出により安全施設に影響を及ぼすような工業施設や軍事施設は近接にはないことから除外する。
4	パイプライン事故 (爆発、化学物質放出)	✓					発電所周辺にパイプラインはないことから除外する。
5	自動車又は船舶の爆発						影響は爆発と同じと考えられるため、「爆発」による影響評価に含まれる。
6	掘削工事 (鉱山事故)、土木建設現場の事故 (爆発、化学物質放出)	✓					敷地内での掘削はガス濃度が管理されている。また、敷地外での掘削は掘削距離が確保されており、プラントに影響を与えないことから除外する。
7	船舶の衝突						地味特性を踏まえて評価対象とする。
8	船舶事故 (固体液体流出)						固体流出事故を船舶の衝突として考慮するため、「船舶の衝突」の影響評価に含まれる。
9	交通事故 (化学物質流出含む)						影響は爆発と同じと考えられるため、「爆発」又は「有毒ガス」の影響評価に含まれる。
10	タービンミサイル (他のユニットからのミサイル)					✓	第十二条 (安全施設) にて評価する。
<p>注1：想定外の事象は、設置許可基準規則の解釈第6条に準拠されている事象に該当する事象。</p> <p>注2：選定基準は以下のとおり。</p> <p>基準1：当該原子炉施設に影響を及ぼすほど接近した場所が発生しない。</p> <p>基準2：ハザード範囲・影響が遠く、事象にそのリスクを予知・検知できる。</p> <p>基準3：当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。</p> <p>基準4：影響が他の事象に含まれる。</p> <p>基準5：発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。</p> <p>基準6：外部から影響による損傷の防止とは別の事項により評価を実施している。又は故意の人為事象等外部からの影響による損傷の防止の対象外の事項である。</p> <p>注3：選定結果において「○」としている事象は、設置許可基準規則第6条の条々で考慮する事象、「×」としている事象は、発生する可能性を検討した結果、考慮する必要がないと判断した事象。</p> <p>*：「発電所基本型原子炉施設に関する安全設計審査指針」に記載の事象。</p>							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉										女川原子力発電所2号炉										泊発電所3号炉										相違理由									
第1.5表 設計基準において想定される外部人為事象の選定結果(2/2)																																							
No.	事象 <sup>注1</sup>	選定基準 <sup>注2</sup>					選定 <sup>注3</sup>					備考																											
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5	基準6	結果																															
11	有毒ガス											○	毒性特性を精まえて評価対象とする。																										
12	ゾーンの崩壊 <sup>4</sup>											○	地域特性を精まえて評価対象とする。																										
13	燃焼4（プラント外での燃焼）											○	地域特性を精まえて評価対象とする。																										
14	水災（近隣工場等の火災）											○	地域特性を精まえて評価対象とする。																										
15	水災（近隣工場等の火災）											○	地域特性を精まえて評価対象とする。																										
16	軍事施設からのミサイル											○	化学製品は適切に管理しているが、例に漏出した場合でも服等により薬品の拡散防止が図られていることから除外する。																										
17	サイト内貯蔵の化学物質放出											○	影響は有毒ガスと同じと考えられるため、「有毒ガス」の影響評価に包含される。																										
18	プラント外での化学物質放出											○	地域特性を精まえて評価対象とする。																										
19	内陸火災											○	第八条（水災による損傷の防止）にて評価する。																										
20	内陸洪水（他のユニットからの内部浸水）											○	第九条（浸水による損傷の防止等）にて評価する。																										
21	水中への化学物質放出											○	発電所周辺には化学プラントは立地していないことから除外する。																										

注1：特定期の事象は、設置許可基準範囲の解釈第6条に例示されている事象に該当する事象。  
 注2：選定基準は以下のとおり。  
 基準1：当該原子力発電所に影響を与えるほど接近した場所が発生しない。  
 基準2：ハザード範囲・隣接・隣接が遠く、事象にそのリスクを予知・検知することによってハザードを排除できる。  
 基準3：当該原子力発電所の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子力発電所の安全性が損なわれない。  
 基準4：影響が他の事象に包含される。  
 基準5：発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。  
 基準6：外部から事象による損傷の防止とは別の事項により評価を基礎している。又は故意の人為事象等外部からの損傷による損傷の防止の対策外の事項である。  
 注3：選定結果において「○」としている事象は、設置許可基準範囲第6条の表で考慮する事象、「×」としている事象は、発生する可能性を厳密に検討した結果、考慮する必要がないと判断した事象。  
 \*：「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」に記載の事象

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>&lt;参考1&gt;</p> <p>基準1：当該原子炉施設に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。                      発電所の立地点の自然環境は一律ではなく、発生する自然現象は地域性があるため、発電所立地点において明らかに起こり得ない事象は対象外とする。</p> <p>基準2：ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。                      事象発生時の発電所への影響の進展が緩慢であって、影響の緩和又は排除の対策が容易に講じることができる事象は対象外とする。例えば、発電所で海岸の浸食の事象が発生しても、進展が遅いため補強工事等により侵食を食い止めることができる。</p> <p>基準3：当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。                      事象が発生しても、プラントへの影響が極めて限定的で炉心損傷事故のような重大な事故には繋がらない事象は対象外とする。例えば、外気温が上昇しても、屋外設備でも機能喪失に至る可能性は小さく、また、冷却海水の温度が直ちに上昇しないことから冷房は維持できるので、影響は限定的である。</p> <p>基準4：影響が他の事象に包絡される。                      プラントに対する影響が同様とみなせる事象については、相対的に影響が大きいと判断される事象に包含して合理的に検討する。例えば、地滑り、山崩れ、崖崩れ等は程度の差はあれ同じ影響を与える事象であるので、まとめて検討できる。</p> <p>基準5：発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。                      タービンミサイル、航空機落下の評価では発生頻度が低い事象（10<sup>-7</sup>（/年）以下）は考慮すべき事象の対象外としており、同様に発生頻度がごく稀な事象は対象外とする。</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シナシグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>基準6：外部から衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施している。又は故意の人為事象等の外部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。</p> <p>第4条（地震による損傷の防止）、第5条（津波による損傷の防止）、第8条（火災による損傷の防止）等の別の条項により評価を実施するもの、又は、故意の人為事象等の外部からの衝撃による損傷の防止に該当しないものについては対象外とする。</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>&lt;参考2&gt;</p> <p>NUREG-1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events(IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities"によると、隕石や人工衛星については、衝突の確率が <math>10^{-9}</math>以下と非常に小さいため、起因事象頻度は低く IPEEE の評価対象から除外する旨が記載されている。なお、本記載の基になった NUREG/CR-5042,Supplement2 によると、1 ボンド以上の隕石の年間落下数と地表の一定面積に落下する確率を面積比で概算した結果、100 ボンド以上の隕石が 10,000 平方フィートに落下する確率は <math>7 \times 10^{-10}</math> 炉年、100,000 平方フィートに落下する確率は <math>6 \times 10^{-8}</math> 炉年、隕石落下による津波の確率は <math>9 \times 10^{-10}</math> 炉年と評価されている。</p> <p>その他、IAEA の SAFETY STANDARDS SERIES No.NS-R-1,"Safety of Nuclear Power Plants: Design"では、想定起因事象で考慮しないものとして、自然又は人為の事象であって、極めて起こりにくいもの（隕石や人工衛星の落下）を挙げている。</p> <p>なお、隕石が大飯発電所に衝突する確率については、概略計算で以下のとおり見積もられる。</p> <p>地球近傍の天体が地球に衝突する確率及び衝突した際の被害状況を表す尺度として、トリノスケールがあるが、2012 年現在において、NASA は、今後 100 年間に衝突が起こる可能性のある天体について、このトリノスケールのレベル1を超えるものはないとしている。このレベル1の小惑星として"2007 VK 184"が挙げられているが、当該惑星の衝突確率は「1750分の1」である。そこで、隕石が地球に落ちて地上に当たる確率を <math>1/1750</math> とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地球の表面積：510,072,000[km<sup>2</sup>]</li> <li>大飯発電所の敷地面積：1.75[km<sup>2</sup>]</li> </ul> <p>であることから、隕石が大飯発電所の敷地内に衝突する確率は概算で以下のとおりとなる。</p> $1/1750 \times (1.75/510,072,000) = 1.96 \times 10^{-12}$ <p>人工衛星が落下した場合については、衛星の大部分が大気圏で燃え尽き、一部破片が落下する可能性があるものの原子炉施設に影響を与えることはないものと考えられる。</p>			

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">添付-3 凍結が原子炉施設へ与える影響について</p> <p>1. 起回事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>凍結事象により構築物、系統及び機器に発生する可能性のある影響について、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>① 屋外タンク及び配管内流体の「凍結」                  ② ヒートシンク（海水）の「凍結」                  ③ 「着氷」による送電変電設備の相間短絡</p> <p>(2) 評価対象施設、シナリオの選定</p> <p>(1)項で抽出した影響を考慮し、プラントの安全性に影響を及ぼす可能性のある設備、シナリオは以下に示すとおりである。</p>	<p style="text-align: right;">補足 1-1</p> <p>凍結事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起回事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>低温事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>① 屋外タンク及び配管内流体の凍結                  ② ヒートシンク（海水）の凍結                  ③ 着氷による送電線の相間短絡</p> <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す屋外設置の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <p>① 屋外タンク及び配管内流体の凍結                  ・軽油タンク及び非常用ディーゼル発電機等の燃料移送系（以下「軽油タンク等」という。）</p>	<p style="text-align: right;">補足 1-1</p> <p>凍結事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起回事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>低温事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結                  ②ヒートシンク（海水）の凍結                  ③着氷による送電線の相間短絡</p> <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す屋外設置の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結                  ・ディーゼル発電機燃料油貯油槽及びディーゼル発電機燃料油貯油槽からサービスタンクまでの配管及び弁（以下「燃料油貯油槽等」という。）</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊の構成に合わせて大飯の添付-2～7の記載順序を入れ替えている</li> </ul> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■記載方針の相違</li> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は補足 1-1～1-6 において、「(2)評価対象設備の選定」と「(3)起回事象になり得るシナリオの選定」を分けて実施している</li> <li>（以下、相違理由説明を省略）</li> </ul> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設備名称の相違</li> <li>・軽油タンク⇔ディーゼル発電機燃料油貯油槽</li> <li>・非常用ディーゼル発電機等</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナリオグループ及び重要事故シナリオ等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シナリオグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>① 屋外タンク及び配管内流体の「凍結」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料油貯蔵タンク及び重油タンクの重油凍結</li> </ul> <p>低温によって燃料油貯蔵タンク及び重油タンク内の重油が凍結するとともに、以下③に示す外部電源喪失が発生している状況においては、ディーゼル発電機の燃料枯渇により、全交流動力電源喪失に至る。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>復水貯蔵タンク及び付属配管（以下「復水貯蔵タンク等」という。）</li> </ul> <p>② ヒートシンク（海水）の凍結</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>取水設備（海水）</li> </ul> <p>③ 着氷による送電線の相間短絡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>送電線</li> </ul> <p>(3) 起回事象になり得るシナリオの選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>軽油タンク等の凍結</li> </ul> <p>低温によって軽油タンク等の軽油が凍結するとともに、以下③に示す外部電源喪失が発生している状況下においては、非常用ディーゼル発電機等の燃料デイトランクの燃料枯渇により「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ</p>	<p>②ヒートシンク（海水）の凍結</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>取水設備（海水）</li> </ul> <p>③着氷による送電線の相間短絡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>送電線</li> </ul> <p>(3) 起回事象になり得るシナリオの選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>燃料油貯油槽等の凍結</li> </ul> <p>低温によって燃料油貯油槽等の軽油が凍結した場合に、ディーゼル発電機設備が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に③の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。</p>	<p>の燃料移送系⇔ディーゼル発電機燃料油貯油槽からサービスタンクまでの配管及び弁</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>軽油タンク等⇔燃料油貯油槽等</li> </ul> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設計の相違</li> <li>泊は機能喪失により起回事象となりうるタンク類は屋内に設置されている</li> </ul> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設備名称の相違</li> <li>燃料油貯蔵タンク及び重油タンク⇔燃料油貯油槽等</li> </ul> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>評価方針の相違</li> <li>泊は外部電源喪失後の非常用所内交流電源喪失による全交流動力電源喪失については事故シナリオとしており、起回事象として扱って</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>② ヒートシンク（海水）の「凍結」                      大飯発電所においては、河川／湖を冷却水源としておらず、大飯発電所の海水が凍結することは起こりえないと判断されるため、本損傷・機能喪失モードは考慮しない。</p> <p>③ 「着氷」による送電変電設備の相間短絡                      送電線や碍子への着氷によって、相間短絡を起こし、外部電源が喪失する。</p> <p>(3) 起回事象の特定                      (2)項で選定した各シナリオについて、想定を超える凍結事象に対する裕度評価(起回事象発生可能性評価)を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起回事象の特定を行った。</p> <p>① 屋外タンク及び配管内流体の「凍結」                      ・燃料油貯蔵タンク及び重油タンクの重油凍結                      燃料油貯蔵タンク及び重油タンク内等の重油が凍結に至る温度は十分低く、また、凍結事象については事前の予測が十分に可能であり、温度管理が可能であることから、凍結事象による燃料油貯蔵タンク及び重油タンク等の凍結事象の発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスとはならない。</p>	<p>・復水貯蔵タンク等の凍結                      低温によって復水貯蔵タンク等の保有水が凍結した場合、復水補給水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリオ</p> <p>②ヒートシンク（海水）の凍結                      低温によって女川原子力発電所周辺の海水が凍結することは起こり得ないと考えられるため、この損傷・機能喪失モードについては考慮しない。</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡                      ・送電線の地絡，短絡                      送電線や碍子へ着氷することによって相間短絡を起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>(4) 起回事象の特定                      (3)で選定した各シナリオについて、想定を超える凍結事象に対する裕度評価(起回事象発生可能性評価)を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起回事象の特定を行った。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結                      ・軽油タンク等の凍結                      燃料移送系が凍結するような低温事象は、事前に予測が可能であり、燃料移送系の循環運転等による凍結防止対策が可能であることから、燃料移送系が凍結する可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起回事象としては特定不要であると判断した。</p>	<p>②ヒートシンク（海水）の凍結                      低温によって泊発電所周辺の海水が凍結することは起こり得ないと考えられるため、この損傷・機能喪失モードについては考慮しない。</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡                      ・送電線の地絡，短絡                      送電線や碍子へ着氷することによって相間短絡を起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>(4) 起回事象の特定                      (3)で選定した各シナリオについて、想定を超える凍結事象に対する裕度評価(起回事象発生可能性評価)を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起回事象の特定を行った。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結                      ・燃料油貯油槽等の凍結                      ディーゼル発電機の燃料として使用している軽油は低温時の使用環境を考慮した油種としており、また、燃料油貯油槽等は地中に埋設されていることから、燃料油貯油槽等が凍結する可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起回事象としては特定不要であると判断した。</p>	<p>いない                      (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】                      ■設計の相違                      ・泊はディーゼル発電機の燃料として軽油を使用している</p> <p>【女川】【大飯】                      ■設計の相違                      ・泊は凍結防止対策として、軽油の凍結対策および設備設計の考慮が施されている</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>② ヒートシンク（海水）の「凍結」                      1.(2)②に記載のとおり、本損傷・機能喪失モードは考慮しないため、想定するシナリオはない。</p> <p>③ 「着氷」による送電変電設備の相間短絡</p> <p>設計基準を超える低温事象に対しては発生を否定できないため、送電変電設備の損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべきシナリオとして選定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定</p> <p>上記検討により起因事象を以下のとおり選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外部送電系の機能喪失による外部電源喪失</li> </ul> <p>上記シナリオは、内部事象レベル1 PRA、地震PRA及び津波PRAにて考慮しているものであり、新たに追加すべきものはない。</p> <p>以上から、事故シーケンス抽出に当たって考慮すべき起因事象は、外部電源喪失のみであり、凍結事象を要因として発生しうる有意な頻度又は影響のある事故シーケンスグループは新たに生じないと判断する。</p>	<p>・復水貯蔵タンク等の凍結</p> <p>復水貯蔵タンクの保有水が凍結するような低温事象は、事前に予測が可能であり、復水貯蔵タンク等の循環運転等による凍結防止対策が可能であることから、保有水が凍結する可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p> <p>②ヒートシンク（海水）の凍結                      (3)②のとおり、この損傷・機能喪失モードは考慮しないため、起因事象として特定しない。</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>送電線の地絡、短絡</li> </ul> <p>着氷に対して設計上の配慮はなされているものの、設計基準を超える低温事象に対しては発生を否定できず、送電線の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定</p> <p>1.にて設計基準を超える低温事象に対し発生可能性のある起因事象として外部電源喪失を特定したが、運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p> <p>よって、凍結を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>②ヒートシンク（海水）の凍結                      (3)②のとおり、この損傷・機能喪失モードは考慮しないため、起因事象として特定しない。</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>送電線の地絡、短絡</li> </ul> <p>着氷に対して設計上の配慮はなされているものの、設計基準を超える低温事象に対しては発生を否定できず、送電線の相間短絡による外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定</p> <p>1.にて設計基準を超える低温事象に対し発生可能性のある起因事象として外部電源喪失を特定したが、運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p> <p>よって、凍結を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>【女川】                      ■記載表現の相違                      ・泊は(3)③と記載を統一している</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">添付-4 積雪が原子炉施設へ与える影響について</p> <p>1. 起回事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>積雪事象により構築物、系統及び機器に発生する可能性のある影響について、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>② 「積雪荷重」による建屋天井や屋外設備に対する荷重</p> <p>③ 「着雪」による送電変電設備の機能阻害</p> <p>① 「多積雪」によるディーゼル発電機の吸排気口、海水ポンプモータ冷却口の閉塞</p> <p>(2) 評価対象施設、シナリオの選定</p> <p>(1)項で抽出した影響を考慮し、プラントの安全性に影響を及ぼす可能性のある設備、シナリオは以下に示すとおりである。</p>	<p style="text-align: right;">補足 1-2</p> <p>積雪事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起回事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>積雪事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>② 着雪による送電線の相間短絡</p> <p>③ 給気口等の閉塞</p> <p>④ 積雪によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す建屋及び屋外設置（屋外に面し</p>	<p style="text-align: right;">補足 1-2</p> <p>積雪事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起回事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>積雪事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>①建屋屋上や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>②着雪による送電線の相間短絡</p> <p>③給気口等の閉塞</p> <p>④積雪によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す建屋及び屋外設置（屋外に面し</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 泊の構成に合わせて大飯の記載順序を入れ替えている（以下、相違理由説明を省略）</li> <li>【女川】【大飯】</li> <li>■記載表現の相違</li> <li>・ 泊は建屋において積雪荷重がかかる箇所として、各建屋の屋上という表現で統一している（以下、相違理由説明を省略）</li> <li>【大飯】</li> <li>■評価方針の相違</li> <li>・ 女川実績の反映</li> <li>・ 泊はアクセス性や作業性の悪化による影響を評価している（以下、相違理由説明を省略）</li> <li>【女川】</li> <li>■記載表現の相違</li> <li>【大飯】</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>た設備含む)の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <p>① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重                      &lt;建屋&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉建屋 (原子炉棟, 付属棟)</li> <li>・制御建屋</li> </ul> <p>・タービン建屋</p> <p>・外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所, 変圧器)</p> <p>・軽油タンク及び非常用ディーゼル発電機等の燃料移送系 (以下「軽油タンク等」という。)</p> <p>・非常用ディーゼル発電機等の付属機器 (排気消音器等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・復水貯蔵タンク</li> <li>・原子炉補機冷却海水系</li> <li>・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系</li> <li>・タービン補機冷却海水系</li> </ul>	<p>た設備含む。)の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <p>①建屋屋上や屋外設備に対する積雪荷重                      &lt;建屋&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉建屋</li> <li>・原子炉補助建屋</li> </ul> <p>・タービン建屋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ディーゼル発電機建屋</li> <li>・循環水ポンプ建屋</li> <li>・電気建屋</li> </ul> <p>&lt;屋外設備&gt;</p> <p>・外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所 (後備用), 変圧器)</p> <p>・ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び付属配管 (以下「燃料油貯油槽等」という。)</p> <p>・ディーゼル発電機の付属機器 (排気消音器等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主蒸気逃がし弁消音器</li> <li>・主蒸気安全弁排気管</li> <li>・タービン動補助給水ポンプ排気管</li> </ul>	<p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は選定した評価対象設備を記載している</li> <li>(以下, 相違理由説明を省略)</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・制御建屋⇔原子炉補助建屋</li> <li>(以下, 相違理由説明を省略)</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・積雪の影響を受ける建屋が異なる</li> <li>(以下, 相違理由説明を省略)</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>【女川】</p> <p>■設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・66kV 開閉所⇔66kV 開閉所 (後備用)</li> <li>(以下, 相違理由説明を省略)</li> <li>・軽油タンク⇔ディーゼル発電機燃料油貯油槽</li> <li>(以下, 相違理由説明を省略)</li> <li>・燃料移送系⇔付属配管</li> <li>(以下, 相違理由説明を省略)</li> <li>・非常用ディーゼル発電機等⇔ディーゼル発電機</li> <li>(以下, 相違理由説明を省略)</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・積雪の影響を受ける機器が異なる</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>② 「積雪荷重」による建屋天井や屋外設備に対する荷重</p> <p>・建屋崩落</p>	<p>・循環水系</p> <p>② 着雪による送電線の相間短絡</p> <p>・送電線</p> <p>③ 給気口等の閉塞</p> <p>・非常用ディーゼル発電機等の付属機器（給気口、吸気口）</p> <p>・中央制御室換気空調系（給気口）</p> <p>・計測制御電源室換気空調系（給気口）</p> <p>・原子炉補機冷却海水系（モータ）</p> <p>・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系（モータ）</p> <p>・タービン補機冷却海水系（モータ）</p> <p>・循環水系（モータ）</p> <p>(3) 起回事象になり得るシナリオの選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>&lt;建屋&gt;</p> <p>・原子炉建屋</p>	<p>②着雪による送電線の相間短絡</p> <p>・送電線</p> <p>③給気口等の閉塞</p> <p>・ディーゼル発電機の付属機器（給気口、吸気口）</p> <p>・原子炉建屋給気ガラリ（外気取入口）</p> <p>・主蒸気管室給気ガラリ（外気取入口）</p> <p>④積雪によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>ー（アクセスルート）</p> <p>(3) 起回事象になり得るシナリオの選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>①建屋屋上や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>&lt;建屋&gt;</p> <p>・原子炉建屋</p> <p>原子炉建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している燃料取替用水ビットが物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p>	<p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・泊は(1)で抽出した各建屋・機能喪失モードに対し、評価対象設備が無い場合には、「ー」として記載している</p> <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>・泊は屋上が崩落した場合に影響を受ける設備等が建屋の最上階に設置されているとは限らないため、「その直下に」という表現で統一している</p> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>原子炉建屋の天井が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している原子炉補機冷却水系のサージタンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、原子炉補機冷却水系が喪失し、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ</p> <p>原子炉建屋附属棟屋上が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している燃料デイトンクが全数機能喪失した場合で、かつ外部電源喪失に至っているとすると、非常用ディーゼル発電機の機能喪失により「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>原子炉建屋付属棟屋上が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している原子炉建屋排気隔離弁の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ</p> <p>・制御建屋                      制御建屋の天井が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している中央制御室が物理的又は積雪（雪融け水含む）の影響により機能喪失し、計測・制御系機能喪失に至るシナリオ。その後、中央制御室の下階に位置している直流電源設備が内部溢水により機能喪失に至るシナリオ</p>	<p>原子炉建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している原子炉補機冷却水サージタンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、「原子炉補機冷却機能喪失」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している主蒸気管等が物理的に損傷し、機能喪失することで、「2次冷却系の破断」又は「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているアニユラス空気浄化設備が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している空調用冷水膨張タンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>・原子炉補助建屋                      原子炉補助建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している中央制御室が物理的又は積雪（雪融け水含む）の影響により機能喪失し、「複数の信号系損傷」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉補助建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している中央制御室空調装置、</p>	<p>【女川】                      ■個別評価による相違                      ・施設構造が異なることにより機能喪失によるシナリオも異なる                      （以下、相違理由説明を省略）                      【女川】                      ■設備名称の相違                      ・原子炉補機冷却水系のサージタンク⇔原子炉補機冷却水サージタンク                      （以下、相違理由説明を省略）                      ■名称の相違                      ・最終ヒートシンク喪失⇔原子炉補機冷却機能喪失                      （以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】                      ・泊の構成に合わせて女川の制御建屋とタービン建屋の記載順序を入れ替えている</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>荷重により建屋が崩落した場合に、建屋に設置している機器等に影響が及ぶ。本評価においては、タービン建屋を考慮し、地震PRAの検討を踏まえ、外部電源喪失事象、2次冷却系の破断事象及び主給水流量喪失事象を考慮する。</p>	<p>・タービン建屋                      タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置しているタービンや発電機に影響が及び「非隔離事象」に至るシナリオ</p> <p>タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置しているタービン補機冷却水サージタンクに影響が及び「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ</p>	<p>安全補機開閉器室空調装置、蓄電池室空調装置、補助建屋空調装置又は試料採取室空調装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>・ディーゼル発電機建屋                      ディーゼル発電機建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているディーゼル発電機が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に②の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。</p> <p>・タービン建屋                      タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているタービンや発電機が物理的に損傷し、機能喪失することで、「過渡事象」に至るシナリオ。</p> <p>タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している給水設備が物理的に損傷し、機能喪失することで、「主給水流量喪失」に至るシナリオ。</p>	<p>【女川】                      ■記載表現の相違                      ・泊は設備が損傷し機能喪失するものに対し、「物理的に損傷し、機能喪失する」で表現を統一している                      （以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【大飯】                      ■評価方針の相違                      ・タービン建屋屋上の崩落によりタービンや発電機が損傷した場合、負荷の喪失に至ることが考えられることから、泊は過渡事象に至るシナリオを選定している</p> <p>・タービン建屋屋上が崩落しても外部電源喪失には至らないものと考えられることから、泊は外部電源喪失に至るシナリオとして選定しない</p> <p>・タービン建屋屋上の崩落により建屋内の主給水管や主蒸気管が損傷しても、原子炉建屋内の隔離弁により隔離</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシケンスグループ及び重要事故シナシケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シナシケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>&lt;屋外設備&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外部電源系（275kV開閉所、66kV開閉所、変圧器）                     <p>275kV開閉所屋上、66kV開閉所、変圧器が積雪荷重により崩落し、外部電源系に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ</p> </li> <li>軽油タンク等                     <p>軽油タンク室頂版が積雪荷重により崩落した場合に、軽油タンク機能喪失に至り、②に示す外部電源喪失が発生している状況下においては、非常用ディーゼル発電機等の燃料デイトンクの燃料枯渇により「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ</p> </li> <li>非常用ディーゼル発電機等の付属機器                     <p>積雪荷重により非常用ディーゼル発電機等の付属機器が損傷した場合、非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、仮に②の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ</p> </li> <li>復水貯蔵タンク                     <p>復水貯蔵タンク天板が積雪荷重により崩落し、保有水が喪失した場合、復水補給水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリオ</p> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>循環水ポンプ建屋                     <p>循環水ポンプ建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している循環水ポンプが物理的に損傷し、機能喪失することで、復水設備が機能喪失し、「過渡事象」又は「手動停止」に至るシナリオ。</p> </li> <li>電気建屋                     <p>電気建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している2次系設備や電気系設備の制御盤が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> </li> </ul> <p>&lt;屋外設備&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外部電源系（275kV開閉所、66kV開閉所（後備用）、変圧器）                     <p>275kV開閉所、66kV開閉所（後備用）、変圧器が積雪荷重により物理的に損傷し、機能喪失することで、「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> </li> <li>燃料油貯油槽等                     <p>燃料油貯油槽タンク室の頂版が積雪荷重により崩落し、その直下に設置している燃料油貯油槽等が損傷した場合、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に②の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。</p> </li> <li>ディーゼル発電機の付属機器                     <p>積雪荷重によりディーゼル発電機の付属機器が損傷した場合、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に②の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。</p> </li> <li>主蒸気逃がし弁消音器                     <p>積雪荷重により主蒸気逃がし弁消音器が損傷した場合、主蒸気逃がし弁が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> </li> </ul>	<p>できることから、泊は2次冷却系の破断に至るシナリオとして選定しない</p> <p>【女川】          ・泊の構成に合わせて女川の外部電源系と軽油タンク等の記載順序を入れ替えている</p> <p>【女川】          ■設備名称の相違          ・軽油タンク室⇔燃料貯油層タンク室          （以下、相違理由説明を省略）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>③ 「着雪」による送変電設備の機能障害</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外部送電系の機能喪失（着雪による絶縁不良、倒木による送電機能障害） 送電線や碍子への着雪又は、積雪荷重による倒木によって、送電線が短絡し外部電源が喪失する。</li> </ul> <p>① 「多積雪」によるディーゼル発電機の吸排気口、海水ポンプモータ冷却口の閉塞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ディーゼル発電機の吸排気口の閉塞 ディーゼル発電機の吸排気口閉塞により、結果、ディーゼル発電機の機能が喪失する。ディーゼル発電機の吸排気口が閉塞により機能喪失した場合、同時に下記③の外部電源喪失の発生を想定すると、全交流動力電源喪失に至る。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉補機冷却海水系 積雪荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ</li> <li>高圧炉心スプレィ補機冷却海水系 積雪荷重により高圧炉心スプレィ補機冷却海水ポンプが損傷した場合、高圧炉心スプレィ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ</li> <li>タービン補機冷却海水系 積雪荷重によりタービン補機冷却海水系ポンプが損傷した場合、タービン補機冷却海水系の機能喪失による「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ</li> <li>循環水系 積雪荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ</li> </ul> <p>② 着雪による送電線の相間短絡</p> <p>送電線や碍子へ雪が着雪することによって相間短絡を起し、「外部電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>③ 給気口等の閉塞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>非常用ディーゼル発電機等の付属機器の閉塞 積雪により非常用ディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、仮に②の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ</li> <li>中央制御室換気空調系の給気口の閉塞 中央制御室換気空調系の給気口は、地面より約15mに設置されており、堆積物による閉塞は考え難いため、シナリオの選定は不要である。</li> <li>計測制御電源室換気空調系の給気口の閉塞 計測制御電源室換気空調系の給気口は、地面より約15mに設置されており、堆積物による閉塞は考え難いため、シナリオの選定は不要である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>主蒸気安全弁排気管 積雪荷重により主蒸気安全弁排気管が損傷した場合、主蒸気安全弁が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</li> <li>タービン動補助給水ポンプ排気管 積雪荷重によりタービン動補助給水ポンプ排気管が損傷した場合、タービン動補助給水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</li> </ul> <p>②着雪による送電線の相間短絡</p> <p>送電線や碍子へ着雪することによって相間短絡を起し、「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>③給気口等の閉塞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ディーゼル発電機の付属機器の閉塞 積雪によりディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に②の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。</li> <li>原子炉建屋給気ガラの外気取入口の閉塞 積雪により原子炉建屋給気ガラの外気取入口が閉塞した場合、制御用空気圧縮機室換気装置、電動補助給水ポンプ室換気装置及びディーゼル発電機室換気装置が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</li> <li>補助建屋給気ガラの外気取入口の閉塞 補助建屋給気ガラの外気取入口は、地面より約</li> </ul>	<p>【女川】  <span style="color: green;">■</span> 記載表現の相違</p>



赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3 / 4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・海水ポンプモータの冷却口閉塞</p> <p>積雪により、海水ポンプモータの冷却口が閉塞するため、ポンプトリップし、原子炉補機冷却機能が喪失する。</p> <p>(3) 起回事象の特定</p> <p>(2)項で選定した各シナリオについて、想定を超える積雪事象に対する裕度評価(起回事象発生可能性評価)を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起回事象の特定を行った。</p> <p>② 「積雪荷重」による建屋天井や屋外設備に対する荷重・建屋崩落</p> <p>積雪荷重が各建屋天井の許容荷重を上回った場合には、(2)項で選定したシナリオが発生する可能性はあるものの、タービン建屋の損傷による事故シーケンス</p>	<p>・海水ポンプモータ空気冷却器給気口の閉塞</p> <p>積雪により原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ</p> <p>高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ</p> <p>タービン補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、タービン補機冷却水系喪失による「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ</p> <p>循環水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ</p> <p>④ 積雪によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>積雪により屋外現場へのアクセス性や屋外での作業性に影響を及ぼす可能性があるものの、設計基準事故対処設備のみで対応可能なシナリオであれば基本的に屋外での現場対応はなく、仮にアクセス性や屋外の作業性へ影響が及んだ場合であっても構内の道路又はアクセスルートについては、除雪を行うことから問題はない。</p> <p>そのため①～③項の影響評価の結果として、可搬型代替交流電源設備の接続といった屋外での作業が必要になるケースが確認された場合に、別途、詳細検討するものとする。</p> <p>(4) 起回事象の特定</p> <p>(3)で選定した各シナリオについて、想定を超える積雪事象に対する裕度評価(起回事象発生可能性評価)を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起回事象の特定を行った。</p> <p>① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>積雪事象が各建屋天井や屋外設備の許容荷重を上回った場合には、(3)にて選定した各シナリオが発生する可能性はあるが、各建屋天井の崩落や屋外設備が損傷</p>	<p>13mに設置されており、堆積物による閉塞は考え難いため、シナリオの選定は不要である。</p> <p>・主蒸気管室給気ガラの外気取入口の閉塞</p> <p>積雪により主蒸気管室給気ガラの外気取入口が閉塞した場合、タービン動補助給水ポンプ室換気装置及び主蒸気管室換気装置が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>④積雪によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>積雪により屋外現場へのアクセス性や屋外での作業性に影響を及ぼす可能性があるものの、設計基準事故対処設備のみで対応可能なシナリオであれば基本的に屋外での現場対応はなく、仮にアクセス性や屋外の作業性へ影響が及んだ場合であっても構内の道路又はアクセスルートについては、除雪を行うことから問題はない。</p> <p>そのため①～③の影響評価の結果として、可搬型代替交流電源設備の接続といった屋外での作業が必要になるケースが確認された場合に、別途、詳細検討するものとする。</p> <p>(4) 起回事象の特定</p> <p>(3)で選定した各シナリオについて、想定を超える積雪事象に対する裕度評価(起回事象発生可能性評価)を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起回事象の特定を行った。</p> <p>①建屋屋上や屋外設備に対する積雪荷重</p> <p>積雪事象が各建屋屋上や屋外設備の許容荷重を上回った場合には、(3)にて選定した各シナリオが発生する可能性はあるが、各建屋屋上の崩落や屋外設備が損傷</p>	<p>【大飯】</p> <p>■設計の相違</p> <p>・泊は原子炉補機冷却海水ポンプは循環水ポンプ建屋内に設置されており、積雪の影響は受けない</p> <p>【大飯】</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由														
<p>については地震PRAにおいても考慮していることから追加のシナリオではない。</p> <p>なお、タービン建屋以外の天井が崩落するような積雪事象は第4.2表に示すとおり、年超過確率<math>10^{-7}</math>（/年）より十分に小さいこと及び、積雪事象の進展速度が遅く発生可能性は非常に小さいことから、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスグループとはなりえないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断する。</p> <table border="1" data-bbox="147 1026 723 1284"> <caption>第4.2表 各建屋の積雪荷重と年超過頻度の比較</caption> <thead> <tr> <th>建屋</th> <th>許容堆積荷重 (N/m<sup>2</sup>)</th> <th>堆積荷重(N/m<sup>2</sup>)</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉格納容器</td> <td>17,700</td> <td rowspan="4">7,110 : <math>1E^{-7}</math>/年 (4,410 : <math>1E^{-4}</math>/年)</td> <td rowspan="4">堆積荷重に対して余裕がある</td> </tr> <tr> <td>原子炉周辺建屋</td> <td>7,775</td> </tr> <tr> <td>制御建屋</td> <td>10,500</td> </tr> <tr> <td>廃棄物処理建屋</td> <td>10,765</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 「着雪」による送電変電設備の機能阻害              ・外部送電系の機能喪失（着雪による絶縁不良、倒木による送電機能阻害）</p>	建屋	許容堆積荷重 (N/m <sup>2</sup> )	堆積荷重(N/m <sup>2</sup> )	結果	原子炉格納容器	17,700	7,110 : $1E^{-7}$ /年 (4,410 : $1E^{-4}$ /年)	堆積荷重に対して余裕がある	原子炉周辺建屋	7,775	制御建屋	10,500	廃棄物処理建屋	10,765	<p>するような積雪事象は、積雪事象の進展速度を踏まえると除雪管理が可能であることから、発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断した。</p> <p>② 着雪による送電線の相間短絡</p>	<p>するような積雪事象は、積雪事象の進展速度を踏まえると除雪管理が可能であることから、発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p> <p>②着雪による送電線の相間短絡</p>	<p>■評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・大飯はタービン建屋の損傷に伴い起因事象が発生した場合であっても、実施済みのPRAで考慮済みであるため起因事象として特定していないが、泊は積雪事象の進展速度とが遅いことと除雪管理が可能であるため起因事象として特定していない</li> </ul> <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は本項において起因事象の特定を行うため、「特定」で表現を統一している</li> </ul> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【大飯】</p> <p>■評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・大飯はタービン建屋以外の建屋については、年超過確率の観点で評価対象から除外している</li> </ul>
建屋	許容堆積荷重 (N/m <sup>2</sup> )	堆積荷重(N/m <sup>2</sup> )	結果														
原子炉格納容器	17,700	7,110 : $1E^{-7}$ /年 (4,410 : $1E^{-4}$ /年)	堆積荷重に対して余裕がある														
原子炉周辺建屋	7,775																
制御建屋	10,500																
廃棄物処理建屋	10,765																

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>着雪及び倒木に対して設計上の配慮はなされているものの、設計基準を超える積雪事象に対して発生を否定できないため、送変電設備の損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべきシナリオとして選定する。</p> <p>① 「多積雪」によるディーゼル発電機の吸排気口、海水ポンプモータ冷却口の閉塞</p> <p>第 4.1 表にディーゼル発電機の吸排気口及び海水ポンプモータの冷却口の高さと積雪高さの比較を示す。</p> <p>・ディーゼル発電機の吸排気口の閉塞</p> <p>ディーゼル発電機吸排気口閉塞によりディーゼル発電設備が機能喪失に至り、かつ同時に外部電源喪失に至ることを想定した場合、全交流動力電源喪失に至ることになるが、内部事象レベル1PRA、地震PRA及び津波PRAでも考慮しており、追加のシナリオではない。</p> <p>なお、ディーゼル発電機吸排気口（吸排気口高さ：GL約16m）が閉塞にいたる積雪深さは、年超過確率<math>10^{-7}</math>（/年）より大幅に小さくなること、また事前の予測が十分に可能であることから、吸排気口への付着、堆積についても除雪管理が可能であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスグループの要因とはなれないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断する。</p> <p>また、燃料油貯蔵タンク及び重油タンクへの影響について、それぞれ地上面から約5.8mと約4.0mの位置にベント管の開口部があるが、影響を及ぼす積雪深</p>	<p>着雪に対して設計上の配慮はなされているものの、設計基準を超える積雪事象に対しては発生を否定できず、送電線の着雪による短絡を想定した場合、外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として選定する。</p> <p>③ 給気口等の閉塞</p> <p>積雪事象により非常用ディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合には、(3)にて選定したシナリオが発生する可能性があるが、非常用ディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞するような積雪事象は、積雪事象の進展速度を踏まえると除雪管理が可能であることから、発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断した。</p>	<p>着雪に対して設計上の配慮はなされているものの、設計基準を超える積雪事象に対しては発生を否定できず、送電線の着雪による短絡を想定した場合、外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>③給気口等の閉塞</p> <p>積雪事象によりディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合には、(3)にて選定したシナリオが発生する可能性があるが、ディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞するような積雪事象は、積雪事象の進展速度を踏まえると除雪管理が可能であることから、発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p>	<p>相違理由</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は設置高さによるスクリーニングについては、「(3)起因事象になり得るシナリオの選定」で実施している</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・大飯はディーゼル発電機吸排気口の閉塞に伴い全交流動力電源喪失が発生した場合であっても、実施済みのPRAで考慮済みであるため起因事象として特定していない</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> <li>・泊は積雪によるディーゼル発電機等の給気口、吸気口の閉塞については、積雪事象の進展速度とが違いと除雪管理が可能であるため起因事象として特定していない</li> </ul> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川実績の反映</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由											
<p>さは年超過確率 <math>10^{-7}</math>（/年）より大幅に小さくなることから、同様に影響の考慮は不要である。</p> <p>・海水ポンプモータの冷却口閉塞</p> <p>海水ポンプモータの冷却口閉塞により原子炉補機冷却海水設備が機能喪失に至った場合には原子炉補機冷却機能喪失事象の発生が考えられるが、内部事象レベル1 PRA、地震PRA及び津波PRAでも考慮しており、追加のシナリオではない。</p> <p>なお、海水ポンプモータの冷却口閉塞についても起因事象の発生頻度が年超過確率 <math>10^{-7}</math>（/年）程度であり、また積雪は事前の予測が十分に可能であることから、除雪管理が可能であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因とはなりえないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断する。</p> <div data-bbox="197 837 689 1066" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>第4.1表 ディーゼル発電機の吸排気口及び海水ポンプモータの冷却口の高さとの積雪高さの比較</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>給排気口</th> <th>設置高さ</th> <th>積雪深さ</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ディーゼル発電機の吸排気口</td> <td>約16.2m</td> <td>2.37m：1E-7/年</td> <td rowspan="2">積雪高さに対して余裕がある（事前の予測が可能であることを考慮）</td> </tr> <tr> <td>海水ポンプモータ冷却口</td> <td>約2.33m</td> <td>(1.47m：1E-4/年)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>2. 事故シーケンスの特定</p> <p>上記検討により起因事象を以下のとおり選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・タービン建屋損傷による2次冷却系の破断</li> <li>・タービン建屋損傷による主給水流量喪失</li> </ul>	給排気口	設置高さ	積雪深さ	結果	ディーゼル発電機の吸排気口	約16.2m	2.37m：1E-7/年	積雪高さに対して余裕がある（事前の予測が可能であることを考慮）	海水ポンプモータ冷却口	約2.33m	(1.47m：1E-4/年)	<p>また、モータ空気冷却器給気口が閉塞した場合には、(3)で選定したシナリオが発生する可能性があるが、モータ空気冷却器給気口が閉塞するような積雪事象は、積雪事象の進展速度を踏まえると除雪管理が可能であることから、発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断した。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定</p> <p>1.にて設計基準を超える積雪事象に対し発生可能性のある起因事象として外部電源喪失を特定したが、運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p>	<p>また、原子炉建屋給気ガラリ及び主蒸気管室給気ガラリの外気取入口が閉塞した場合には、(3)で選定したシナリオが発生する可能性があるが、原子炉建屋給気ガラリ及び主蒸気管室給気ガラリの外気取入口が閉塞するような積雪事象は、積雪事象の進展速度を踏まえると除雪管理が可能であることから、発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定</p> <p>1.にて設計基準を超える積雪事象に対し発生可能性のある起因事象として外部電源喪失を特定したが、運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p>	<p>・泊は積雪によるディーゼル発電機燃料油貯油槽のベント管の閉塞については、ディーゼル発電機の付属機器の閉塞として扱っている</p> <p>【大飯】</p> <p>■設計の相違</p> <p>・泊は原子炉補機冷却海水ポンプは循環水ポンプ建屋内に設置されており、積雪の影響は受けない</p> <p>【大飯】</p> <p>■評価方針の相違</p> <p>・女川実績の反映</p> <p>・大飯はタービン建屋の損傷に伴い起因事象が発生した場合であっても、実施済みのPRAで考慮済みであるため起</p>
給排気口	設置高さ	積雪深さ	結果											
ディーゼル発電機の吸排気口	約16.2m	2.37m：1E-7/年	積雪高さに対して余裕がある（事前の予測が可能であることを考慮）											
海水ポンプモータ冷却口	約2.33m	(1.47m：1E-4/年)												

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・タービン建屋損傷あるいは外部送電系の機能喪失による外部電源喪失                      上記シナリオは、内部事象レベル1 PRA、地震PRA及び津波PRAにて考慮しているものであり、新たに追加すべきものはない。</p> <p>以上から、事故シーケンス抽出に当たって考慮すべき起因事象は、外部電源喪失、2次冷却系の破断及び主給水流量喪失であり、積雪事象を要因として発生しうる有意な頻度又は影響のある事故シーケンスグループは新たに生じないと判断する。</p>	<p>よって、積雪を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>よって、積雪を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>因事象として特定していないが、泊は積雪事象の進展速度とが遅いことと除雪管理が可能であるため起因事象として特定していない</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シナシグループ及び重要事故シナシ等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シナシグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">添付 - 6 火山活動が原子炉施設へ与える影響について</p> <p>1. 起回事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>火山活動事象により構築物、系統及び機器に発生する可能性のある影響について、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>① 降下火砕物（以下「火山灰」という。）の堆積荷重による静的負荷</p> <p>② 火山灰による取水口及び海水系の閉塞</p> <p>③ 火山灰によるディーゼル発電機吸気系の閉塞</p> <p>④ 火山灰に含まれている腐食成分による化学的影響</p> <p>⑤ 開閉所の絶縁影響</p>	<p style="text-align: right;">補足 1-3</p> <p>火山の影響に対する事故シナシ抽出</p> <p>1. 起回事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失の抽出</p> <p>火山事象のうち、火山性土石流といった原子力発電所の火山影響評価ガイド（平成25年6月19日 原規技発第13061910号 原子力規制委員会決定）（以下「影響評価ガイド」という。）において設計対応不可とされている事象については、影響評価ガイドに基づく立地評価にて原子力発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性がないと判断されている。よって、個々の火山事象への設計対応及び運転対応の妥当性について評価を行うため抽出した降下火砕物を対象に原子力発電所への影響を検討するものとする。</p> <p>降下火砕物により設備等に発生する可能性のある影響について、影響評価ガイドも参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>① 建屋天井や屋外設備に対する降下火砕物の堆積荷重</p> <p>② 降下火砕物による海水ストレーナ等の閉塞</p> <p>③ 降下火砕物による給気口等の閉塞</p> <p>④ 降下火砕物に付着している腐食成分による化学的影響</p> <p>⑤ 降下火砕物の付着による送電線の相間短絡</p> <p>⑥ 降下火砕物によるアクセス性や作業性の悪化</p>	<p style="text-align: right;">補足 1-3</p> <p>火山の影響に対する事故シナシ抽出</p> <p>1. 起回事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>火山事象のうち、火山性土石流といった原子力発電所の火山影響評価ガイド（平成25年6月19日 原規技発第13061910号 原子力規制委員会決定）（以下「影響評価ガイド」という。）において設計対応不可とされている事象については、影響評価ガイドに基づく立地評価にて原子力発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性がないと判断されている。よって、個々の火山事象への設計対応及び運転対応の妥当性について評価を行うため抽出した降下火砕物を対象に原子力発電所への影響を検討するものとする。</p> <p>降下火砕物により設備等に発生する可能性のある影響について、影響評価ガイドも参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>① 建屋屋上や屋外設備に対する降下火砕物の堆積荷重</p> <p>② 降下火砕物による海水ストレーナ等の閉塞</p> <p>③ 降下火砕物による給気口等の閉塞</p> <p>④ 降下火砕物に付着している腐食成分による化学的影響</p> <p>⑤ 降下火砕物の付着による送電線の相間短絡</p> <p>⑥ 降下火砕物によるアクセス性や作業性の悪化</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>・泊は建屋において降下火砕物荷重がかかる箇所として、各建屋の屋上という表現で統一している                  （以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【大飯】</p> <p>■評価方針の相違</p> <p>・女川実績の反映</p> <p>・泊はアクセス性や作業性の悪化による影響を評価している</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 評価対象施設、シナリオの選定</p> <p>(1)項で抽出した影響を考慮し、プラントの安全性に影響を及ぼす可能性のある設備、シナリオは以下に示すとおりである。</p>	<p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す建屋及び屋外設置（屋外に面した設備含む）の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <p>① 建屋天井や屋外設備に対する降下火砕物の堆積荷重                      &lt;建屋&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉建屋（原子炉棟、付属棟）</li> <li>・制御建屋</li> <li>・タービン建屋</li> </ul> <p>&lt;屋外設備&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源系（275kV 開閉所、66kV 開閉所、変圧器）</li> <li>・軽油タンク、非常用ディーゼル発電設備燃料移送系（以下「軽油タンク等」という。）</li> <li>・復水貯蔵タンク</li> <li>・原子炉補機冷却海水系</li> <li>・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系</li> <li>・タービン補機冷却海水系</li> <li>・循環水系</li> </ul> <p>② 降下火砕物による海水ストレーナ等の閉塞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉補機冷却海水系</li> <li>・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系</li> <li>・タービン補機冷却海水系</li> <li>・循環水系</li> </ul>	<p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す建屋及び屋外設置（屋外に面した設備含む。）の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <p>①建屋屋上や屋外設備に対する降下火砕物の堆積荷重                      &lt;建屋&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉建屋</li> <li>・原子炉補助建屋</li> <li>・タービン建屋</li> <li>・ディーゼル発電機建屋</li> <li>・循環水ポンプ建屋</li> <li>・電気建屋</li> </ul> <p>&lt;屋外設備&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源系（275kV 開閉所、66kV 開閉所（後備用）、変圧器）</li> <li>・ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び付属配管（以下「燃料油貯油槽等」という。）</li> <li>・ディーゼル発電機の付属機器（排気消音器等）</li> <li>・主蒸気逃がし弁消音器</li> <li>・主蒸気安全弁排気管</li> <li>・タービン動補助給水ポンプ排気管</li> </ul> <p>②降下火砕物による海水ストレーナ等の閉塞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉補機冷却海水系</li> <li>・循環水系</li> </ul>	<p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■設計の相違</li> <li>・降下火砕物の影響を受ける建屋が異なる (以下、相違理由説明を省略)</li> <li>【女川】</li> <li>・泊の構成に合わせて女川の外部電源系と軽油タンク等の記載順序を入れ替えている</li> <li>【女川】</li> <li>■設計の相違</li> <li>・降下火砕物の影響を受ける機器が異なる (以下、相違理由説明を省略)</li> </ul>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について  
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3/4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>① 火山灰の堆積荷重による静的負荷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建屋の機能不全</li> </ul>	<p>③ 降下火砕物による給気口等の閉塞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中央制御室換気空調系（給気口）</li> <li>・ 非常用ディーゼル発電機等の付属機器（給気口，吸気口）</li> <li>・ 計測制御電源室換気空調系（給気口）</li> <li>・ 原子炉補機冷却海水系（モータ）</li> <li>・ 高圧炉心スプレィ補機冷却海水系（モータ）</li> <li>・ タービン補機冷却海水系（モータ）</li> <li>・ 循環水系（モータ）</li> </ul> <p>④ 降下火砕物に付着している腐食成分による化学的影響</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 屋外設備全般</li> </ul> <p>⑤ 降下火砕物の付着による送電線の相間短絡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 送電線</li> </ul> <p>⑥ 降下火砕物によるアクセス性や作業性の悪化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>－（アクセスルート）</li> </ul> <p>(3) 起回事象になり得るシナリオの選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>① 建屋天井や屋外設備に対する降下火砕物の堆積荷重&lt;建屋&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原子炉建屋</li> </ul> <p>原子炉建屋の天井が降下火砕物堆積荷重により崩</p>	<p>③降下火砕物による給気口等の閉塞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ディーゼル発電機の付属機器（給気口，吸気口）</li> <li>・ 原子炉建屋給気ガラリ（外気取入口）</li> <li>・ 主蒸気管室給気ガラリ（外気取入口）</li> </ul> <p>④降下火砕物に付着している腐食成分による化学的影響</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 屋外設備全般</li> <li>・ 海水系機器</li> </ul> <p>⑤降下火砕物の付着による送電線の相間短絡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 送電線</li> </ul> <p>⑥降下火砕物によるアクセス性や作業性の悪化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>－（アクセスルート）</li> </ul> <p>(3) 起回事象になり得るシナリオの選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>①建屋屋上や屋外設備に対する降下火砕物の堆積荷重&lt;建屋&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原子炉建屋</li> </ul> <p>原子炉建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置している燃料取替用水ビットが物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 記載方針の相違</li> <li>・ 記載の充実（大飯と同様）</li> </ul> <p>【女川】【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 個別評価による相違</li> <li>・ 施設構造が異なることにより機能喪失によるシナリオも異なる</li> </ul> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p>