


# 3.2 各断層系の新旧関係

## ②低角逆断層系及び層面断層(o)系(4/6)

一部修正(H28/3/10審査会合)

【ボーリング調査結果:3J-4孔(位置図はP68参照)】

- 3-5孔に隣接する(南側約5m)3J-4孔においても、ボーリング調査から推定されるF-9断層の延長位置付近には、F-9断層と同じ性状を示す断層は認められない。
- また、F-9断層の推定延長部位置付近より上位の深度286.8~287.3m付近に破碎部が認められ、その深度は周辺のボーリング孔で確認されているF-7断層から推定される位置と調和的である。
- 当該破碎部は、角礫及び粘土からなり、走向・傾斜は、孔壁の観察から、N82°W/38°Sを示し、F-7断層の性状と同様であることから、F-7断層と考えられる。

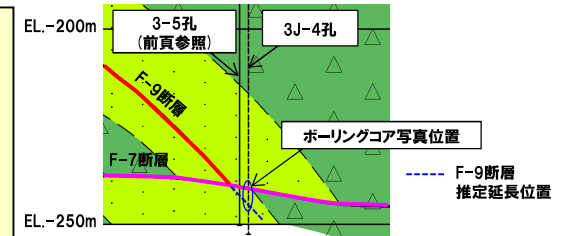

F-9断層推定延長位置付近拡大図


【F-7断層の特徴】

- ・断層の種類:低角逆断層
- ・走向・傾斜:N54°W/21°W(シュミットネットのピーク値)
- ・断層の性状:角礫, 粘土, 断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる

【F-9断層の特徴】

- ・断層の種類:層面断層(逆断層)
- ・走向・傾斜:N44°~54°W/27°~53°W(シュミットネットのピーク値)
- ・断層の性状:角礫混じり粘土を主体とし、断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる


深度284.0m(標高-236.57m)

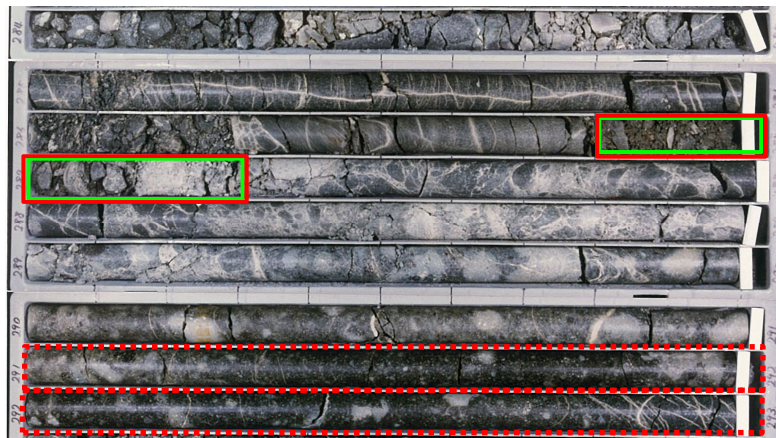

深度293.0m(標高-245.57m)

- :破碎部(深度286.80~287.30m)
- :粘土部(深度286.80~287.30m)
- :F-9断層推定延長位置(深度291~293m付近)

ボーリングコア写真(3J-4孔)

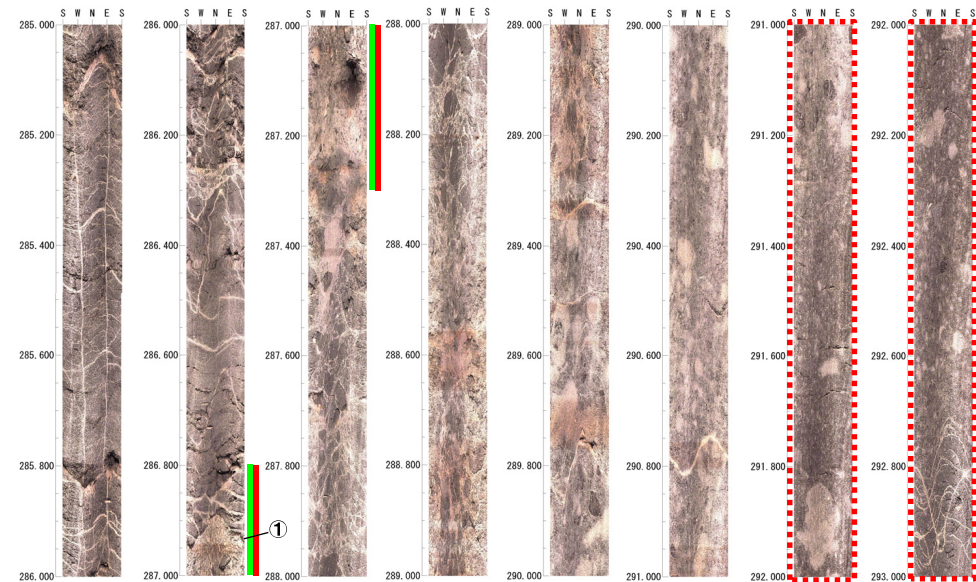

ボアホールテレビ画像  
(3J-4孔 深度285.0~293.0m)

①:N82°W/38°S


## 3.2 各断層系の新旧関係

### ②低角逆断層系及び層面断層(o)系(5/6)


一部修正 (H28/3/10審査会合)

【ボーリング調査結果:3-2孔(位置図はP69参照)】

- ボーリング調査から推定されるF-10断層の延長位置付近には、F-10断層と同じ性状を示す断層は認められない。
- また、F-10断層の推定延長部位置付近より上位の深度292.7~292.9m付近に破碎部が認められ、その深度は周辺のボーリング孔で確認されているF-7断層から推定される位置と調和的である。
- 当該破碎部は、角礫及び粘土からなり、走向・傾斜は、孔壁の観察から、N79° W/38° E、N39° W/26° Wを示し、F-7断層の性状と同様であることから、F-7断層と考えられる。

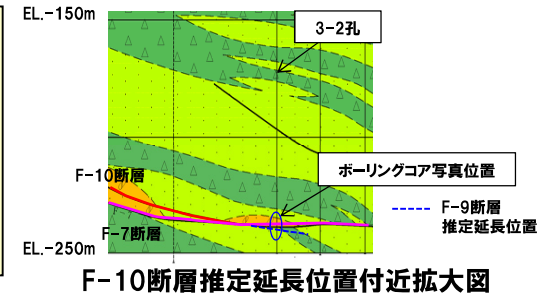

深度290.0m(標高-236.07m)

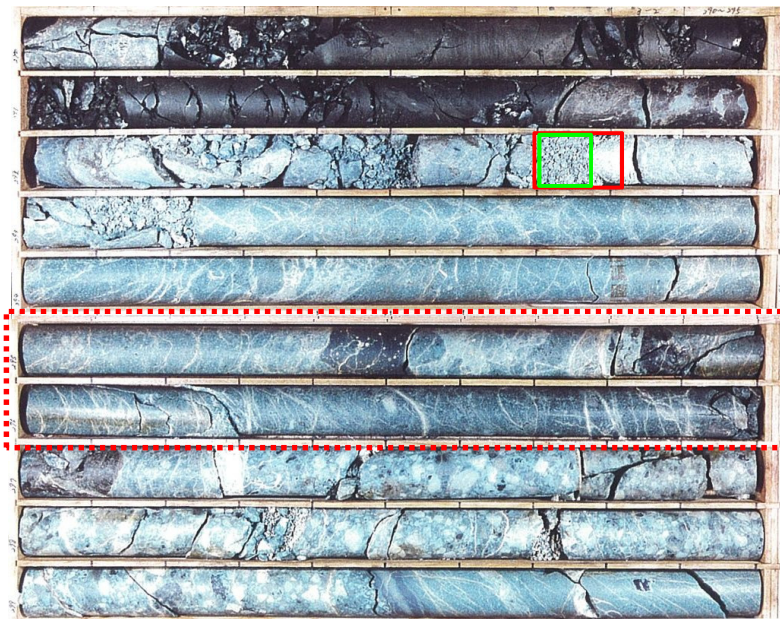

深度300.0m(標高-246.07m)

□ : F-7断層破碎部(深度292.70~292.83m)

□ : F-7断層粘土部(深度292.70~292.77m)

□ : F-10断層推定延長位置(深度295~297m付近)


ボーリングコア写真(3-2孔)

【F-7断層の特徴】

- ・断層の種類:低角逆断層
- ・走向・傾斜:N54° W/21° W(シュミットネットのピーク値)
- ・断層の性状:角礫, 粘土, 断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる

【F-10断層の特徴】

- ・断層の種類:層面断層(逆断層)
- ・走向・傾斜:N40° ~44° W/40° ~51° W(シュミットネットのピーク値)
- ・断層の性状:粘土, 断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる

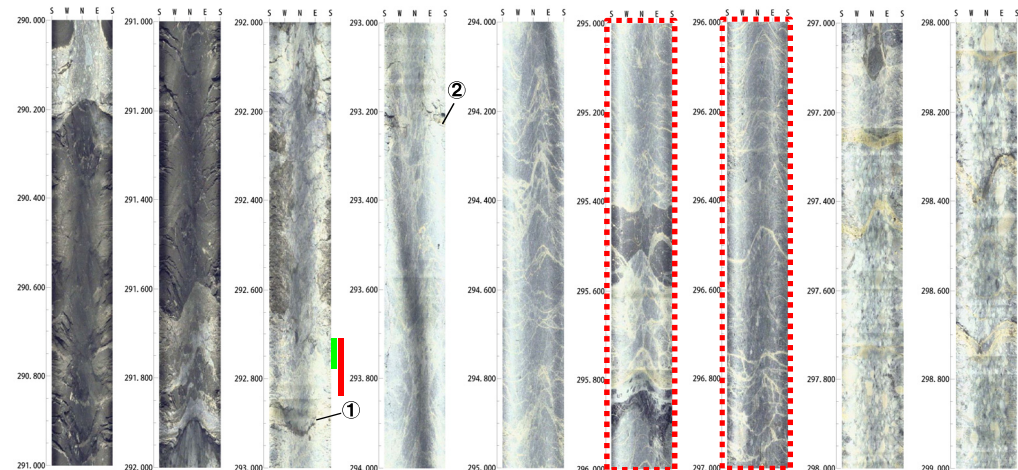

①:N79° W/38° E  
②:N39° W/26° W

ボアホールテレビ画像  
(3-2孔 深度290.0~299.0m)



## 3.2 各断層系の新旧関係


### ②低角逆断層系及び層面断層 (o) 系 (6/6)

一部修正 (H28/3/10審査会合)

- 低角逆断層系のF-7断層と層面断層 (o) 系のF-9断層及びF-10断層は、いずれも逆断層であり、走向・傾斜とそれぞれの位置関係を考慮すると、F-7断層の分岐断層としてF-9断層及びF-10断層が活動する変位方向ではない。
- また、ボーリング調査の結果、F-9断層及びF-10断層は、F-7断層を超えて連続しない。




- F-7断層の活動時期は、F-9断層及びF-10断層より新しいと判断される。
- したがって、低角逆断層系の活動時期は、層面断層 (o) 系より新しいと判断される。

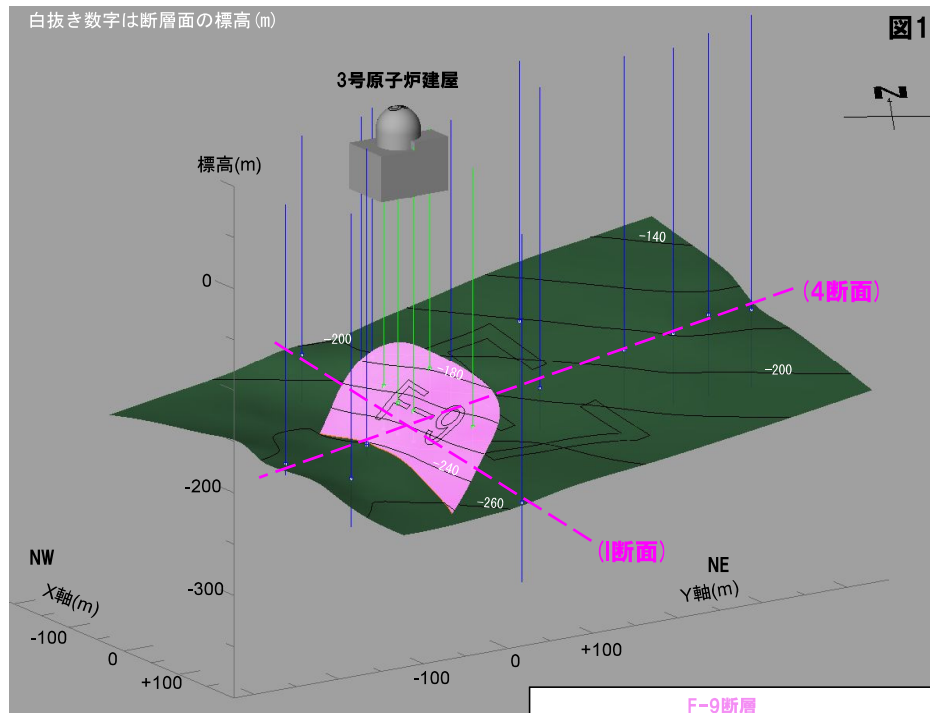

- <ボーリング孔の凡例>
- : F-7断層及びF-9断層を確認
  - : F-7断層のみ確認



F-7断層とF-9断層の関係  
(4断面及び1断面の位置図はP68～P69参照)

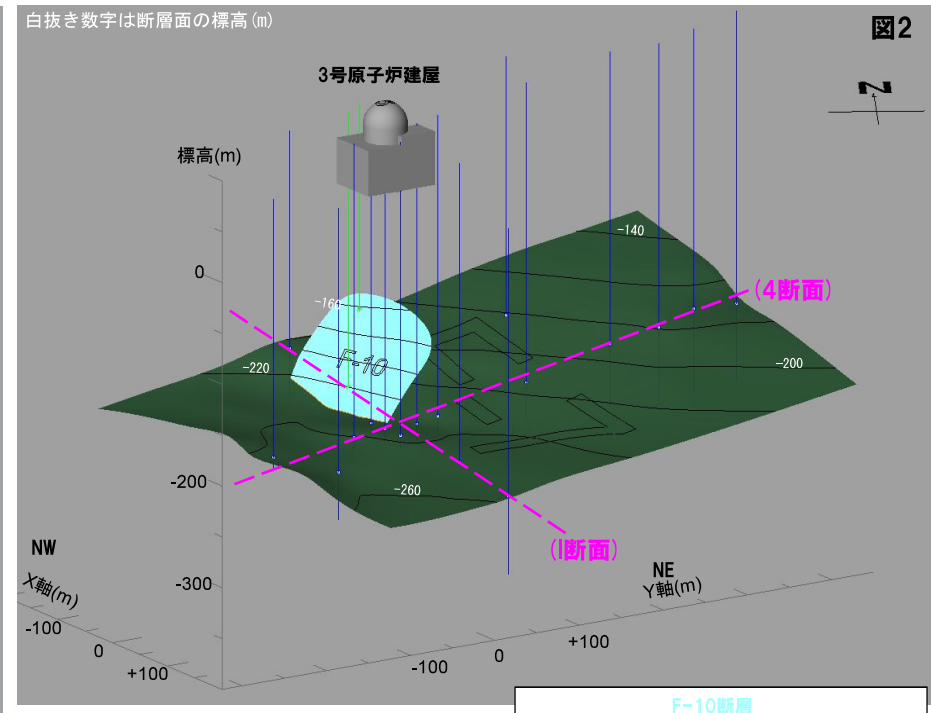

- <ボーリング孔の凡例>
- : F-7断層及びF-10断層を確認
  - : F-7断層のみ確認




F-7断層とF-10断層の関係  
(4断面及び1断面の位置図はP68～P69参照)

# 3.2 各断層系の新旧関係

## ③層面断層 (y) 系及び低角逆断層系 (1/5)

一部修正 (H28/3/10審査会合)

- 層面断層 (y) 系のF-8断層及び低角逆断層系のF-7断層について、ボーリング調査等の結果から活動時期の新旧関係を確認した。
- F-8断層及びF-7断層が認められる3L-4孔を次頁に、F-7断層がF-8断層を超えていると仮定した場合の推定延長位置を掘削している3M-4孔をP76～P77に示す。

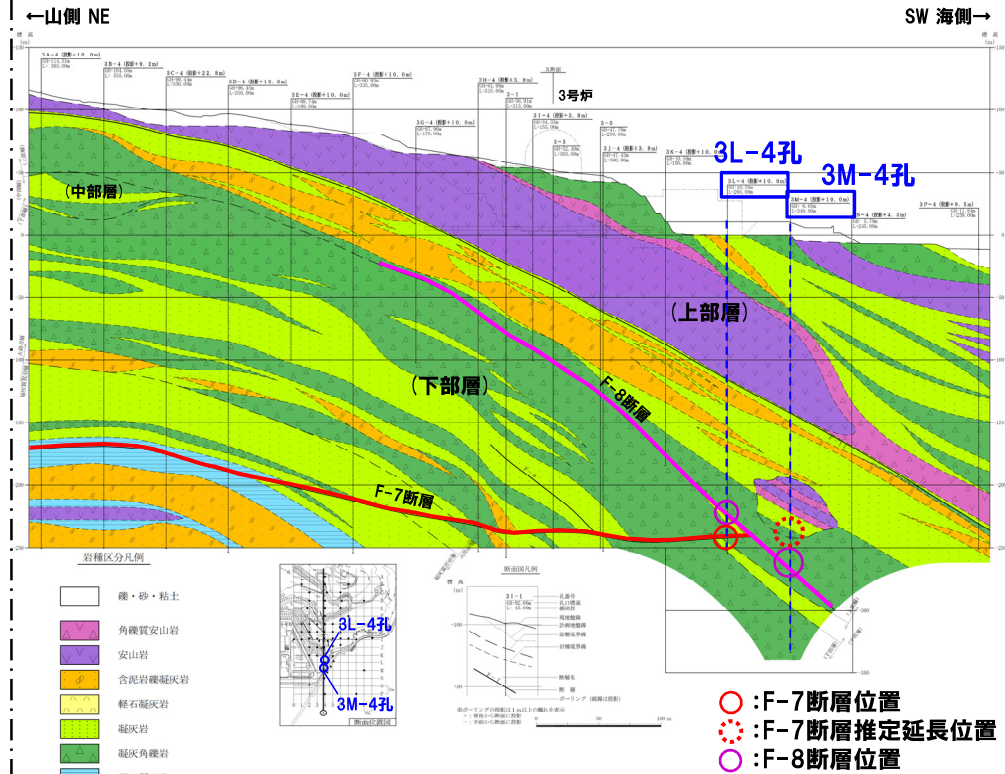

地質断面図 (4断面)

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



# 3.2 各断層系の新旧関係


## ③層面断層 (y) 系及び低角逆断層系 (2/5)

一部修正 (H28/3/10審査会合)

### 【ボーリング調査結果:3L-4孔】

- 深度239.2~239.4m付近にF-8断層, 深度253.6~253.7m付近にF-7断層がそれぞれ認められる。
- ボーリングコアで確認されたF-8断層の走向・傾斜はN45° W/44° W, F-7断層の走向・傾斜はN17° W/6° W, N77° E/14° Wで, それぞれの断層の走向・傾斜と調和的である。

深度235.0m (標高-224.44m)

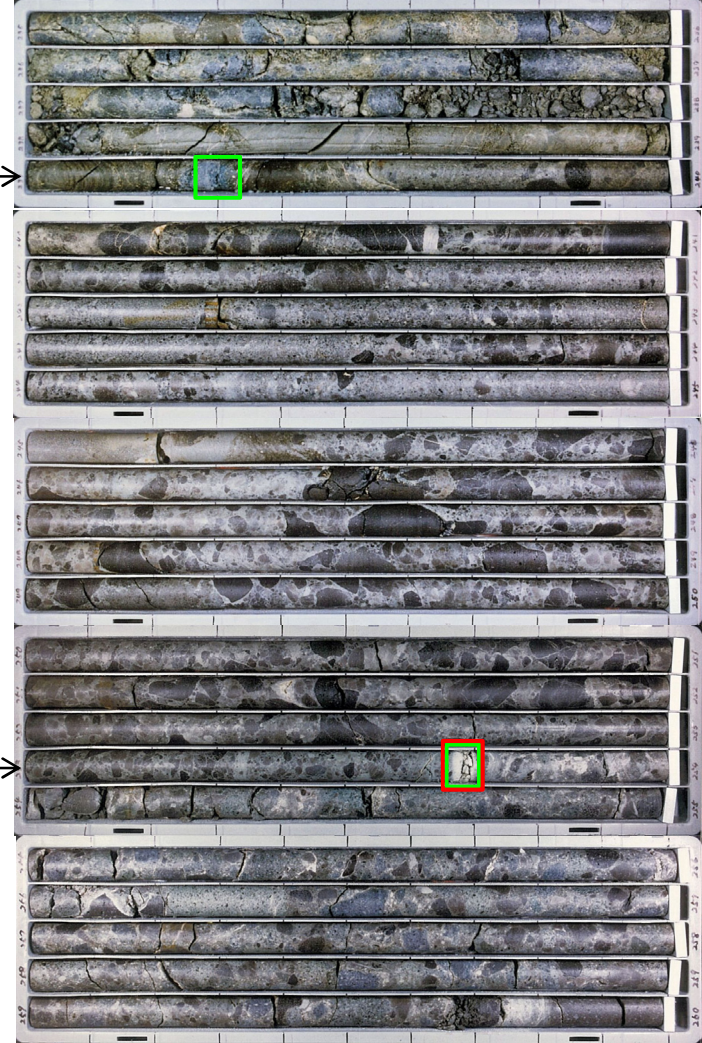


F-8断層位置  
(深度239.28~239.33m)

F-7断層位置  
(深度253.68~253.70m)

深度260.0m (標高-249.44m)

□ : 破碎部    □ : 粘土部

ボーリングコア写真 (3L-4孔)

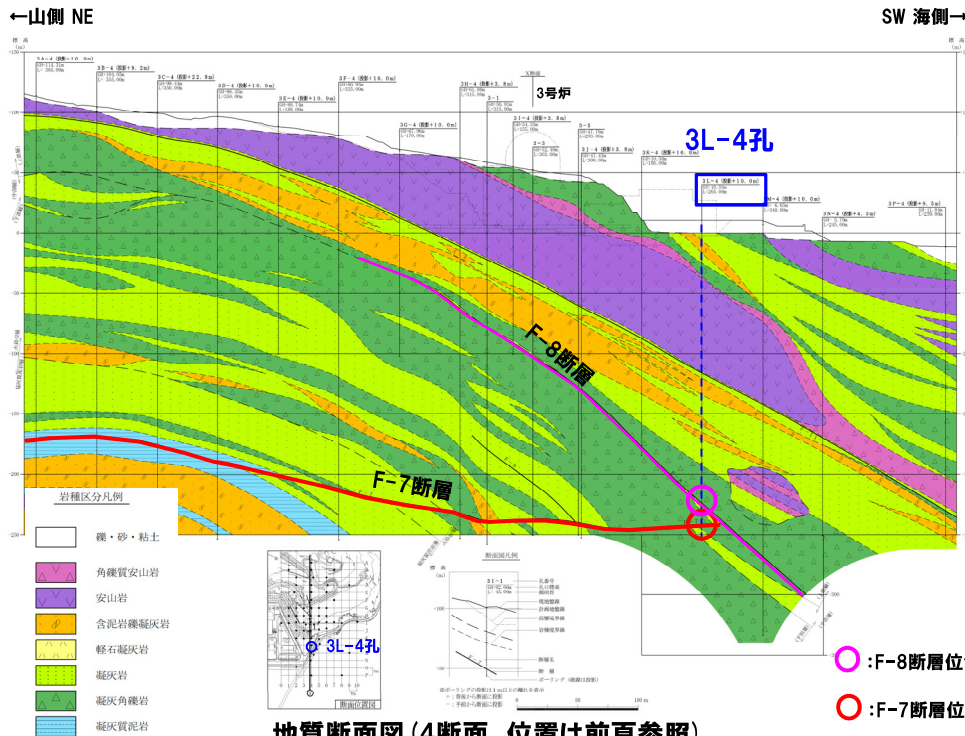

○ : F-8断層位置  
○ : F-7断層位置

地質断面図 (4断面, 位置は前頁参照)



## 3.2 各断層系の新旧関係

### ③層面断層 (y) 系及び低角逆断層系 (3/5)

一部修正 (H28/3/10審査会合)

#### 【ボーリング調査結果:3M-4孔】

- ボーリング調査から推定されるF-7断層の延長位置付近には、F-7断層と同じ性状 (次頁参照) を示す劣化部は認められない。
- 深度274.7~275.1m付近に認められる劣化部は、以下の状況から、F-8断層と考えられる。
  - ・角礫から砂礫を主体とし、F-8断層の性状 (次頁参照) と同様である
  - ・走向・傾斜は、孔壁の観察から、N49° W/55° W, N83° E/32° Wを示し、F-8断層の走向・傾斜と調和的である
  - ・周辺のボーリング孔で確認されているF-8断層から推定される位置と調和的である

深度245.0m (標高-238.35m)



深度260.0m (標高-253.35m)

┌───┐ : F-7断層推定延長位置 (深度247~249m付近)

ボーリングコア写真 (3M-4孔)

深度260.0m (標高-253.35m)



深度285.0m (標高-278.35m)

┌───┐ : F-8断層破碎部 (深度274.74~275.10m)

ボーリングコア写真 (3M-4孔)



# 3.2 各断層系の新旧関係

## ③層面断層 (y) 系及び低角逆断層系 (4/5)


一部修正 (H28/3/10審査会合)

**【F-7断層の特徴】**


- ・断層の種類: 低角逆断層
- ・走向・傾斜: N54° W/21° W (シュミットネットのピーク値)
- ・断層の性状: 角礫, 粘土, 断層及び周辺の母岩は白色細脈が認められる

**【F-8断層の特徴】**


- ・断層の種類: 層面断層
- ・走向・傾斜: N50° W/45° W (シュミットネットのピーク値)
- ・断層の性状: 角礫から砂礫を主体とし一部粘土を伴う

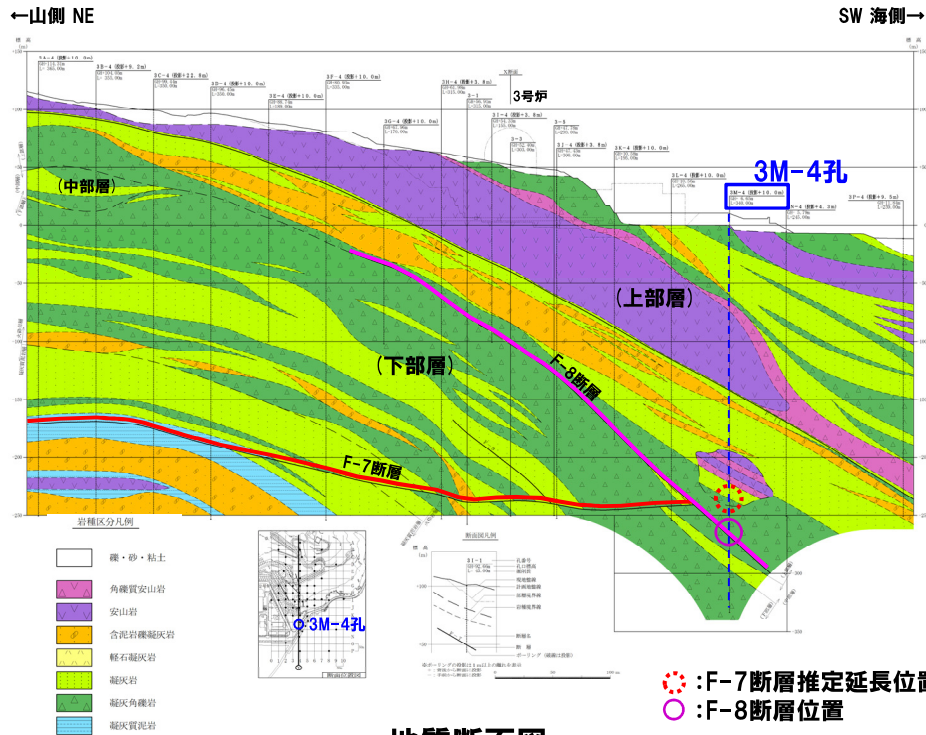

地質断面図  
(4断面, 位置はP74参照)

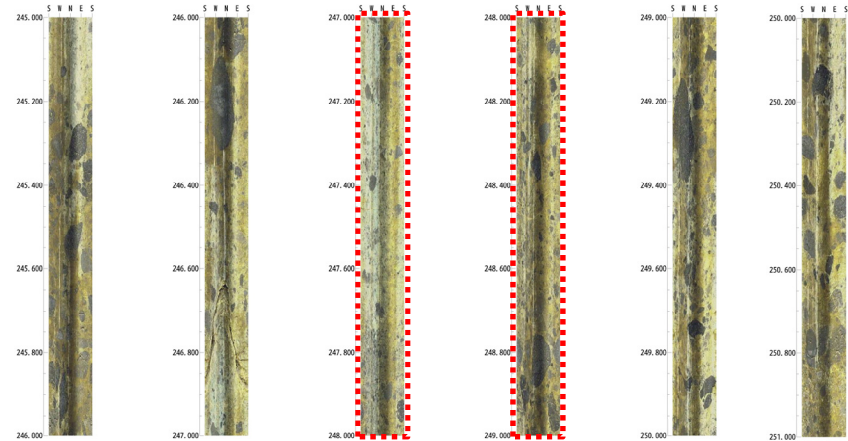

ボアホールテレビ画像  
(3M-4孔 深度245.0~251.0m)

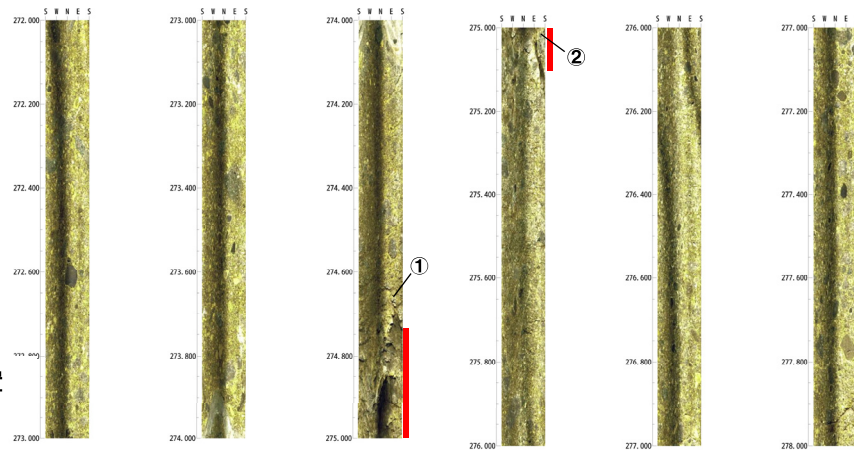

ボアホールテレビ画像  
(3M-4孔 深度272.0~278.0m)


①: N49° W/55° W  
②: N83° E/32° W

## 3.2 各断層系の新旧関係



### ③層面断層 (y) 系及び低角逆断層系 (5/5)

再掲 (R3/2/12審査会合)

- 層面断層 (y) 系のF-8断層及び低角逆断層系のF-7断層は、いずれも逆断層であり、走向・傾斜とそれぞれの位置関係を考慮すると、F-8断層の分岐断層としてF-7断層が活動する変位方向ではない。
- また、ボーリング調査の結果、F-7断層は、F-8断層を超えて連続しない。



- F-8断層の活動時期は、F-7断層より新しいと判断される。
- したがって、層面断層 (y) 系の活動時期は、低角逆断層系より新しいと判断される。

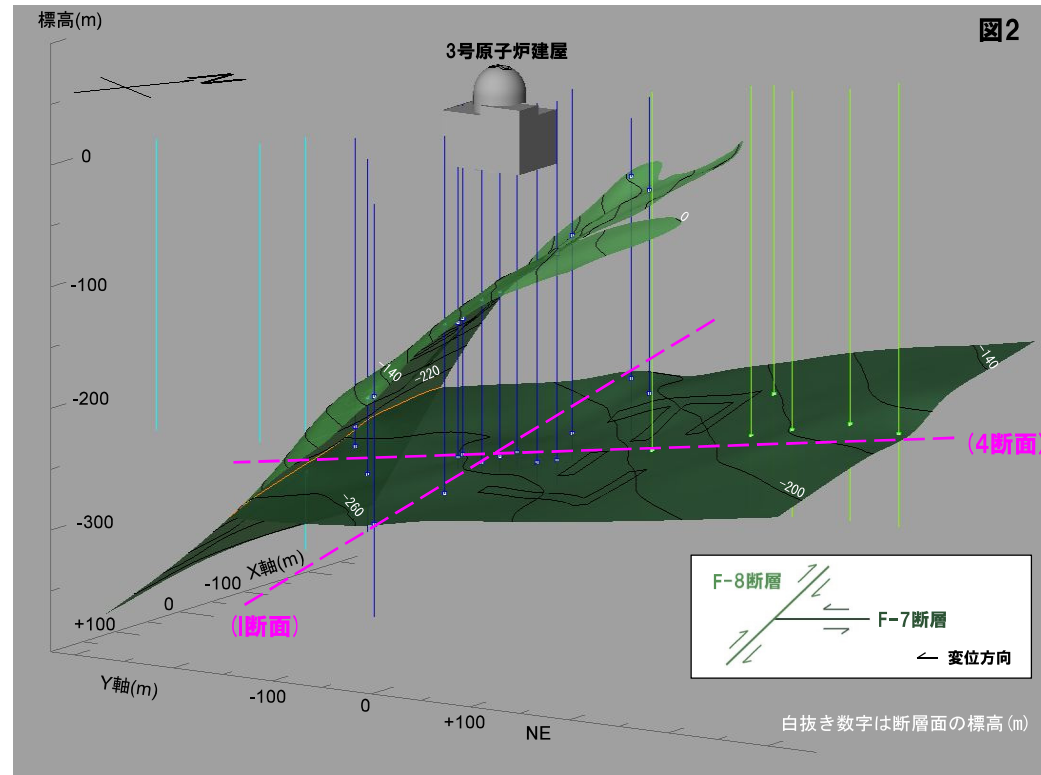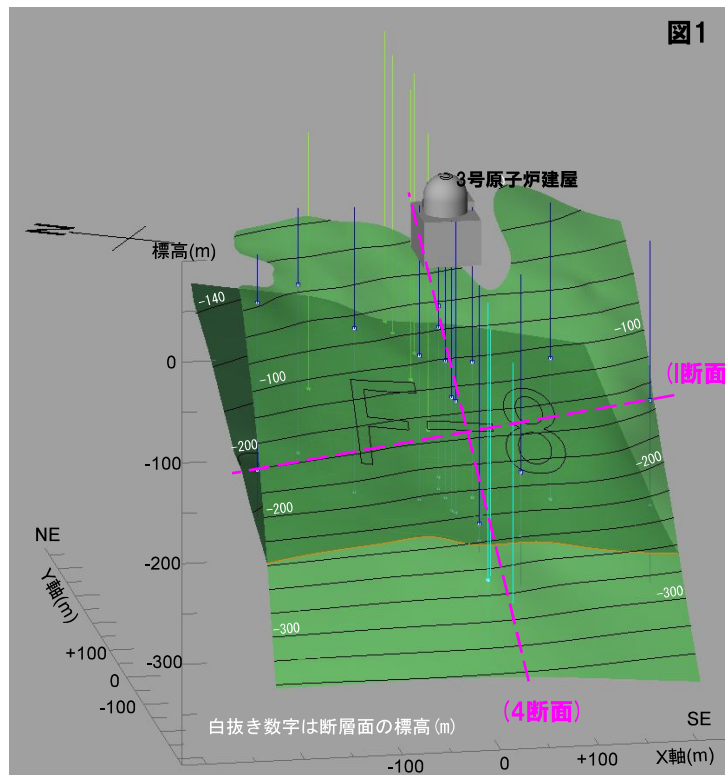

- <ボーリング孔の凡例>
- : F-7断層のみ確認
  - : F-7断層及びF-8断層を確認
  - : F-7断層未確認


F-7断層とF-8断層の関係  
(4断面及びI断面の位置図はP74参照)



## まとめ

再掲 (R3/2/12審査会合)

- 活動性評価の対象となる断層を選定するため、各断層系の新旧関係を確認した。
- 活動時期がより新しい断層系として層面断層 (y) 系 (左下図) 並びに切りあいの関係が認められない断層系として高角逆断層 (Y) 系及び高角逆断層 (O<sub>2</sub>) 系 (右下図) が選定される。
- 層面断層 (y) 系については、いずれも神恵内層の同斜構造形成時の圧縮応力場において形成された層面断層 (逆断層) であると判断されることから、最も連続性が良いF-11断層を代表とし、6章で上載地層法による活動性評価を行う。  
(層面断層 (y) 系の連続性)
  - ・F-3断層及びF-8断層は、ボーリング調査の結果、敷地山側の神恵内層中で消滅しているものと判断される (P38及びP44～P45参照)
  - ・F-11断層は、ボーリング調査の結果、神恵内層中での消滅は確認されず、断層の延長は1,000m以上と推定される (P48～P49参照)
- 切りあいの関係が認められない断層系である高角逆断層 (Y) 系のF-1断層及び高角逆断層 (O<sub>2</sub>) 系のF-4断層については、それぞれ5章及び6章で上載地層法による活動性評価を行う。

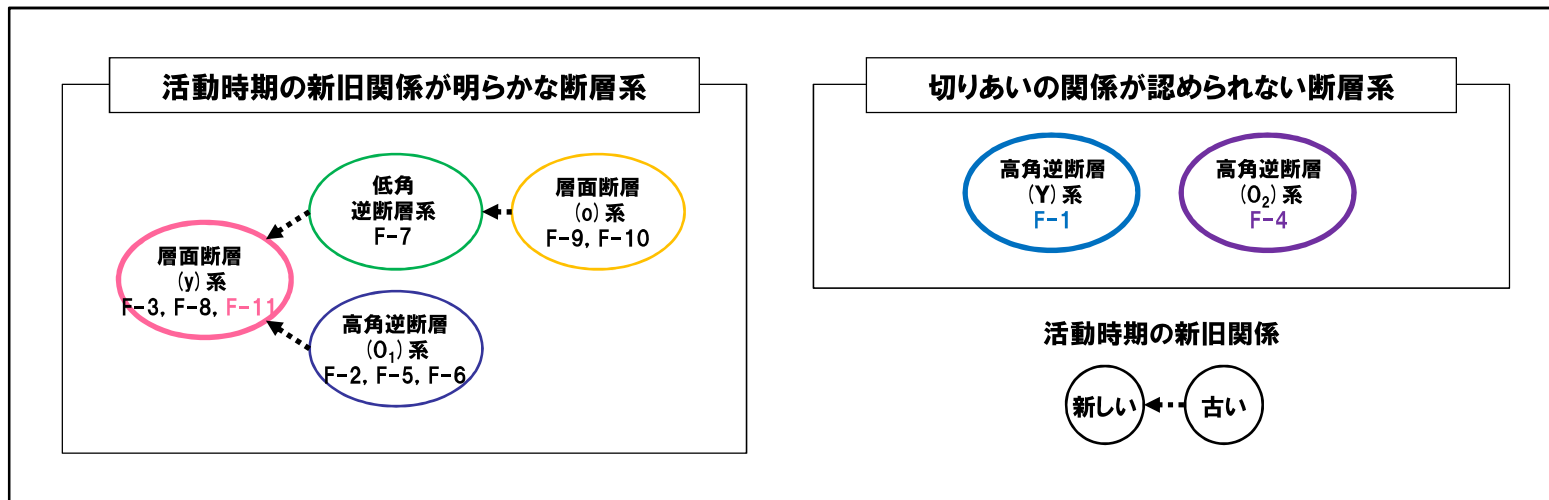

各断層系の新旧関係

余白



## **4. 積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理**

## ①検討の目的及び方法

一部修正 (H30/8/31審査会合)

- 敷地のF-1断層開削調査箇所付近並びにF-4断層及びF-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分を実施するに当たり、積丹半島西岸との段丘対比を基本とすることから、その指標となる当該段丘の特徴の整理を行った。

(積丹半島西岸との段丘対比を基本とすることに至った経緯) (次頁参照)

- ・1,2号炉調査においてHm2段丘堆積物とした堆積物の上位に確認された火山灰(火山灰質シルト)及び3号炉調査において表土下位に確認された火山灰(火山灰質シルト)のフィッシュトラック法年代測定値については、精度が十分ではないこと等から、堆積年代の評価に用いないこととした。
- ・F-1断層開削調査箇所付近に認められる層厚が厚い海成堆積物等については、岩内平野との対比から第四系下部～中部更新統岩内層に区分していたが、敷地が位置する積丹半島と岩内平野は地形発達史が異なるため、敷地の地層区分を実施するに当たっては、積丹半島西岸との段丘対比を基本とすることとした。

## 【段丘調査結果の整理】(P89～P92参照)

- 空中写真判読により認定された積丹半島西岸における中位及び高位の海成段丘面等を対象に段丘調査を行い、以下の項目について海成段丘の特徴を整理した。
- ・基盤岩の上面標高
  - ・段丘堆積物の上面標高
  - ・段丘堆積物の層厚
  - ・段丘堆積物の層相(礫の風化の程度)
  - ・被覆層の特徴(火山灰の分布状況等)

## 【旧汀線高度の評価】(P93～P95参照)


- 積丹半島西岸におけるMIS5eの旧汀線高度は、古宇川右岸地点～敷地までの約15kmに亘るMm1段丘の調査結果により、評価を行った。
- 積丹半島西岸におけるMIS7及びMIS9の旧汀線高度は、MIS5eの旧汀線高度に基づき積丹半島西岸の隆起速度を算出し、その隆起速度と当該段丘の段丘調査結果から、MIS7及びMIS9の旧汀線高度の評価を行った。



# 4. 積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

(参考) 敷地に認められる断層模式図 (既往評価)

一部修正 (H28/5/13審査会合)

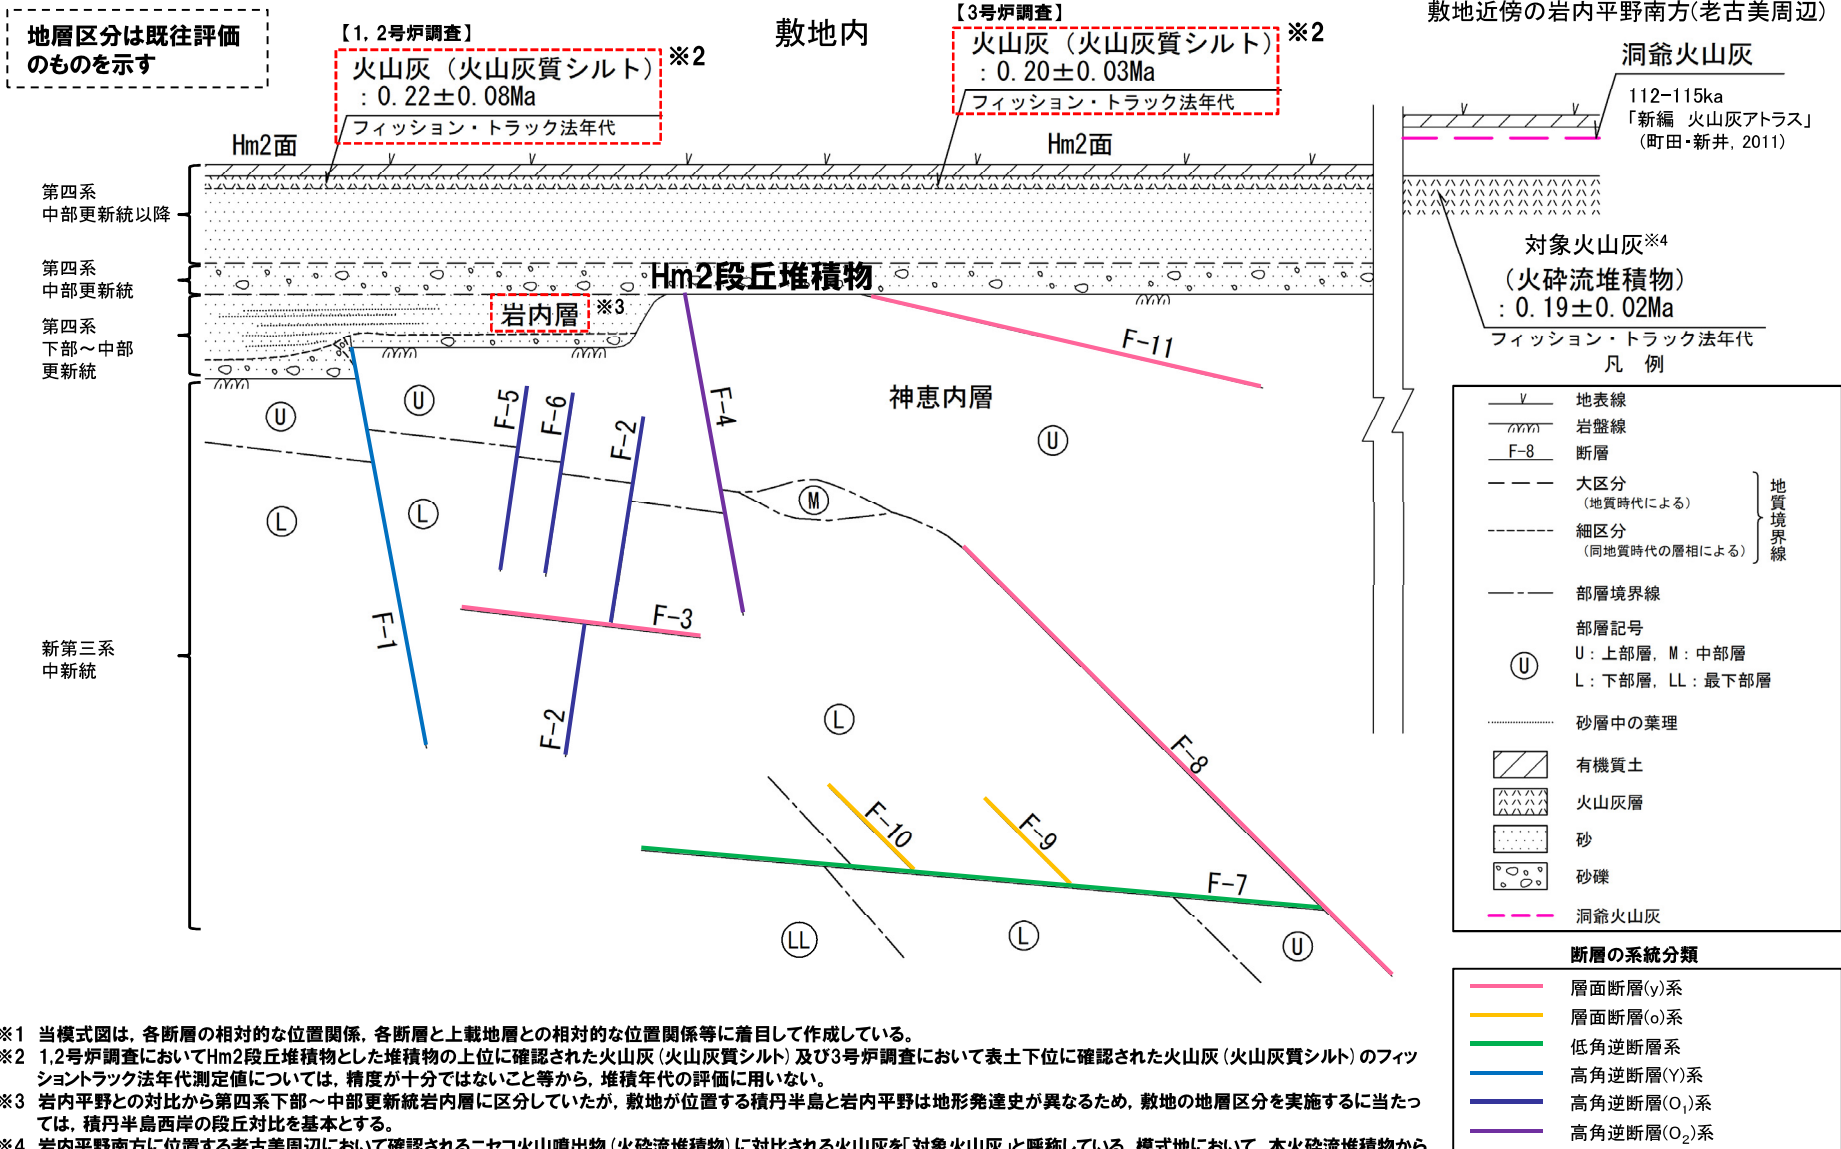

※1 当模式図は、各断層の相対的な位置関係、各断層と上載地層との相対的な位置関係等に着目して作成している。  
 ※2 1,2号炉調査においてHm2段丘堆積物とした堆積物の上位に確認された火山灰(火山灰質シルト)及び3号炉調査において表土下に確認された火山灰(火山灰質シルト)のフィッショントラック法年代測定値については、精度が十分ではないことから、堆積年代の評価に用いない。  
 ※3 岩内平野との対比から第四系下部~中部更新統岩内層に区分していたが、敷地が位置する積丹半島と岩内平野は地形発達史が異なるため、敷地の地層区分を実施するに当たっては、積丹半島西岸の段丘対比を基本とする。  
 ※4 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物(火砕流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。模式地において、本火砕流堆積物から、フィッショントラック法年代測定値0.19 ± 0.02Maを得ている。


余白

## 4. 積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

### ②調査位置図(積丹半島西岸)(1/4)

一部修正(H31/2/22審査会合)

○積丹半島西岸における古宇川右岸地点から敷地までを、本検討対象範囲とする。

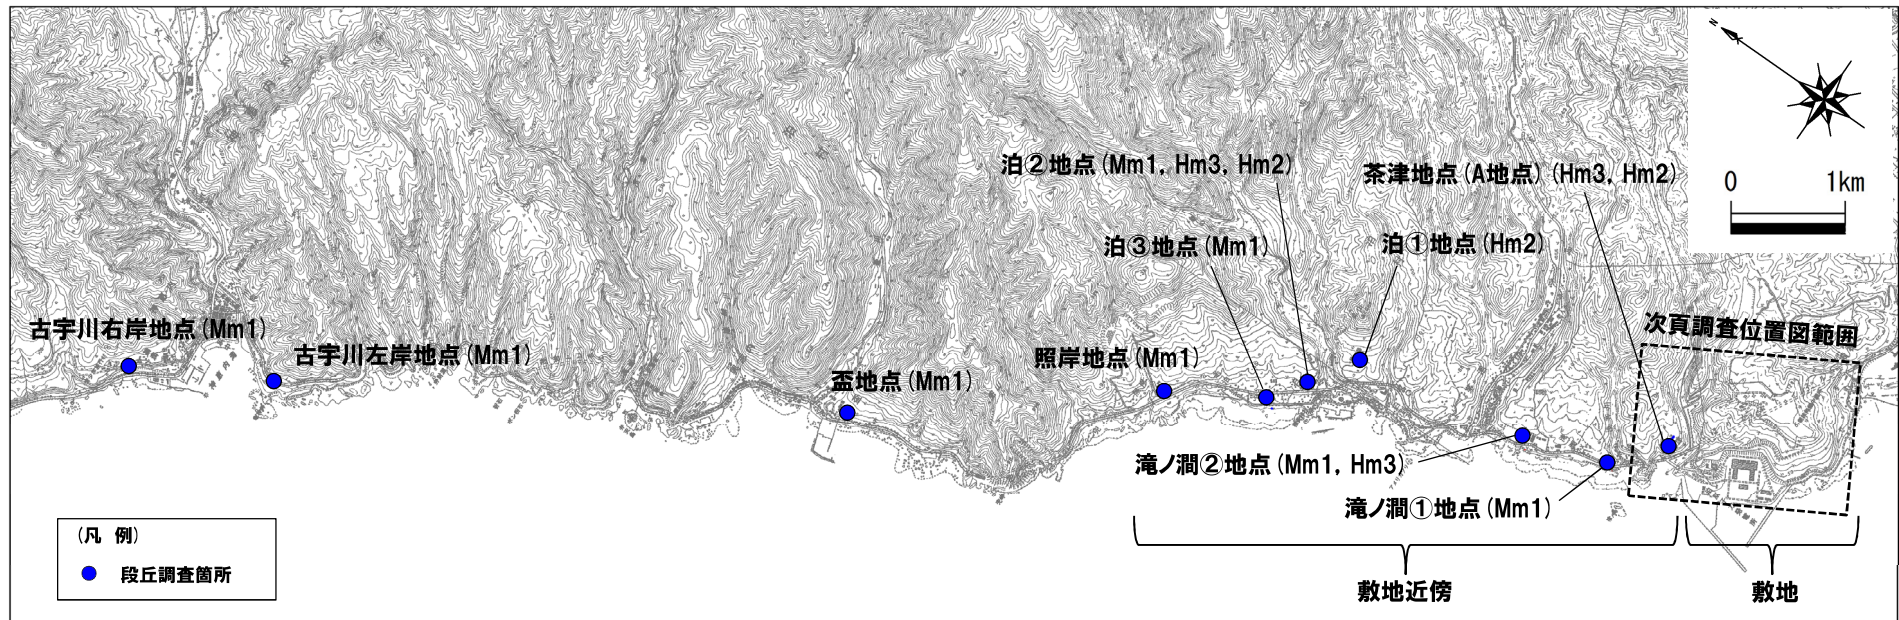

当図は、国土地理院、2万5千分の1地形図「茅沼(平成12年8月発行)、稲倉石(昭和63年1月発行)及び神恵内(平成18年8月発行)」を元に作成

調査位置図




# 4. 積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

## ②調査位置図(敷地(改変前の地形))(2/4)

一部修正(H30/5/11審査会合)

○敷地においては、段丘対比の指標となる海成段丘の特徴を整理することから、断層の活動性評価を実施するF-1断層開削調査箇所付近並びにF-4断層及びF-11断層開削調査箇所を除いた範囲を、本検討対象とする。

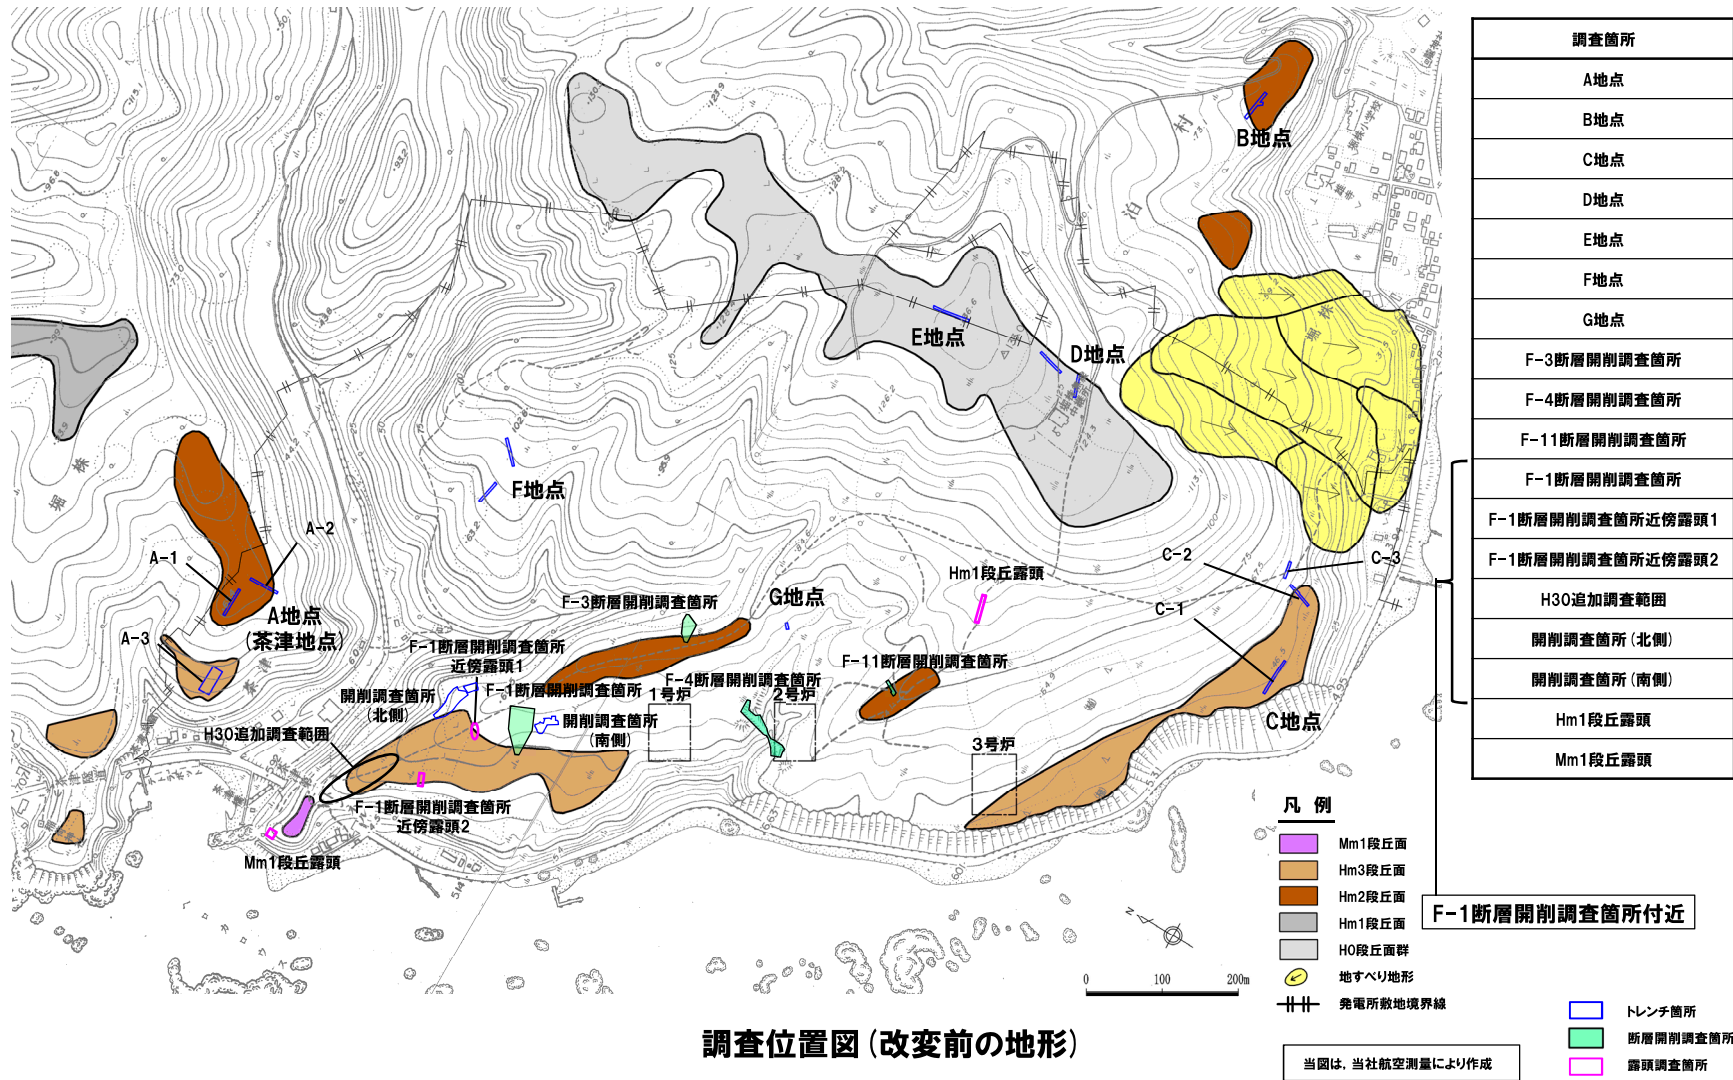


調査位置図(改変前の地形)

# 4. 積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

## ②調査位置図(敷地(改変後の地形))(3/4)

一部修正(H30/5/11審査会合)

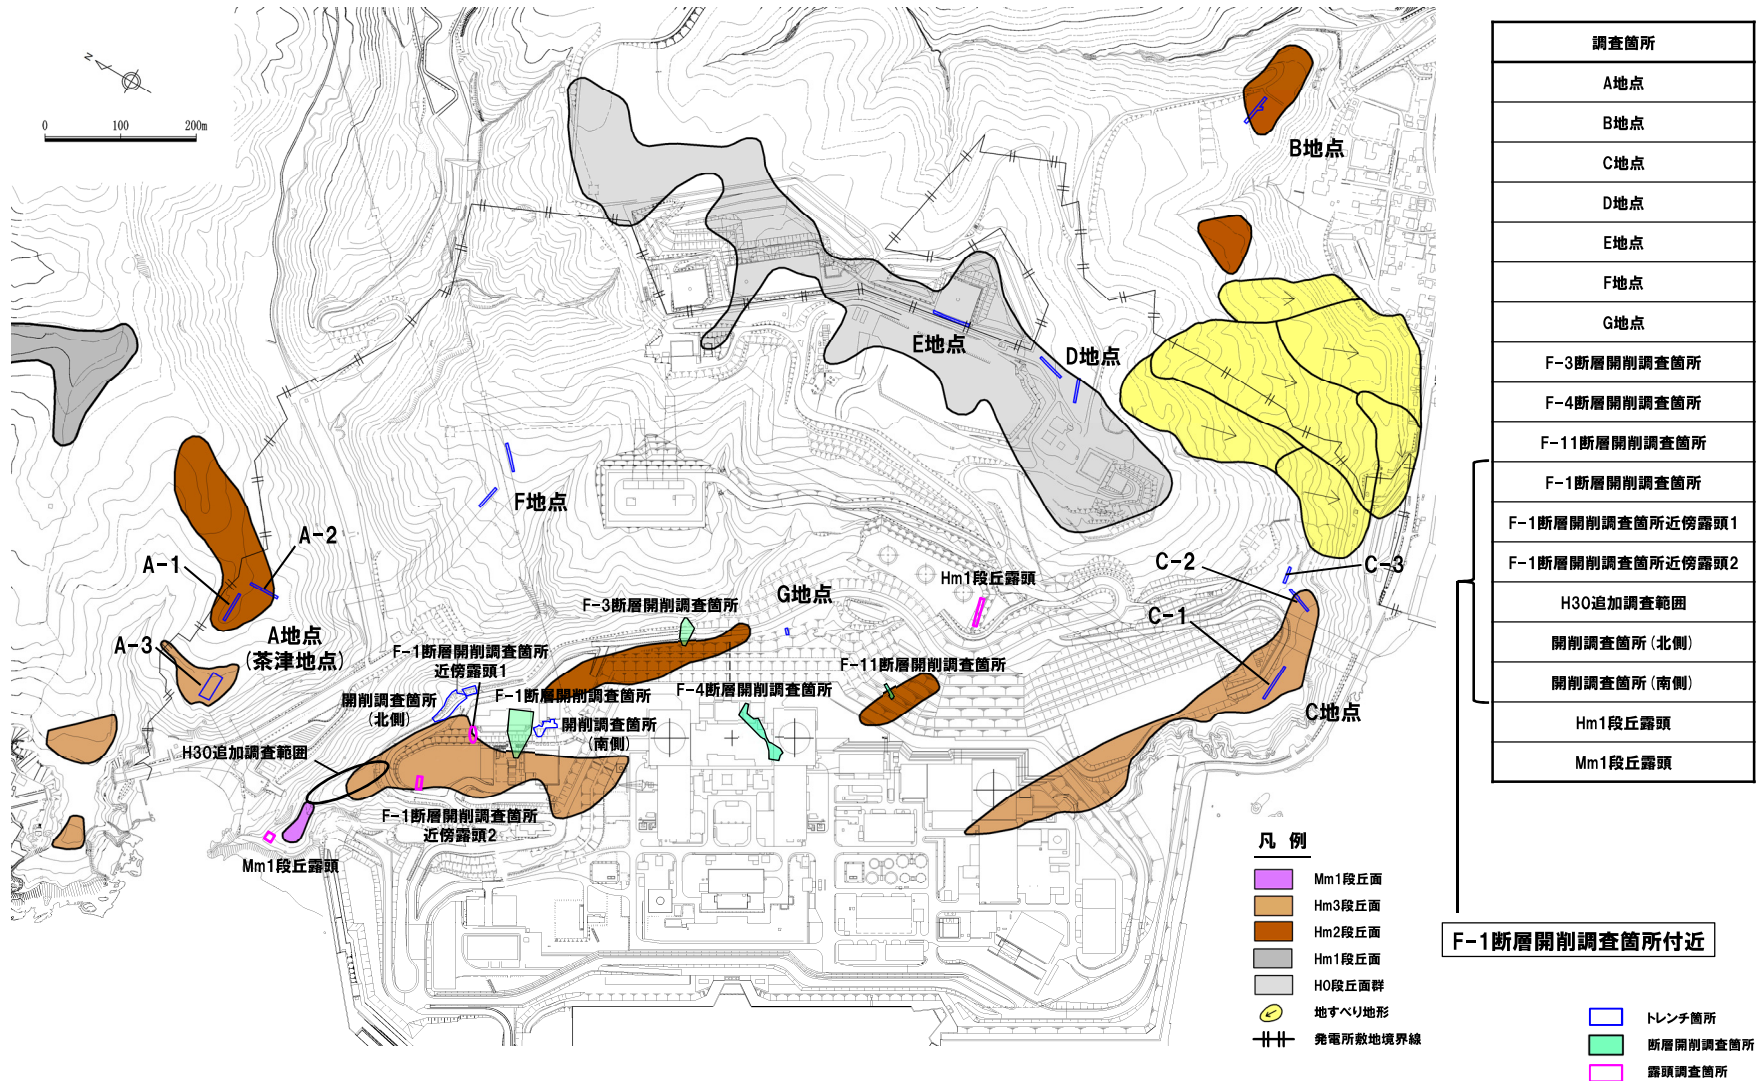

調査位置図(改変後の地形)


当図は、改変後の現地地形図に、改変前の空中写真等を用いて判読した地形分類(段丘面等)を重ねあわせている。



# 4. 積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

## ②調査位置図 (F-1断層開削調査箇所付近) (4/4)

一部修正 (H30/8/31審査会合)

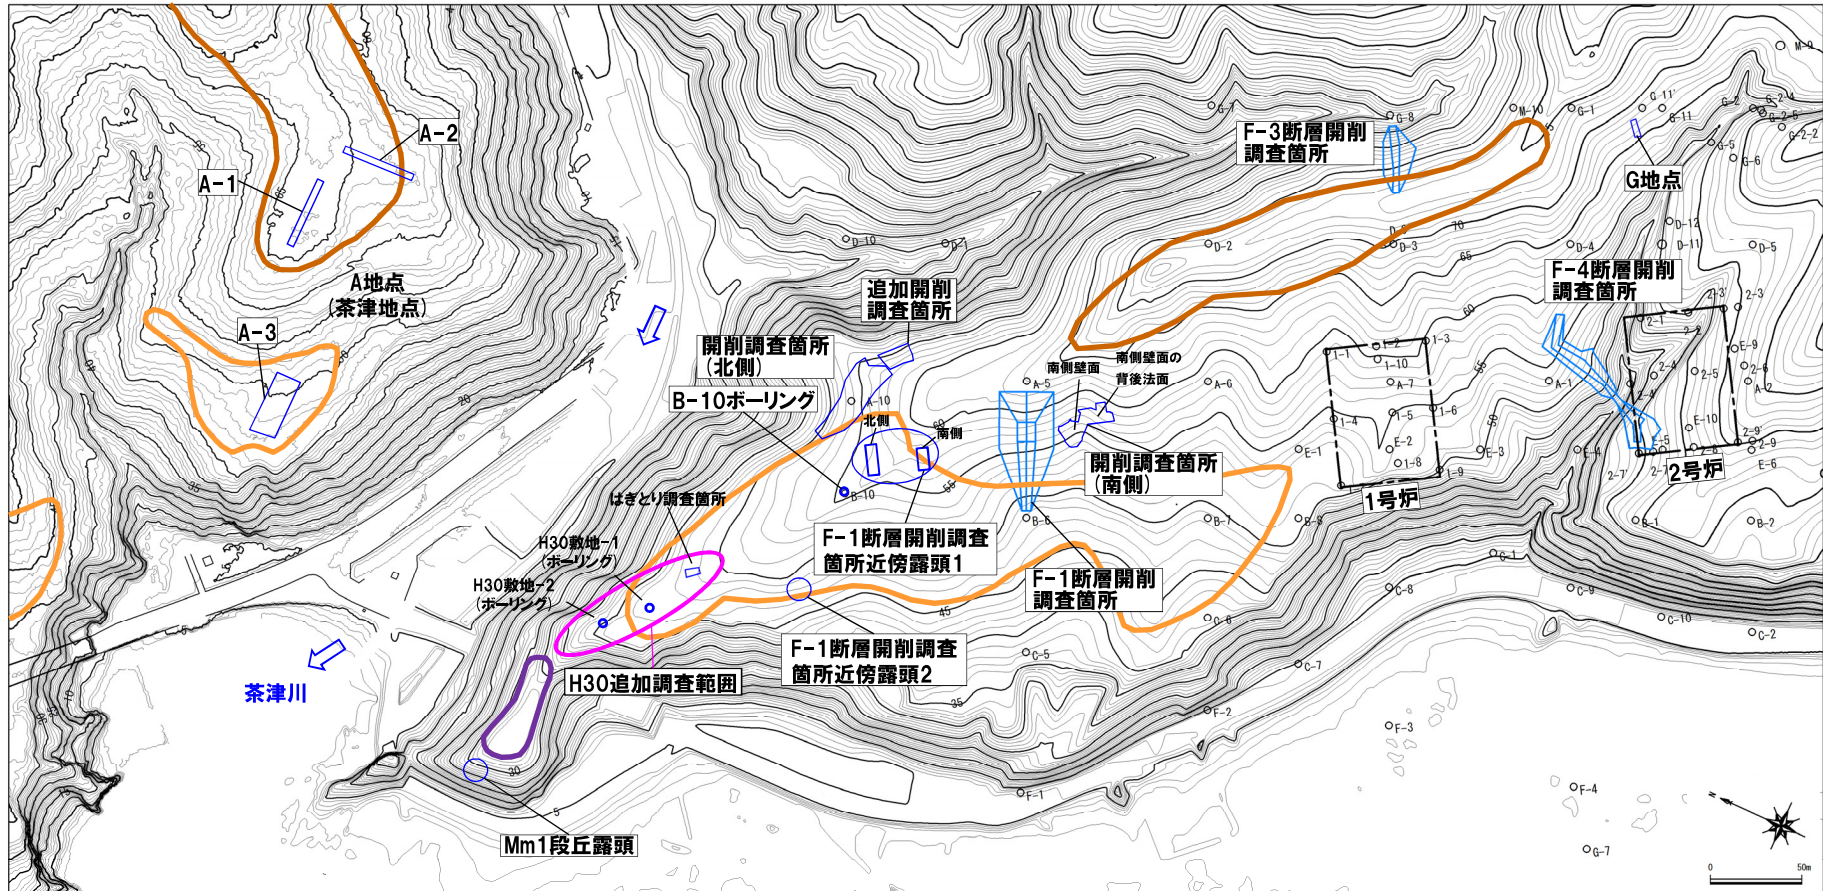

調査位置図 (変更前の地形)

当図は、国土地理院1976年撮影の空中写真を  
使用した空中写真図化により作成 (1mコンター)

F-1断層開削  
調査箇所付近

| 調査箇所             |
|------------------|
| F-4断層開削調査箇所      |
| F-1断層開削調査箇所      |
| F-1断層開削調査箇所近傍露頭1 |
| F-1断層開削調査箇所近傍露頭2 |
| H30追加調査範囲        |
| 開削調査箇所 (北側)      |
| 開削調査箇所 (南側)      |
| 追加開削調査箇所         |

| 調査箇所        |
|-------------|
| A地点         |
| G地点         |
| F-3断層開削調査箇所 |
| Mm1段丘露頭     |

【凡例】

- Mm1段丘面
- Hm3段丘面
- Hm2段丘面
- 原子炉建屋設置位置
- 鉛直ボーリング




## 4. 積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

### ③段丘調査結果の整理 (1/4)

一部修正 (H30/8/31審査会合)

- 空中写真判読により認定された積丹半島西岸における中位及び高位の海成段丘面等を対象に段丘調査を行い、以下の項目について海成段丘の特徴を整理した。
  - ・基盤岩の上面標高
  - ・段丘堆積物の上面標高
  - ・段丘堆積物の層厚
  - ・段丘堆積物の層相 (礫の風化の程度)
  - ・被覆層の特徴 (火山灰の分布状況等)
- 上記について、以下に整理した。
  - ・海成段丘の特徴一覧 (次頁参照)
  - ・総合柱状図
    - 積丹半島西岸 (敷地近傍～敷地) (P91参照)
    - 積丹半島西岸 Mm1段丘 (古宇川右岸地点～敷地) (P92参照)



- 基盤岩の上面標高、段丘堆積物の上面標高等から、Mm1段丘、Hm3段丘及びHm2段丘として3段に区分される。
- 段丘堆積物の層厚は、約5m以下である。
- 段丘堆積物の層相 (礫の風化) 及び被覆層の特徴 (火山灰の分布状況等) の観点から、高位段丘と中位段丘は明確に区分される。

# 4. 積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

## ③段丘調査結果の整理 (2/4)

一部修正 (H30/8/31審査会合)

積丹半島西岸における海成段丘の特徴一覧

| 段丘   | 海洋酸素同位体ステージ | 調査区域                | 調査地点         | 基盤岩の上面標高 (EL.)   | 段丘堆積物の上面標高 (EL.) | 段丘堆積物の層厚 | 段丘堆積物の層相        | 被覆層の特徴 (火山灰の分布等)                              |   |
|------|-------------|---------------------|--------------|--|------------------|----------|-----------------|---|---|
| 高位段丘 | Hm2段丘       | MIS9                | 敷地近傍         | ・茶津地点 (Hm2)<br>・泊①地点   | 約54~62m          | 約57~63m  | 約1~3m           | (砂層) 細粒砂~中粒砂<br>(砂礫層) 円~亜円礫主体, クサリ礫混じる        | ・段丘堆積物を覆う砂層 (陸成層) 中に対象火山灰 <sup>※4</sup> が認められる。<br>・表土直下のシルト層にToya及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる。             |
|      |             |                     | 敷地           | ・G地点 <sup>※2</sup>   | 約63~64m          | 約64~65m  | 約1m             | (砂層) 中粒砂~粗粒砂<br>(砂礫層) 円~亜角礫の風化礫主体, 一部クサリ礫が混じる | ・G地点 (追加調査箇所) において, 段丘堆積物を斜面 I 堆積物 <sup>※5</sup> が覆う。   |
|      | Hm3段丘       | MIS7                | 敷地近傍         | ・茶津地点 (Hm3)<br>・滝ノ潤②地点 (Hm3)<br>・泊②地点 (Hm3)                                | 約39~44m          | 約41~46m  | 約2~5m           | (砂層) 細粒砂~中粒砂<br>(砂礫層) 円~亜角礫主体, 風化礫もしくはクサリ礫混じる | ・茶津地点は段丘堆積物を河成の堆積物 (中部更新統) 又は斜面 I 堆積物 <sup>※5</sup> が覆う。<br>・滝ノ潤②地点及び泊②地点においては, 段丘堆積物を扇状地性堆積物及び崖錐堆積物等が覆う。   |
|      |             |                     | 敷地           | ・C-1トレンチ   | 約46m             | 約48m     | 約1m             | (砂層) 中粒砂~粗粒砂<br>(砂礫層) 円~亜角礫, 風化礫もしくはクサリ礫混じる   | ・段丘堆積物を斜面 II 堆積物 <sup>※5</sup> が覆う。<br>・表土直下のシルト質砂層に対象火山灰 <sup>※4</sup> , Toya及びSpfa-1に対比される火山ガラスの混在が認められる。 |
| 中位段丘 | Mm1段丘       | MIS5e <sup>※1</sup> | 敷地近傍及び敷地近傍以北 | ・滝ノ潤①地点<br>・滝ノ潤②地点 (Mm1)<br>・泊③地点<br>・照岸地点<br>・壺地点<br>・古宇川左岸地点<br>・古宇川右岸地点 | 約14~23m          | 約16~26m  | 約1~4m           | (砂層) 細粒砂~粗粒砂<br>(砂礫層) 亜円~亜角礫主体                | ・段丘堆積物を覆う陸成層 (砂・シルト) 並びに扇状地性堆積物及び崖錐堆積物に挟むるシルト層中に洞爺火山灰の降灰層準に相当する箇所が確認される。                                    |
|      |             |                     | 敷地           | ・Mm1段丘露頭   | — <sup>※3</sup>  | 約24m     | — <sup>※3</sup> | (砂層) 中粒砂                                      | ・段丘堆積物を陸成層 (シルト混じり砂) が覆う。   |

※1 積丹半島西岸におけるMIS5eの旧汀線高度は, 古宇川右岸地点~敷地までの約15kmに亘るMm1段丘調査の結果, 約25mであると評価される (P92参照)。

※2 G地点の整理結果には, 基盤の連続性を確認するために実施した追加調査箇所における調査結果も含まれる。

※3 露頭調査において, 未確認。


※4 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物 (火砕流堆積物) に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。模式地において, 本火砕流堆積物から, フィッショントラック法年代測定値 $0.19 \pm 0.02\text{Ma}$ を得ている。

※5 斜面堆積物については, 中期更新世に堆積したものを「斜面 I 堆積物」, 後期更新世以降に堆積したものを「斜面 II 堆積物」と呼称している。

# 4. 積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

## ③段丘調査結果の整理 (3/4) - 総合柱状図 (積丹半島西岸) -


一部修正 (H30/8/31審査会合)

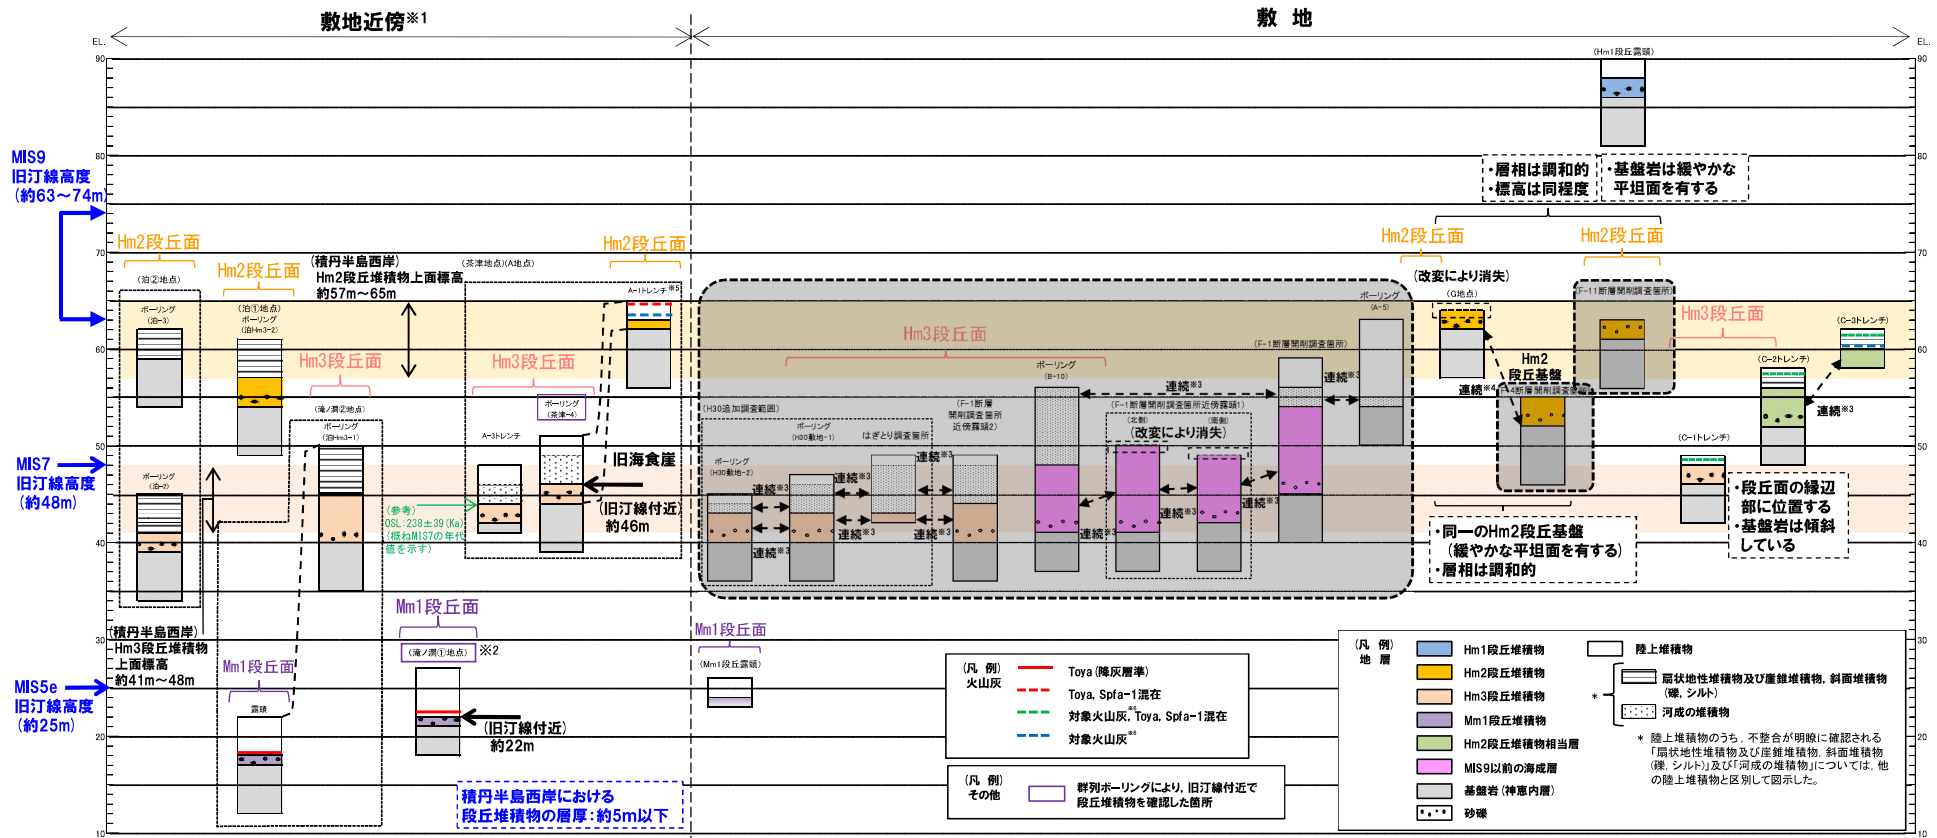

- ※1 積丹半島西岸では、図示した調査箇所以外においても段丘調査を実施している。ここでは、敷地に近接するMm1段丘(滝ノ瀬①地点)及び高位段丘(茶津地点(A地点)、滝ノ瀬②地点、泊①地点及び泊②地点)について代表的に図示した。
- ※2 洞爺火山灰については、当該地点のMm1段丘堆積物の上位に確認されたことを便宜的に図示した。
- ※3 各調査箇所の位置関係が近接していること及び地質調査結果から、同一の地層であると判断されることを示す。
- ※4 各調査箇所の位置関係が近接していること及び地質調査結果から、同一の段丘基盤であると判断されることを示す。
- ※5 茶津地点(Hm2段丘)においては、A-2トレンチにおいても段丘調査を実施しているが、A-1トレンチと距離が近接しており、基盤岩及び段丘堆積物の上面標高が同様であることから、A-1トレンチを代表的に図示した。
- ※6 岩内平野南方に位置する老古美周辺において確認されるニセコ火山噴出物(火砕流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。模式地において、火砕流堆積物から、フィッシュトラック法年代測定値 $0.19 \pm 0.02\text{Ma}$ を得ている。

本総合柱状図のうち、本章の整理対象外範囲の地層区分については、5.1.3章の検討における「ケース1」の場合の地層区分を示している。

積丹半島西岸における総合柱状図

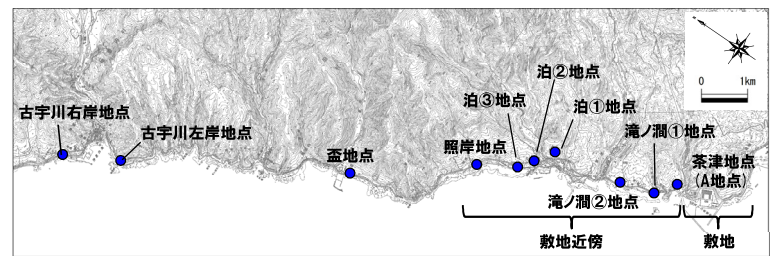

位置図




# 4. 積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

## ③段丘調査結果の整理 (4/4) -総合柱状図(積丹半島西岸 Mm1段丘) -

一部修正 (H30/5/11審査会合)


○積丹半島西岸におけるMIS5eの旧汀線高度は、古宇川右岸地点～敷地までの約15kmに亘るMm1段丘調査の結果、約25mであると評価される。

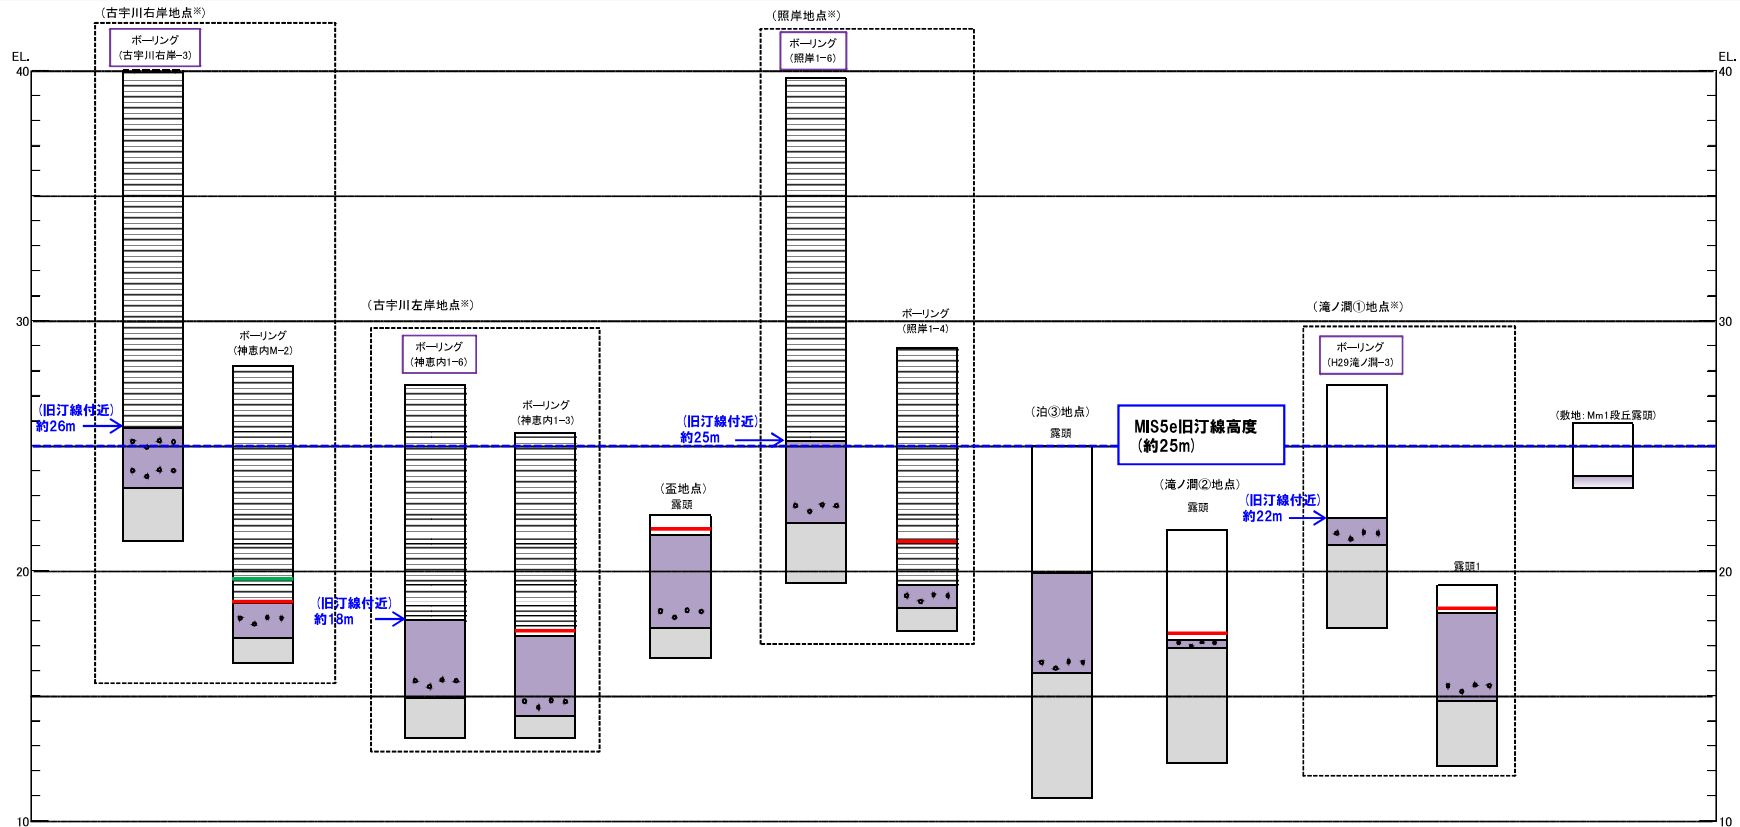

※旧汀線高度を把握するための群列ボーリング実施地点

|         |            |                              |                               |
|---------|------------|------------------------------|-------------------------------|
| (凡例) 地層 | Mm1段丘堆積物   | 陸成層                          | (凡例) Toya (降灰層準)              |
|         | 基礎岩 (神恵内層) | 扇状地性堆積物及び崖錐堆積物、斜面堆積物 (礫、シルト) | 火山灰                           |
|         | 砂礫         | 河成の堆積物                       | Aso-4 (降灰層準)                  |
|         |            |                              | (凡例) その他                      |
|         |            |                              | 群列ボーリングにより、旧汀線付近で段丘堆積物を確認した箇所 |

\* 陸上堆積物のうち、不整合が明瞭に確認される「扇状地性堆積物及び崖錐堆積物、斜面堆積物(礫、シルト)及び「河成の堆積物」については、他の陸上堆積物と区別して図示した。

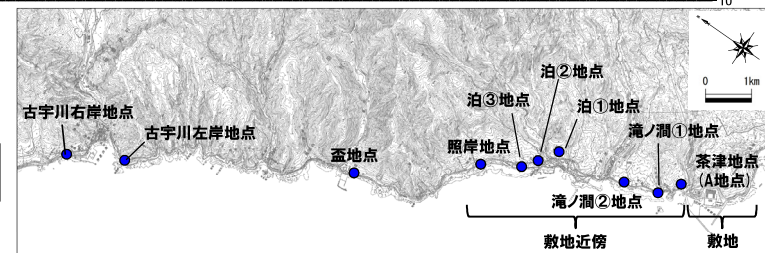

総合柱状図(積丹半島西岸 Mm1段丘)

位置図

## ④旧汀線高度の評価(1/3)

一部修正(H30/8/31審査会合)

- 積丹半島西岸におけるMIS5eの旧汀線高度は、古宇川右岸地点～敷地までの約15kmに亘るMm1段丘の調査結果により、評価を行った。 ⇒前頁参照
- 積丹半島西岸におけるMIS7の旧汀線高度については、段丘調査の結果、以下の状況が確認されているものの、MIS5eと同様な旧汀線高度の復元は難しいことから、MIS5eの旧汀線高度に基づき算出した積丹半島西岸の隆起速度を用いて、評価を行った。 ⇒次頁(1)(2)参照
  - ・茶津地点(A地点):旧汀線付近の高度約46m
  - ・C-1トレンチ:Hm3段丘堆積物の上面標高の最大値約48m
- 積丹半島西岸におけるMIS9の旧汀線高度についても、MIS7と同様にMIS5eの旧汀線高度に基づき算出した積丹半島西岸の隆起速度を用いて、評価を行った。 ⇒次頁(3)参照
- 隆起速度は一定と仮定し、上記に係る評価を行った。

## ④旧汀線高度の評価 (2/3)

一部修正 (H30/8/31審査会合)

## (1) 積丹半島西岸における隆起速度の算出

○積丹半島西岸における隆起速度について、以下の手順より算出した。

- ・MIS5eの旧汀線高度は約25m (①)。
- ・MIS5eの海水準は、小池・町田編 (2001) によれば標高5m, Siddall et al. (2006) によれば標高0~6m。  
⇒ 文献におけるMIS5eの海水準の範囲 : 標高0~6m (②)
- ・①及び②より、積丹半島西岸における隆起速度は、0.15~0.20m/千年 (③)。

## (2) MIS7の旧汀線高度に関する評価

○積丹半島西岸におけるMIS7の旧汀線高度について、以下の手順より評価した。

- ・MIS7の旧汀線高度は約48mと仮定 (Hm3段丘堆積物上面標高の最大値 (C-1トレンチ)) (④)。
- ・③及び④から、MIS7当時の汀線高度は標高5~16mと算出 (⑤)。
- ・MIS7の海水準は、小池・町田編 (2001) によれば標高5m, Siddall et al. (2006) によれば標高-15~-5m。  
⇒ 文献におけるMIS7の海水準の範囲 : 標高-15~5m (⑥)
- ・⑤及び⑥の範囲は、⑥の上限側の標高5mで重複し (⑦)、当該範囲における隆起速度は0.20m/千年程度 (⑧)。
- ・仮にMIS7の旧汀線高度が48mよりも高い場合、⑤及び⑥の海水準の範囲を整合させるためには隆起速度を0.20m/千年以上とする必要がある。
- ・しかし、MIS5eの旧汀線高度に基づき算出される隆起速度は0.15~0.20m/千年であることから、MIS7の旧汀線高度は、約48m程度が妥当であり、積丹半島西岸における隆起速度は、0.20m/千年程度であると考えられる。

## (3) MIS9の旧汀線高度に関する評価

○積丹半島西岸におけるMIS9の旧汀線高度について、以下の手順より評価した。

- ・積丹半島西岸における隆起速度は、0.20m/千年程度 (⑨)。
- ・MIS9の海水準は、小池・町田編 (2001) によれば標高5m, Siddall et al. (2006) によれば標高-3~8m。  
⇒ 文献におけるMIS9の海水準の範囲 : 標高-3~8m (⑩)
- ・⑨及び⑩より、MIS9の旧汀線高度は、標高63~74mと推定 (⑪)。
- ・G地点においてHm2段丘堆積物上面標高の最大値約65m※を確認しており (⑫)、当該地点は基盤岩の遷緩点付近に位置していることを踏まえると、推定されたMIS9の旧汀線高度の範囲は妥当であると考えられる。

※G地点において基盤の連続性を確認するために実施した追加調査箇所




○積丹半島西岸におけるMIS5eの旧汀線高度 (約25m) に基づくと、隆起速度は0.20m/千年程度であり、MIS7の旧汀線高度は約48m、MIS9の旧汀線高度は約63~74mの範囲と考えられる。



# 4. 積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

## ④旧汀線高度の評価 (3/3)

一部修正 (H30/8/31審査会合)

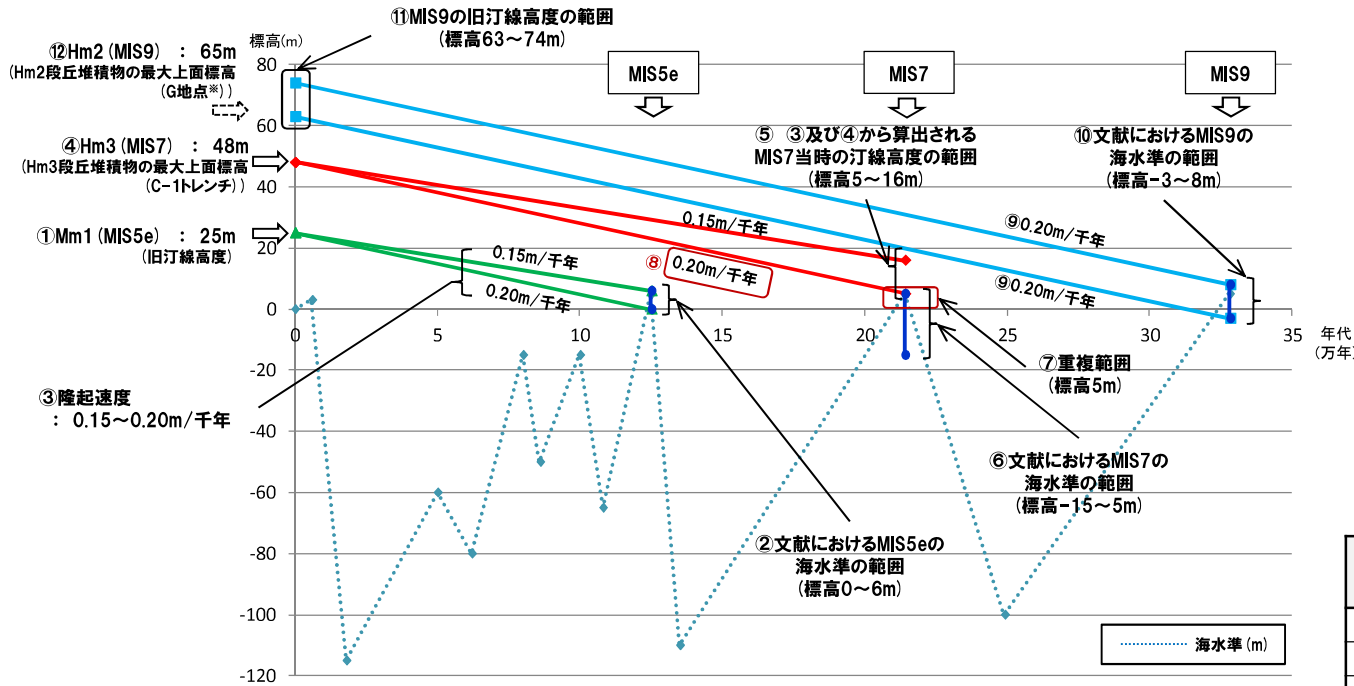

積丹半島西岸における段丘堆積物の上面標高

| 段丘     | 海洋酸素同位体ステージ | 段丘堆積物上面標高 (EL.) |
|--------|-------------|-----------------|
| Hm2 段丘 | MIS9        | 約57~65m         |
| Hm3 段丘 | MIS7        | 約41~48m         |
| Mm1 段丘 | MIS5e       | 約16~26m         |

文献における海水準の範囲

| 海洋酸素同位体ステージ | 小池・町田編 (2001) | Siddall et al. (2006) |
|-------------|---------------|-----------------------|
| MIS9        | 5m            | -3~8m                 |
| MIS7        | 5m            | -15~5m                |
| MIS5e       | 5m            | 0~6m                  |

旧汀線高度及び海水準変動から算出される隆起速度 (海水準変動は小池・町田編 (2001) を基に作成)

\*G地点において基盤の連続性を確認するために実施した追加調査箇所

## 4. 積丹半島西岸における海成段丘の特徴の整理

### まとめ

一部修正 (H30/8/31審査会合)

○敷地のF-1断層開削調査箇所付近並びにF-4断層及びF-11断層開削調査箇所に分布する堆積物の地層区分を実施するに当たり、積丹半島西岸との段丘対比を基本とすることから、その指標となる当該段丘の特徴の整理を行った。

#### 【段丘調査結果の整理】

- 基盤岩の上面標高、段丘堆積物の上面標高等から、Mm1段丘、Hm3段丘及びHm2段丘として3段に区分される。
- 段丘堆積物の層厚は、約5m以下である。
- 段丘堆積物の層相（礫の風化）及び被覆層の特徴（火山灰の分布状況等）の観点から、高位段丘と中位段丘は明確に区分される。

#### 【旧汀線高度の評価】

- 積丹半島西岸におけるMIS5eの旧汀線高度は、Mm1段丘調査の結果、約25mであると評価される。
- 積丹半島西岸におけるMIS7及びMIS9の旧汀線高度は、MIS5eの旧汀線高度に基づき算出した積丹半島西岸の隆起速度を用いて、評価を行った。
- 積丹半島西岸におけるMIS5eの旧汀線高度（約25m）に基づく隆起速度は0.20m/千年程度であり、MIS7の旧汀線高度は約48m、MIS9の旧汀線高度は約63～74mの範囲と考えられる。



○以下に示す積丹半島西岸における海成段丘の特徴と比較することにより、断層の活動性評価における地層区分に関する検討を行う。

| 段丘   |       | 海洋酸素同位体ステージ | 基盤岩の上面標高 (EL.) | 段丘堆積物上面標高 (EL.) | 段丘堆積物の層厚 | 旧汀線高度   | 隆起速度       |
|------|-------|-------------|----------------|-----------------|----------|---------|------------|
| 高位段丘 | Hm2段丘 | MIS9        | 約54～64m        | 約57～65m         | 約5m以下    | 約63～74m | 0.20m/千年程度 |
|      | Hm3段丘 | MIS7        | 約39～46m        | 約41～48m         |          | 約48m    |            |

## **5. F-1断層の活動性評価**

- 5.1 F-1断層開削調査箇所付近に分布する堆積物の地層区分**
- 5.2 上載地層法によるF-1断層の活動性評価**



# F-1断層の活動性評価の流れ

一部修正 (R3/2/12審査会合)

## 5. F-1断層の活動性評価

F-1断層について、将来活動する可能性のある断層等に該当するか否かを評価

### 5.1 F-1断層開削調査箇所付近に分布する堆積物の地層区分

朱書き: 関連する指摘事項

1,2号炉調査時のF-1断層開削調査箇所に関するデータでは、地層区分及び地層区分実施後のF-1断層の活動性評価に関する詳細な検討が難しいことから、検討を実施するに当たり、以下の3地点において追加の開削調査を実施

#### 5.1.1 開削調査箇所(北側)

(1)開削調査箇所(北側) (P104~P139参照)

本調査箇所に認められる基盤岩及び堆積物について、各種観察・分析・測定に基づき地層区分を実施

- 露頭観察(堆積相観察)
- 礫種・礫の形状調査
- 火山ガラスの屈折率測定・主成分分析
- 重鉱物の屈折率測定・主成分分析
- 珪藻分析
- 粒度分析
- 帯磁率測定

地層区分実施後、堆積物の層相及び分布標高に着目し、ユニット区分を実施

(2)追加開削調査箇所※1 (P140~P154参照)

本調査箇所に認められる基盤岩及び堆積物について、各種観察に基づき地層区分を実施

- 露頭観察(堆積相観察)
- はざとり転写試料観察

地層区分実施後、開削調査箇所(北側)との地層の連続性から、ユニット区分を実施

#### 5.1.2 開削調査箇所(南側)

(P156~P414参照)

本調査箇所に認められる基盤岩及び堆積物について、各種観察・分析・測定及び開削調査箇所(北側)との対比に基づき地層区分及びユニット区分を実施

このうち、Ts3ユニットについては、成因及び堆積時期に関する詳細検討を実施

- 露頭観察(堆積相観察)
- はざとり転写試料観察
- 研薄片観察
- X線CT画像観察
- 薄片観察
- 礫種・礫の形状調査
- 火山ガラスの屈折率測定・主成分分析
- 重鉱物の屈折率測定・主成分分析
- 斜長石の屈折率測定・主成分分析
- 硬度測定 等

指摘No.1~4

#### 5.1.3 追加の開削調査結果を踏まえたF-1断層開削調査箇所付近の地層区分

(P416~P427参照)

4章において整理した積丹半島西岸における海成段丘の特徴を指標とし、F-1断層開削調査箇所付近における地層区分について、以下の3ケースを基本に実施

- (ケース1) F-1断層開削調査箇所における岩内層をMIS9以前の海成層に地層区分した場合
- (ケース2) F-1断層開削調査箇所における岩内層をHm3段丘堆積物に地層区分した場合
- (ケース3) 積丹半島西岸におけるHm3段丘をMIS9の海成段丘とした場合

※1 開削調査箇所(北側)に認められる堆積物の旧海食崖付近での分布状況を確認することを目的に、開削調査箇所(北側)の東側で実施。

### 5.2 上載地層法によるF-1断層の活動性評価

#### 5.2.1 F-1断層の認定

(P431~P457参照)

開削調査箇所(北側・南側)に認められるF-1断層と考えられる断層をF-1断層に認定するため、F-1断層本体のデータ拡充を目的に実施した性状確認調査及び地質構造確認調査結果に基づき、F-1断層の性状※2・連続性の検討を実施

開削調査箇所(北側・南側)に認められるF-1断層と考えられる断層について、F-1断層との位置関係も踏まえ、F-1断層との性状(走向・傾斜、条線、微細構造等)の類似性を確認

#### 5.2.2 F-1断層及び小断層

(P460~P548参照)

開削調査箇所(北側・南側)において以下の検討及び観察を実施※3

- ①F-1断層とその上位に認められる小断層の関連性
  - 露頭観察(地質構造観察)
- ②F-1断層と小断層の累積性
  - 露頭観察(地質構造観察)
- ③小断層の上端付近の詳細観察
  - 露頭観察(地質構造観察)
  - はざとり転写試料観察
  - X線CT画像観察 等

#### 5.2.3 F-1断層の活動性評価

(P550~P584参照)

開削調査箇所(北側・南側)及びF-1断層開削調査箇所の調査結果を踏まえた、F-1断層の総合的な活動性評価を実施  
F-1断層の活動性評価結果を踏まえ、F-1断層開削調査箇所付近の地層及び地形形成史について検討

指摘No.5


※2 F-1断層の性状については、F-1断層開削調査箇所と同位置で実施したR1敷地-2'ボーリング(R1敷地-2ボーリングの別孔)を基本とする。

※3 開削調査箇所(南側)においては、「④南側壁面の背後法面付近に認められる小断層」についても、検討を実施。

# F-1断層の活動性評価に係る調査位置図

## 調査位置図

一部修正 (R1/11/7審査会合)

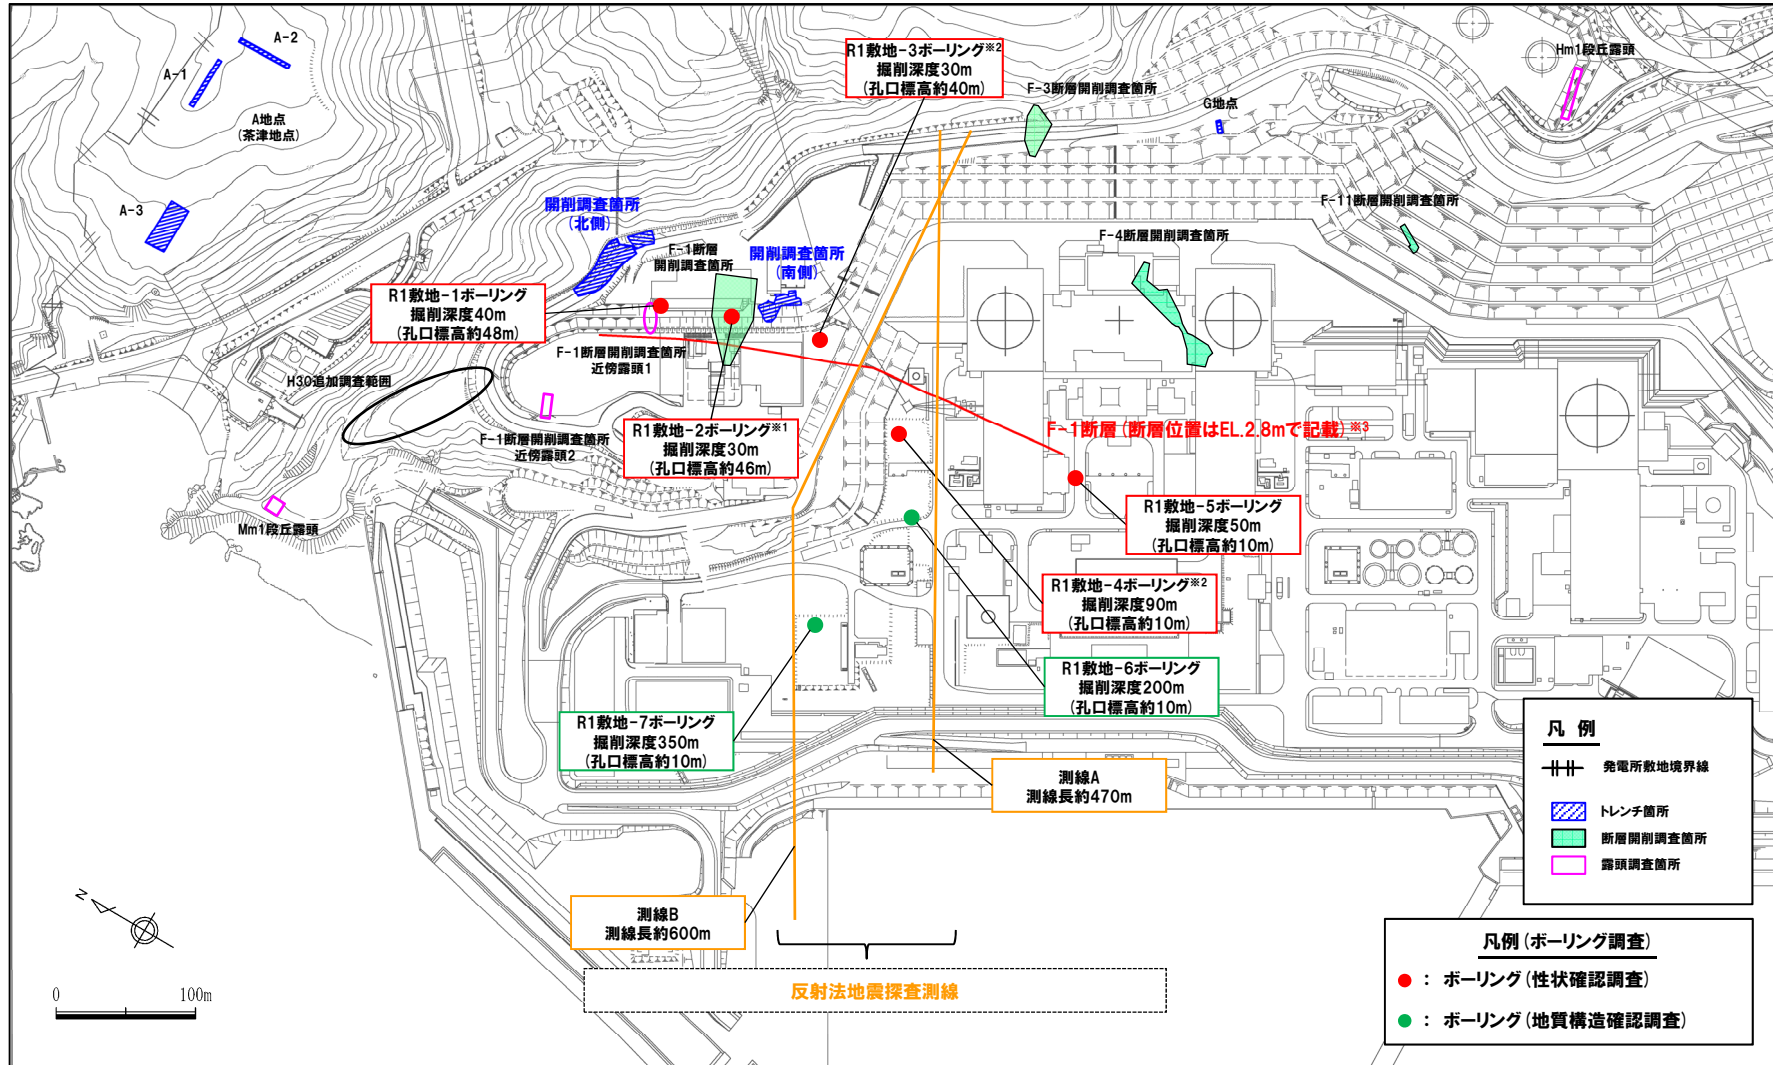

調査位置図 (改変後の地形)

※1 R1敷地-2ボーリング(φ86)は、F-1断層開削調査箇所と同位置で実施していることから、F-1断層の性状確認の基本となるため、別孔(R1敷地-2'ボーリング:φ116)も掘削している。  
 ※2 当該ボーリングは、F-1断層の性状確認を主目的として実施するが、調査結果は、反射法地震探査結果との対比にも用いる(補足説明資料6章参照)。  
 ※3 F-1断層の線形及び長さについては、F-1断層の活動性評価に関する追加調査結果(本章)を踏まえ、本頁に示すものから見直しを行っている。詳細については、補足説明資料5章参照。

余白



## 5. F-1断層の活動性評価

5.1 F-1断層開削調査箇所付近に分布する  
堆積物の地層区分

5.2 上載地層法によるF-1断層の活動性評価

## 5. F-1断層の活動性評価

F-1断層について、将来活動する可能性のある断層等に該当するか否かを評価

### 5.1 F-1断層開削調査箇所付近に分布する堆積物の地層区分

朱書き: 関連する指摘事項

1,2号炉調査時のF-1断層開削調査箇所に関するデータでは、地層区分及び地層区分実施後のF-1断層の活動性評価に関する詳細な検討が難しいことから、検討を実施するに当たり、以下の3地点において追加の開削調査を実施

#### 5.1.1 開削調査箇所(北側)

(1)開削調査箇所(北側) (P104~P139参照)

本調査箇所に認められる基盤岩及び堆積物について、各種観察・分析・測定に基づき地層区分を実施

- 露頭観察(堆積相観察)
- 礫種・礫の形状調査
- 火山ガラスの屈折率測定・主成分分析
- 重鉱物の屈折率測定・主成分分析
- 珪藻分析
- 粒度分析
- 帯磁率測定

地層区分実施後、堆積物の層相及び分布標高に着目し、ユニット区分を実施

(2)追加開削調査箇所※1 (P140~P154参照)

本調査箇所に認められる基盤岩及び堆積物について、各種観察に基づき地層区分を実施

- 露頭観察(堆積相観察)
- はざとり転写試料観察

地層区分実施後、開削調査箇所(北側)との地層の連続性から、ユニット区分を実施

#### 5.1.2 開削調査箇所(南側)

(P156~P414参照)

本調査箇所に認められる基盤岩及び堆積物について、各種観察・分析・測定及び開削調査箇所(北側)との対比に基づき地層区分及びユニット区分を実施

このうち、Ts3ユニットについては、成因及び堆積時期に関する詳細検討を実施

- 露頭観察(堆積相観察)
- はざとり転写試料観察
- 研磨片観察
- X線CT画像観察
- 薄片観察
- 礫種・礫の形状調査
- 火山ガラスの屈折率測定・主成分分析
- 重鉱物の屈折率測定・主成分分析
- 斜長石の屈折率測定・主成分分析
- 硬度測定 等

指摘No.1~4

#### 5.1.3 追加の開削調査結果を踏まえたF-1断層開削調査箇所付近の地層区分

(P416~P427参照)

4章において整理した積丹半島西岸における海成段丘の特徴を指標とし、F-1断層開削調査箇所付近における地層区分について、以下の3ケースを基本に実施

- (ケース1) F-1断層開削調査箇所における岩内層をMIS9以前の海成層に地層区分した場合
- (ケース2) F-1断層開削調査箇所における岩内層をHm3段丘堆積物に地層区分した場合
- (ケース3) 積丹半島西岸におけるHm3段丘をMIS9の海成段丘とした場合

※1 開削調査箇所(北側)に認められる堆積物の旧海食崖付近での分布状況を確認することを目的に、開削調査箇所(北側)の東側で実施。

## 5.2 上載地層法によるF-1断層の活動性評価

### 5.2.1 F-1断層の認定

(P431~P457参照)

開削調査箇所(北側・南側)に認められるF-1断層と考えられる断層をF-1断層に認定するため、F-1断層本体のデータ拡充を目的に実施した性状確認調査及び地質構造確認調査結果に基づき、F-1断層の性状※2・連続性の検討を実施

開削調査箇所(北側・南側)に認められるF-1断層と考えられる断層について、F-1断層との位置関係も踏まえ、F-1断層との性状(走向・傾斜、条線、微細構造等)の類似性を確認

### 5.2.2 F-1断層及び小断層

(P460~P548参照)

開削調査箇所(北側・南側)において以下の検討及び観察を実施※3

- ①F-1断層とその上位に認められる小断層の関連性
  - 露頭観察(地質構造観察)
- ②F-1断層と小断層の累積性
  - 露頭観察(地質構造観察)
- ③小断層の上端付近の詳細観察
  - 露頭観察(地質構造観察)
  - はざとり転写試料観察
  - X線CT画像観察 等

### 5.2.3 F-1断層の活動性評価

(P550~P584参照)

開削調査箇所(北側・南側)及びF-1断層開削調査箇所の調査結果を踏まえた、F-1断層の総合的な活動性評価を実施


F-1断層の活動性評価結果を踏まえ、F-1断層開削調査箇所付近の地層及び地形形成史について検討 指摘No.5

※2 F-1断層の性状については、F-1断層開削調査箇所と同位置で実施したR1敷地-2'ボーリング(R1敷地-2ボーリングの別孔)を基本とする。

※3 開削調査箇所(南側)においては、「④南側壁面の背後法面付近に認められる小断層」についても、検討を実施。

F-1断層開削調査箇所付近の調査位置図

一部修正 (H30/8/31審査会合)

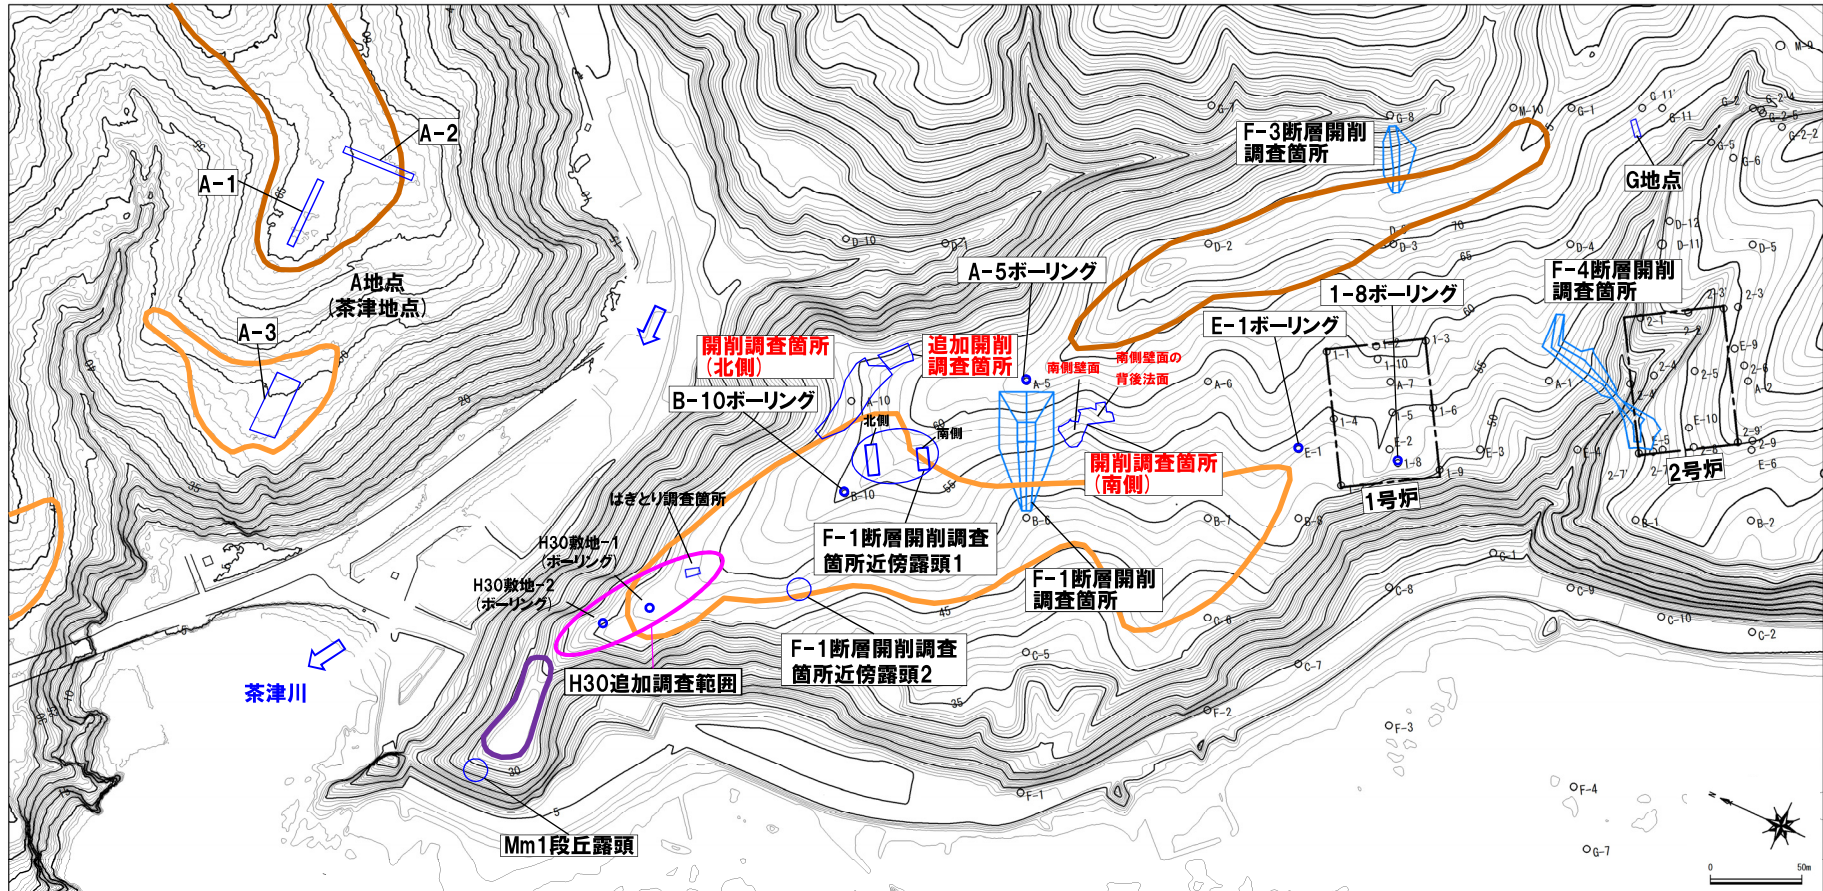

調査位置図 (変更前の地形)

F-1断層開削調査箇所付近

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 調査箇所             | 調査箇所        |
| F-4断層開削調査箇所      | A地点         |
| F-1断層開削調査箇所      | G地点         |
| F-1断層開削調査箇所近傍露頭1 | F-3断層開削調査箇所 |
| F-1断層開削調査箇所近傍露頭2 | Mm1段丘露頭     |
| H30追加調査範囲        |             |
| 開削調査箇所(北側)       | 追加の開削調査     |
| 追加開削調査箇所         |             |
| 開削調査箇所(南側)       |             |

当図は、国土地理院1976年撮影の空中写真を  
使用した空中写真図化により作成(1mコンター)

【凡例】

|  |        |  |           |
|--|--------|--|-----------|
|  | Mm1段丘面 |  | 原子炉建屋設置位置 |
|  | Hm3段丘面 |  | 鉛直ボーリング   |
|  | Hm2段丘面 |  |           |



## (1)開削調査箇所(北側)における地層区分及びユニット区分

## まとめ(1/4)

再掲(R3/2/12審査会合)

- 開削調査箇所(北側)に認められる基盤岩及び堆積物の地層区分及びユニット区分の結果を以下に示す。
- また、開削調査箇所(北側)の東側に位置する追加開削調査箇所の地層区分及びユニット区分の結果については、P140～P154に示す。
- なお、本調査箇所には、北側壁面及び南側壁面が存在するが、堆積物がより高標高(約54m)まで残存している北側壁面を代表露頭として各種観察・分析・測定を実施している。

## 【各種観察・分析・測定】

- 本調査箇所に認められる基盤岩及び堆積物については、各種観察・分析・測定結果に基づき地層区分を実施。

## 【地層の連続性、堆積順序及び堆積環境の検討】

- 本調査箇所においては、海成堆積物と河成の堆積物が指交関係で堆積しており、堆積順序が複雑であることから、北側壁面及び南側壁面の地層の連続性及び堆積順序について検討を実施。
- 地層の連続性の検討は、層相及び標高に着目した、ユニットに区分した上で実施。
- 地層の連続性等に関する検討結果も踏まえ、本調査箇所の堆積環境について検討を実施。

## 【各種観察・分析・測定結果】

## (露頭観察(堆積相観察)(P110～P117参照))

- 本調査箇所においては、下位から、基盤岩である神恵内層、海成堆積物及び河成の堆積物が認められる。
- 海成堆積物中には、指交関係で堆積する河成の堆積物が認められる。
- 本調査箇所においては、基盤岩中に西上がり逆断層※が認められる。
- 当該断層直上の海成堆積物(砂礫層及び葉理の発達する砂層)中には、西上がり逆断層センスの小断層が認められる。
- 小断層は、海成堆積物と指交関係で堆積する河成の堆積物のうち、標高約44.5～48mに分布する堆積物(Tf2ユニット)の基底面まで連続している。

※当該断層については、後述する5.2.1章において、F-1断層に認定している。

## (礫種・礫の形状調査(P118～P125参照))

- 海成堆積物及び河成の堆積物を対象に実施。
- 海成堆積物の主要構成礫は安山岩礫、河成の堆積物の主要構成礫は安山岩礫及び凝灰岩礫であり、構成礫種が異なる。
- 河成の堆積物の円磨度は、海成堆積物と比較して、低い傾向が認められる。

## (火山ガラスの屈折率測定・主成分分析(P126～P127参照))

- 最上位の河成の堆積物等を対象に実施。
- 最上位の河成の堆積物には、洞爺火山灰(Toya)に対比される火山ガラスは認められない。

## (重鉱物の屈折率測定・主成分分析(P129～P133参照))

- 海成堆積物等を対象に実施。
- 海成堆積物中に明瞭な差異は認められない。

## (珪藻分析(補足説明資料1.1章参照))

- 河成の堆積物を対象に実施。
- 河成の堆積物は海生種を含むことから、河口付近において堆積したものを含むと推定される。

## (粒度分析(補足説明資料1.1章参照))

- 海成堆積物を対象に実施。
- 海成堆積物(砂)については、他地点の海成堆積物(砂)の粒度分析結果と調和的である。

## (帯磁率測定(補足説明資料1.1章参照))


- 海成堆積物及び河成の堆積物を対象に実施。
- 河成の堆積物は、海成堆積物と比較して、値が低い傾向が認められる。

5.1.1 開削調査箇所(北側)

(1)開削調査箇所(北側)における地層区分及びユニット区分

まとめ(2/4)

一部修正(R1/11/7審査会合)


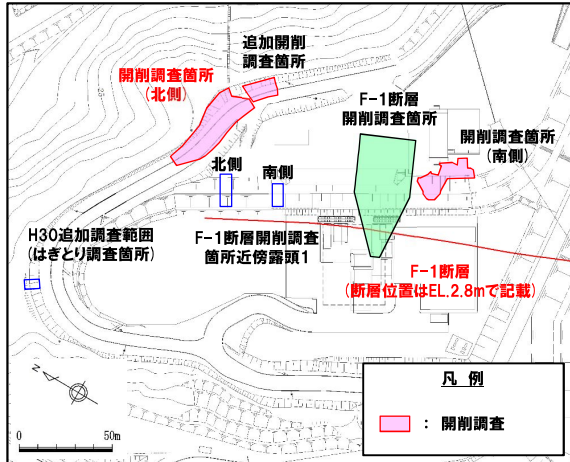


調査位置図

- (凡例) 調査項目
- : 測線
  - : 礫種・礫の形状調査窓
  - : 火山ガラスの屈折率測定・主成分分析実施箇所
  - : 重鉱物の屈折率測定・主成分分析実施箇所
  - : 珪藻分析実施箇所
  - ◇ : 粒度分析実施箇所
  - : 帯磁率測定実施箇所

開削調査箇所(北側)における調査項目一覧

| 調査項目              | 掲載頁         |
|-------------------|-------------|
| 礫種・礫の形状調査         | P118~P125   |
| 火山ガラスの屈折率測定・主成分分析 | P126~P127   |
| 重鉱物の屈折率測定・主成分分析   | P129~P133   |
| 珪藻分析              | 補足説明資料 1.1章 |
| 粒度分析              | 補足説明資料 1.1章 |
| 帯磁率測定             | 補足説明資料 1.1章 |

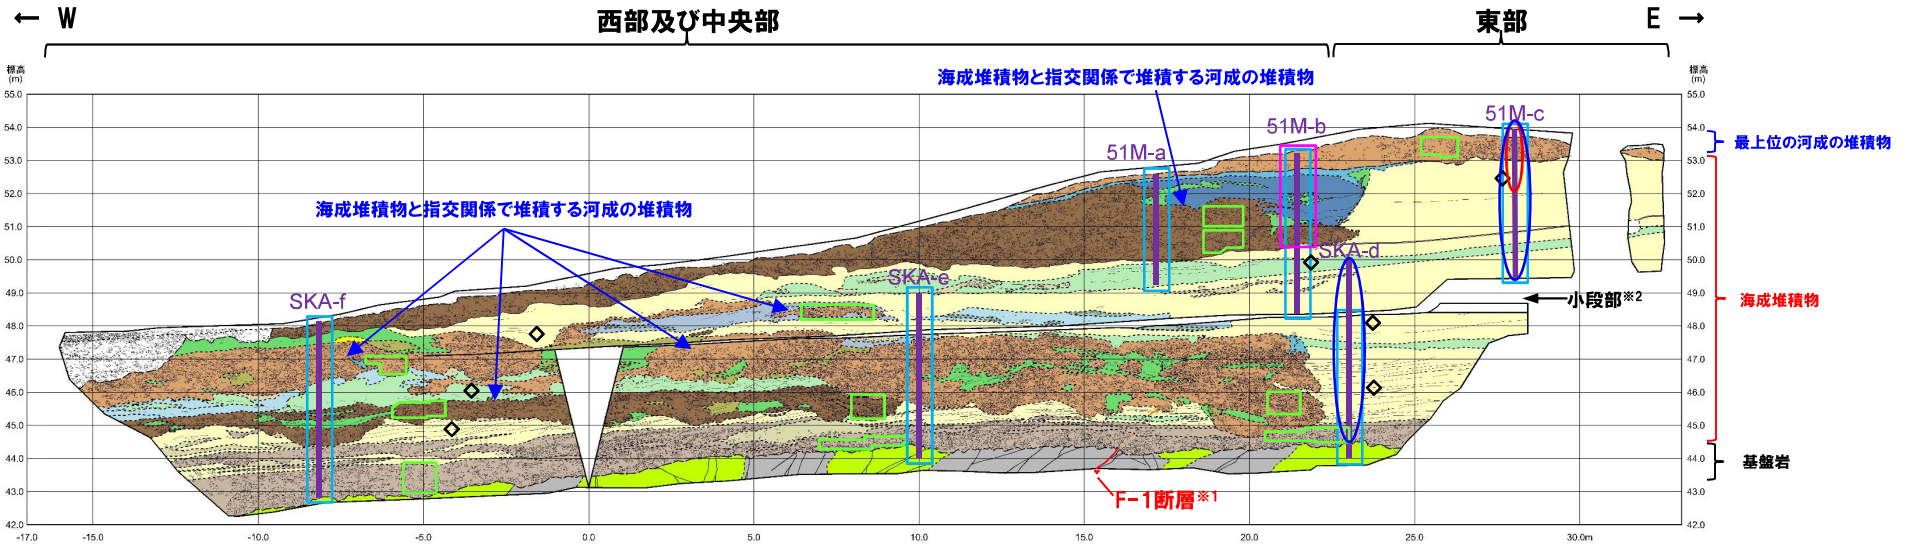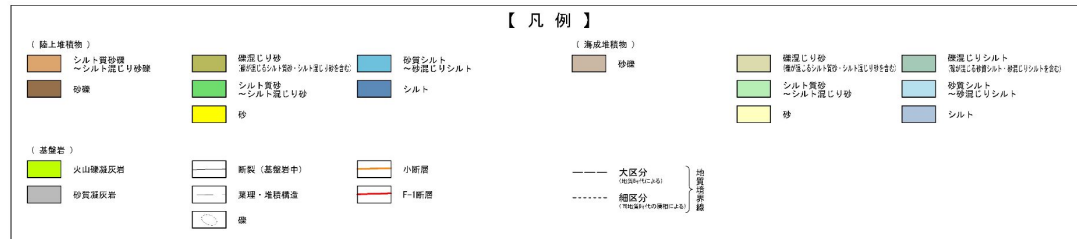

開削調査箇所(北側) 北側壁面スケッチ

※1 当該断層については、後述する5.2.1章において、F-1断層に認定している。  
 ※2 本調査箇所の小段部より下では、泊発電所管理用道路線形に沿うように距離呈0mを境に屈曲して掘削しており、壁面が傾斜しているため、それぞれの壁面に対し、平行投影を行っている。

## (1)開削調査箇所(北側)における地層区分及びユニット区分

## まとめ(3/4)

再掲(R3/2/12審査会合)

(P104からの続き)



## 【地層の連続性、堆積順序及び堆積環境の検討(P134～P139参照)】

## (地層の連続性)

- 北側壁面及び南側壁面に認められる堆積物について、層相及び標高に着目し、大局的な区分を行った結果、海成堆積物はM1～M3ユニットに、河成の堆積物はTf1～Tf4ユニットに区分される。

## (堆積順序)

- (1) 基盤岩の上位に、不整合にM1ユニットが堆積する。
- (2) 中央部<sup>※1</sup>及び東部においては、Tf2ユニットはM1ユニットを侵食して堆積する。  
西部<sup>※2</sup>においては、Tf1ユニットはM1ユニットを侵食して堆積し、その上位にM2ユニットが堆積する。その後、Tf2ユニットがM1、M2及びTf1ユニットを侵食して堆積する。
- (3) M3ユニットはM1及びTf2ユニットの上位に堆積し、Tf3ユニットは、M3ユニットと指交関係で堆積する。
- (4) 中央部及び東部においては、Tf4ユニットはM3及びTf3ユニットを侵食して堆積する。

## (堆積環境)

- 河成の堆積物は、海に堆積した河口付近の堆積物と考えられる。




※1 前頁に示す西部及び中央部の範囲のうち、中央部は距離呈約10mより東側の範囲。

※2 前頁に示す西部及び中央部の範囲のうち、西部は距離呈約10mより西側の範囲。

(1)開削調査箇所(北側)における地層区分及びユニット区分

まとめ(4/4)

一部修正(R2/4/16審査会合)

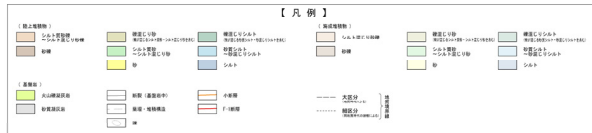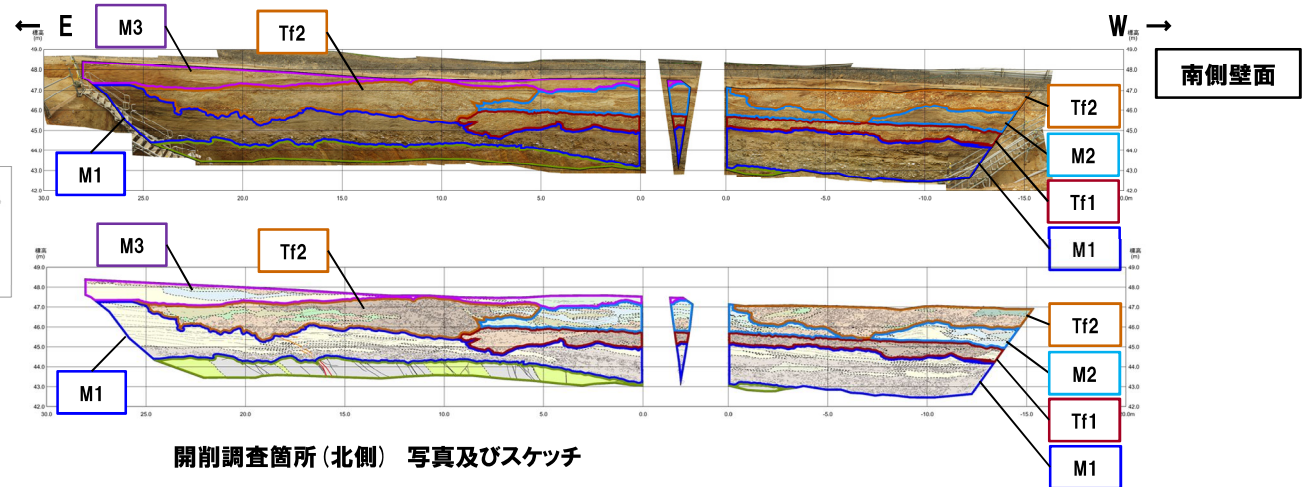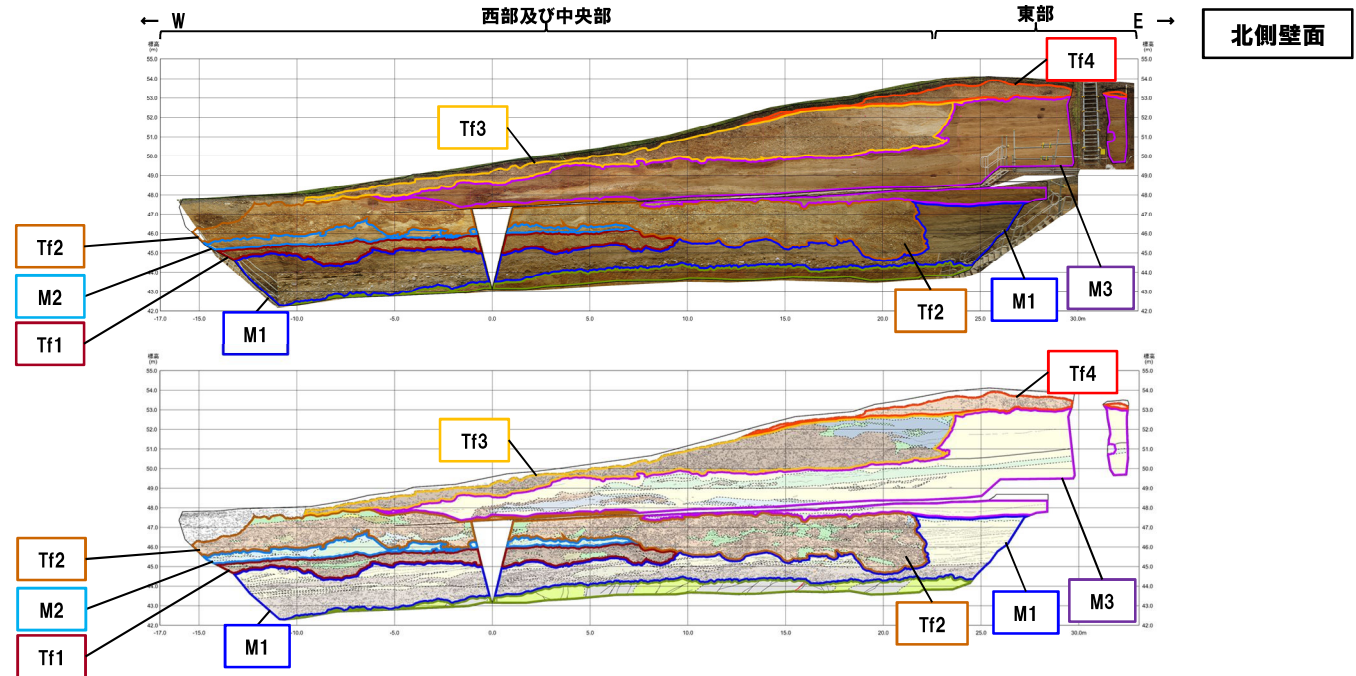

開削調査箇所(北側) 写真及びスケッチ



(1)開削調査箇所(北側)における地層区分及びユニット区分

検討手順及び検討結果

再掲 (R3/2/12審査会合)

○開削調査箇所(北側)に認められる基盤岩及び堆積物について、下記手順により地層区分、ユニット区分等を実施する。

(1) 開削調査箇所(北側)における地層区分及びユニット区分

①露頭観察(堆積相観察)

P110~P117参照

○本調査箇所に認められる基盤岩及び堆積物について、地層区分のため、露頭観察を実施

- 下位から、基盤岩である神恵内層、海成堆積物及び河成の堆積物が認められる。
- 海成堆積物中には、指交関係で堆積する河成の堆積物が認められる。
- 基盤岩中に西上がり逆断層※、その直上の海成堆積物中に同センスの小断層が認められ、Tf2ユニットの基底面まで連続している。

※当該断層については、後述する5.2.1章において、F-1断層に認定している。

②各種観察・分析・測定

P118~P133参照

○本調査箇所に認められる堆積物について、地層区分のため、以下の観察・分析・測定を実施

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| 礫種・礫の形状調査         | 珪藻分析  |
| 火山ガラスの屈折率測定・主成分分析 | 粒度分析  |
| 重鉱物の屈折率測定・主成分分析   | 帯磁率測定 |

- 海成堆積物の主要構成礫は安山岩礫、河成の堆積物の主要構成礫は安山岩礫及び凝灰岩礫であり、構成礫種が異なる。
- 河成の堆積物の円磨度は、海成堆積物と比較して、低い傾向が認められる。
- 最上位の河成の堆積物には、洞爺火山灰(Toya)に対比される火山ガラスは認められない。
- 海成堆積物中の重鉱物の屈折率・主成分分析結果に明瞭な差異は認められない。
- 河成の堆積物は海生種を含むことから、河口付近において堆積したものと推定される。
- 海成堆積物の粒度分析結果は、他地点の海成堆積物の結果と調和的である。
- 河成の堆積物は、海成堆積物と比較して、帯磁率の値が低い傾向が認められる。

③地層の連続性、堆積順序及び堆積環境の検討

P134~P139参照

- 海成堆積物と河成の堆積物が指交関係で堆積しており、堆積順序が複雑であることから、地層の連続性及び堆積順序について検討を実施
- 地層の連続性の検討は、層相及び標高に着目し、ユニットに区分した上で実施
- 地層の連続性等に関する検討結果も踏まえ、堆積環境について検討を実施

- 層相及び標高に着目し、ユニットに区分した結果、海成堆積物はM1~M3ユニットに、河成の堆積物はTf1~Tf4ユニットに区分される。
- 基盤岩の上位に不整合にM1ユニットが堆積し、Tf2ユニットは、M1ユニットを侵食して堆積する。
- 河成の堆積物は、海に堆積した河口付近の堆積物と考えられる。

--- : 検討内容

□ : 検討結果


余白

## (1)開削調査箇所(北側)における地層区分及びユニット区分

## ①露頭観察結果(堆積相観察)(1/7)

一部修正(R1/11/7審査会合)

- 露頭東部においては、基盤岩(火山礫凝灰岩、上面標高約45m)の上位に、海成堆積物(亜円～円礫の砂礫層及び砂層)及び陸上堆積物(亜円～円礫主体のシルト混じり砂礫層)が認められる。
- 海成堆積物のうち、砂層は葉理が発達する或いは淘汰が良く、生痕が認められる。
- 露頭西部及び中央部においては、基盤岩(砂質凝灰岩及び火山礫凝灰岩、上面標高約43～44m)の上位に、海成堆積物(円礫主体の砂礫層及び葉理の発達する砂層)が認められ、その上位には陸上堆積物(砂礫層、シルト混じり砂礫層、シルト層等)と海成堆積物(砂層)が指交関係で堆積し、最上位には陸上堆積物(亜円～円礫のシルト混じり砂礫層)が認められる。
- 陸上堆積物と指交関係である海成堆積物は、陸上堆積物(砂礫層及びシルト混じり砂礫層)に挟在するシルトがわずかに混じる砂層及び上位の淘汰が良い砂層からなり、ともに生痕が認められる。
- 陸上堆積物は、以下の観点から、河成の堆積物に区分される。
  - ・本調査箇所付近には茶津川が位置し、同じく茶津川付近に位置するA-3トレンチに認められる河成の堆積物同様、凝灰岩礫の割合が多い。
  - ・海成堆積物と指交関係で堆積している陸上堆積物は、下位の海成堆積物をチャンネル状に削り込んでいる。
- なお、最上位の河成の堆積物を含む上位の地層は、改変により消失している状況である。
- また、基盤岩中に西上がり逆断層※が認められる。
- 当該断層直上の海成堆積物(砂礫層及び葉理の発達する砂層)中には、西上がり逆断層センスの小断層が認められる。
- 小断層は、海成堆積物と指交関係で堆積する河成の堆積物のうち、標高約44.5～48mに分布する堆積物の基底面まで連続している。

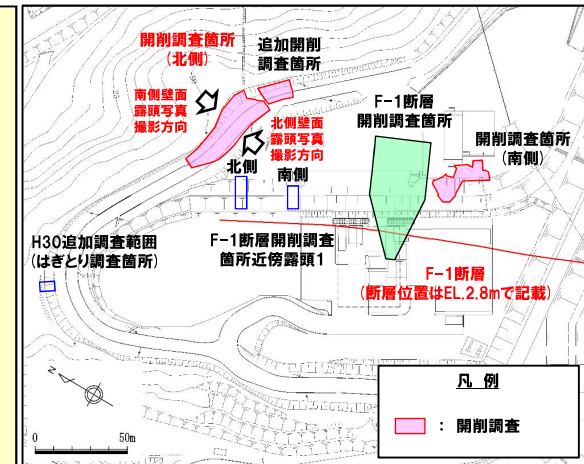


調査位置図

※当該断層については、後述する5.2.1章において、F-1断層に認定している。


(1)開削調査箇所(北側)における地層区分及びユニット区分

①露頭観察結果(堆積相観察)(2/7)

一部修正(R1/11/7審査会合)

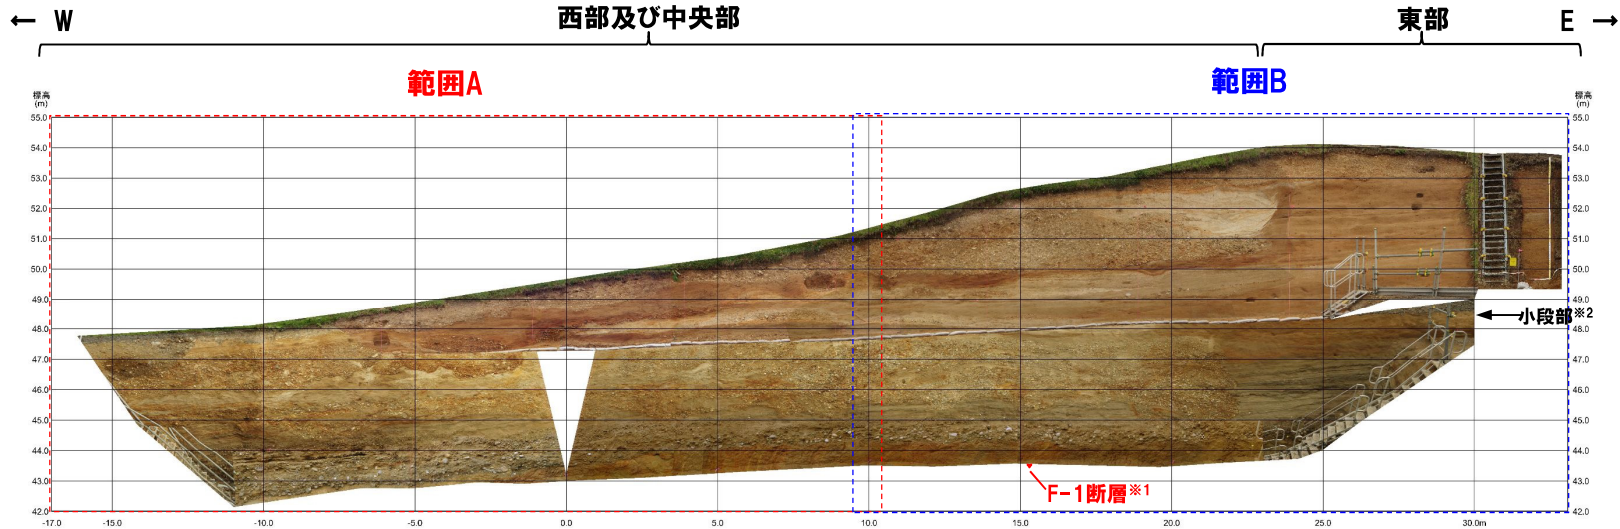

開削調査箇所(北側) 北側壁面写真

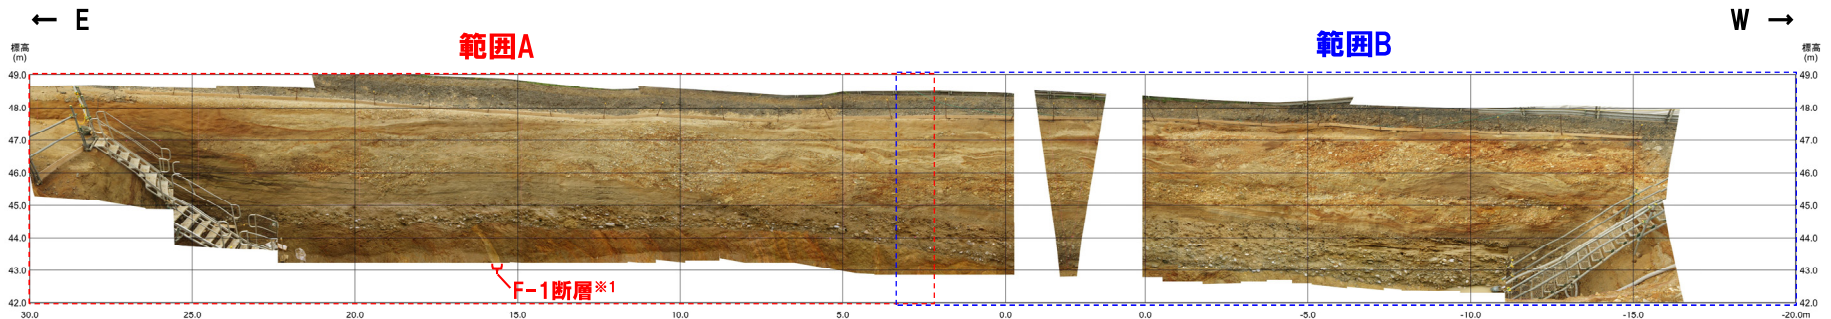

開削調査箇所(北側) 南側壁面写真

※1 当該断層については、後述する5.2.1章において、F-1断層に認定している。

※2 本調査箇所の小段部より下では、泊発電所管理用道路線形に沿うように距離呈0mを境に屈曲して掘削しており、壁面が傾斜しているため、それぞれの壁面に対し、平行投影を行っている。



5.1.1 開削調査箇所(北側)


(1)開削調査箇所(北側)における地層区分及びユニット区分

①露頭観察結果(堆積相観察)(3/7)


一部修正(R1/11/7審査会合)

- ※1 当該断層については、後述する5.2.1章において、F-1断層に認定している。
- ※2 本調査箇所の小段部より下では、泊発電所管理用道路線形に沿うように距離0mを境に屈曲して掘削しており、壁面が傾斜しているため、それぞれの壁面に対し、平行投影を行っている。
- ※3 当該層は、道路造成に当たり、路盤施工に用いた切込砕石等である。
- ※4 当該層は、配電柱建柱後にその付近を埋戻したものである(配電柱は撤去済)。

(凡例)地層境界  
 ー: 基盤岩上面

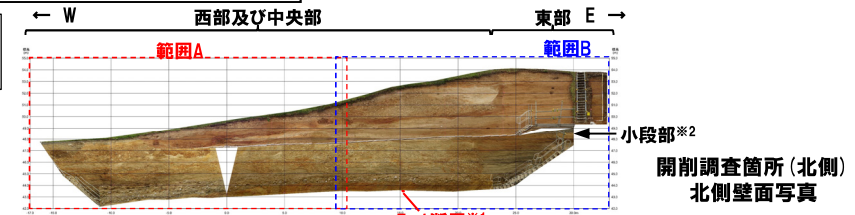

- 海成堆積物と指交関係で堆積する河成の堆積物
- 生痕確認位置(当該箇所の写真は補足説明資料1.1章参照)

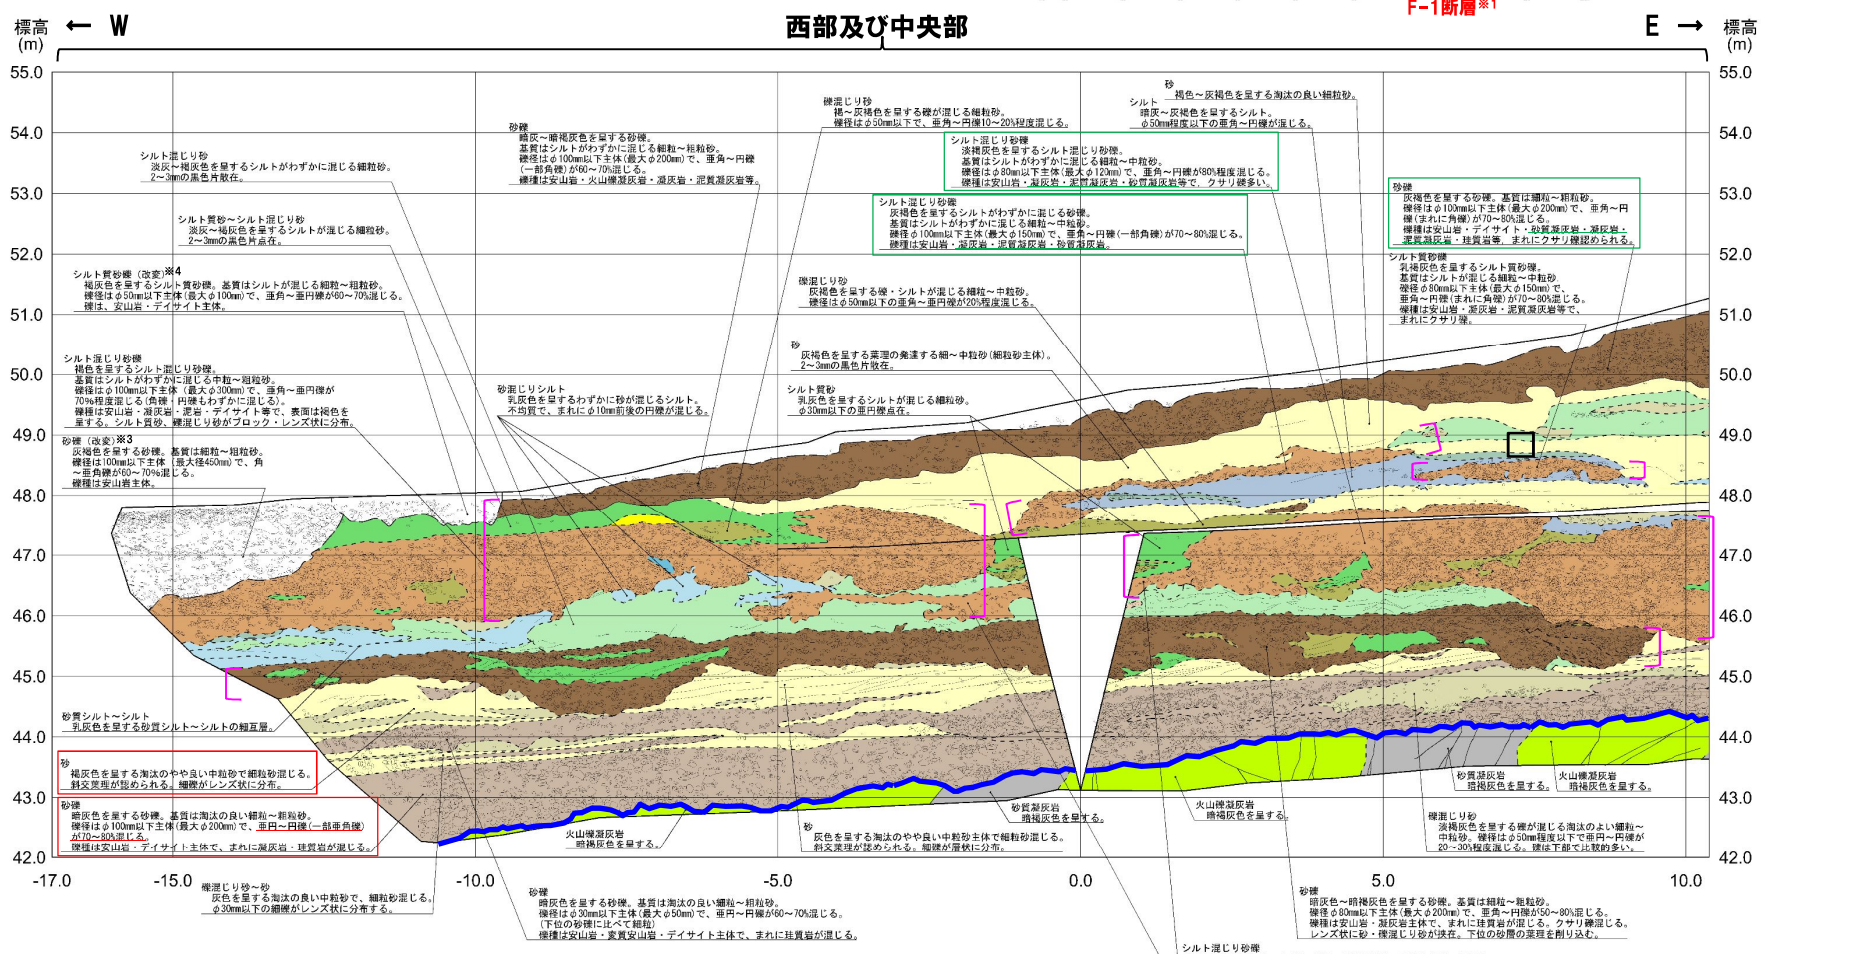


開削調査箇所(北側) 北側壁面スケッチ※5(範囲A) ※5 凡例は次頁参照。

5.1.1 開削調査箇所(北側)

(1)開削調査箇所(北側)における地層区分及びユニット区分

①露頭観察結果(堆積相観察)(4/7)

一部修正(R1/11/7審査会合)

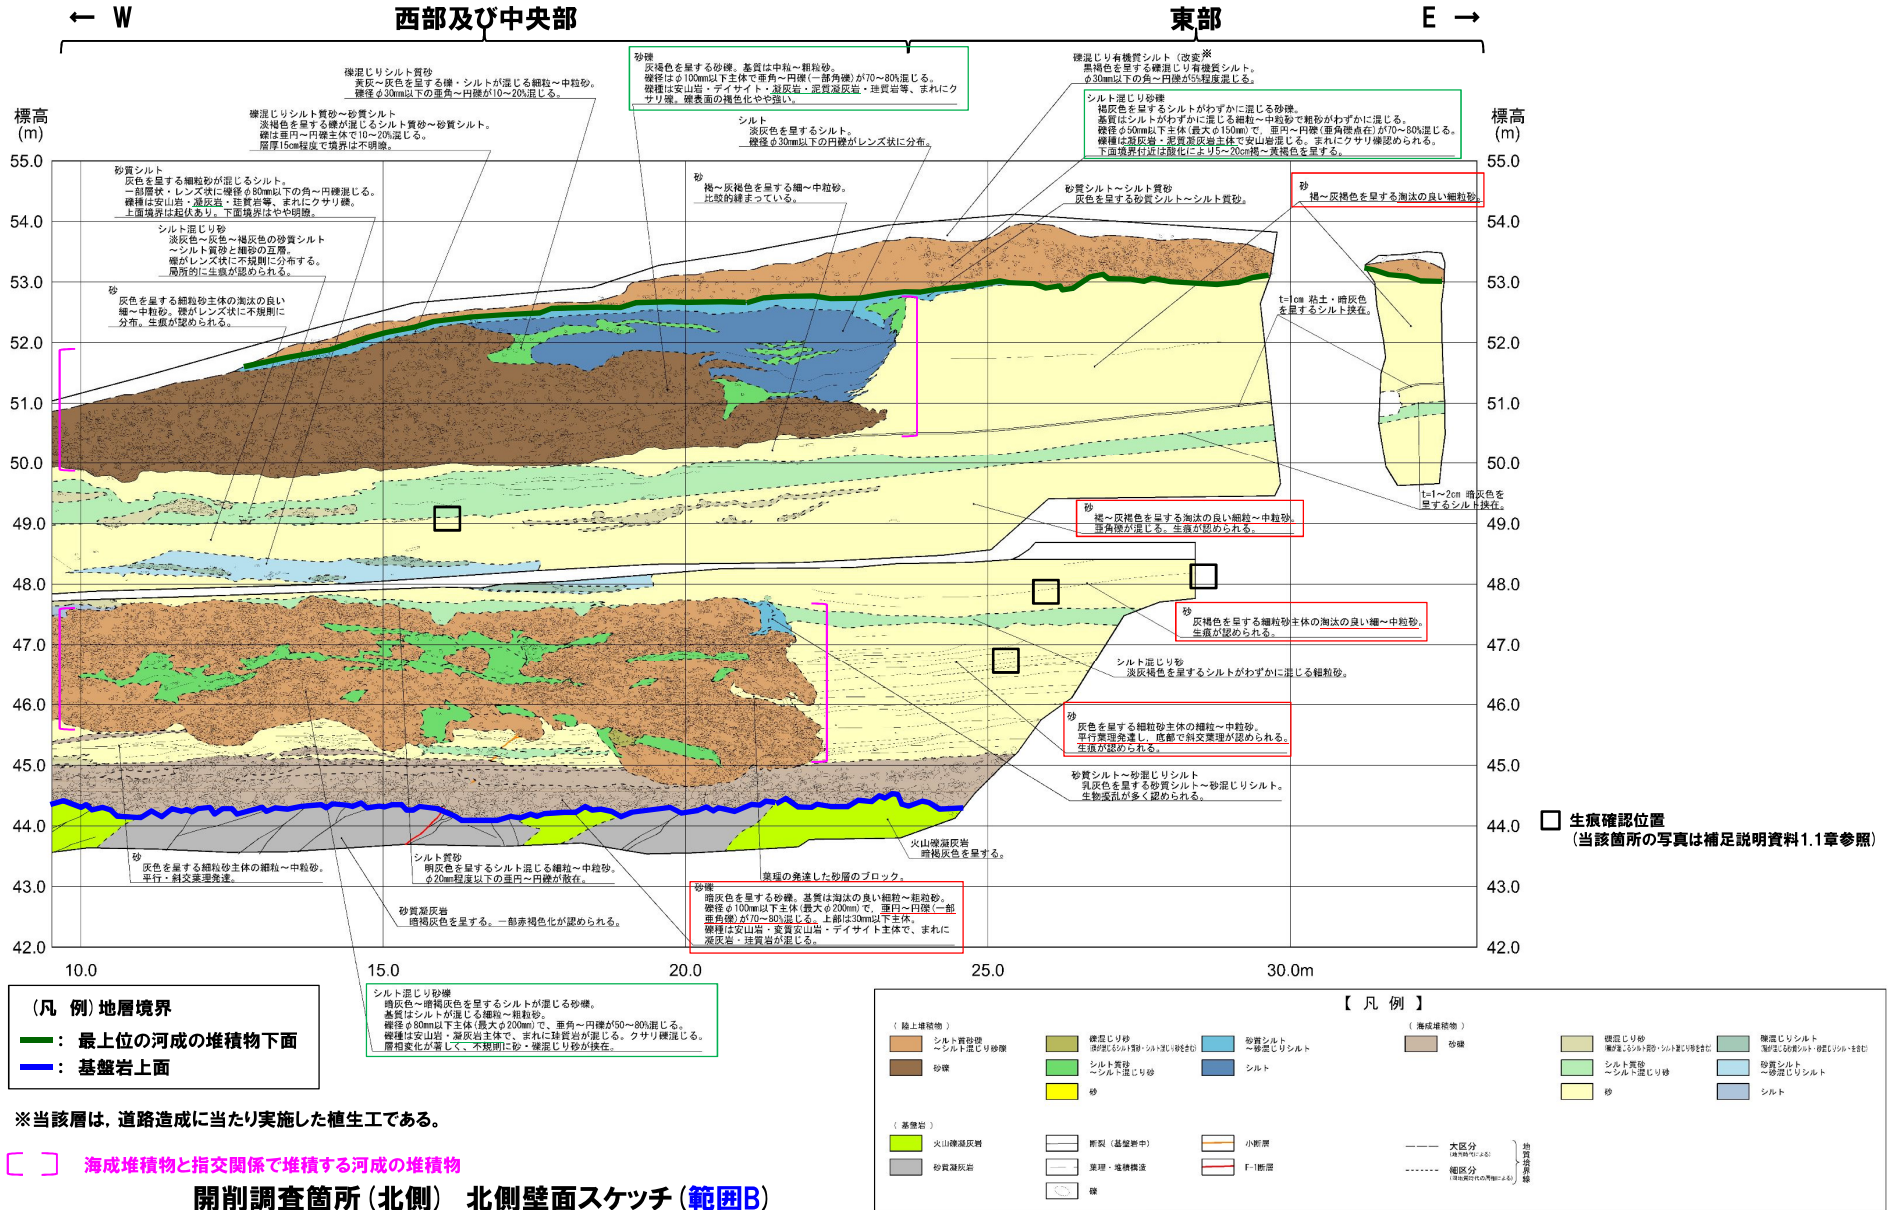



(1)開削調査箇所(北側)における地層区分及びユニット区分

①露頭観察結果(堆積相観察)(5/7)

一部修正(R1/11/7審査会合)

各種観察結果整理表(開削調査箇所(北側)西部及び中央部)

| 地層    |                       | 代表的な層相   | 代表的な記事   |
|-------|-----------------------|--|--|
| 陸上堆積物 | 表土                    | 礫混じり有機質シルト   | ・黒褐色を呈する   |
|       | 最上位の河成の堆積物            | シルト混じり砂礫   | ・暗灰～暗褐色を呈する<br>・亜角～円礫が認められる<br>・礫は安山岩、火山礫凝灰岩、凝灰岩及び泥質凝灰岩等<br>・基質は細粒砂～粗粒砂、シルト混じる                   |
|       | 海成堆積物と指交関係で堆積する河成の堆積物 | シルト  | ・淡灰色を呈する<br>・円礫がレンズ状に分布  |
|       |                       | 砂礫   | ・灰褐色を呈する<br>・亜角～円礫、クサリ礫が認められる<br>・礫は安山岩、デイサイト、凝灰岩、泥質凝灰岩、珪質岩等                                     |
|       |                       | シルト混じり砂礫   | ・暗灰～暗褐色を呈する<br>・亜角～円礫、クサリ礫が混じる<br>・礫は安山岩及び凝灰岩主体で珪質岩混じる<br>・基質は細粒砂～粗粒砂、シルト混じる<br>・不規則に砂及び礫混じり砂が挟在 |
| 海成堆積物 | 砂                     | ・灰色を呈する<br>・基質は細粒砂～中粒砂<br>・葉理が発達する<br>・生痕が認められる                              |  |
|       | 砂礫                    | ・暗灰色を呈する<br>・亜円～円礫、一部亜角礫<br>・礫は安山岩及びデイサイト主体、凝灰岩及び珪質岩が混じる<br>・基質は淘汰の良い細粒砂～粗粒砂 |  |
| 基盤岩   | 砂質凝灰岩                 | ・暗褐色を呈し、一部赤褐色化が認められる   |  |
|       | 火山礫凝灰岩                | ・暗褐色を呈する   |  |

各種観察結果整理表(開削調査箇所(北側)東部)

| 地層    |            | 代表的な層相     | 代表的な記事  |
|-------|------------|------------|---|
| 陸上堆積物 | 表土         | 礫混じり有機質シルト | ・黒褐色を呈する  |
|       | 最上位の河成の堆積物 | シルト混じり砂礫   | ・褐色を呈する<br>・亜円～円礫、クサリ礫が認められる<br>・礫は凝灰岩及び泥質凝灰岩主体で安山岩混じる<br>・基質は細粒砂～中粒砂主体、シルト及び粗粒砂混じる |
| 海成堆積物 | 砂          | 砂          | ・褐～灰褐色を呈する<br>・淘汰の良い細粒砂～中粒砂<br>・葉理が発達し、底部で斜交葉理が認められる<br>・生痕が認められる                   |
|       |            | 砂礫         | ・暗灰色を呈する<br>・亜円～円礫、一部亜角礫<br>・礫は安山岩、変質安山岩及びデイサイト主体、凝灰岩及び珪質岩混じる<br>・基質は淘汰の良い細粒砂～粗粒砂   |
|       | 基盤岩        | 火山礫凝灰岩     | ・暗褐色を呈する  |

余白




5.1.1 開削調査箇所(北側)


(1)開削調査箇所(北側)における地層区分及びユニット区分

①露頭観察結果(堆積相観察)(6/7)

一部修正(R1/11/7審査会合)

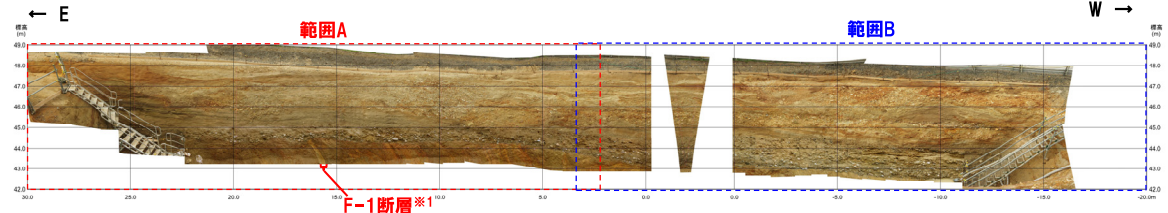

開削調査箇所(北側) 南側壁面写真

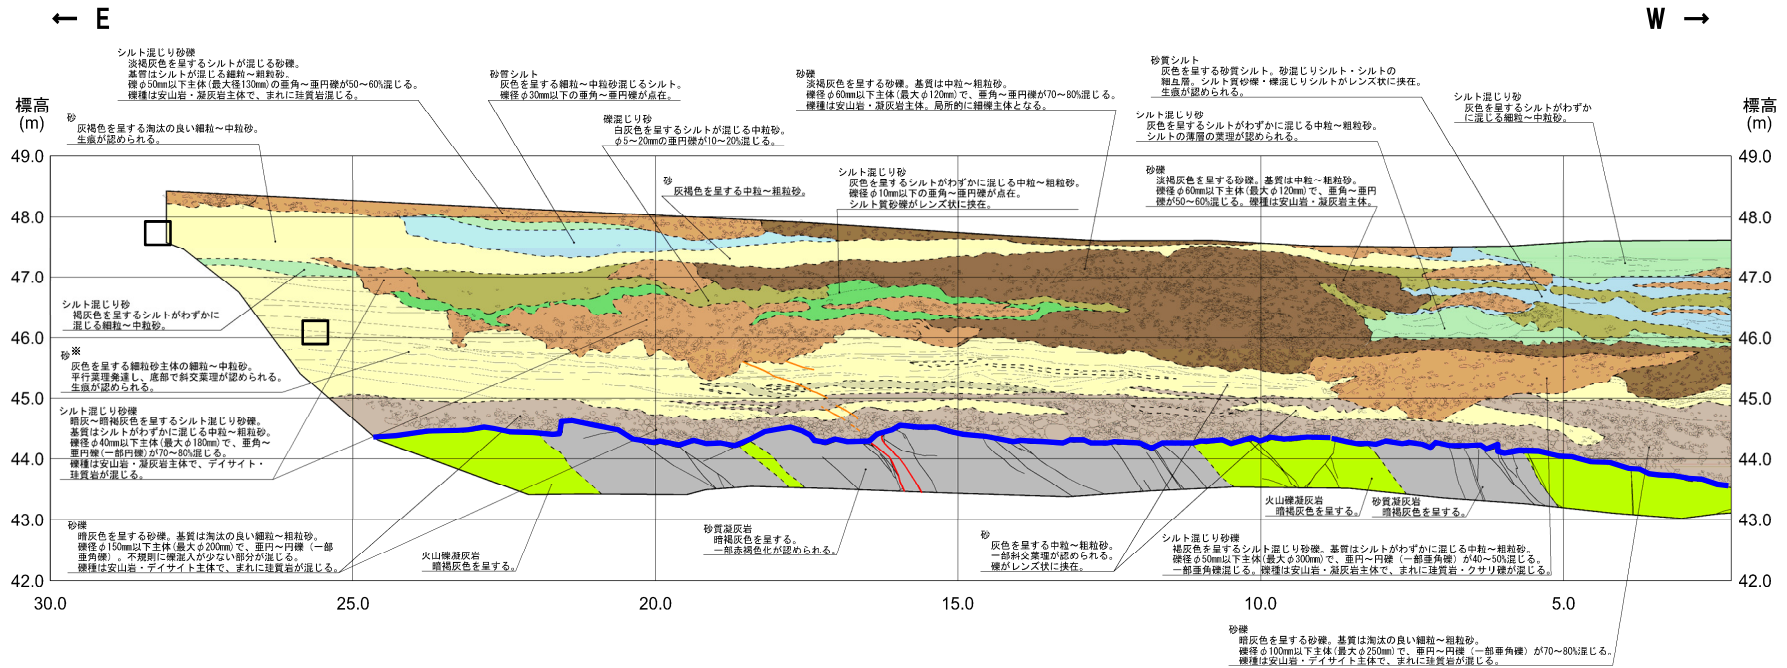

(凡例) 地層境界  
 —: 基盤岩上面

□ 生痕確認位置  
 (当該箇所の写真は補足説明資料1.1章参照)

※1 当該断層については、後述する5.2.1章において、F-1断層に認定している。

開削調査箇所(北側) 南側壁面スケッチ※2(範囲A) ※2 凡例は次頁参照。